



COMUNE DI VALLELAGHI
Provincia di Trento

Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali P.E.B.A.

Schede di rilievo

Arch. Urb. Anna Viganò

con la collaborazione di
Arch. Ph.D. Livia Porro




SCHEDE 401-500

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

401

Vezzano

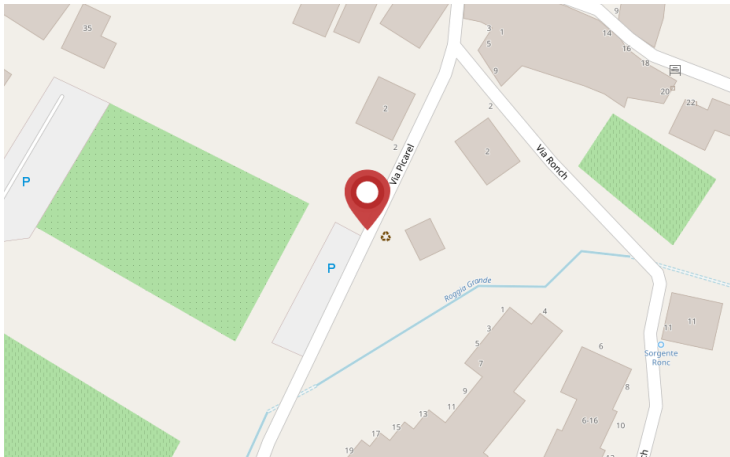

Vezzano - [PICAREL, via](#)

M.11 - Arredo urbano assente o inadeguato

Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.


Altro materiale

5 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

402

Vezzano

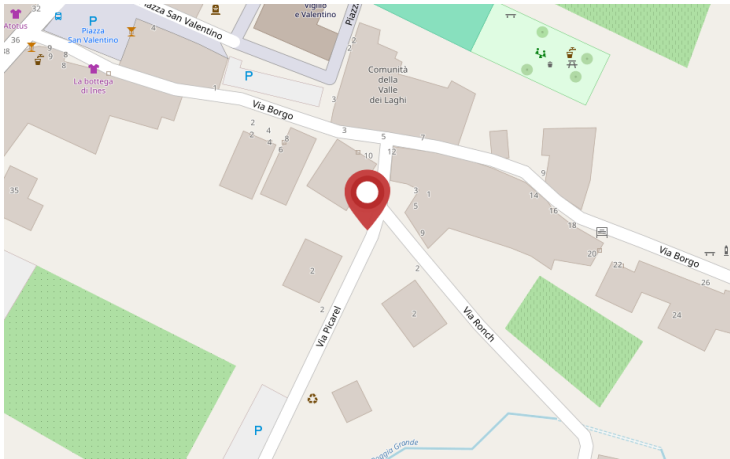

Vezzano - [PICAREL, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice

33 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

403
Vezzano

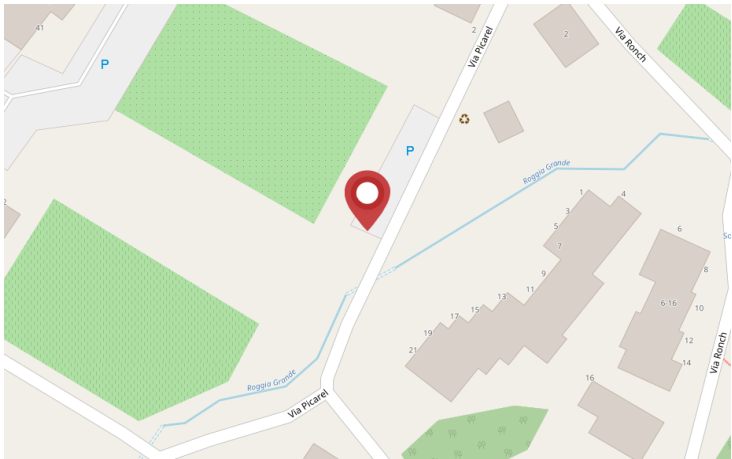

Vezzano - [PICAREL, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto
Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze

Corrimano

21 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

404

Vezzano

Vezzano - [PICAREL, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio

Pendenza trasversale eccessiva

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.

Asfalto

5 x 1,5 = 7,5 (Metri quadri)

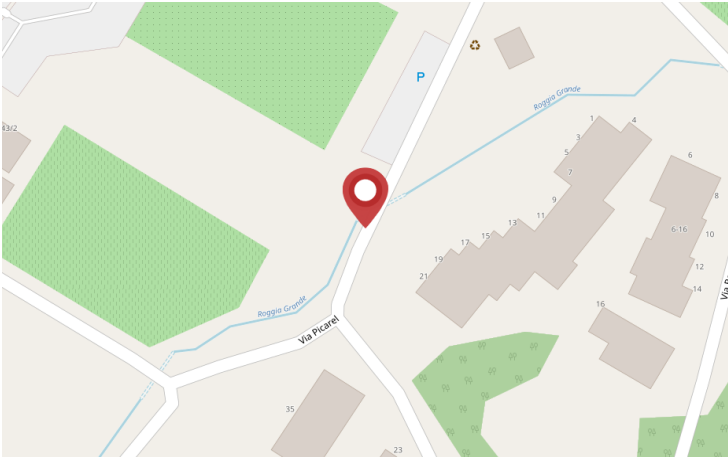ID	405
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - PICAREL, via
Tipologia Criticità	N.01 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa
Foto	 Foto dell'elemento Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	4 x 1.5 = 6 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

406

Vezzano

Vezzano - [PICAREL, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.02 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio

Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo

Foto



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 ml la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare e con contrasto cromatico.

Porfido


21 x 1.5 = 31.5 (Metri quadri)

La rampa è anche priva di corrimano

ID
Località
Indirizzo

407

Vezzano

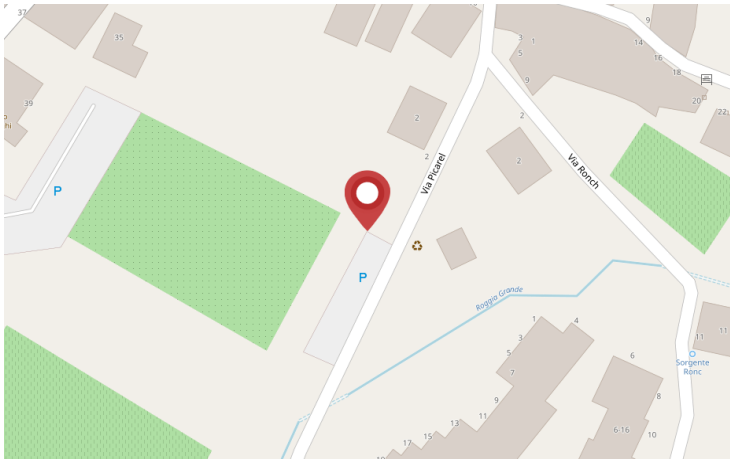

Vezzano - [PICAREL](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.02 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio

Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo

Foto

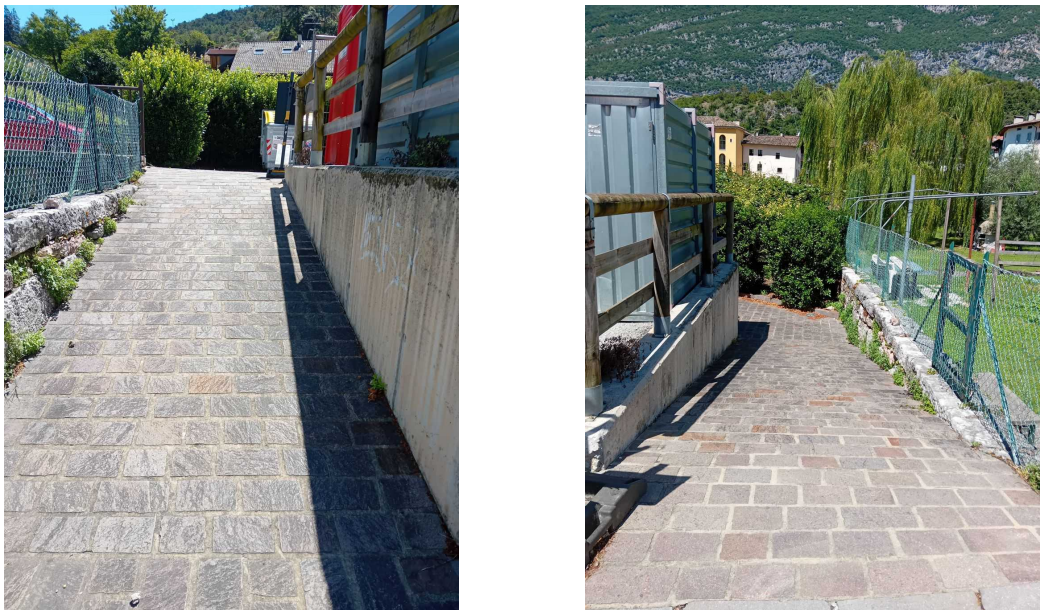


Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 ml la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare e con contrasto cromatico.

Porfido


22 x 1.5 = 33 (Metri quadri)

La rampa è anche priva di corrimano

ID
Località
Indirizzo

408

Vezzano

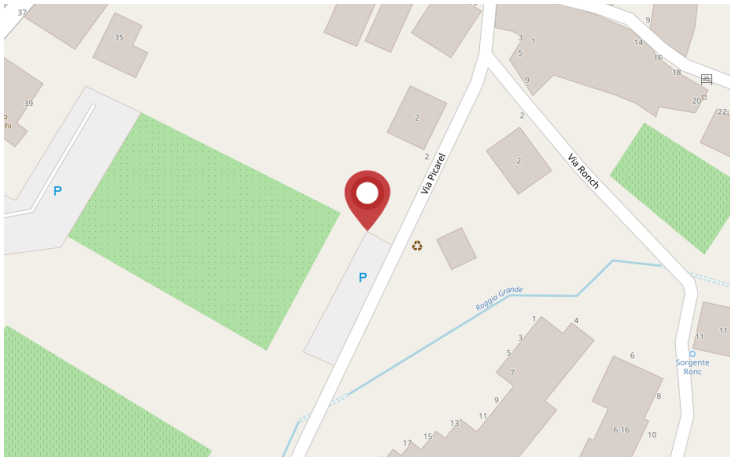

Vezzano - [PICAREL](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto

Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze


Corrimano

22 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

409

Vezzano

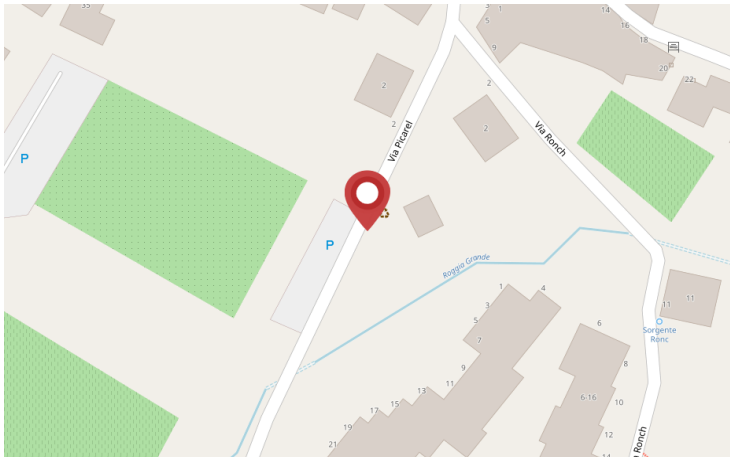

Vezzano - [PICAREL](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.


Asfalto

$18 \times 0.6 = 10.8$ (Metri quadri)

Eliminazione del percorso in rilevato e realizzazione di nuovo percorso a raso, segnalato e protetto

ID
Località
Indirizzo

410
Vezzano

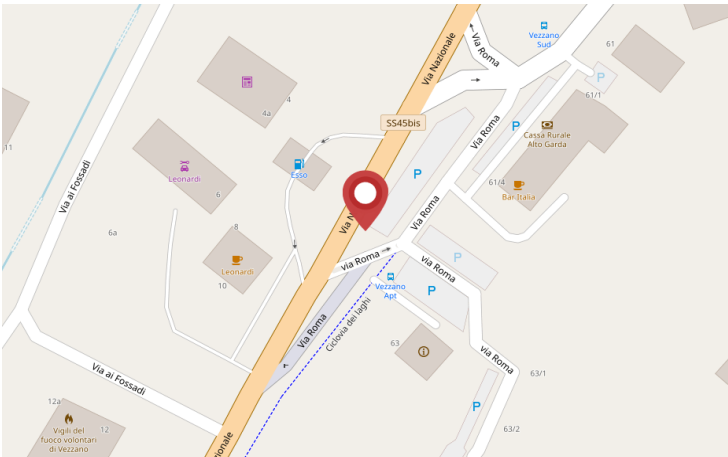

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.02 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio
Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 ml la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare e con contrasto cromatico.

Asfalto
2 x 1.5 = 3 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

411

Vezzano

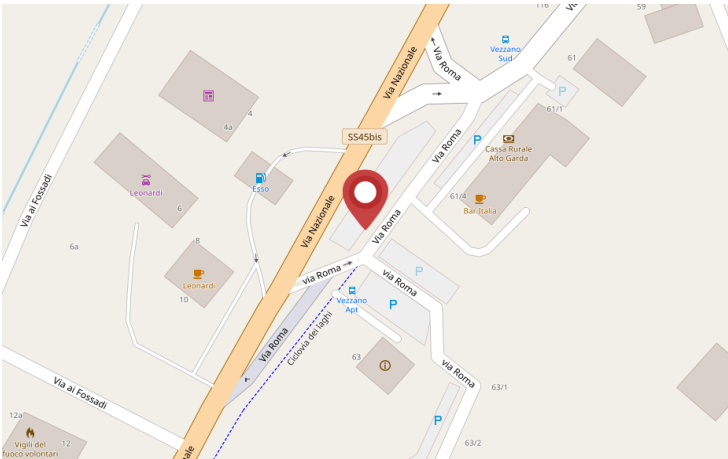

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.

Tipo LogesVetEvolution


2.1 (Metri lineari)

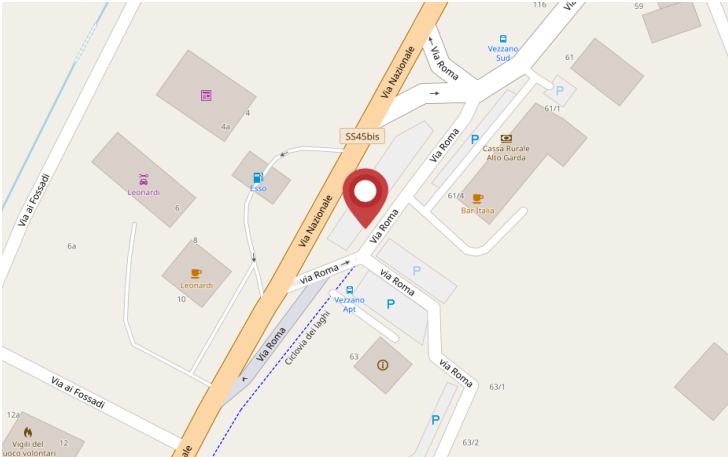ID	412
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - ROMA, via
Tipologia Criticità	Q.01 - Informazione e comunicazione assente o inadeguata
Descrizione Criticità	Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).
Materiale	Informazioni acustiche
Quantificazione intervento	1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

413

Vezzano

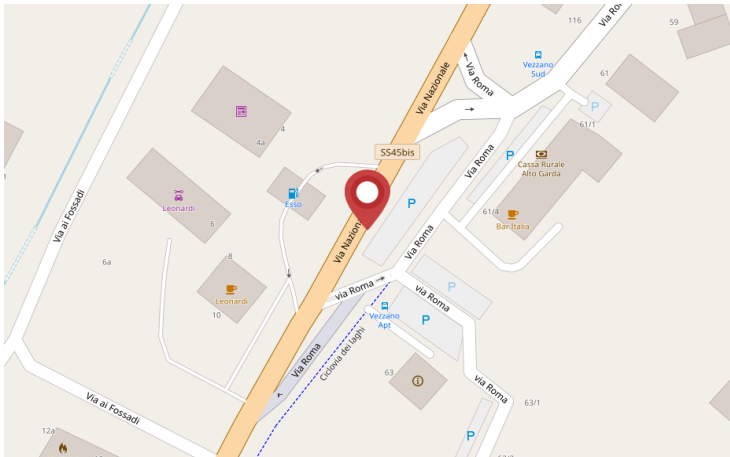

Vezzano - ROMA, via

F.07 - Parcheggio riservato inadeguato

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili





Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Realizzazione di area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a 220 cm d'altezza; - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individui una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.


Segnaletica a terra, segnaletica verticale

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

414

Vezzano

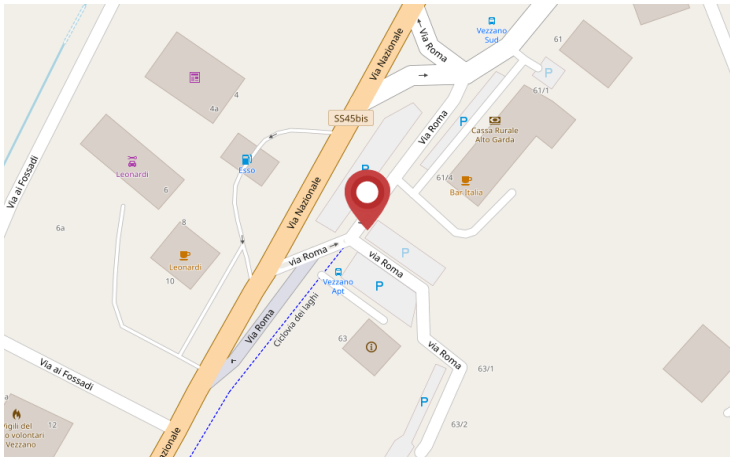

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.06 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Ripristino della planarità del percorso pedonale mediante riduzione delle radici, demolizione e ripristino della pavimentazione. Il piano di calpestio dovrà avere le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale non superiore al 5%; - pendenza trasversale non superiore all'1%. In caso di impossibilità di realizzazione di un piano come indicato precedentemente sarà necessario individuare attraversamenti pedonali che consentono di proseguire il percorso sull'altro lato.


Asfalto

5 x 1.2 = 6 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

415

Vezzano

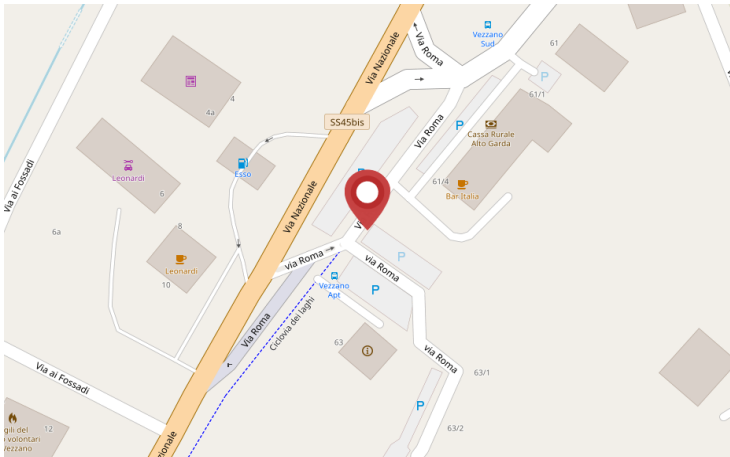

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

D.01 - Passo carraio inadeguato

Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.


Asfalto

14 x 1.5 = 21 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

416

Vezzano

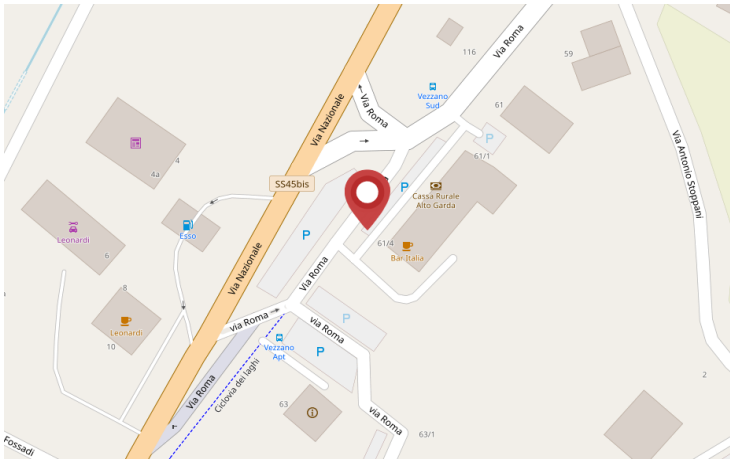

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.06 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Ripristino della planarità del percorso pedonale mediante riduzione delle radici, demolizione e ripristino della pavimentazione. Il piano di calpestio dovrà avere le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale non superiore al 5%; - pendenza trasversale non superiore all'1%. In caso di impossibilità di realizzazione di un piano come indicato precedentemente sarà necessario individuare attraversamenti pedonali che consentono di proseguire il percorso sull'altro lato.


Asfalto

3 x 1.5 = 4.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

417

Vezzano

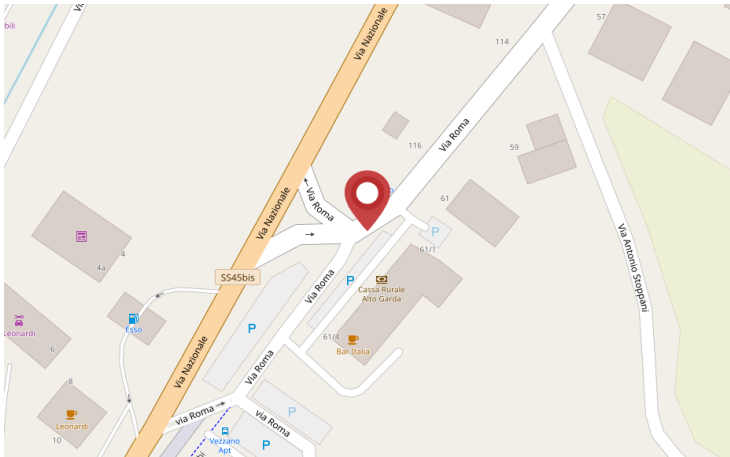

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Tipo LogesVetEvolution

5.9 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

418

Vezzano

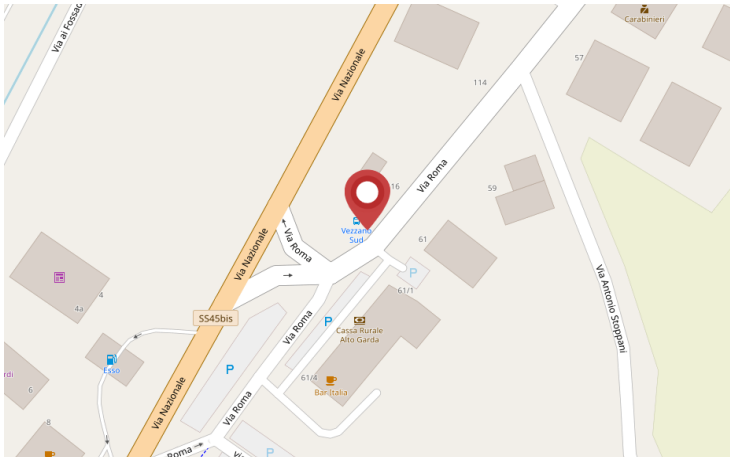

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.04 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso in rilevato

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.

Marciapiede (asfalto)


8 x 1.2 = 9.6 (Metri quadri)

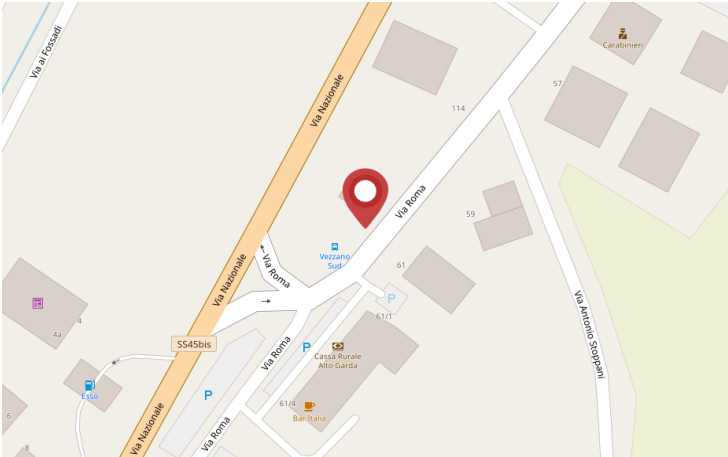ID	419
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - ROMA, via
Tipologia Criticità	H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Descrizione Criticità	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
Materiale	Tipo LogesVetEvolution
Quantificazione intervento	2.1 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

420

Vezzano

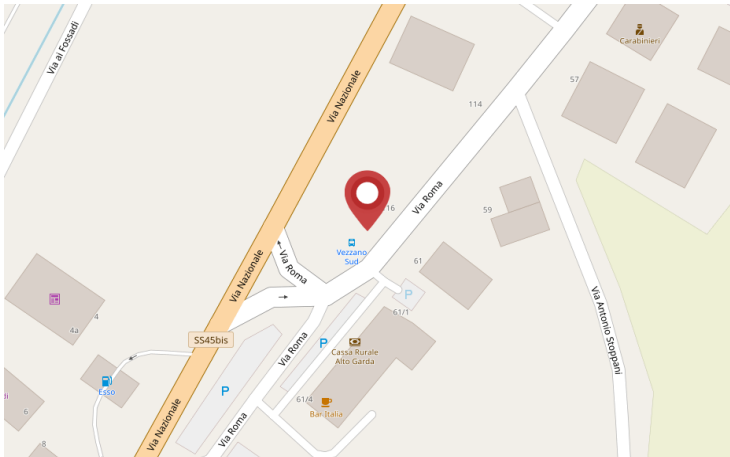

Vezzano - ROMA, via

M.08 - Arredo urbano assente o inadeguato

Assenza di una pensilina a protezione della fermata del trasporto pubblico





Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Inserimento di pensilina di protezione di uno spazio di sosta.


Pensilina

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

421

Vezzano

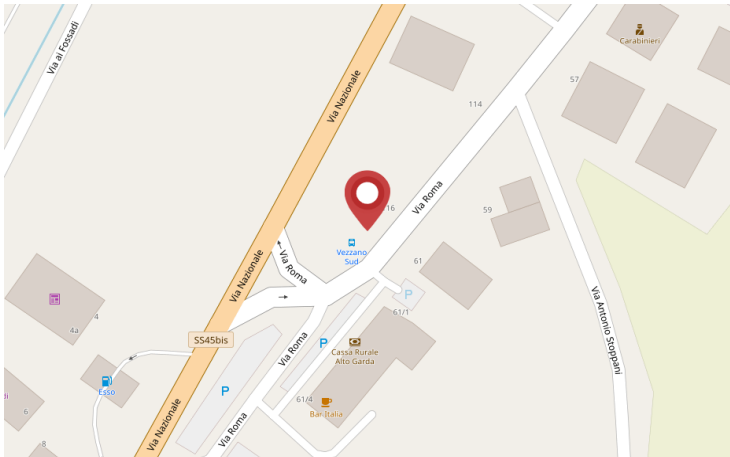

Vezzano - ROMA, via

M.07 - Arredo urbano assente o inadeguato

Assenza di seduta a corredo di fermata del trasporto pubblico





Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Inserimento di seduta o appoggio ischiatico in prossimità della fermata del trasporto pubblico.


Seduta

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

422

Vezzano

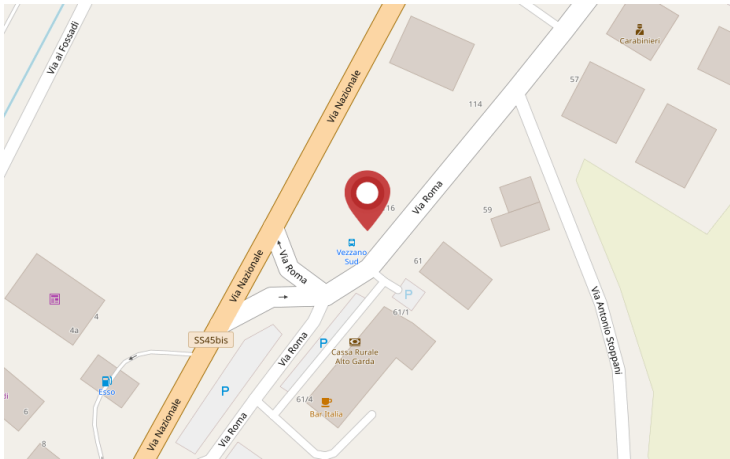

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

Q.01 - Informazione e comunicazione assente o inadeguata

Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).


Informazioni acustiche

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

423

Vezzano

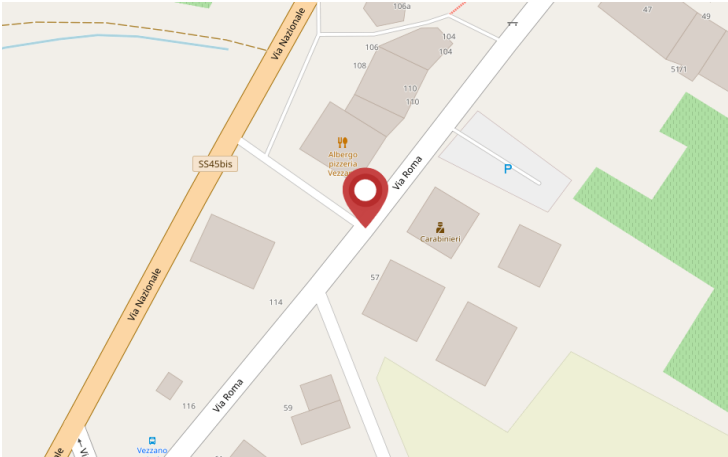

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution


3.7 (Metri lineari)

Solo da un lato. Attenzione al raccordo con il marciapiede

ID
Località
Indirizzo

424

Vezzano

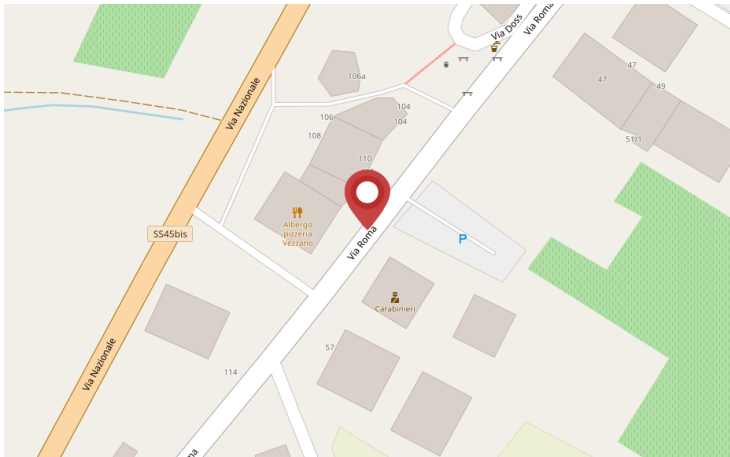

Vezzano - [ROMA, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

D.01 - Passo carraio inadeguato

Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale

Foto

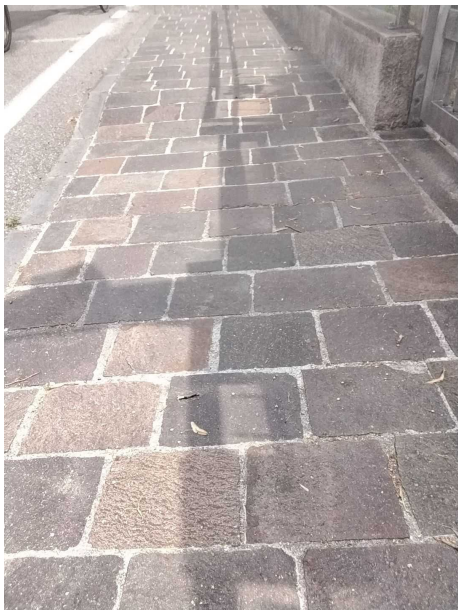


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.

Porfido

$7 \times 1.5 = 10.5$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

425
Vezzano

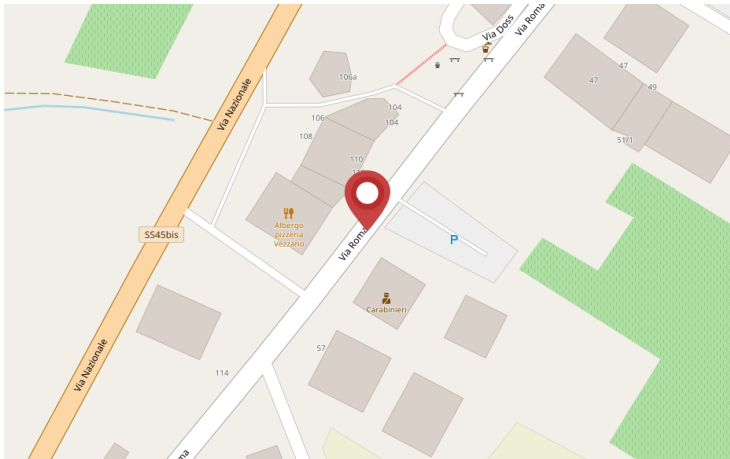

Vezzano - [ROMA, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio
Pendenza trasversale eccessiva

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.


Porfido

5 x 1,5 = 7,5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

426

Vezzano

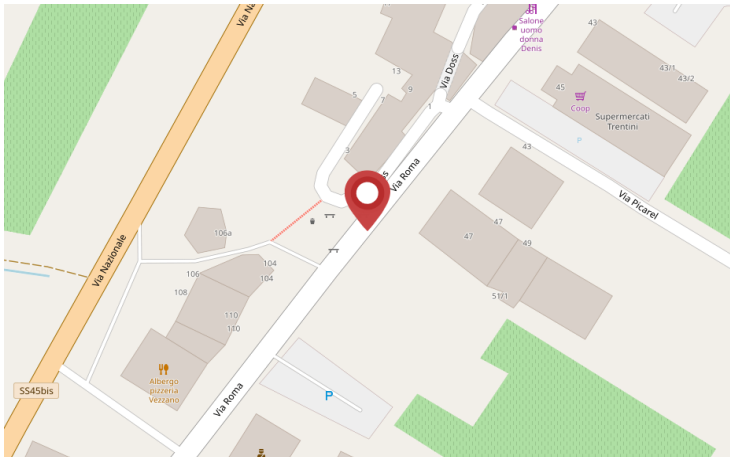

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.05 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature

Foto



Foto dell'elemento


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

Sigillante per fugature

$3 \times 1.2 = 3.6$ (Metri quadri)

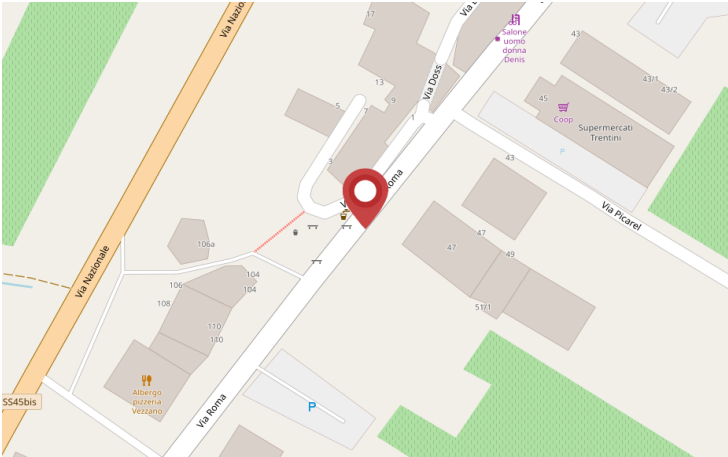ID	427
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - ROMA, via
Tipologia Criticità	D.02 - Passo carraio inadeguato
Descrizione Criticità	Passo carraio inadeguato per pendenza longitudinale delle rampe laterali
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Adeguamento passo carraio da mantenersi alla quota del piano carrabile, attraverso la realizzazione di rampe di raccordo al percorso pedonale esistente con pendenza del 5% (massima 8%). La porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di larghezza minima 120 cm.
Materiale	Porfido
Quantificazione intervento	5.4 x 1.5 = 8.1 (Metri quadri)


ID

Località

Indirizzo

428

Vezzano

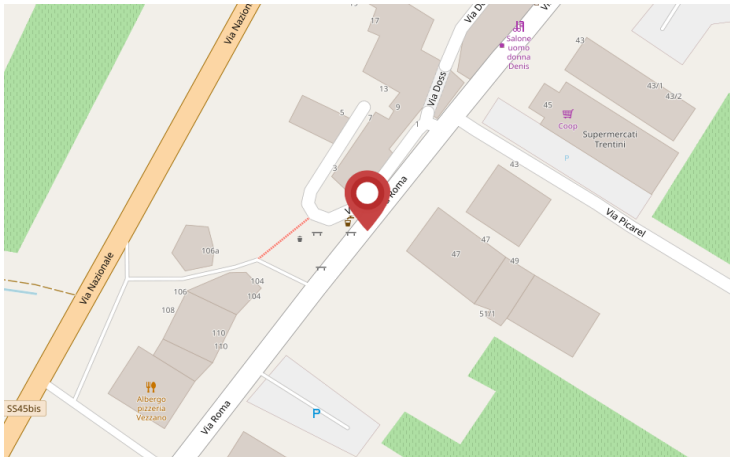

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità

Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento

Materiale

Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Tipo LogesVetEvolution

6.8 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

429

Vezzano

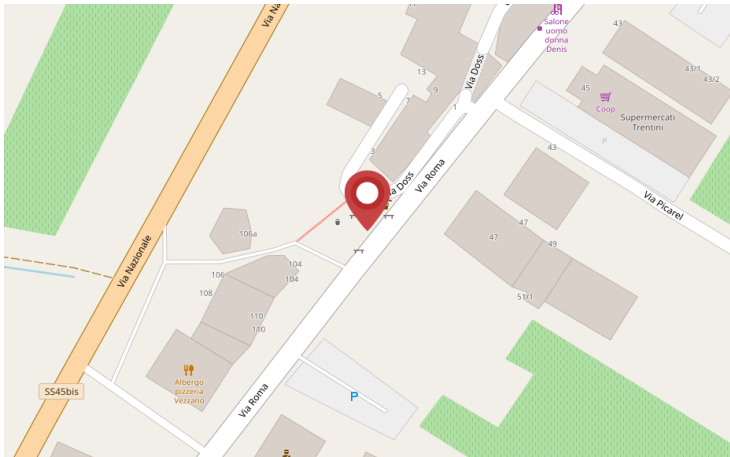

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.08 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per interrompere il percorso

Foto



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da codice di arresto-pericolo (trattata con cupolette-punti), a indicare, se posto sul bordo di un marciapiede, che in quel punto non si deve attraversare la strada. La profondità di questo codice è di 40 cm quando delimita una zona che si percorre in senso parallelo al senso di marcia, mentre deve essere di 60 cm se deve sbarrare il passo di chi se la trova di fronte.

Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico

2 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

430
Vezzano

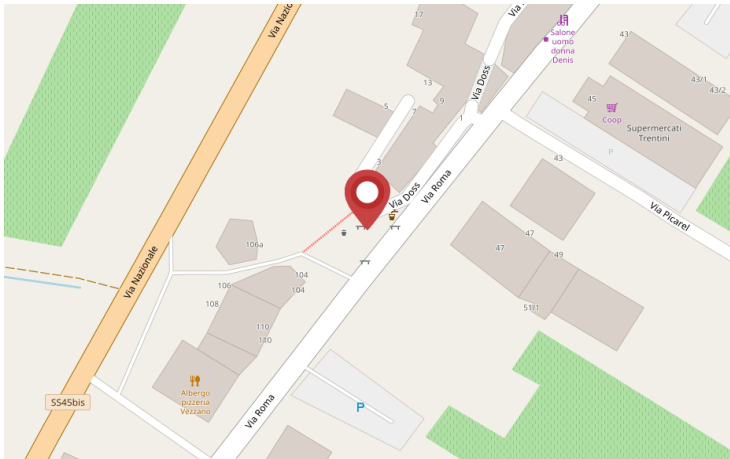

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

P.02 - Vegetazione inadeguata
Vegetazione eccessiva o inadeguata lineare

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo al fine di liberare lo spazio di transito fino all'altezza 220 cm dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso. Intervento lineare.
Potatura
10 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

431
Vezzano

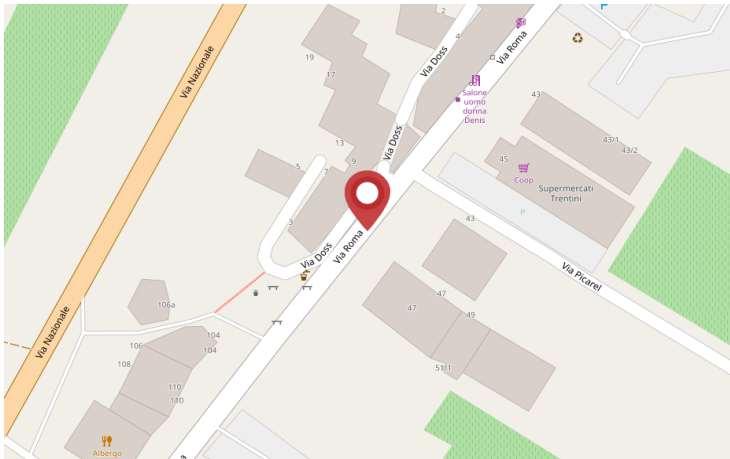

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.02 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio
Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo

Foto



Foto dell'elemento

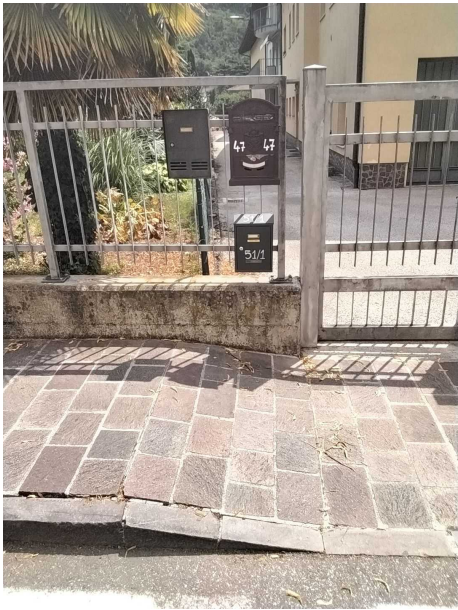


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 ml la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare e con contrasto cromatico.

Porfido
2.4 x 1.5 = 3.6 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

432

Vezzano

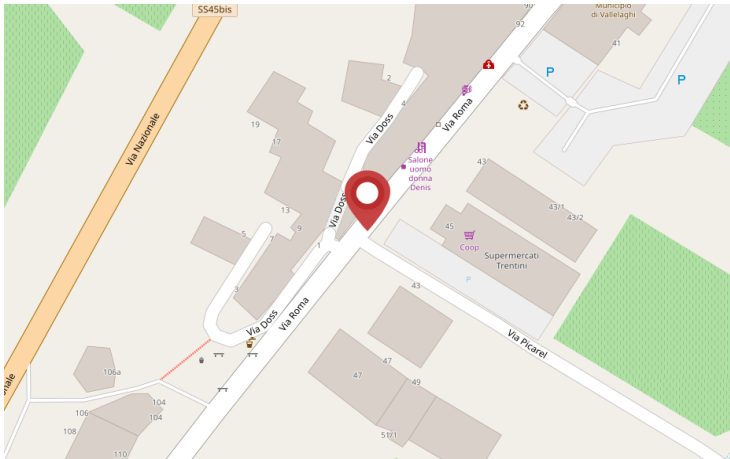

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato

Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto





Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.


Asfalto, vernice, Tipo LogesVetEvolution

$8 \times 2.5 = 20$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

433

Vezzano

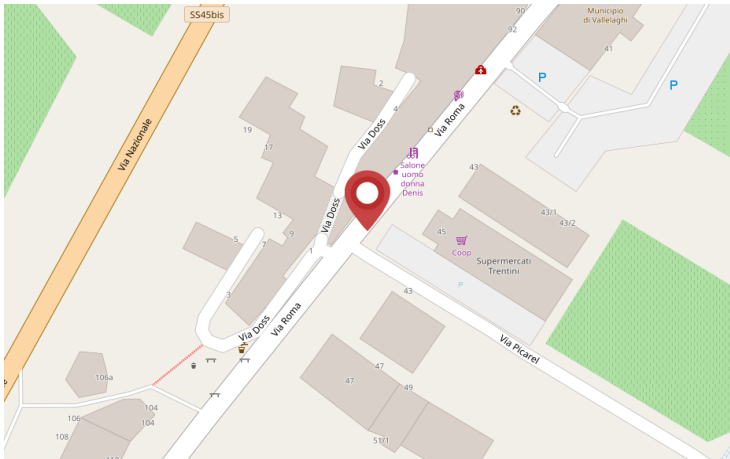

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Porfido


4 x 5 = 20 (Metri quadri)

Attenzione alla pendenza trasversale

ID
Località
Indirizzo

434

Vezzano

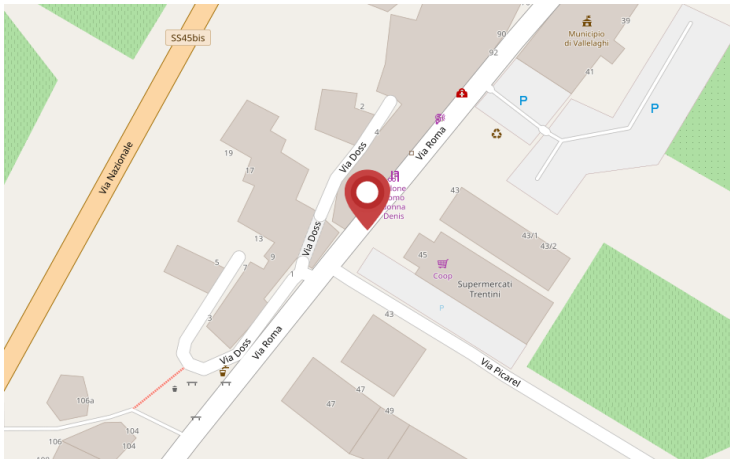

Vezzano - [ROMA, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.05 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.


Sigillante per fugature

$17 \times 1.5 = 25.5$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

435

Vezzano

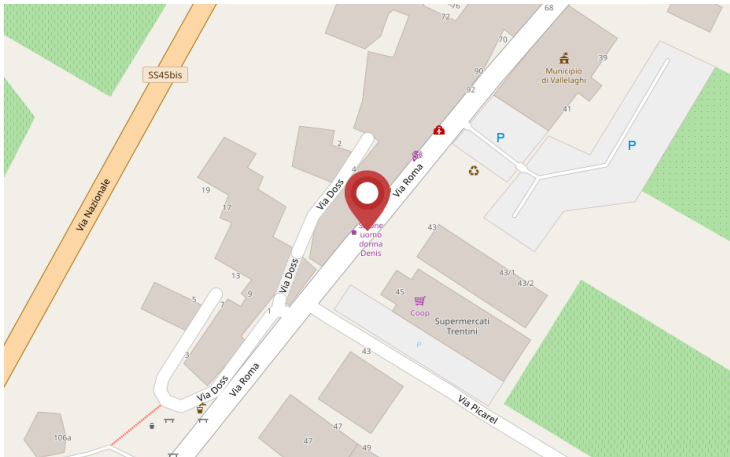

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Tipo LogesVetEvolution

7.2 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

436

Vezzano

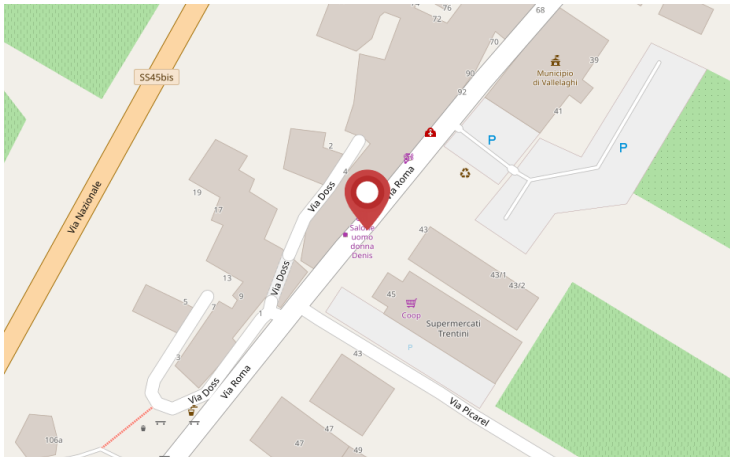

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.03 - Percorso inadeguato o non protetto

Percorso con pendenza inadeguata e non giustificata

Foto



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Eliminazione della rampa esistente e ripristino del marciapiede che dovrà avere le seguenti caratteristiche: - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pendenza longitudinale non superiore al 5%; - finitura della pavimentazione antisdrucciolevole e perfettamente planare.


Porfido

4 x 1.5 = 6 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

437

Vezzano

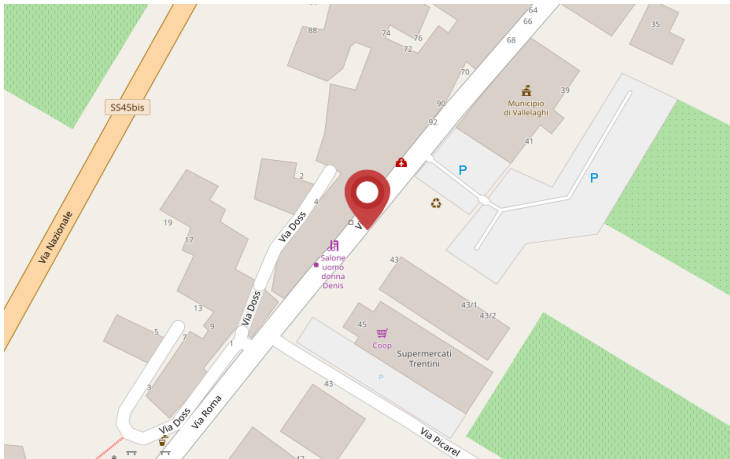

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.05 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.


Sigillante per fugature

$13 \times 1.5 = 19.5$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

438

Vezzano

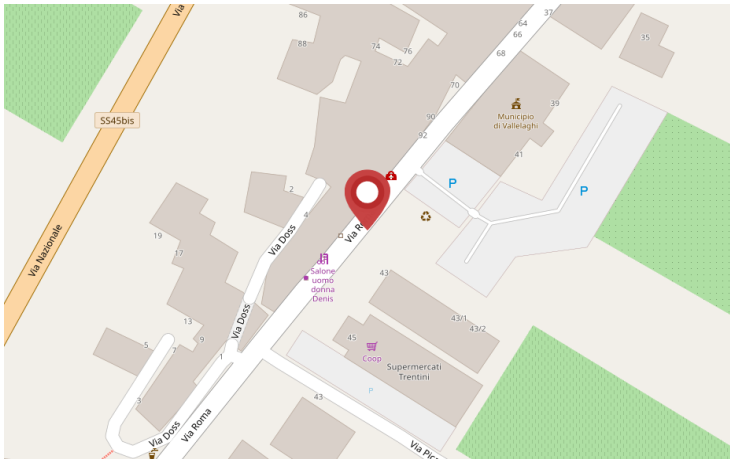

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

D.01 - Passo carraio inadeguato

Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale

Foto

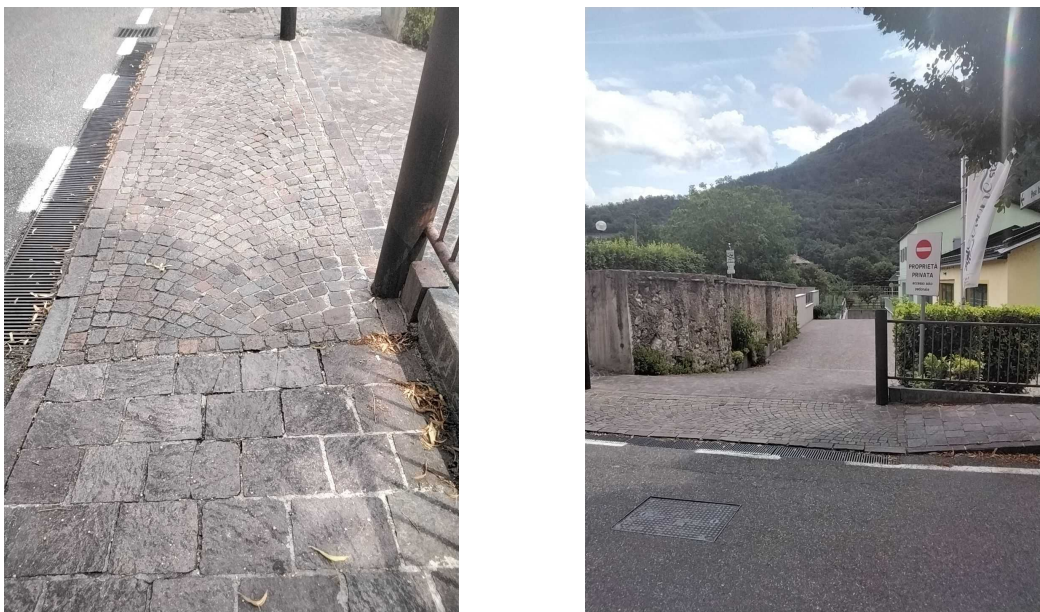


Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.


Porfido

$9.4 \times 1.5 = 14.1$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

439

Vezzano

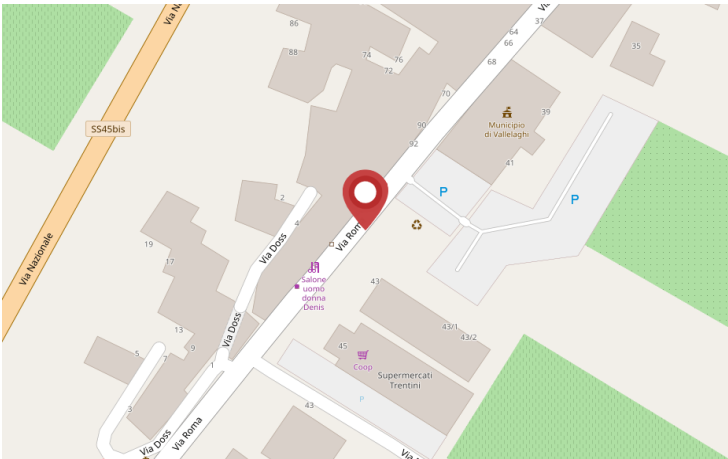

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto




Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Porfido

7 x 1,5 = 10,5 (Metri quadri)


ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

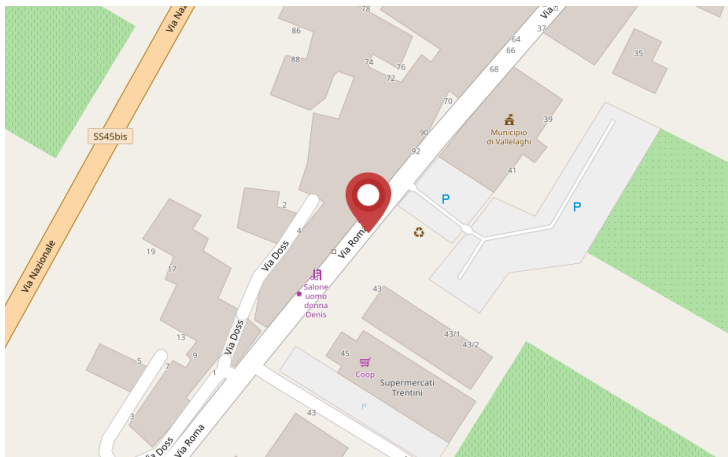440	
Vezzano	
	
Vezzano - ROMA, via	
M.11 - Arredo urbano assente o inadeguato	
Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento	
 	
Foto dell'elemento	Foto d'inquadramento
Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.	
Altro materiale	
5 (Numero)	

ID
Località
Indirizzo

441

Vezzano

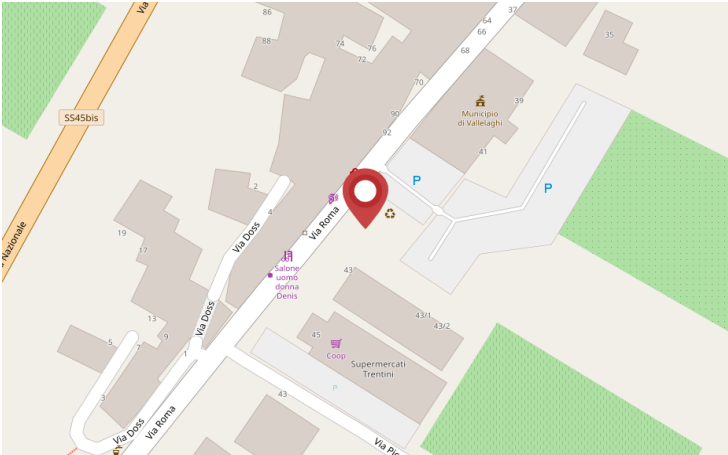

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Porfido


14 x 1.5 = 21 (Metri quadri)

Conteggiato solamente il percorso pedonale

ID
Località
Indirizzo

442

Vezzano

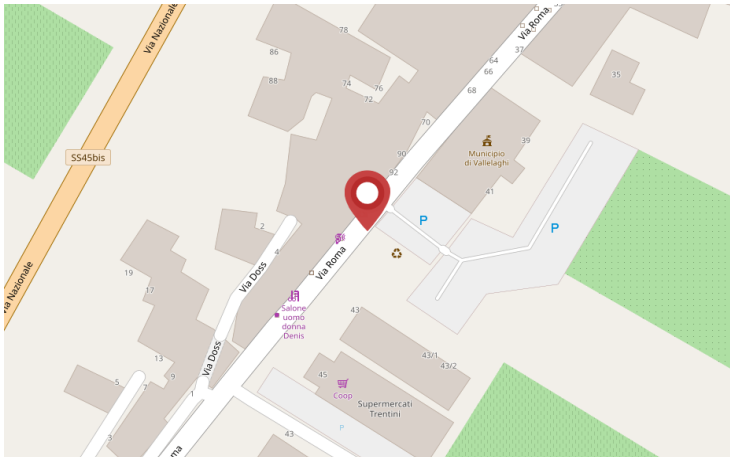

Vezzano - [ROMA, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.02 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio

Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo

Foto



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 ml la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare e con contrasto cromatico.


Porfido

2.2 x 1.5 = 3.3 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

443

Vezzano

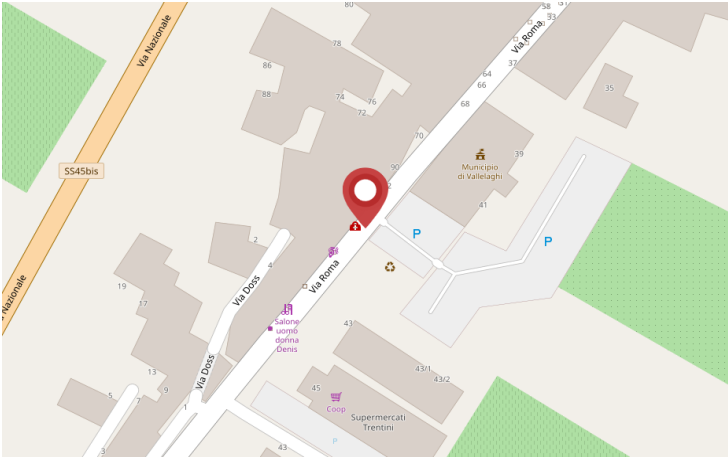

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto

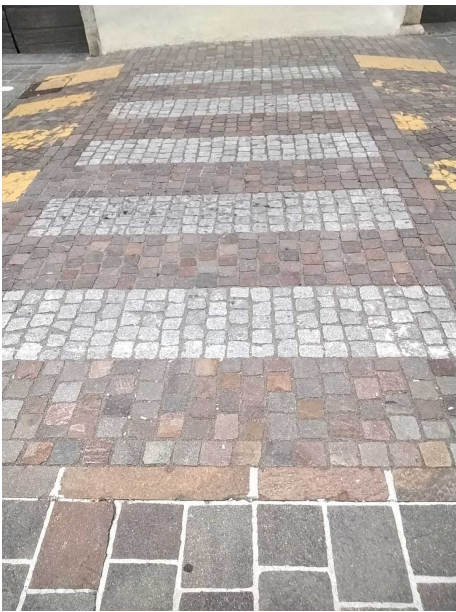




Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Tipo LogesVetEvolution

5.2 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

444

Vezzano

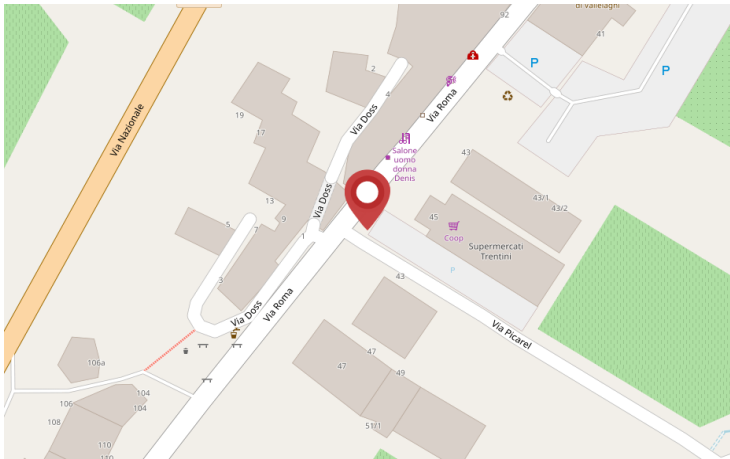

Vezzano - [ROMA, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Asfalto

$11 \times 1.5 = 16.5$ (Metri quadri)


ID

Località

Indirizzo

445

Vezzano

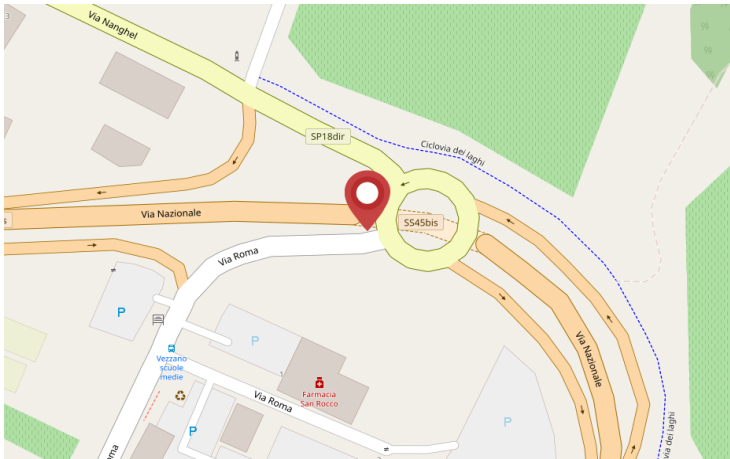

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità

Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento

Materiale

Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebraata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Tipo LogesVetEvolution

5.1 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

446

Vezzano

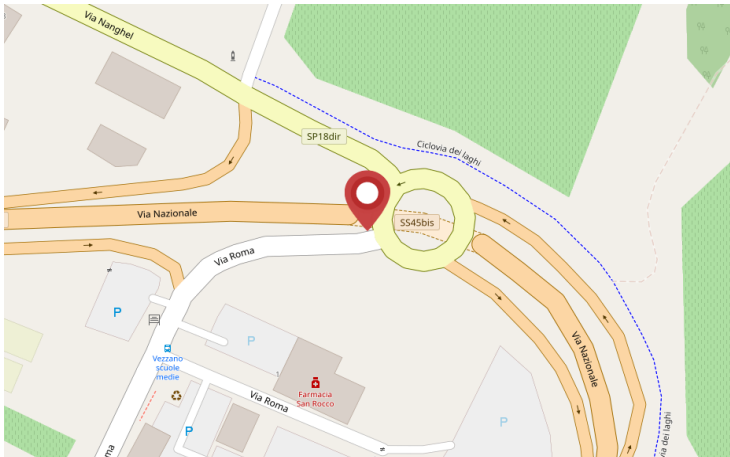

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

B.01 - Raccordo pedonale inadeguato

Raccordo pedonale inadeguato - compresenza pendenze longitudinale e trasversale in prossimità della rampa di raccordo tra il marciapiede e l'attraversamento in carreggiata

Foto



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione antisdrucciolevole, uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm).


Asfalto

3.6 x 1.2 = 4.32 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

447

Vezzano

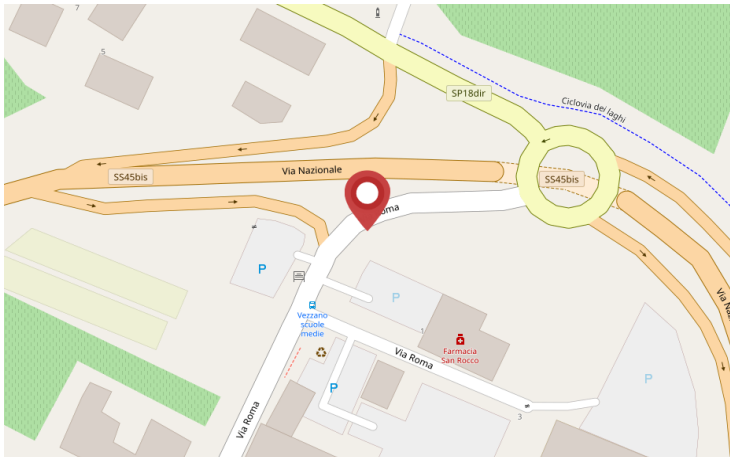

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio

Pendenza trasversale eccessiva

Foto

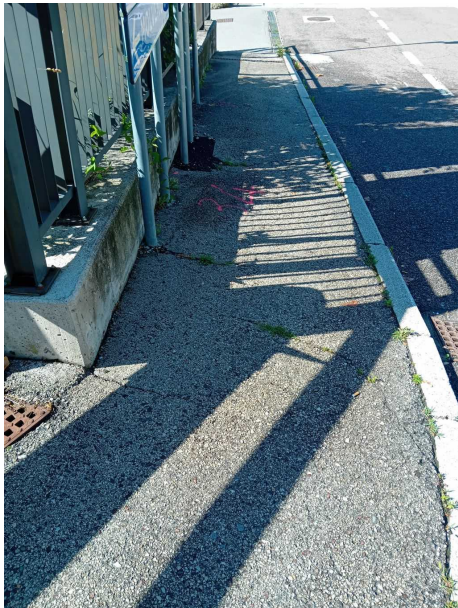


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.

Asfalto

8 x 1.5 = 12 (Metri quadri)


Attenzione alla pavimentazione

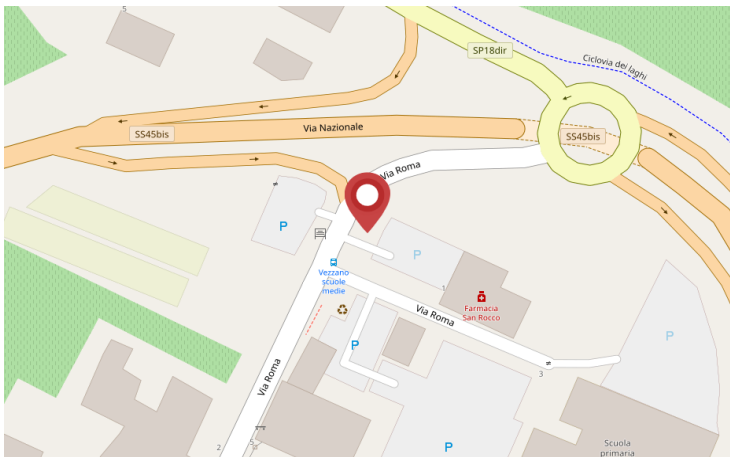ID	448
Località	Vezzano
Indirizzo	
Tipologia Criticità	L.01 - Percorso inadeguato o non protetto
Descrizione Criticità	Assenza di percorso pedonale a raso
Foto	 Vezzano - ROMA, via  Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.
Materiale	Segnaletica a terra - vernice
Quantificazione intervento	4 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

449

Vezzano

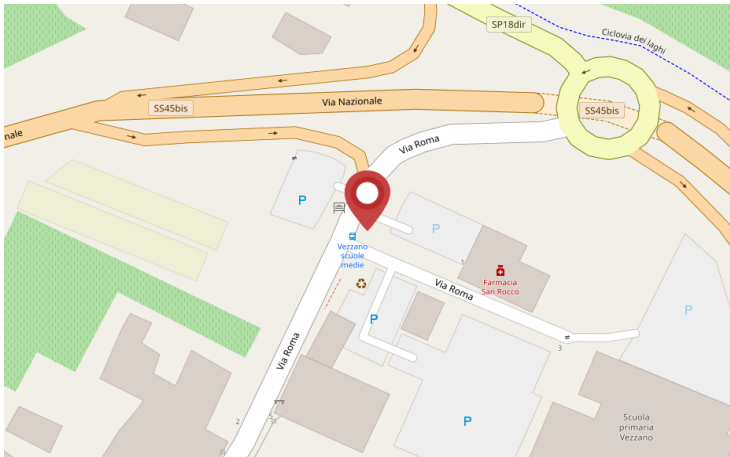

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

7.2 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

450

Vezzano

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

G.02 - Dislivello

Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a due rampe

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Raccordo del dislivello mediante asporto di materiale e realizzazione di due rampe con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale $\leq 5\%$ (max 8%); - pendenza trasversale $\leq 1\%$; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza ≥ 120 cm (preferibile 150 cm); - per dislivelli > 20 cm: cordolo battiruota o simile e corrimano su almeno un lato, ben visibile; - segnaletica tattile ad alto contrasto per persone non vedenti; - se il percorso pedonale è > 200 cm, la rampa può essere più stretta ma non < 120 cm; - lo stallo finale, complanare alla sede stradale, avrà lunghezza ≥ 150 cm o pari all'attraversamento/passaggio carraio, se presenti.

Asfalto


$7.7 \times 1.5 = 11.55$ (Metri quadri)

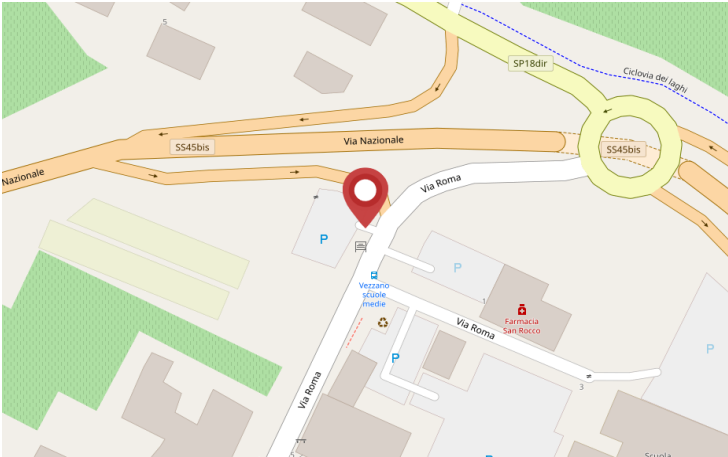ID	451
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - ROMA, via
Tipologia Criticità	F.07 - Parcheggio riservato inadeguato
Descrizione Criticità	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Realizzazione di area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a 220 cm d'altezza; - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individui una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.
Materiale	Segnaletica a terra, segnaletica verticale
Quantificazione intervento	1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

452

Vezzano

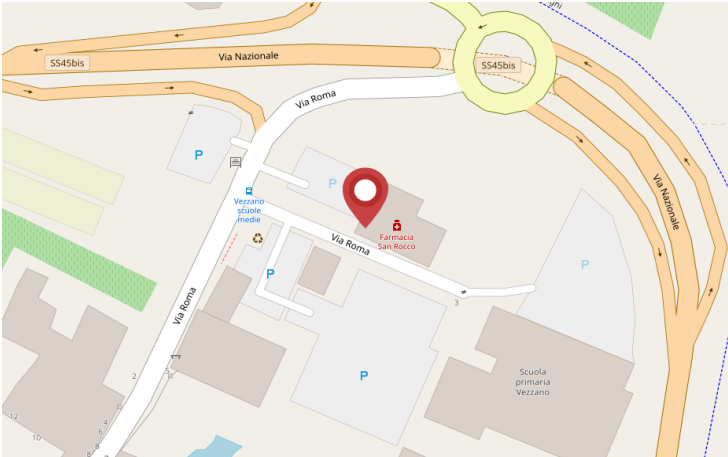

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio

Pendenza trasversale eccessiva

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.

Asfalto

$2 \times 1,5 = 3$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

453
Vezzano

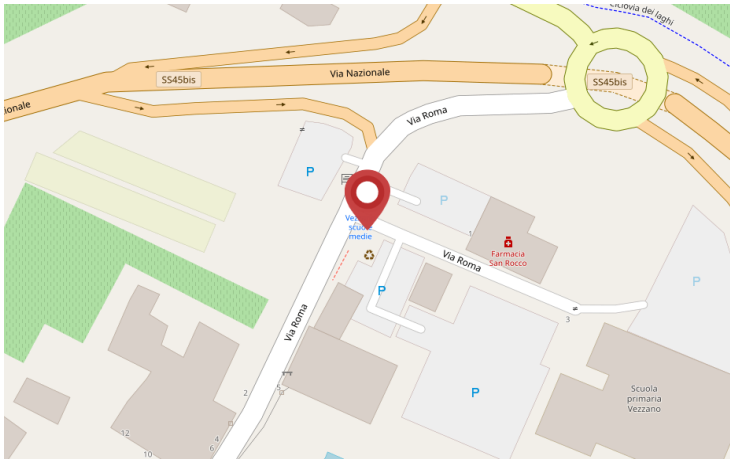

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

M.11 - Arredo urbano assente o inadeguato
Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.
Altro materiale
5 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

454

Vezzano

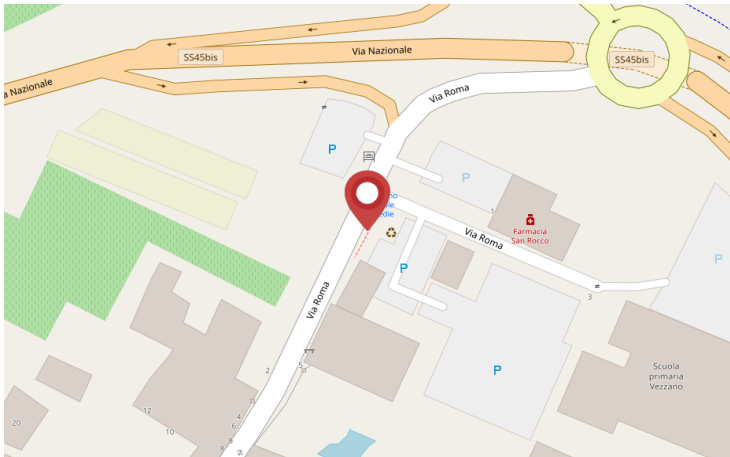

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

G.02 - Dislivello

Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a due rampe

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Raccordo del dislivello mediante asporto di materiale e realizzazione di due rampe con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale $\leq 5\%$ (max 8%); - pendenza trasversale $\leq 1\%$; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza ≥ 120 cm (preferibile 150 cm); - per dislivelli > 20 cm: cordolo battiruota o simile e corrimano su almeno un lato, ben visibile; - segnaletica tattile ad alto contrasto per persone non vedenti; - se il percorso pedonale è > 200 cm, la rampa può essere più stretta ma non < 120 cm; - lo stallo finale, complanare alla sede stradale, avrà lunghezza ≥ 150 cm o pari all'attraversamento/passo carraio, se presenti.

Porfido


$29.4 \times 1.5 = 44.1$ (Metri quadri)

Subordinatamente dotare le scale di corrimano ed elemento di segnalazione del gradino a contrasto cromatico

ID
Località
Indirizzo

455

Vezzano

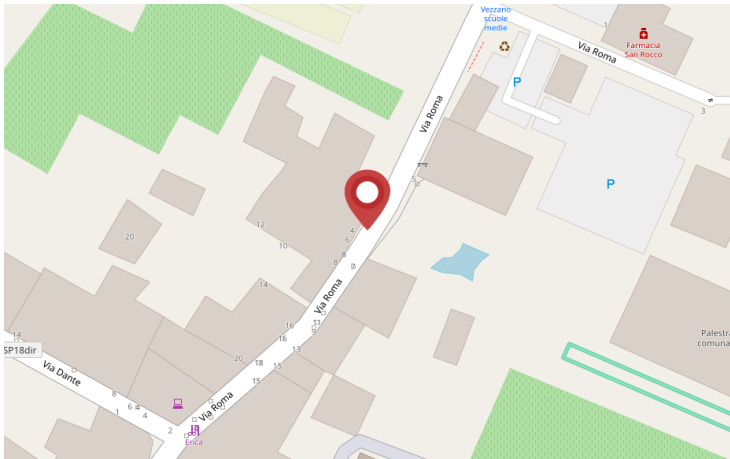

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.04 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso in rilevato

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.

Marciapiede (porfido)


10 x 0.3 = 3 (Metri quadri)

Attenzione alla pavimentazione

ID
Località
Indirizzo

456

Vezzano

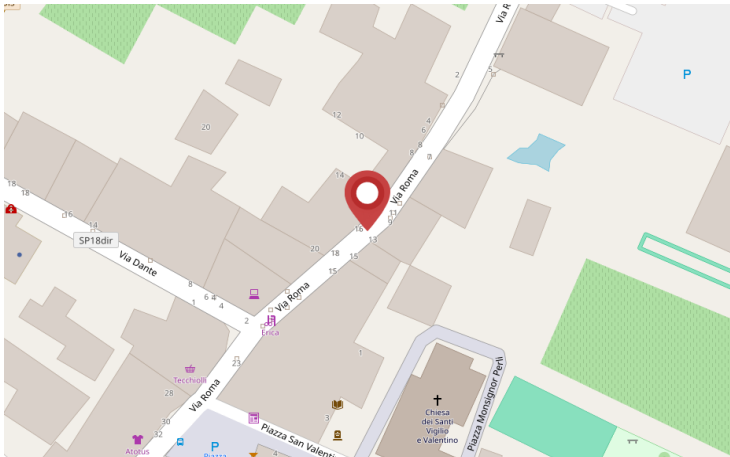

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Porfido


22 x 1.2 = 26.4 (Metri quadri)

Eliminazione del percorso in rilevato e realizzazione di nuovo percorso a raso, segnalato e protetto

ID
Località
Indirizzo

457

Vezzano

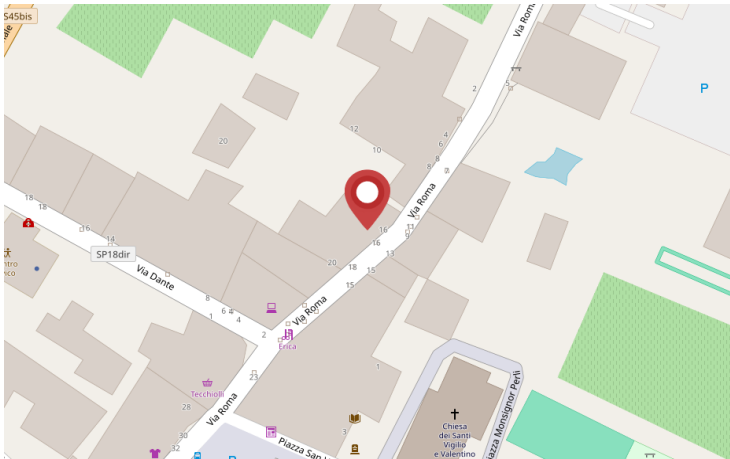

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.05 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature

Foto



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.


Sigillante per fugature

2 x 1,5 = 3 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

458

Vezzano

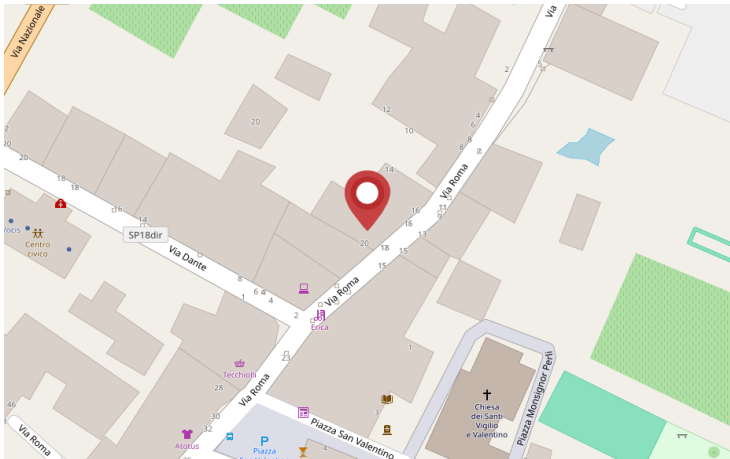

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico

6.6 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

459

Vezzano

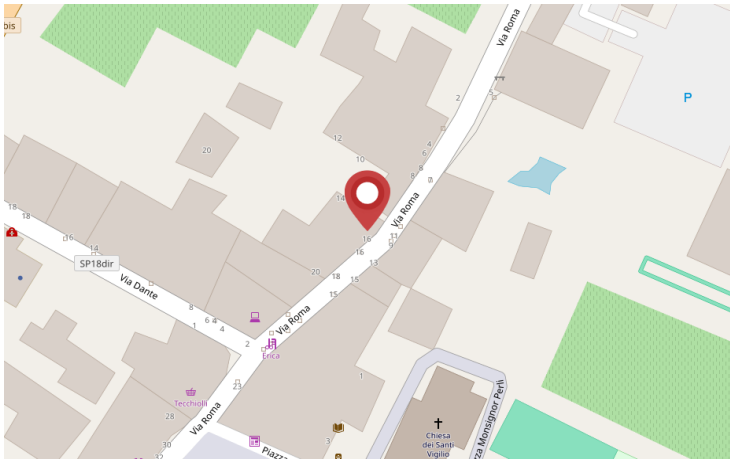

Vezzano - [ROMA, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.05 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di protezione del percorso pedonale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Realizzazione di sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra nel caso di presenza di dislivello e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.

Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico


22 (Metri lineari)

Eliminazione del percorso in rilevato e realizzazione di nuovo percorso a raso, segnalato e protetto

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

460

Vezzano

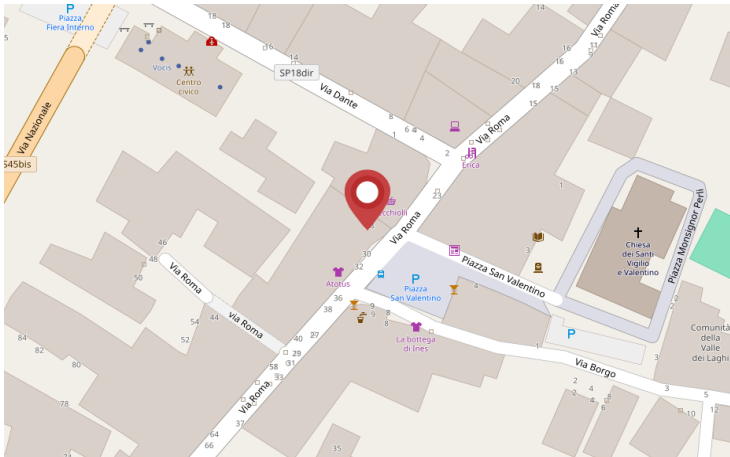

Vezzano - ROMA, via

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.


Porfido

16 x 1 = 16 (Metri quadri)

Eliminazione del percorso in rilevato e realizzazione di nuovo percorso a raso, segnalato e protetto

ID
Località
Indirizzo

461
Vezzano

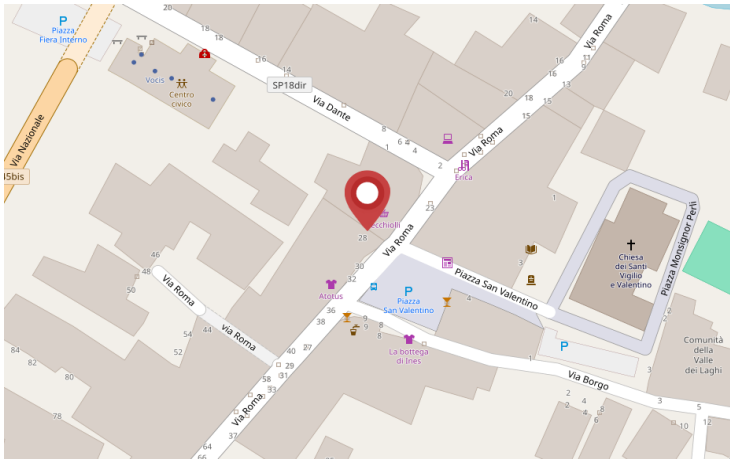

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.05 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di protezione del percorso pedonale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Realizzazione di sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra nel caso di presenza di dislivello e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.
Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico
16 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

462

Vezzano

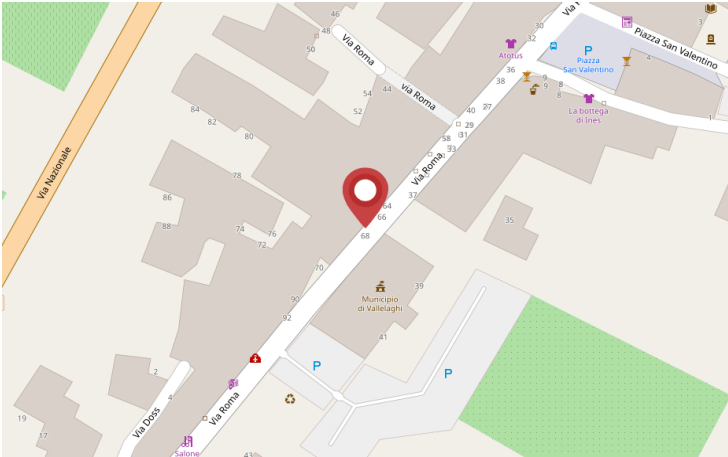

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto





Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico

7.2 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

463

Vezzano

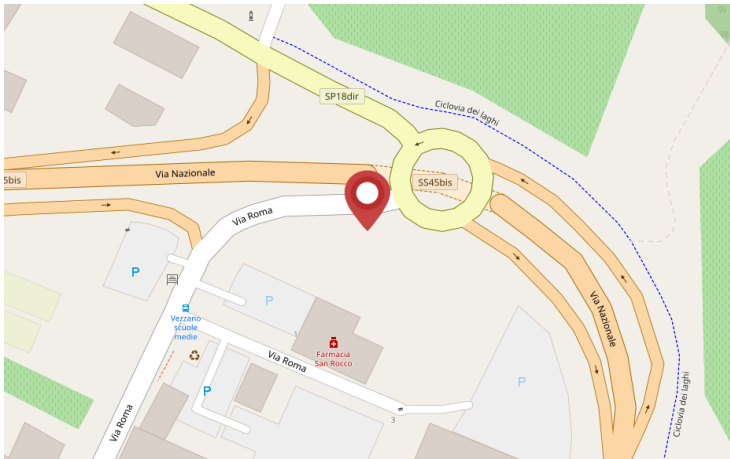

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

G.01 - Dislivello

Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa

Foto



Foto dell'elemento

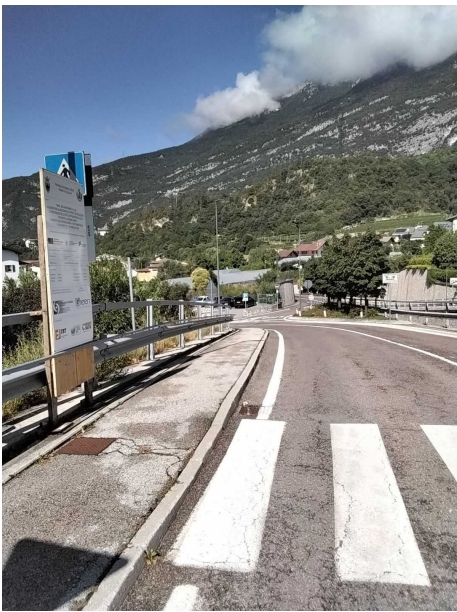


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazione di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.

Asfalto

$1.2 \times 1.5 = 1.8$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

464
Vezzano

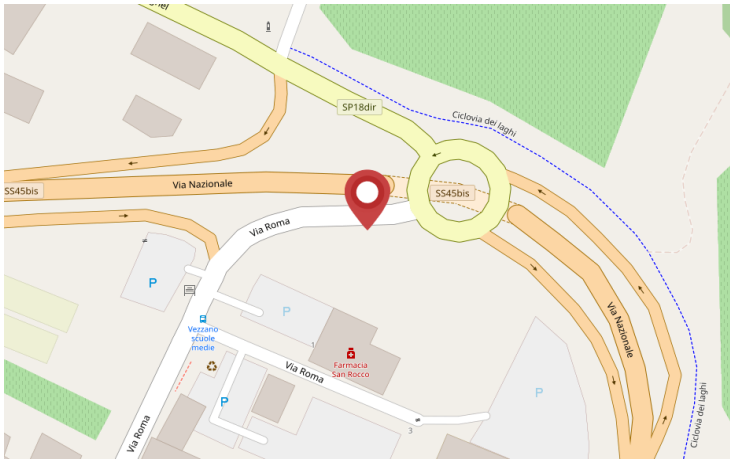

Vezzano - [ROMA, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento

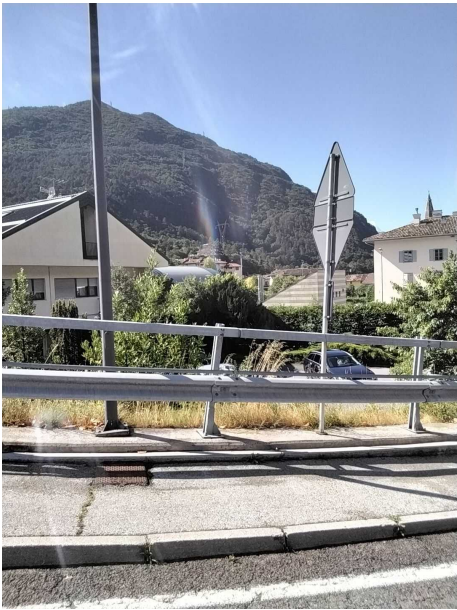



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

465
Vezzano

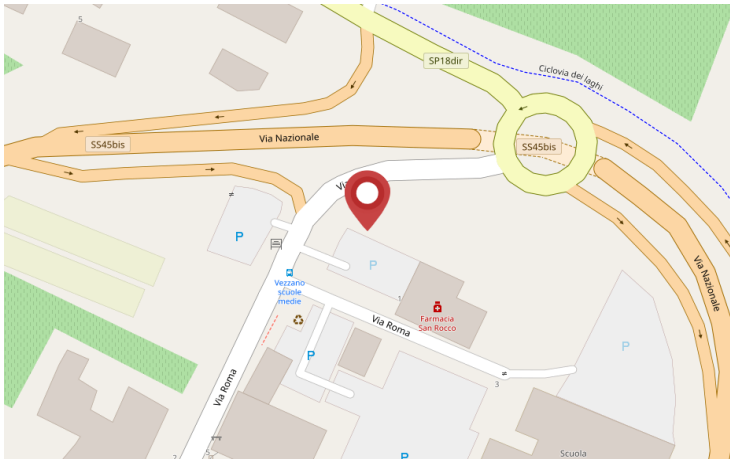

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

D.02 - Passo carraio inadeguato
Passo carraio inadeguato per pendenza longitudinale delle rampe laterali

Foto

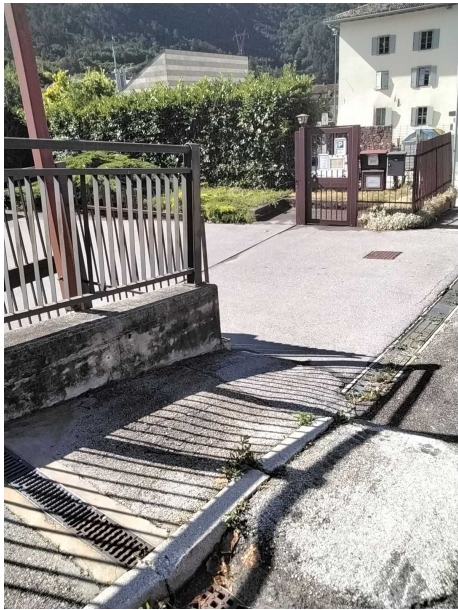


Foto dell'elemento

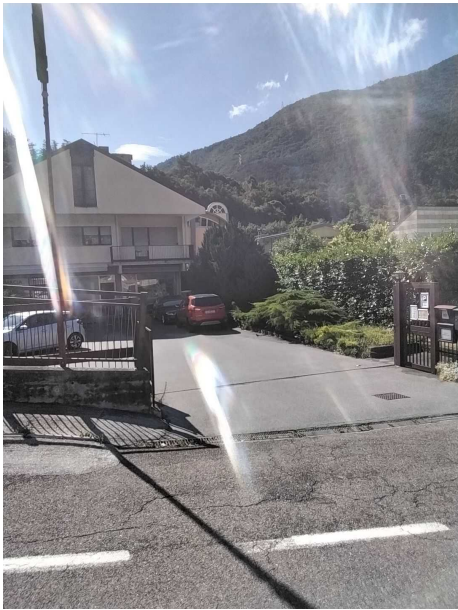


Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Adeguamento passo carraio da mantenersi alla quota del piano carrabile, attraverso la realizzazione di rampe di raccordo al percorso pedonale esistente con pendenza del 5% (massima 8%). La porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di larghezza minima 120 cm.

Asfalto

12 x 1.5 = 18 (Metri quadri)


Dare priorità al percorso pedonale. Le rampe di accesso alla farmacia per il carrabile possono essere fatte nello spazio privato della farmacia o sulla carreggiata che presenta Uno slargo

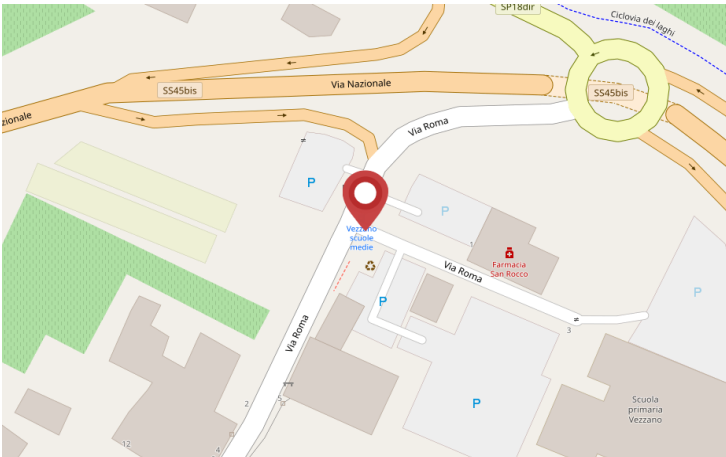ID	466
Località	Vezzano
Indirizzo	
	
	Vezzano - ROMA, via
Tipologia Criticità	H.01 - Segnaletica tattiloplantare assente o inadeguata
Descrizione Criticità	Assenza o danneggiamento di segnaletica di preavviso di un attraversamento
Foto	 
	Foto dell'elemento Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattiloplantare a pavimento (codice di pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di marcia. La segnaletica tattiloplantare di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve a evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione.
Materiale	Tipo LogesVetEvolution
Quantificazione intervento	4.4 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

467

Vezzano

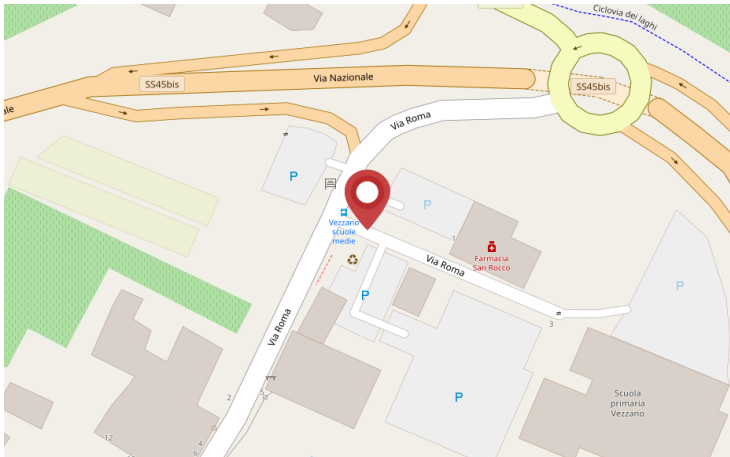

Vezzano - ROMA, via

M.11 - Arredo urbano assente o inadeguato


Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento



Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.

Altro materiale


5 (Numero)

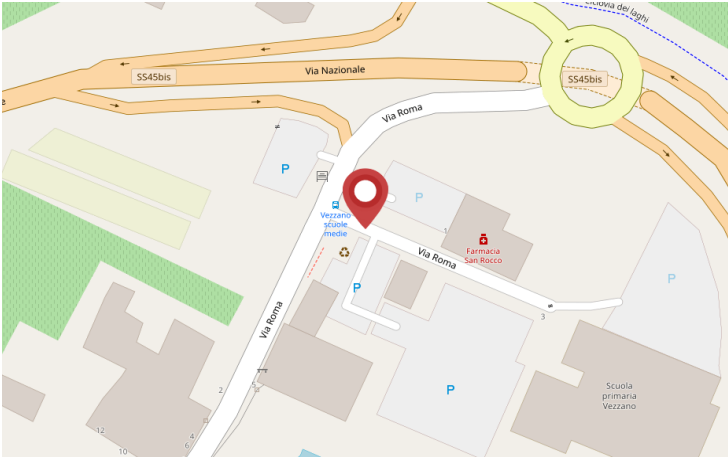ID	468
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - ROMA, via
Tipologia Criticità	H.06 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Descrizione Criticità	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti;
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).
Materiale	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico
Quantificazione intervento	9 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

469

Vezzano

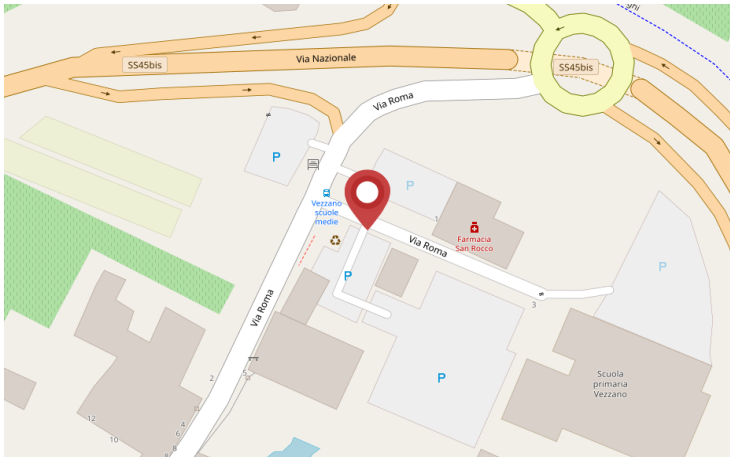

Vezzano - [ROMA, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Cemento


2 (Numero)

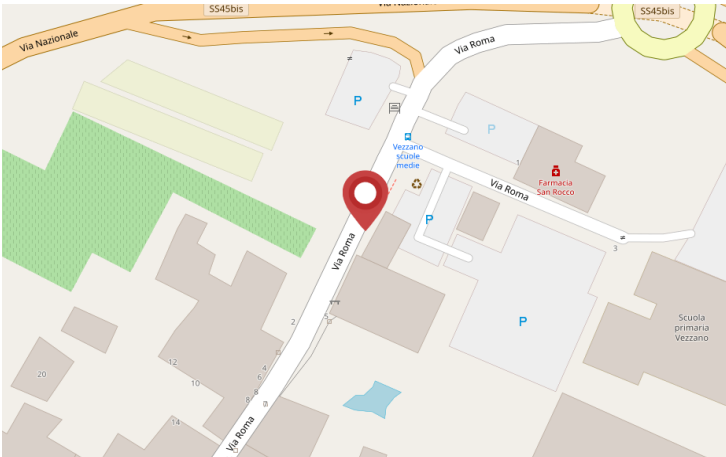ID	470
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - ROMA, via
Tipologia Criticità	L.02 - Percorso inadeguato o non protetto
Descrizione Criticità	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.
Materiale	Segnaletica a terra - vernice
Quantificazione intervento	14 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

471

Vezzano

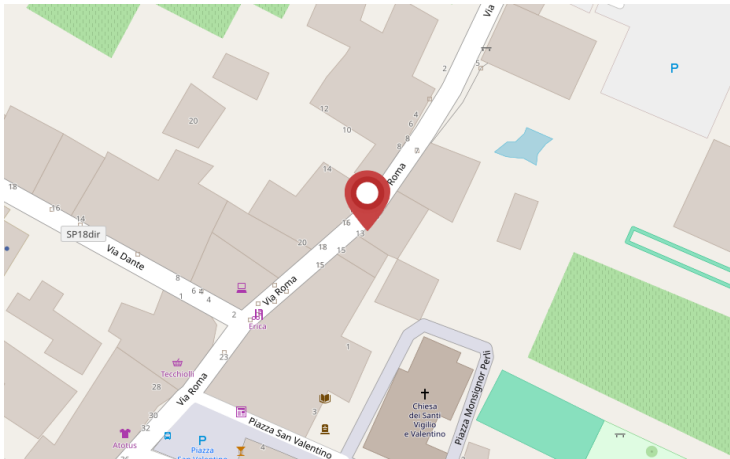

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.05 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature

Foto



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.


Sigillante per fugature

4 x 1 = 4 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

472

Vezzano

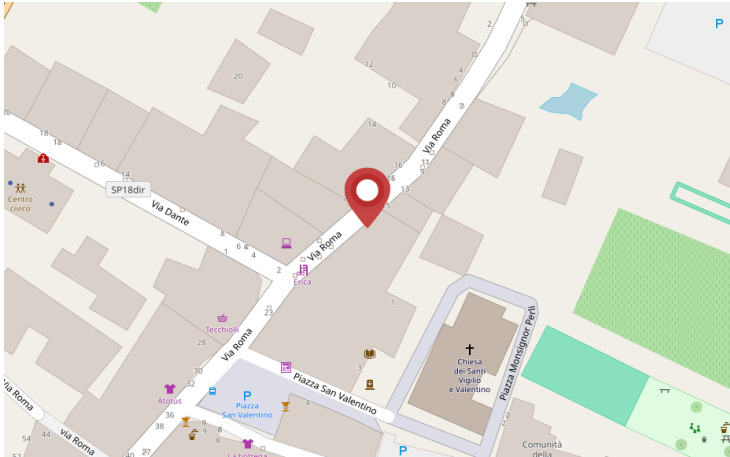

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Porfido


13 x 0.75 = 9.75 (Metri quadri)

Eliminazione del percorso in rilevato e realizzazione di nuovo percorso a raso, segnalato e protetto

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

473

Vezzano

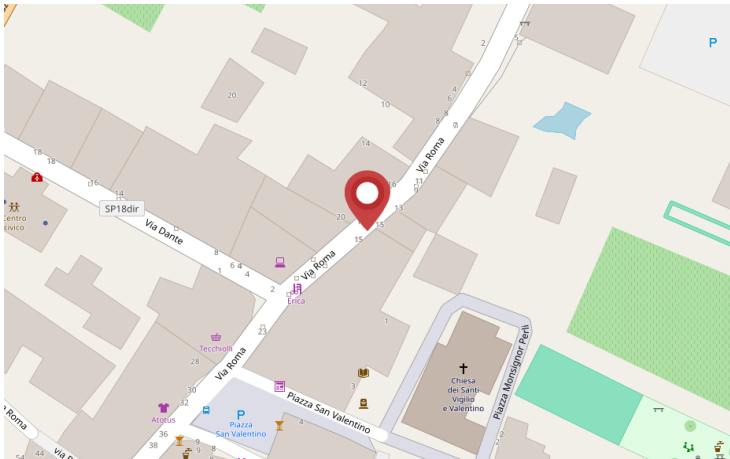

Vezzano - ROMA, via

L.05 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di protezione del percorso pedonale



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Realizzazione di sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra nel caso di presenza di dislivello e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.

Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico


13 (Metri lineari)

Eliminazione del percorso in rilevato e realizzazione di nuovo percorso a raso, segnalato e protetto

ID
Località
Indirizzo

474

Vezzano

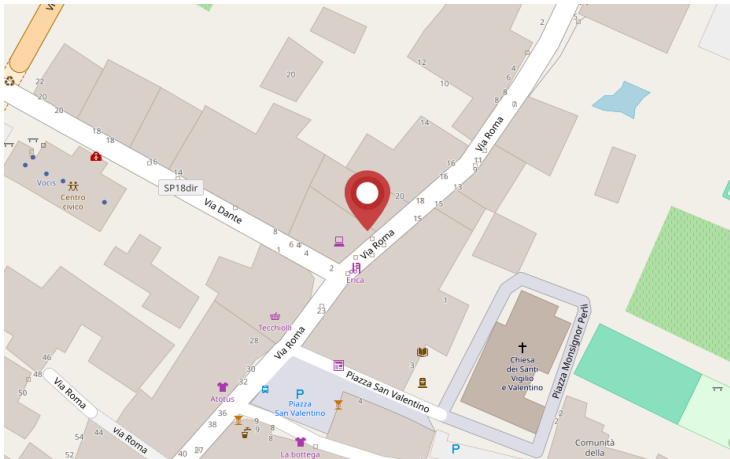

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.


Porfido

23 x 1.3 = 29.9 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

475

Vezzano

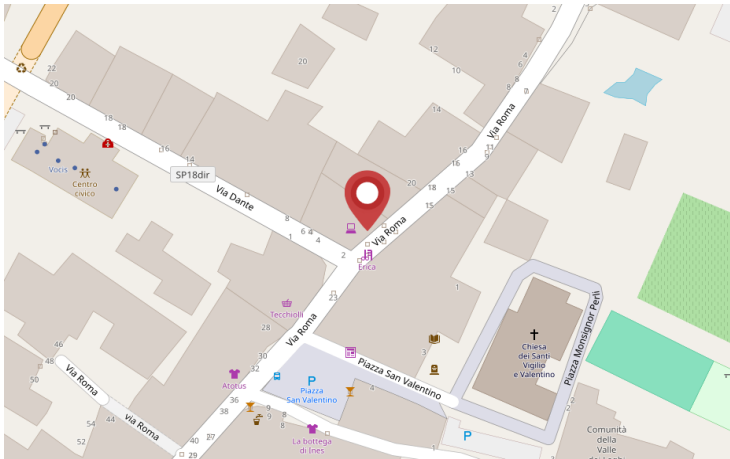

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.05 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di protezione del percorso pedonale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Realizzazione di sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra nel caso di presenza di dislivello e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.


Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico

23 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

476

Vezzano

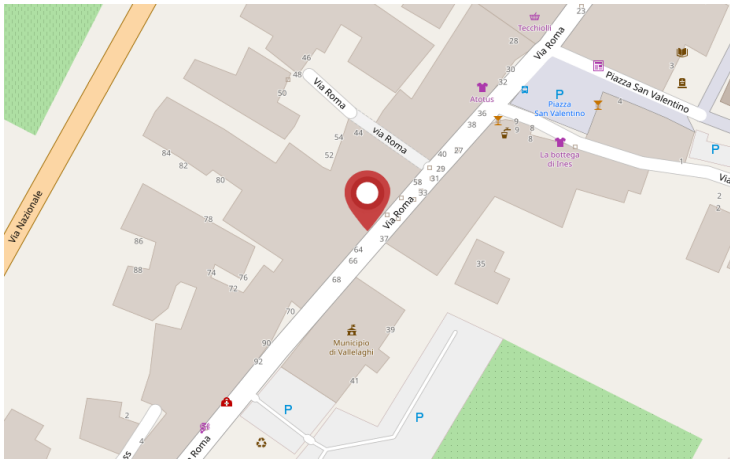

Vezzano - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.


Segnaletica a terra, borchie

55 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

477

Vezzano

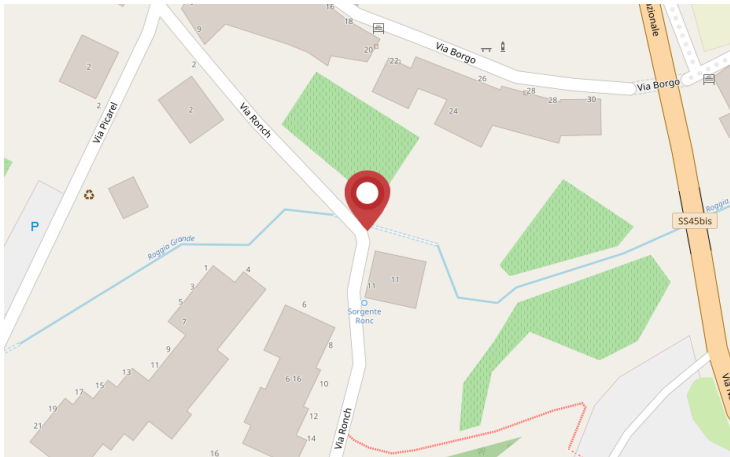

Vezzano - *RONCHI, via*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - *Percorso inadeguato o non protetto*

Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice

173 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

478
Vezzano

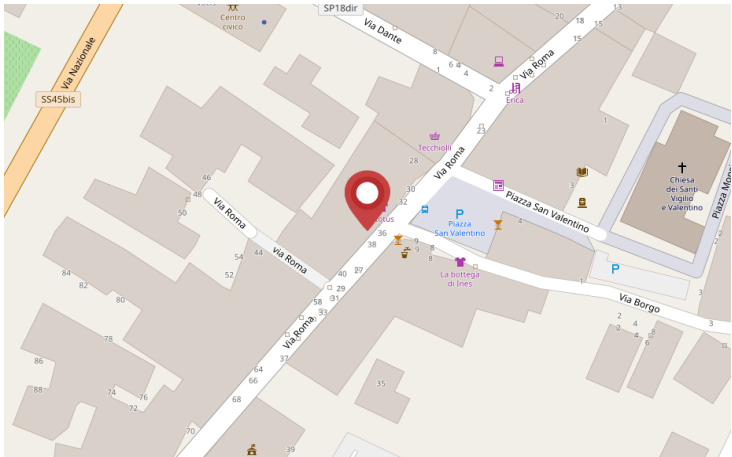

Vezzano - [SAN VALENTINO, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata
Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Porfido


25 x 12 = 30 (Metri quadri)

Eliminazione del percorso in rilevato e realizzazione di nuovo percorso a raso, segnalato e protetto

ID
Località
Indirizzo

479

Vezzano

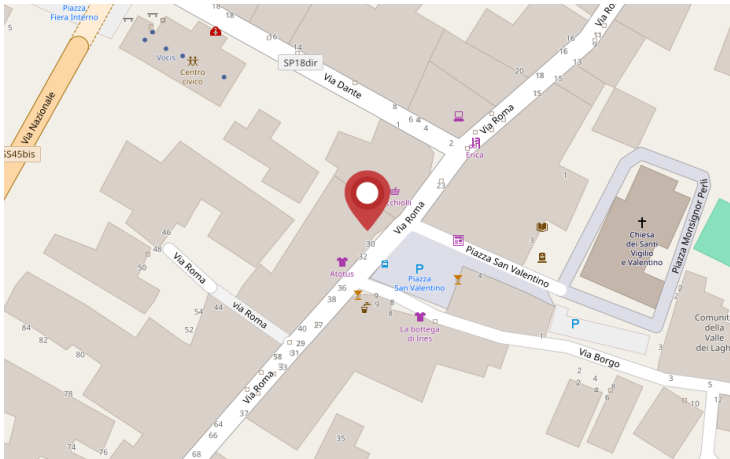

Vezzano - [SAN VALENTINO, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.05 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di protezione del percorso pedonale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Realizzazione di sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra nel caso di presenza di dislivello e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.

Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico

25 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

480
Vezzano

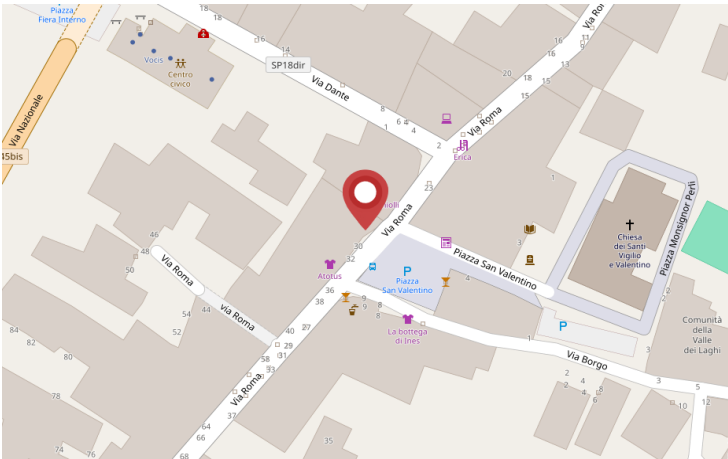

Vezzano - [SAN VALENTINO, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico
25 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

481

Vezzano

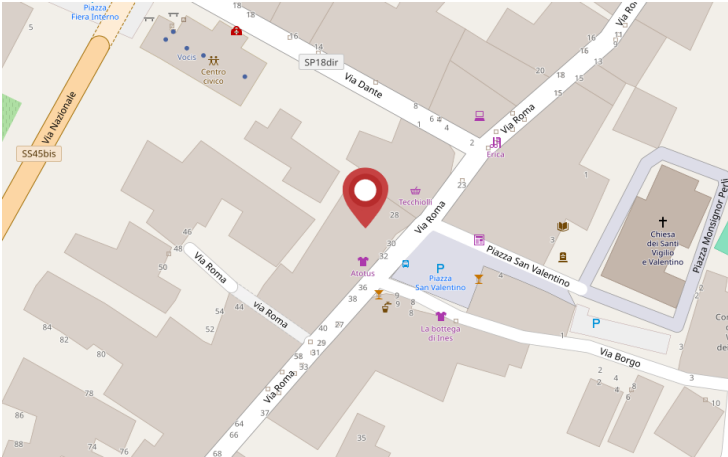

Vezzano - [SAN VALENTINO, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato

Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebra di larghezza minima pari a 250 cm.

Strisce zebra, borchie


6 x 2.5 = 15 (Metri quadri)

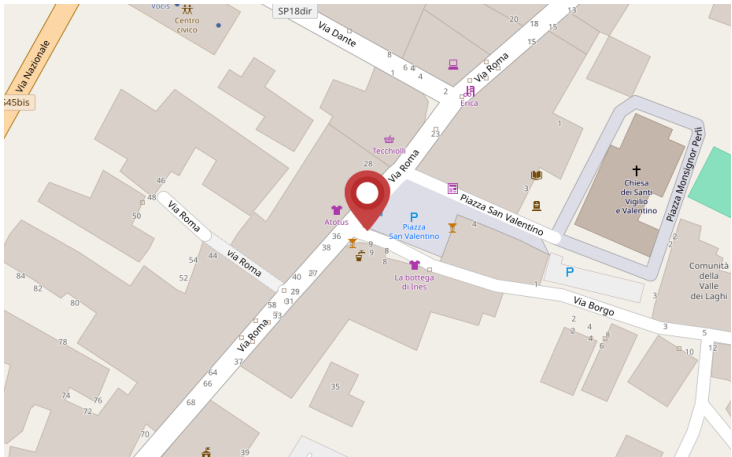ID	482
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - SAN VALENTINO, piazza
Tipologia Criticità	E.01 - Ostacolo
Descrizione Criticità	Ostacolo da riposizionare - semplice (dosso/paletto/archetto/ fioriera/cassonetto della spazzatura/espositore mobile)
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Riposizionamento dell'ostacolo in altra sede tale da non intercettare il percorso pedonale che deve mantenere larghezza minima di 120 cm e altezza minima 220 cm.
Materiale	Altro materiale
Quantificazione intervento	1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

483

Vezzano

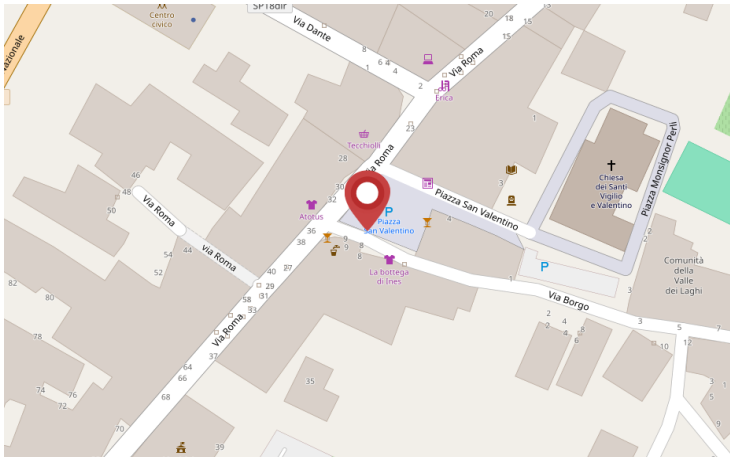

Vezzano - [SAN VALENTINO, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.02 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.


Porfido

$2 \times 0.3 = 0.6$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

484

Vezzano

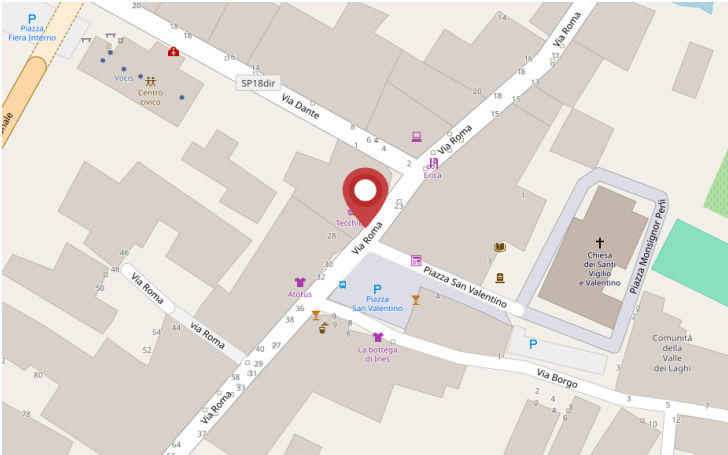

Vezzano - [SAN VALENTINO, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto

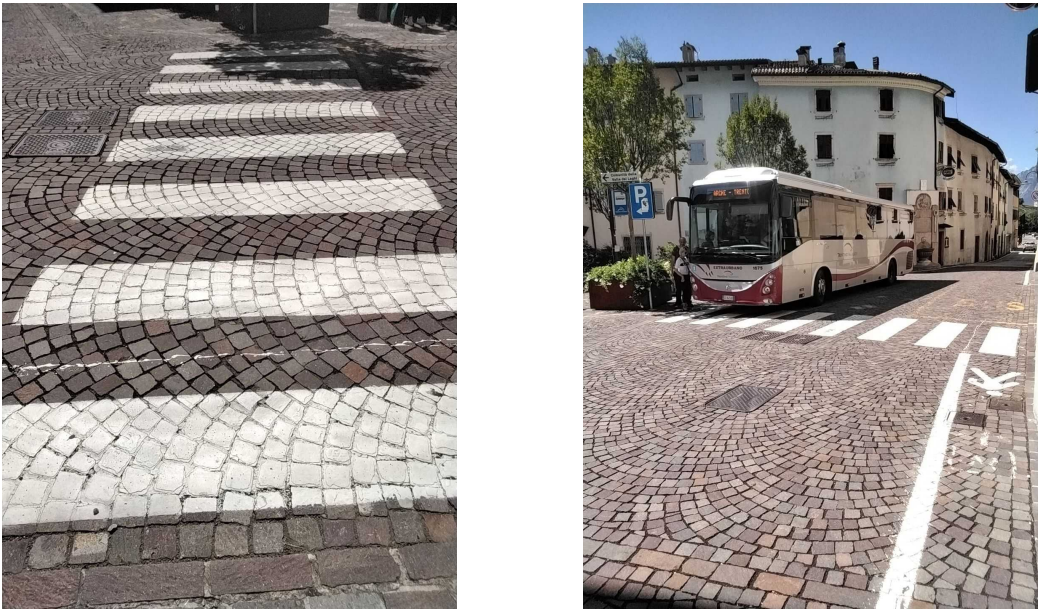


Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico

5.9 (Metri lineari)

Da un lato solo preavviso

ID
Località
Indirizzo

485
Vezzano

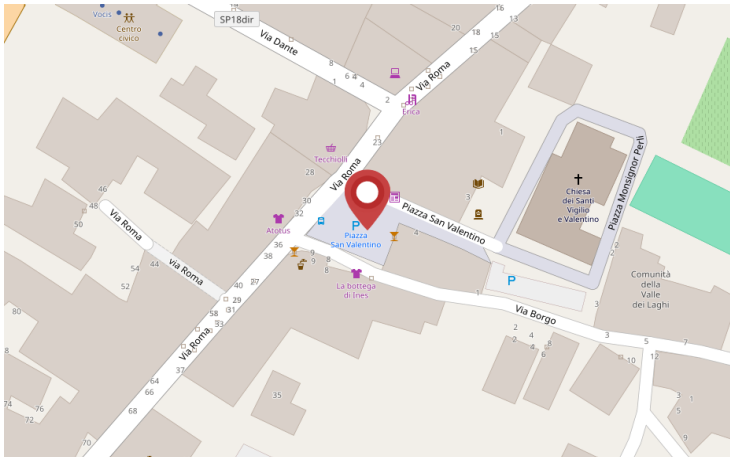

Vezzano - [SAN VALENTINO, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

M.08 - Arredo urbano assente o inadeguato
Assenza di una pensilina a protezione della fermata del trasporto pubblico

Foto

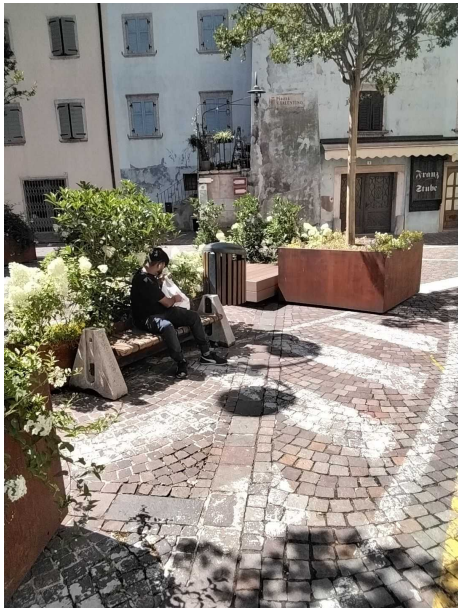


Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di pensilina di protezione di uno spazio di sosta.
Pensilina
1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

486
Vezzano

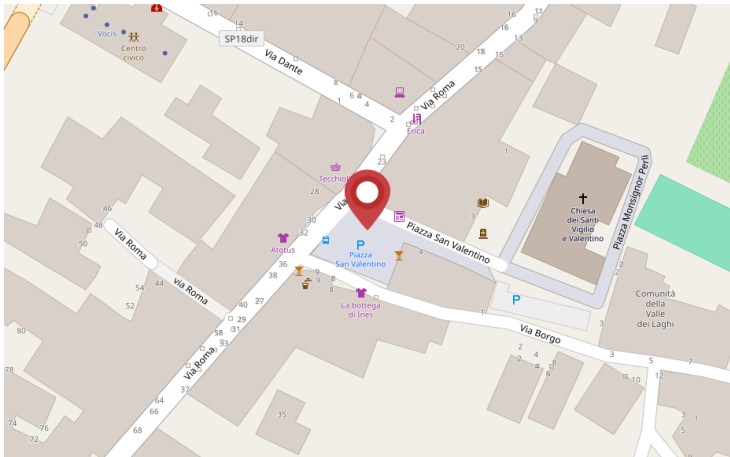

Vezzano - [SAN VALENTINO, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

E.02 - Ostacolo
Ostacolo da riposizionare - complesso (dissuasore di sosta/ espositore fisso/ base fissa a corredo di segnaletica verticale/ seduta)

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Riposizionamento dell'ostacolo in altra sede tale da non intercettare il percorso pedonale che deve mantenere larghezza minima di 120 cm e altezza minima 220 cm.
Riposizionamento elemento
1 (Numero)
Il supporto alla cartellonistica della fermata TPL, non costituisce un ostacolo ma in posizione poco visibile

ID
Località
Indirizzo

487

Vezzano

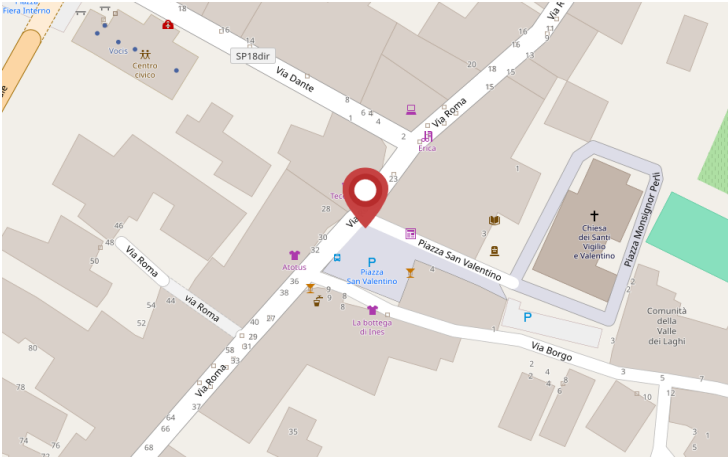

Vezzano - [SAN VALENTINO, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.


Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico

2.1 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

488

Vezzano

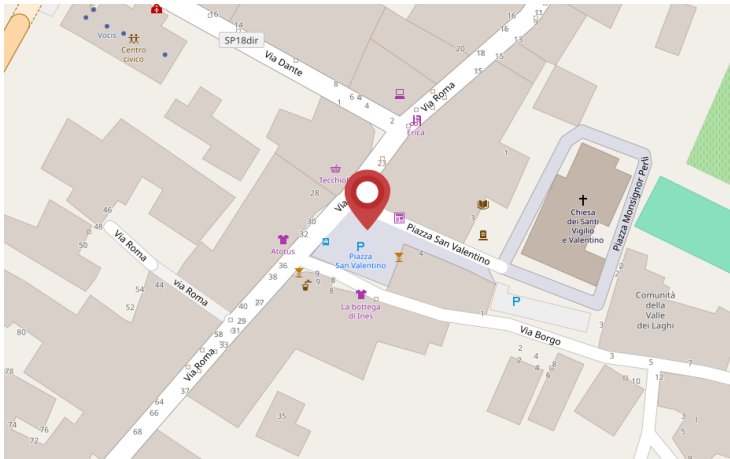

Vezzano - [SAN VALENTINO, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

E.05 - Ostacolo

Ostacolo costituito dalla sosta non regolamentare di veicoli

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Protezione del percorso pedonale da parte di veicoli a quattro e due ruote attraverso maggior controllo da parte delle forze dell'ordine o l'installazione di cordolo stradale con delineatore cilindrico.


Controllo da parte delle forze dell'ordine

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

489

Vezzano

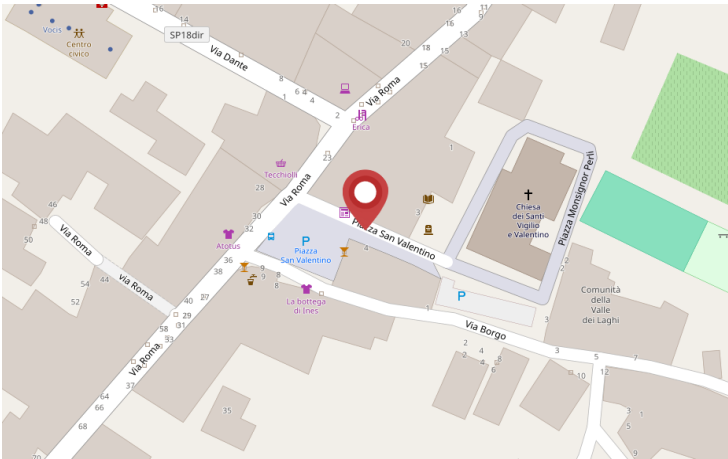

Vezzano - [SAN VALENTINO, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o fissaggio di elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice, norchie metalliche o altro sistema tattilopiantare


50 (Metri lineari)

Le borchie a protezione del percorso

ID
Località
Indirizzo

490

Vezzano

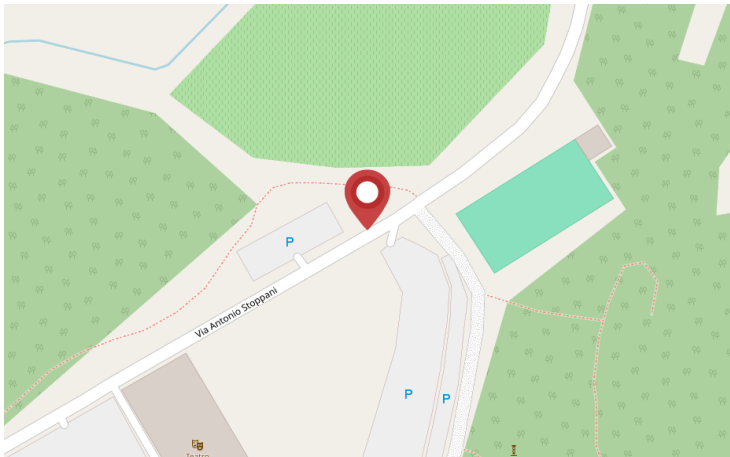

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.04 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso in rilevato

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.

Marciapiede (asfalto)


28 x 1.5 = 42 (Metri quadri)

Aggiungere corrimano

ID
Località
Indirizzo

491

Vezzano

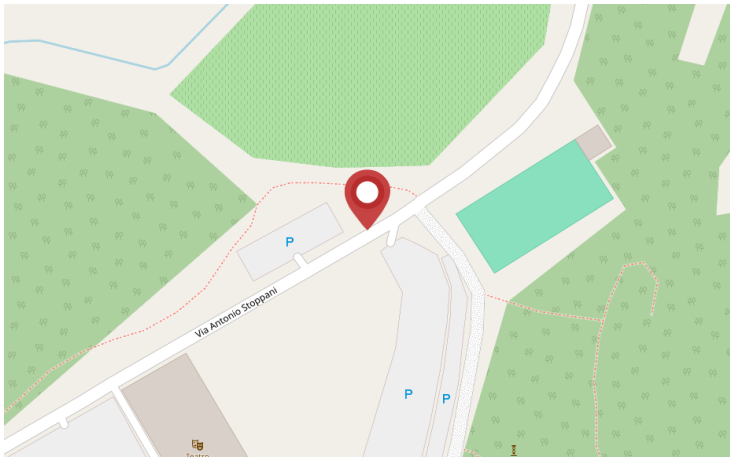

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto

Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto



Foto dell'elemento


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

Corrimano


85 (Metri lineari)

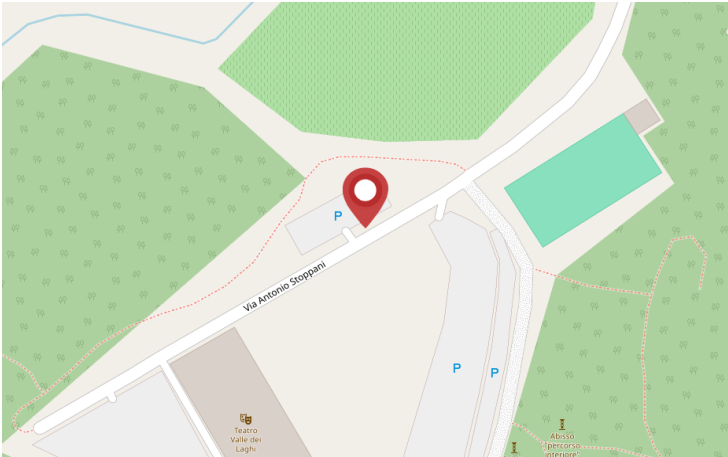ID	492
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - STOPPANI, via
Tipologia Criticità	F.02 - Parcheggio riservato inadeguato
Descrizione Criticità	Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale al percorso pedonale di area inadeguata (dimensioni inferiori a 5x3,20 m) o sprovvisto di segnaletica orizzontale
Foto	 Foto dell'elemento Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Adeguamento delle dimensioni dell'area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m mediante nuova verniciatura a terra. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individua una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.
Materiale	Segnaletica a terra - vernice
Quantificazione intervento	2 (Numero)
Note integrative	Valutare il riposizionamento in area pianeggiante. Valutare un aumento della dotazione visto il richiamo territoriale del teatro

ID
Località
Indirizzo

493

Vezzano

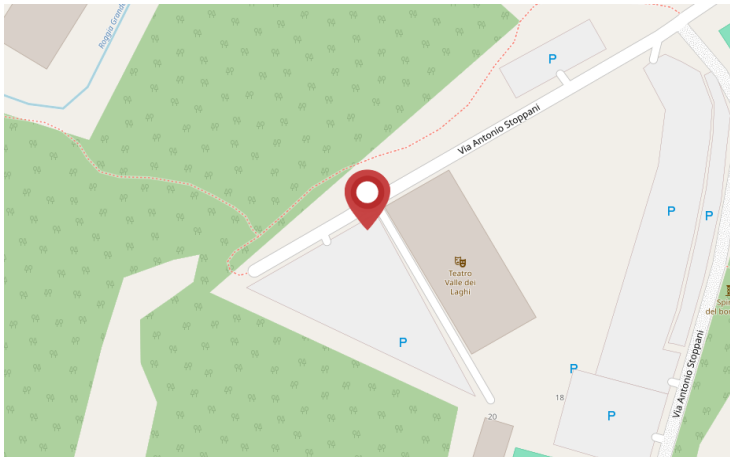

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.12 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso in parcheggio

Foto

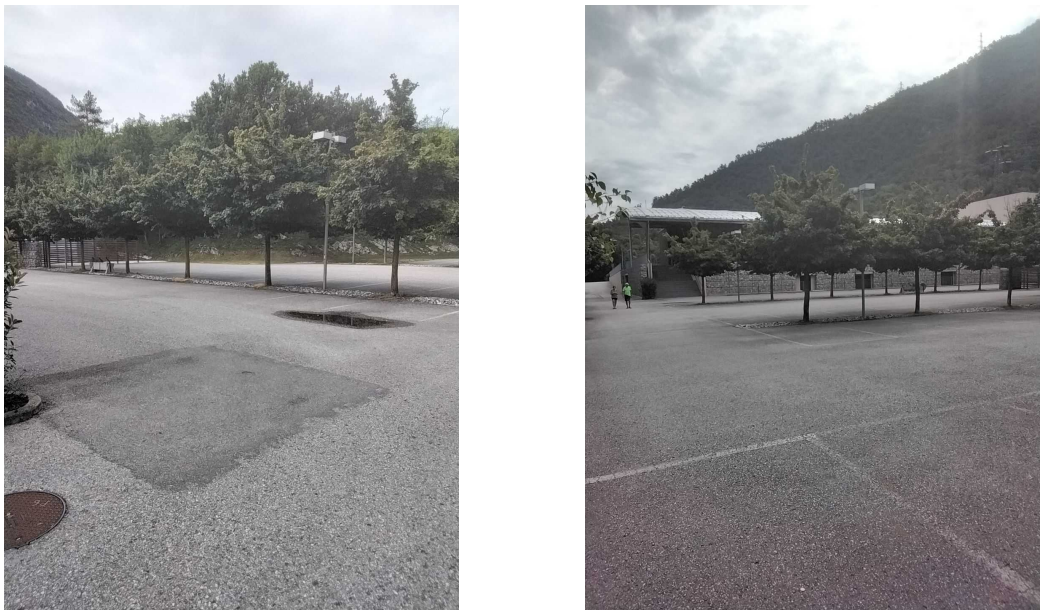


Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Delimitazione di porzione del percorso pedonale in area destinata a parcheggio tramite realizzazione di zebrature su pavimentazione. In particolare i materiali dovranno: - essere tali da renderle visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; - essere antisdrucciolevoli; - non sporgere piu' di 3 mm dal piano della pavimentazione.


Strisce zebrate

170 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

494

Vezzano

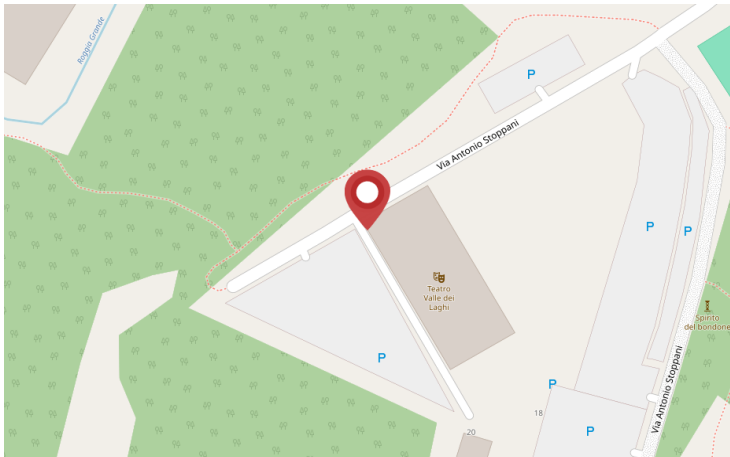

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.05 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di edificio pubblico/targa tattile

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con codice di attenzione/servizio, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità dell'elemento da segnalare.


Tipo LogesVetEvolution

7 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

495

Vezzano

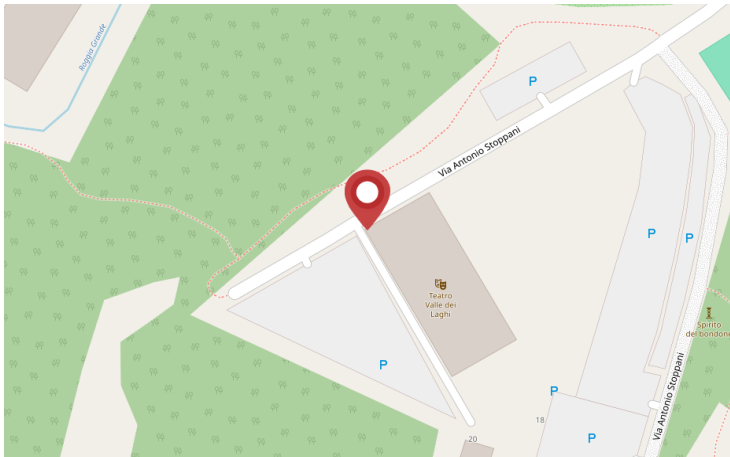

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

I.01 - Segnalazione tattile e/o ad alto contrasto assente o inadeguata

Difficoltà di percezione della differenza di quota

Foto



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Marcatura dello spigolo dei gradini tramite: - applicazione di fascia cromaticamente distinta dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima 10 cm sulle pedate; - evidenziazione cromatica dell'alzata in modo da rendere visibili i gradini durante la salita.


Altro materiale

$80 \times 0.3 = 24$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

496

Vezzano

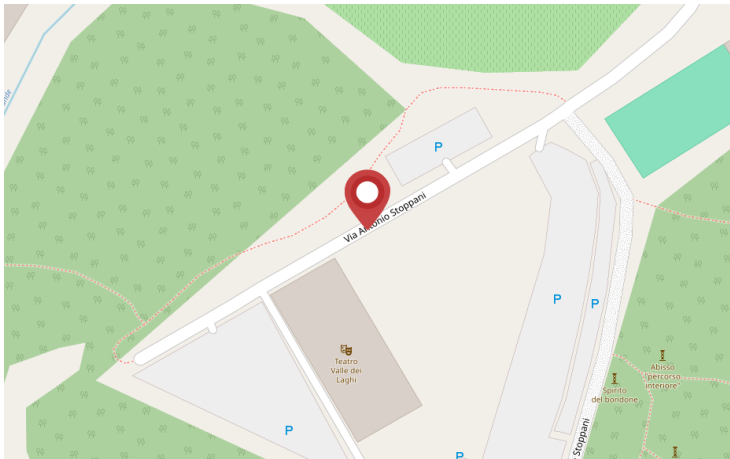

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.05 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta planarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

Sigillante per fugature


2 x 5 = 10 (Metri quadri)

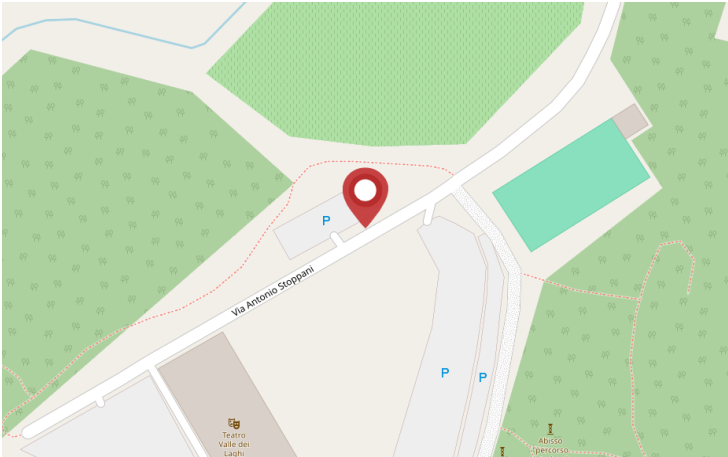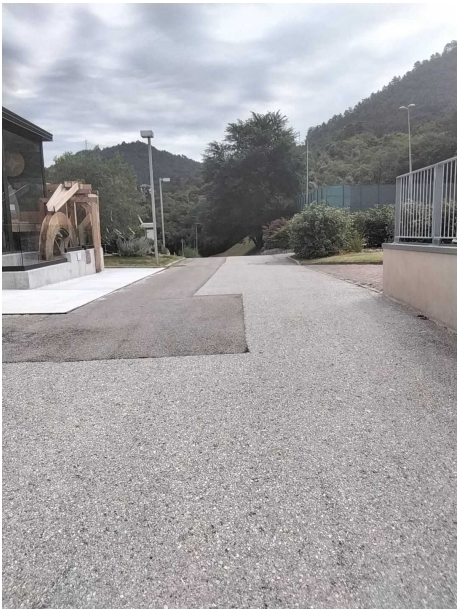ID	497
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - STOPPANI, via
Tipologia Criticità	C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato
Descrizione Criticità	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.
Materiale	Asfalto, vernice, Tipo LogesVetEvolution
Quantificazione intervento	6 x 1.5 = 9 (Metri quadri)
Note integrative	Attenzione al posizionamento dell'attraversamento rispetto alla nuova realizzazione del marciapiede in rilevato e alla congiunzione con i parcheggi dedicati. L'attacco verso il teatro ha una pendenza trasversale in alcuni tratti importante. Attenzione alla pavimentazione

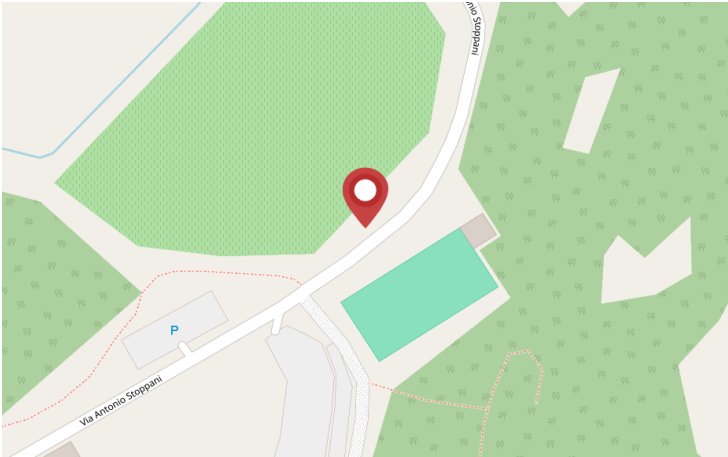ID	498
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - STOPPANI, via
Tipologia Criticità	N.01 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	5 x 1.5 = 7.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

499
Vezzano

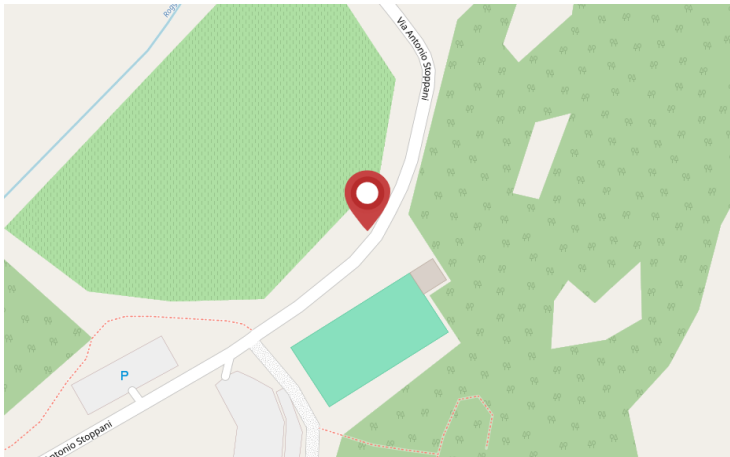

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
2 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

500

Vezzano

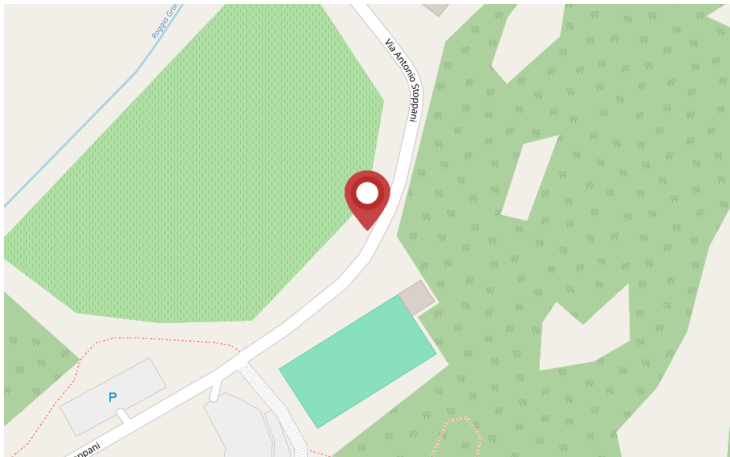

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Asfalto

$30 \times 1.5 = 45$ (Metri quadri)