



COMUNE DI VALLELAGHI
Provincia di Trento

Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali P.E.B.A.

Schede di rilievo

Arch. Urb. Anna Viganò


con la collaborazione di
Arch. Ph.D. Livia Porro



SCHEDE 201-300

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

201
Terlago

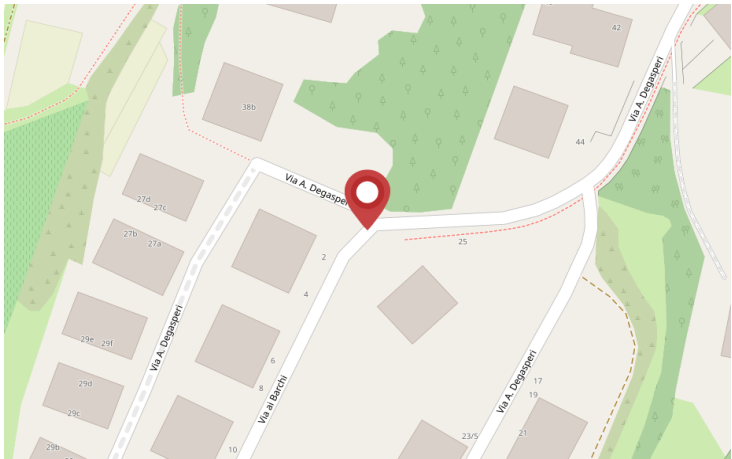

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

M.11 - Arredo urbano assente o inadeguato
Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.


Altro materiale

2 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

202

Terlago

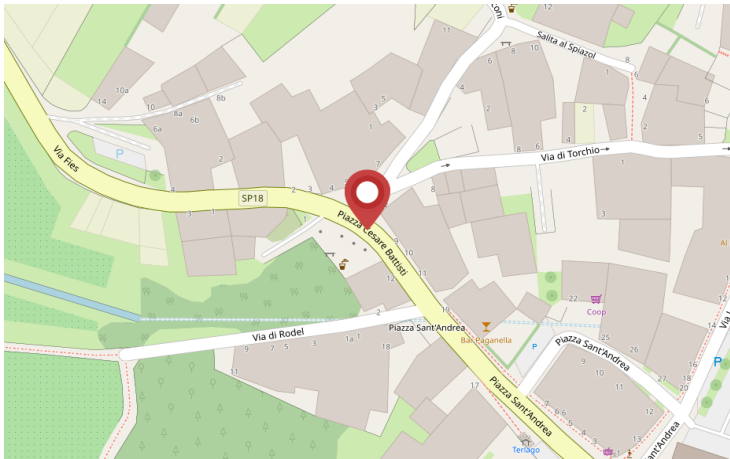

Terlago - [CESARE BATTISTI, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.03 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato

Assenza di attraversamento pedonale rialzato

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale rialzato rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di sicurezza dei pedoni, da realizzare come da indicazioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, in vigore. L'attraversamento sarà completo di: - eventuali raccordi al percorso pedonale esistente; - segnaletica tattile a pavimento; - nuove zebraure.

Asfalto, vernice, loges

$9 \times 2.5 = 22.5$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

203

Terlago

Terlago - [CESARE BATTISTI](#), piazza

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato
Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.


Asfalto, vernice, borchie metalliche

10 x 2.5 = 25 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

204

Terlago

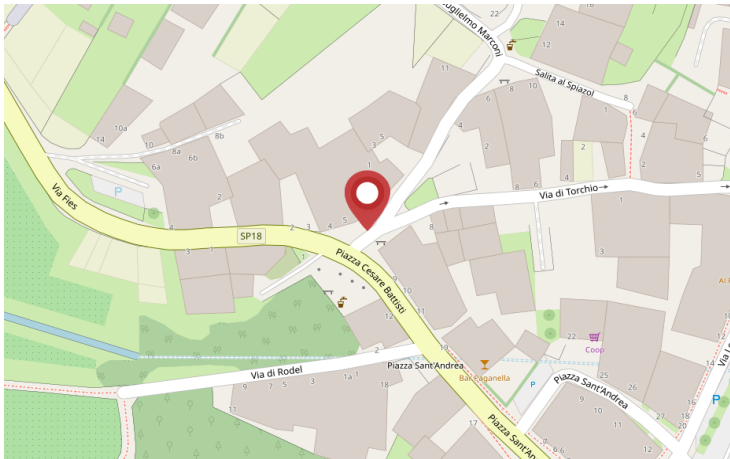

Terlago - **CESARE BATTISTI**, piazza

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.


Segnaletica a terra - vernice

13 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

205

Terlago

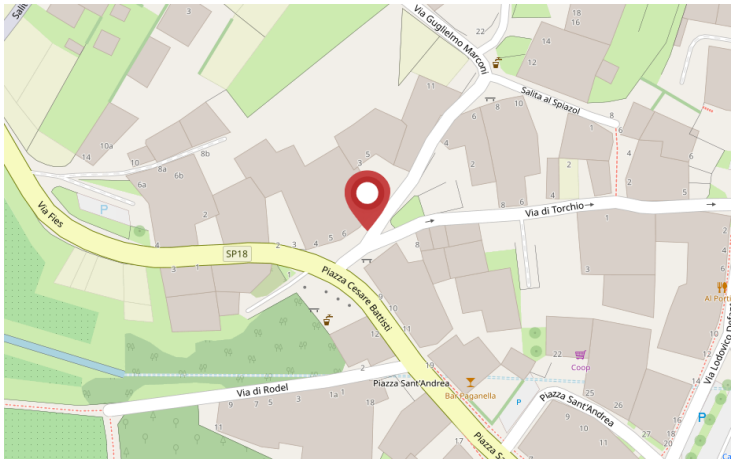

Terlago - [CESARE BATTISTI, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

G.01 - Dislivello

Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazione di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.

Porfido

$6.1 \times 1.5 = 9.15$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

206
Terlago

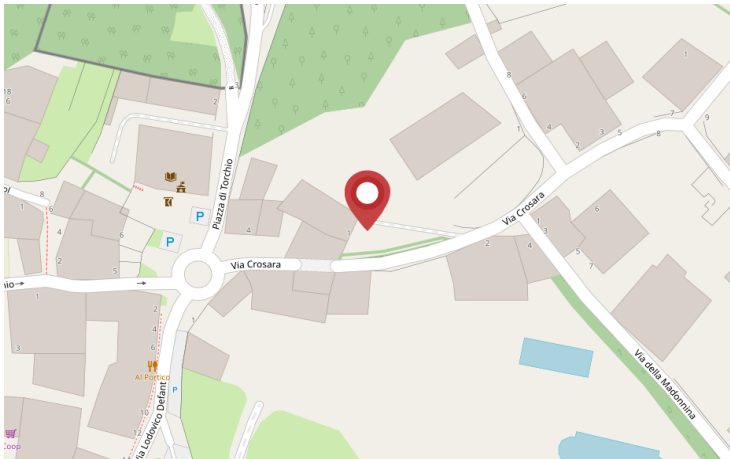

Terlago - [CROSARA, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice

130 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

207
Terlago

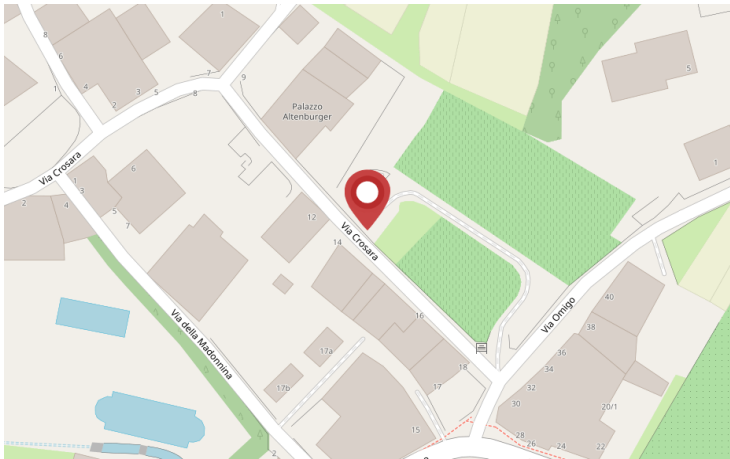

Terlago - [CROSARA, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di percorso pedonale a raso

Foto

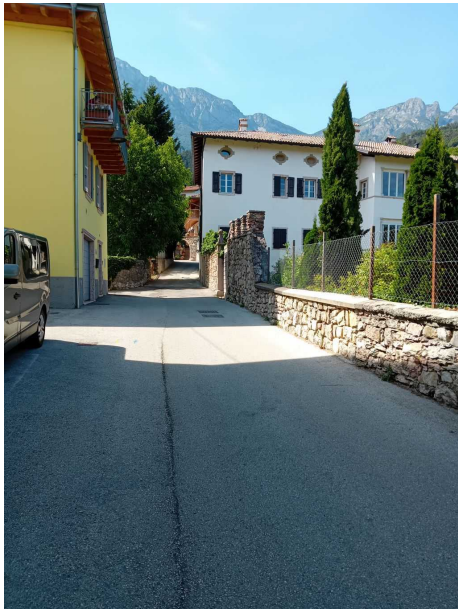


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.


Segnaletica a terra - vernice

120 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

208

Terlago

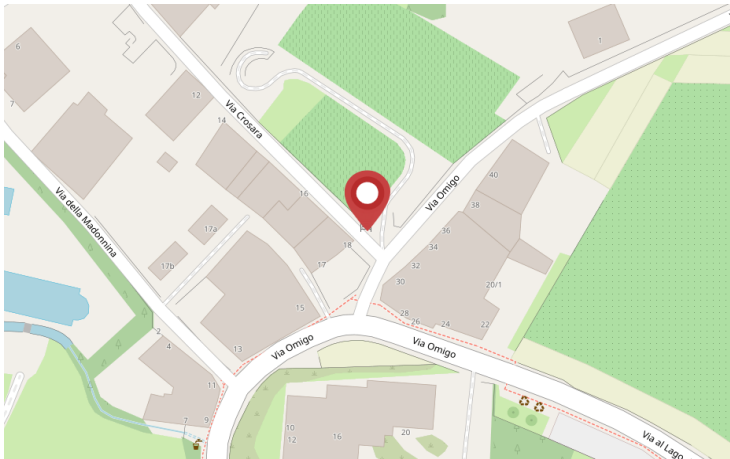

Terlago - CROSARA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato
Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.

Strisce zebraate, Tipo LogesVetEvolution

6 x 2.5 = 15 (Metri quadri)


ID

Località

Indirizzo

209

Terlago

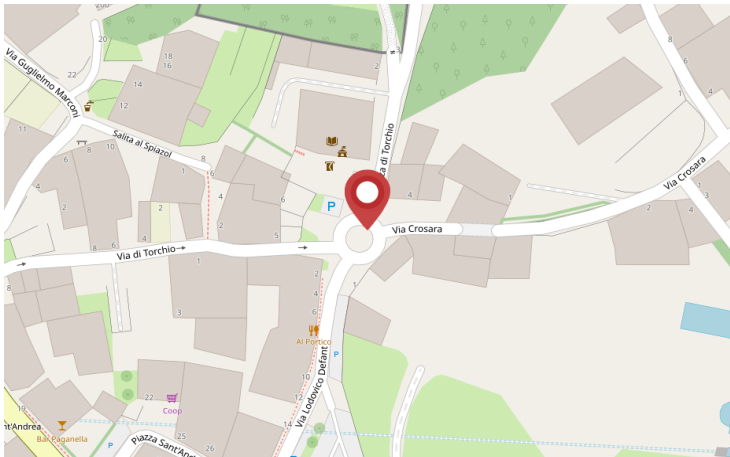

Terlago - [DEL TORCHIO](#), piazza

Tipologia Criticità

Descrizione Criticità

F.02 - Parcheggio riservato inadeguato

Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale al percorso pedonale di area inadeguata (dimensioni inferiori a 5x3,20 m) o sprovvisto di segnaletica orizzontale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento

Materiale

Quantificazione intervento

Adeguamento delle dimensioni dell'area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m mediante nuova verniciatura a terra. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individua una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.

Segnaletica a terra - vernice

1 (Numero)


ID

Località

Indirizzo

210

Terlago

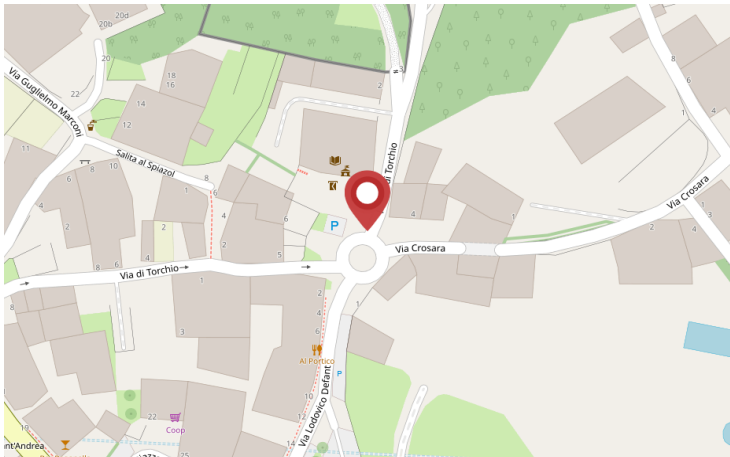

Terlago - [DEL TORCHIO](#), piazza

Tipologia Criticità

Descrizione Criticità

L.12 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso in parcheggio

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento

Materiale

Quantificazione intervento

Delimitazione di porzione del percorso pedonale in area destinata a parcheggio tramite realizzazione di zebraure su pavimentazione. In particolare i materiali dovranno: - essere tali da renderle visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; - essere antisdrucciolevoli; - non sporgere piu' di 3 mm dal piano della pavimentazione.


Strisce zebraate

15 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

211

Terlago

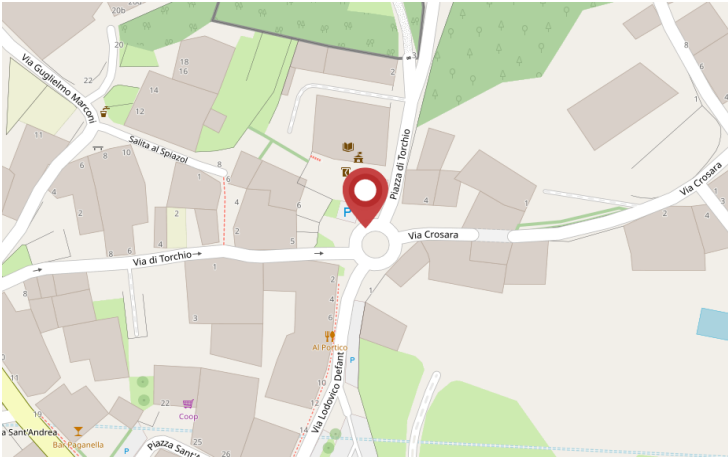

Terlago - [DEL TORCHIO](#), piazza

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.05 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di edificio pubblico/targa tattile

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con codice di attenzione/servizio, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità dell'elemento da segnalare.


Tipo LogesVetEvolution

1.8 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

212

Terlago

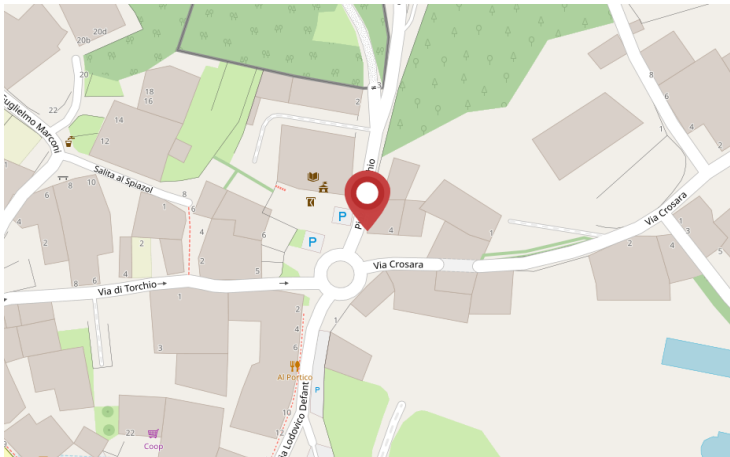

Terlago - [DEL TORCHIO](#), piazza

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato
Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.

Strisce zebraate, borchie

4 x 2.5 = 10 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

213
Terlago

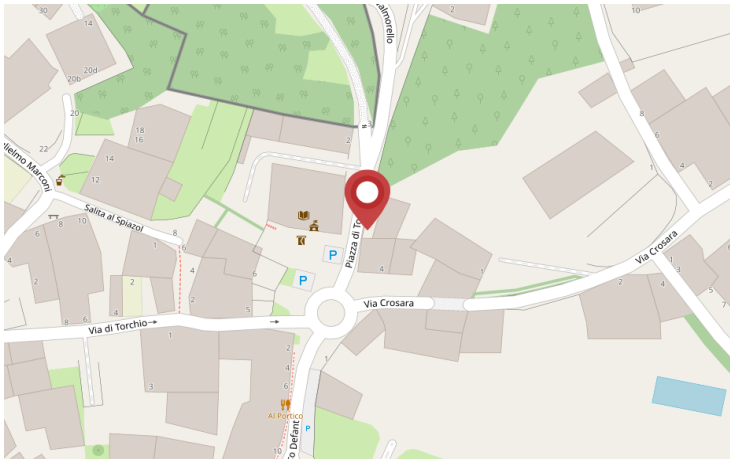

Terlago - [DEL TORCHIO](#), piazza

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato
Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.


Strisce zebraute, borchie

6 x 2.5 = 15 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

214

Terlago

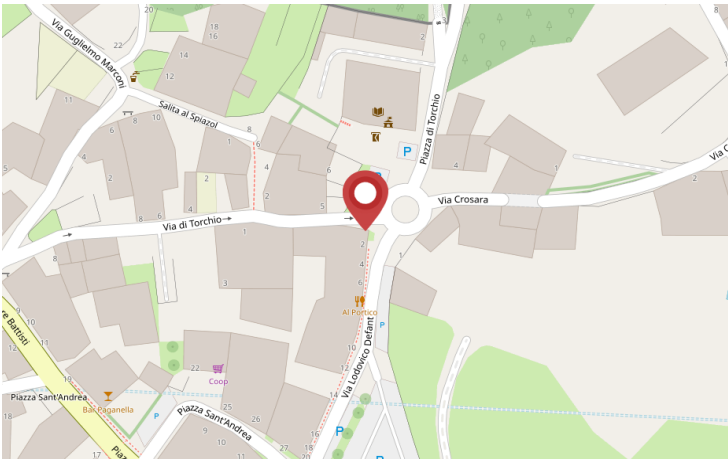

Terlago - [DEL TORCHIO](#), piazza

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

M.05 - Arredo urbano assente o inadeguato

Assenza di panchina o modello di panchina con forma della seduta inadeguata

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Inserimento di panchina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti: - altezza 42 cm ca.; - profondità 40-50 cm; - braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine frontale; - schienale inclinato (10°), piano di seduta inclinato(5°), per aiutare l'utente ad alzarsi; - profondità dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per permettere di puntare le gambe quando ci si alza; - capacità di carico minima di 115 Kg (per posto di seduta). La struttura di appoggio non dovrà ostacolare l'accostamento di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 120x120 cm adiacente alla seduta stessa.

Panchina

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

215
Terlago

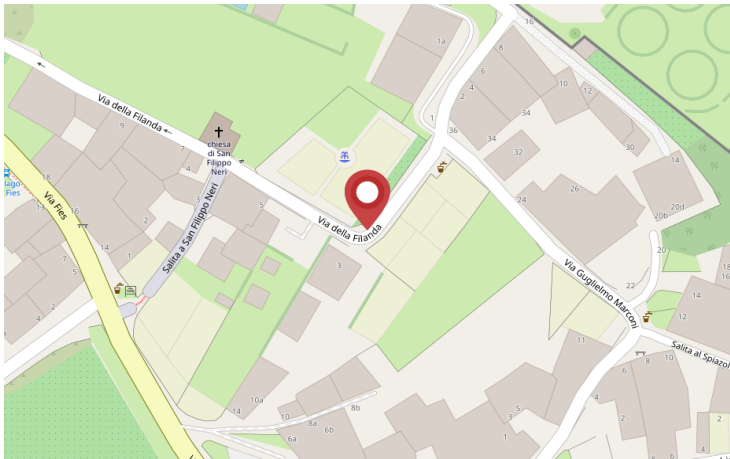

Terlago - [DELLA FILANDA, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice

75 (Metri lineari)


Attenzione alla pavimentazione

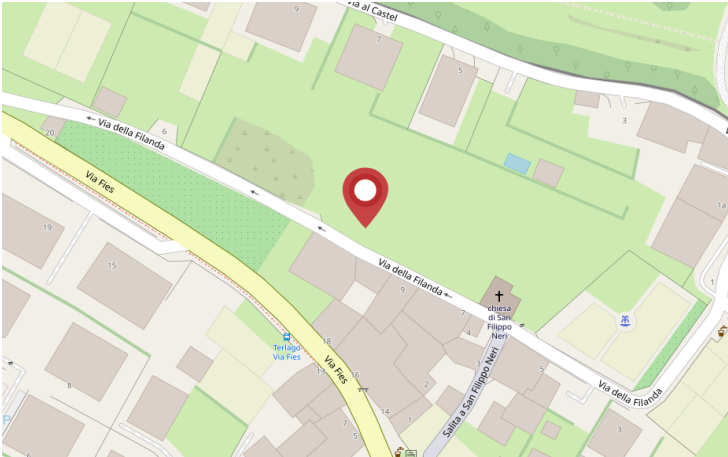ID	216
Località	Terlago
Indirizzo	 Terlago - DELLA FILANDA, via
Tipologia Criticità	N.09 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	Presenza di caditoia/griglia o presa aria per piani interrati con fessure longitudinali rispetto al senso di marcia dei pedoni
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Lievo e riposizionamento dell'elemento in posizione ruotata di 90°, in modo da non costituire pericolo al passaggio delle persone; successiva realizzazione raccordo alla pavimentazione circostante, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

217

Terlago

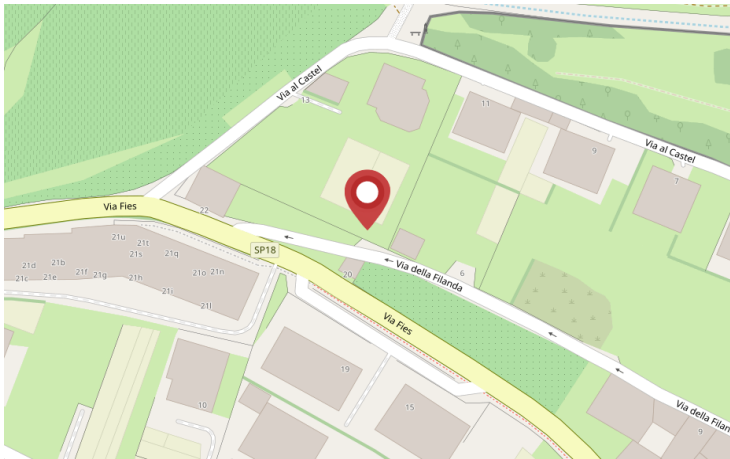

Terlago - DELLA FILANDA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

M.05 - Arredo urbano assente o inadeguato

Assenza di panchina o modello di panchina con forma della seduta inadeguata

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di panchina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti: - altezza 42 cm ca.; - profondità 40-50 cm; - braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine frontale; - schienale inclinato (10°), piano di seduta inclinato(5°), per aiutare l'utente ad alzarsi; - profondità dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per permettere di puntare le gambe quando ci si alza; - capacità di carico minima di 115 Kg (per posto di seduta). La struttura di appoggio non dovrà ostacolare l'accostamento di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 120x120 cm adiacente alla seduta stessa.


Panchina

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

218

Terlago

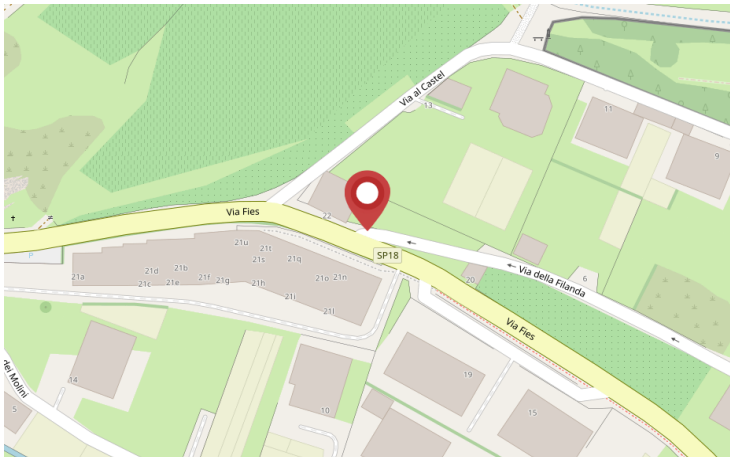

Terlago - [DELLA FILANDA](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato
Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento

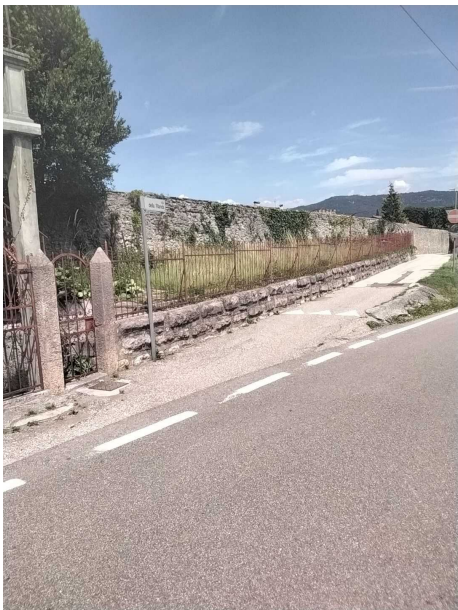


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.


Asfalto, vernice, Tipo LogesVetEvolution

10 x 1.5 = 15 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

219

Terlago

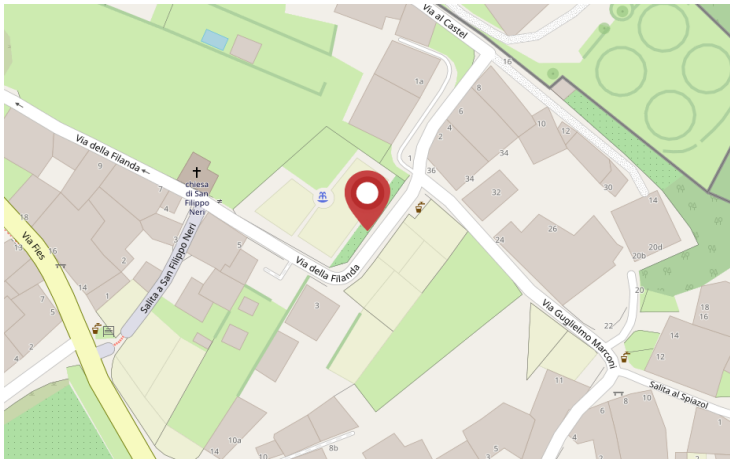

Terlago - [DELLA FILANDA, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto

Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

Corrimano

32 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

220
Terlago

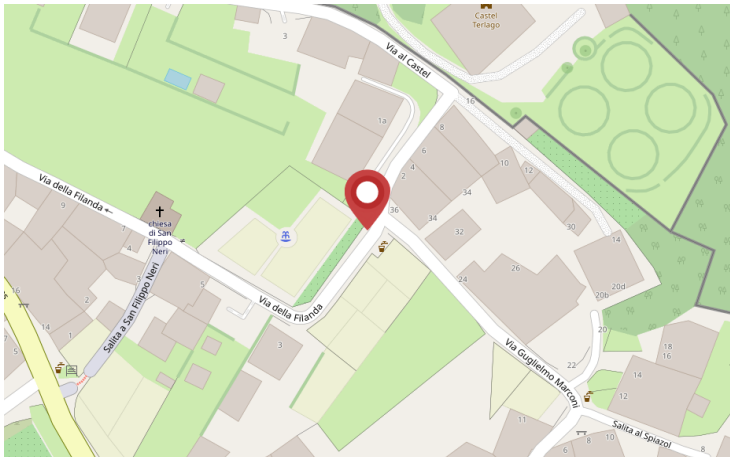

Terlago - DELLA FILANDA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato
Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebrastrade di larghezza minima pari a 250 cm.

Strisce zebrastrade, Tipo LogesVetEvolution

5 x 2.5 = 12.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

221
Terlago

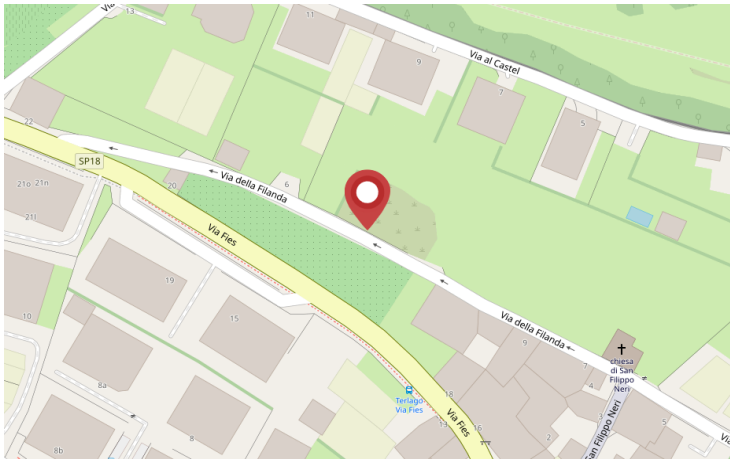

Terlago - [DELLA FILANDA, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento

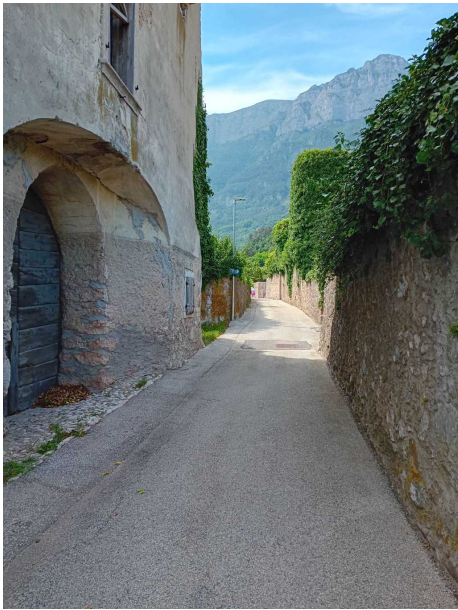


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice

279 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

222
Terlago

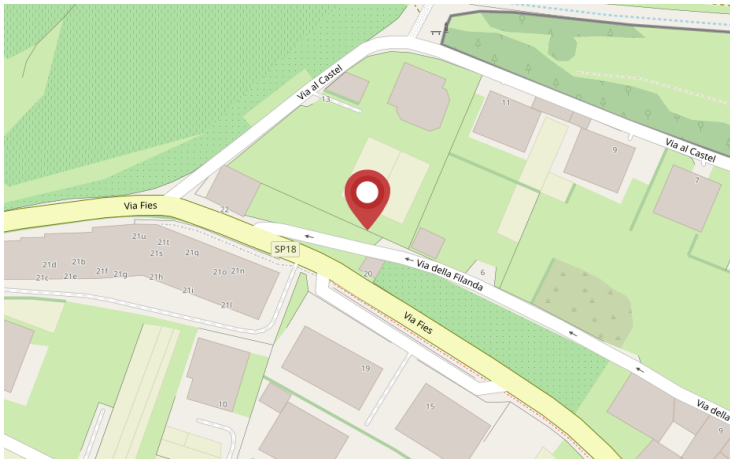

Terlago - [DELLA FILANDA, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

M.01 - Arredo urbano assente o inadeguato
Modello di fontanella non accessibile o assente

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di nuova fontanella o sostituzione dell'esistente con un modello di uso comodo per tutti i fruitori.
Fontanella
1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

223
Terlago

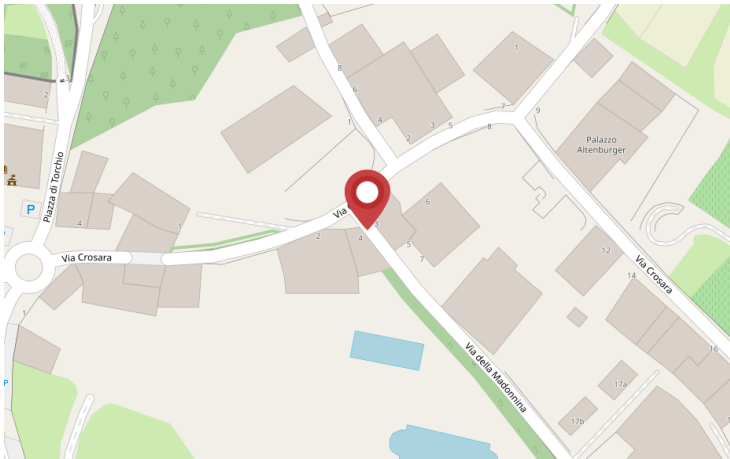

Terlago - DELLA MADONNINA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto
Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

Corrimano

17 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

224
Terlago

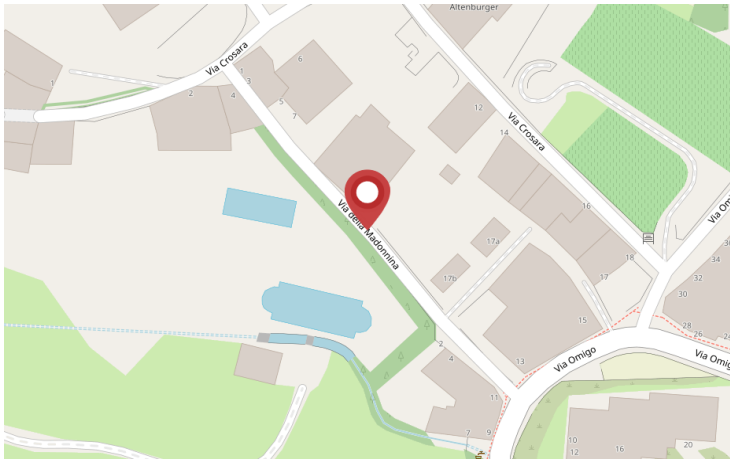

Terlago - DELLA MADONNINA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto
Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto



Foto dell'elemento

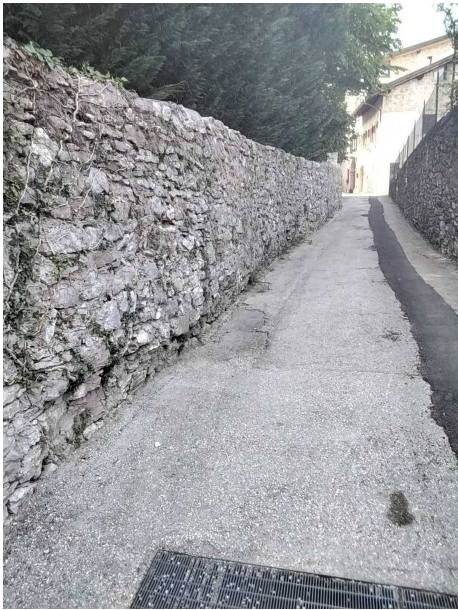




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

Corrimano


37 (Metri lineari)

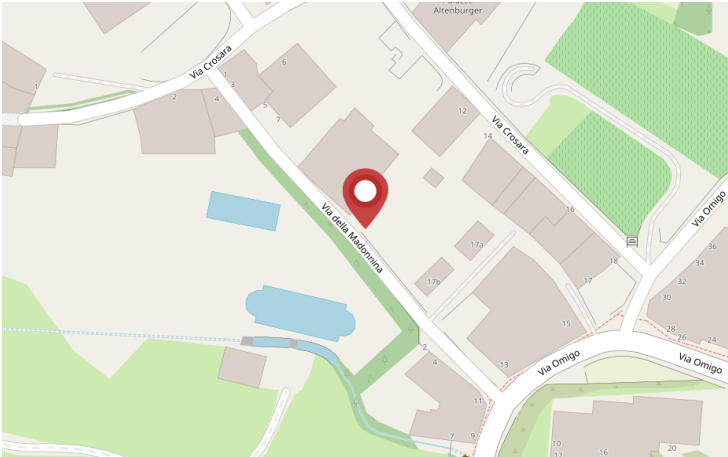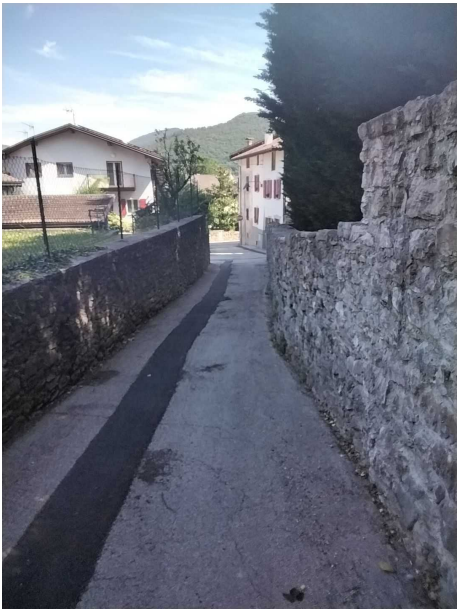ID	225
Località	Terlago
Indirizzo	
Tipologia Criticità	L.01 - Percorso inadeguato o non protetto
Descrizione Criticità	Assenza di percorso pedonale a raso
Foto	
Descrizione intervento	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.
Materiale	Segnaletica a terra - vernice
Quantificazione intervento	120 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

226

Terlago

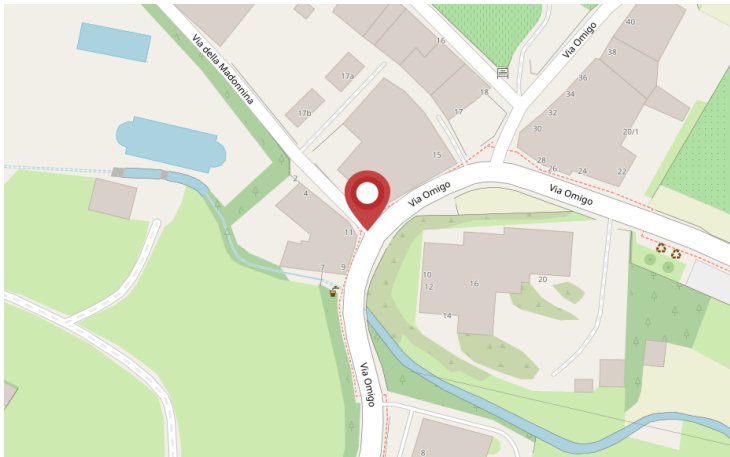

Terlago - DELLA MADONNINA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.02 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato

Assenza di strisce zebraate

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Realizzazione di nuove zebraature come da indicazioni dell'art. 40 del Codice della Strada, e dell'art. 137 del relativo Regolamento di Attuazione. In particolare i materiali dovranno: - essere tali da renderle visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; - essere antisdrucchiolevoli; - non sporgere piu' di 3 mm dal piano della pavimentazione.

Strisce zebraate, Tipo LogesVetEvolution


6.5 x 1.5 = 9.75 (Metri quadri)

Attenzione alla pendenza trasversale

ID
Località
Indirizzo

227

Terlago

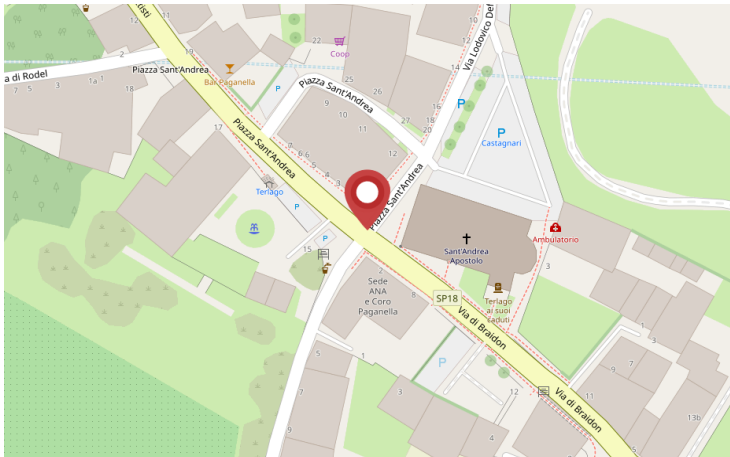

Terlago - [DI BRAIDON, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

G.01 - Dislivello

Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazione di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.

Porfido

$2.4 \times 1.5 = 3.6$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

228
Terlago

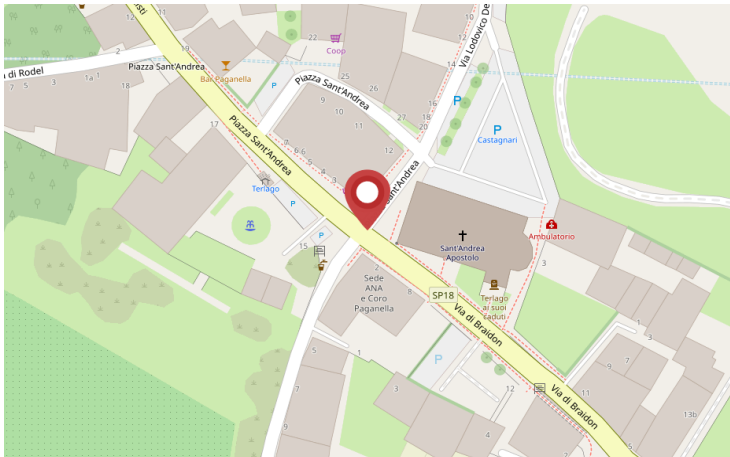

Terlago - *DI BRAIDON, via*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico

6.8 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

229
Terlago

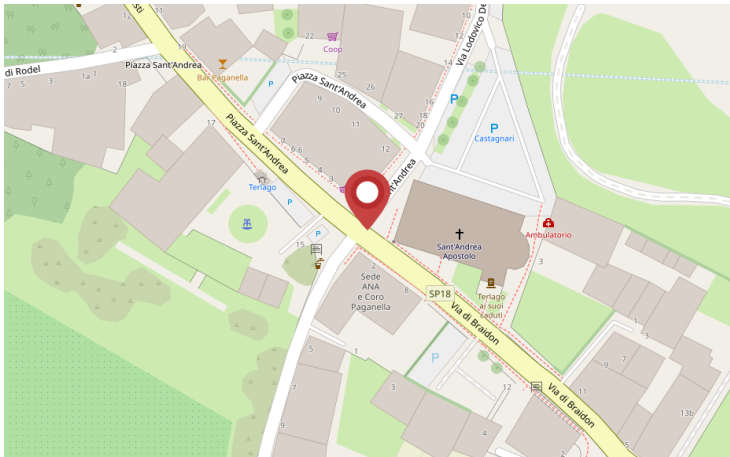

Terlago - [DI BRAIDON, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.07 - Pavimentazione inadeguata
Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento della pavimentazione disassata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, messa in quota di eventuali chiusini o caditoie sporgenti al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. Successiva ripristino delle zebrature.
Asfalto, strisce zebrate
 $2 \times 2.5 = 5$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

230

Terlago

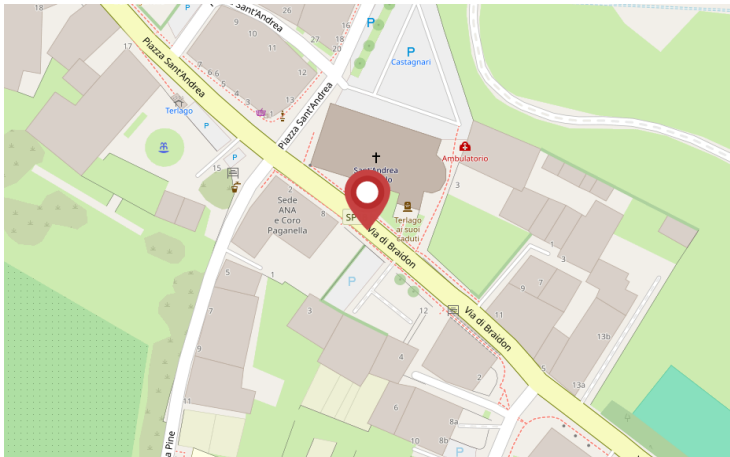

Terlago - [DI BRAIDON, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.02 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.


Porfido

$9 \times 0.4 = 3.6$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

231

Terlago

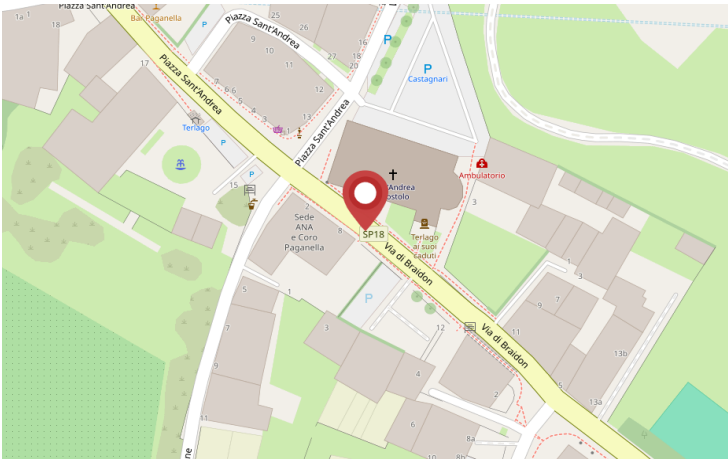

Terlago - [DI BRAIDON, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.04 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso in rilevato

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.


Marciapiede (porfido)

9 x 1.2 = 10.8 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

232

Terlago

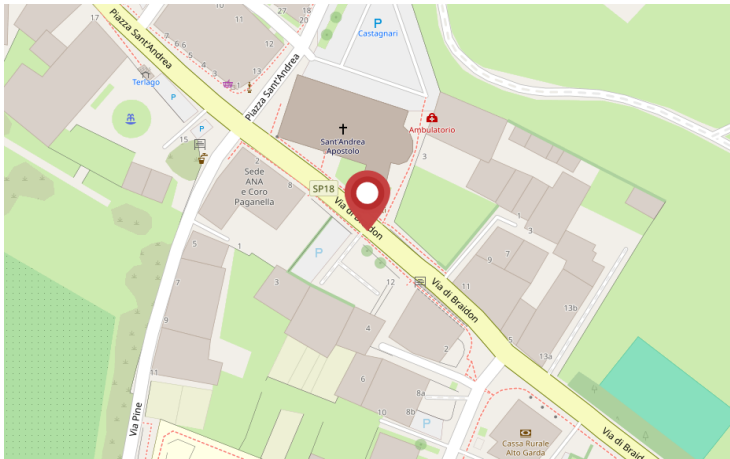

Terlago - [DI BRAIDON, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Porfido


9 x 1,5 = 13,5 (Metri quadri)

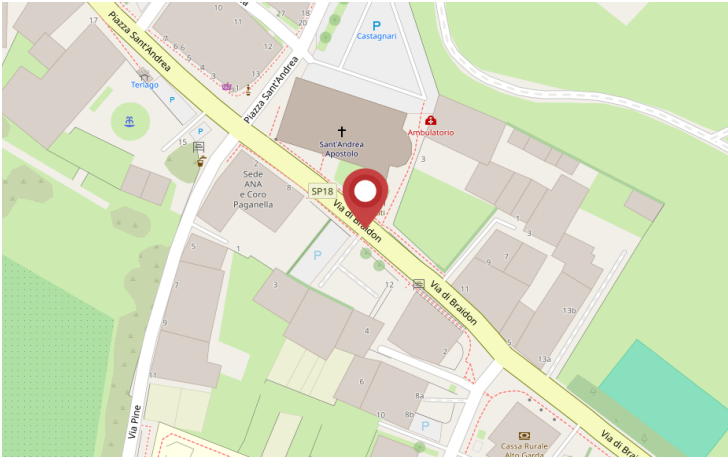ID	233
Località	Terlago
Indirizzo	 Terlago - <i>DI BRAIDON, via</i>
Tipologia Criticità	H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Descrizione Criticità	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.
Materiale	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico
Quantificazione intervento	5.1 (Metri lineari)
Note integrative	Da un lato solo preavviso

ID
Località
Indirizzo

234

Terlago

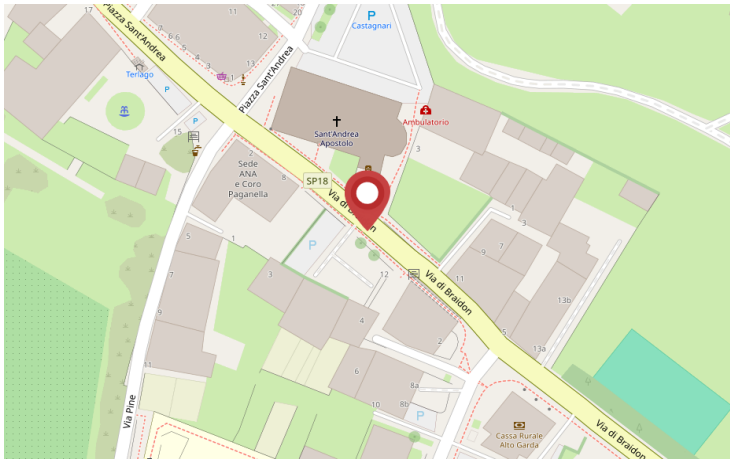

Terlago - [DI BRAIDON, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.01 - Pavimentazione inadeguata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Porfido

$0.2 \times 0.5 = 0.1$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

235
Terlago

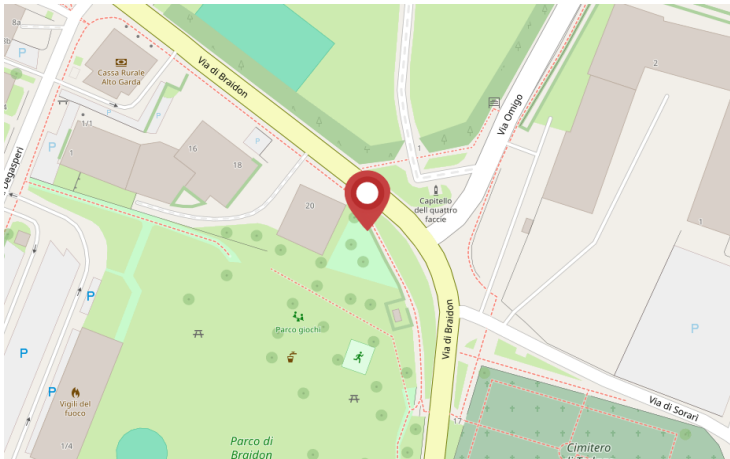

Terlago - *DI BRAIDON, via*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento

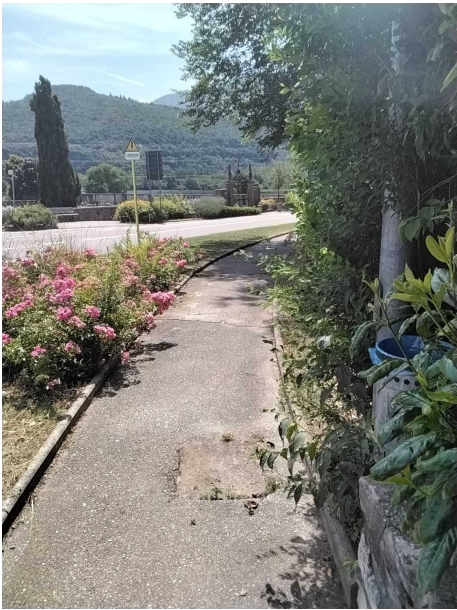


Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

236

Terlago

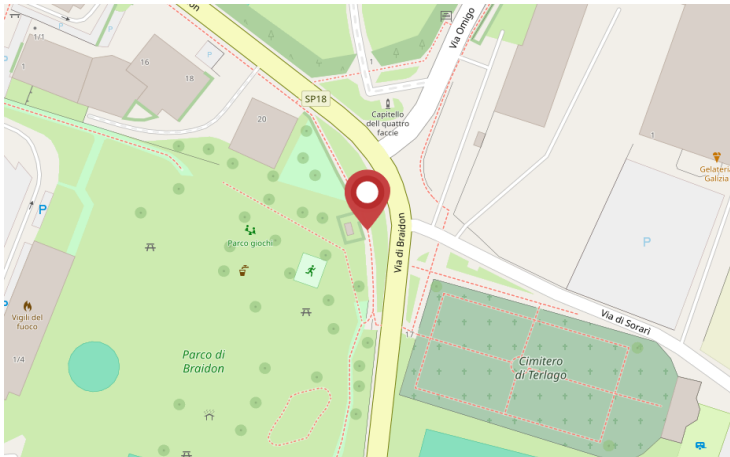

Terlago - [DI BRAIDON, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.


Asfalto

$4 \times 1.5 = 6$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

237

Terlago

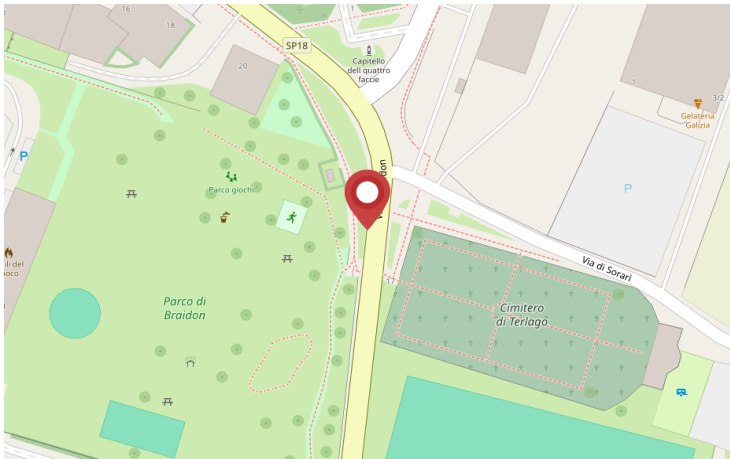

Terlago - [DI BRAIDON](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.06 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Ripristino della planarità del percorso pedonale mediante riduzione delle radici, demolizione e ripristino della pavimentazione. Il piano di calpestio dovrà avere le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale non superiore al 5%; - pendenza trasversale non superiore all'1%. In caso di impossibilità di realizzazzazione di un piano come indicato precedentemente sarà necessario individuare attraversamenti pedonali che consentono di proseguire il percorso sull'altro lato.

Asfalto

4 x 1 = 4 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

238
Terlago

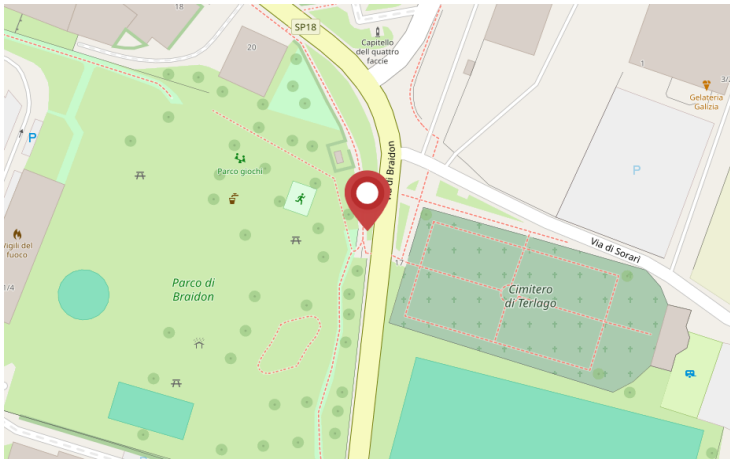

Terlago - [DI BRAIDON, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

239
Terlago

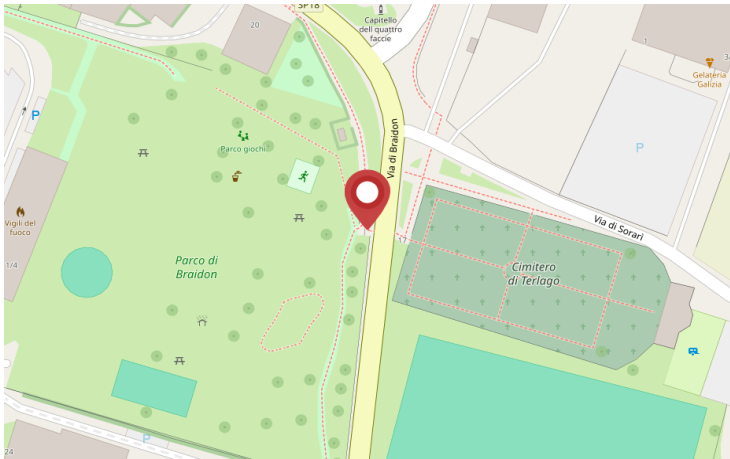

Terlago - [DI BRAIDON, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata
Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Asfalto

3 x 1.5 = 4.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

240
Terlago

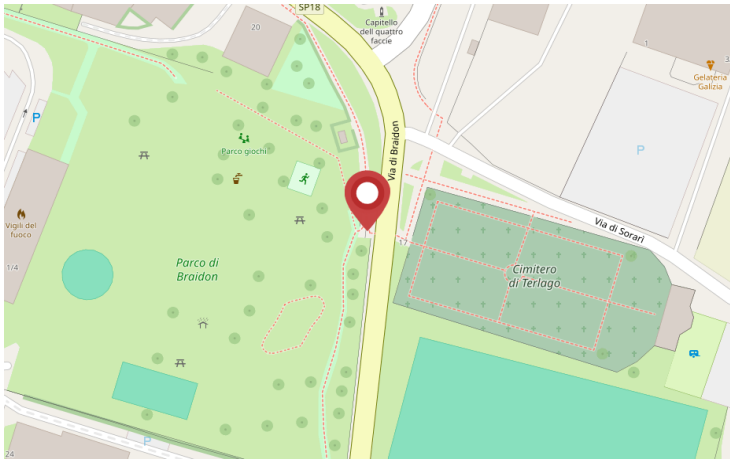

Terlago - [DI BRAIDON](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.07 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato
Attraversamento pedonale pericoloso su strada ad alta intensità di traffico

Foto



Foto dell'elemento

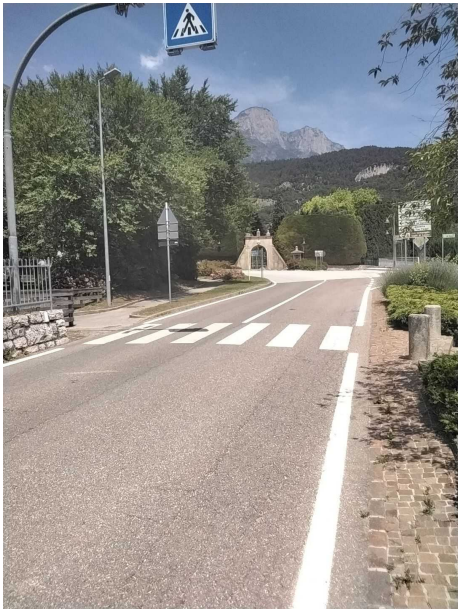


Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Installazione di nuovo impianto semaforico, dotato di segnalazione acustica per non vedenti come da art.6 del D.P.R. del 24/07/1996 nr. 503 e da indicazioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione in vigore.
Semaforo con segnalazione acustica
1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

241

Terlago

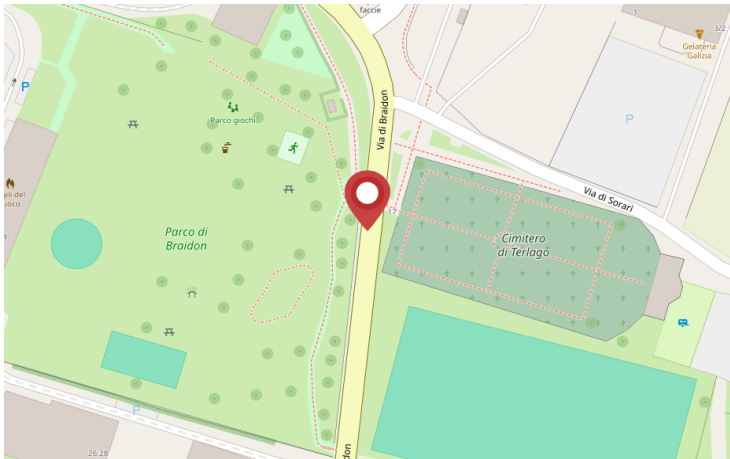

Terlago - [DI BRAIDON, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

6.8 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

242
Terlago

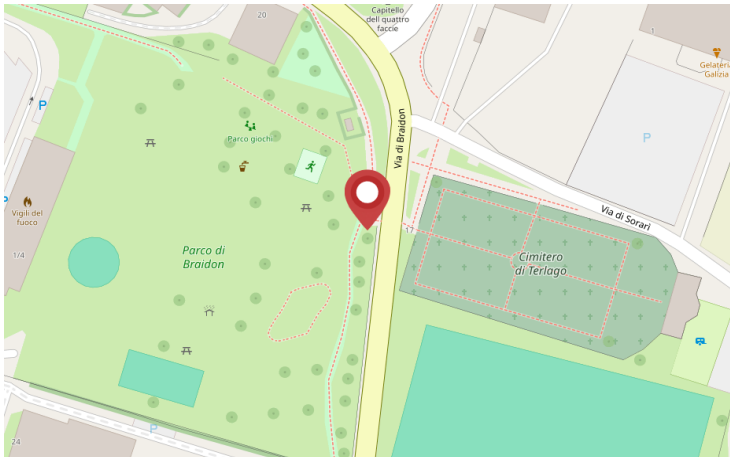

Terlago - [DI BRAIDON, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.06 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti;

Foto

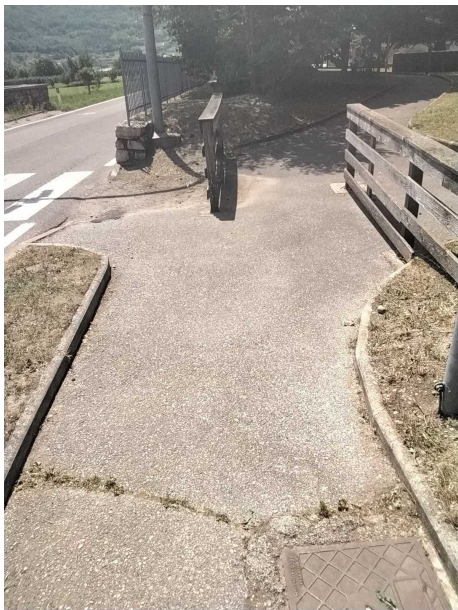


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).
Tipo LogesVetEvolution
9 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

243

Terlago

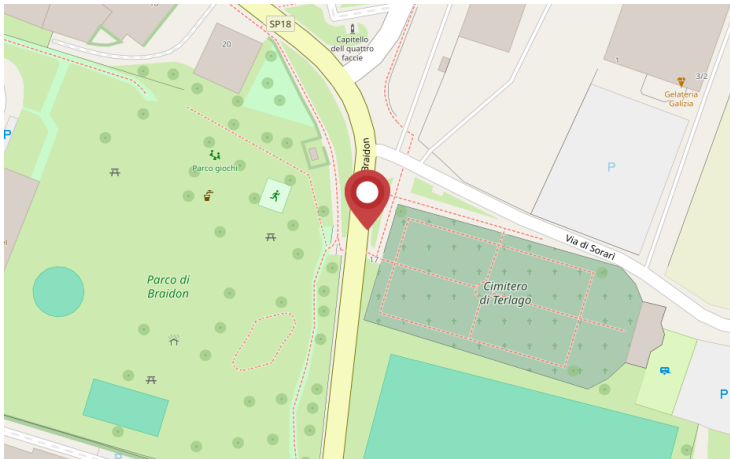

Terlago - [DI BRAIDON, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.04 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso in rilevato

Foto



Foto dell'elemento

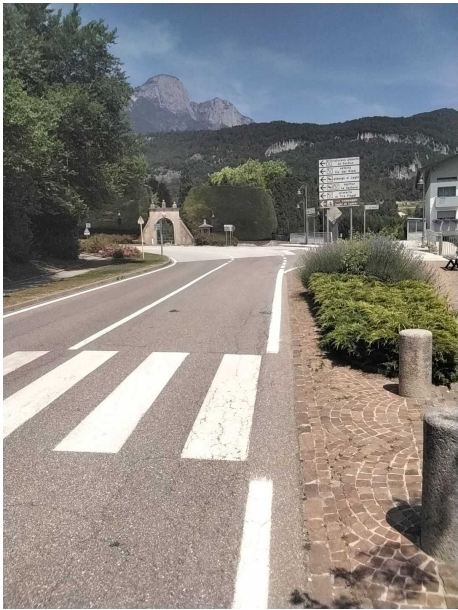


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.

Marciapiede (porfido)

20 x 1.2 = 24 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

244
Terlago

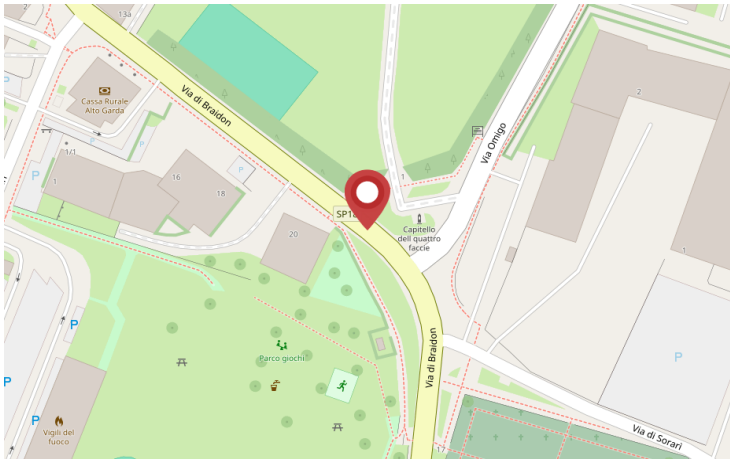

Terlago - *DI BRAIDON, via*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
4 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

245

Terlago

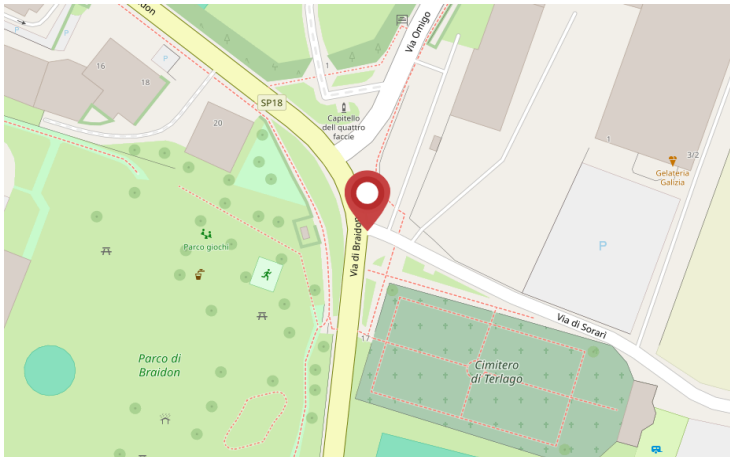

Terlago - *DI SORARI', via*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

D.01 - Passo carraio inadeguato

Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.


Asfalto

14 x 1.5 = 21 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

246

Terlago

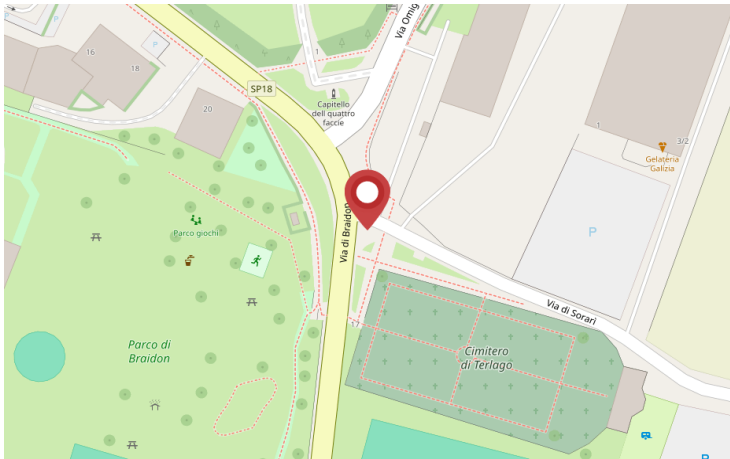

Terlago - *DI SORARI', via*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Tipo LogesVetEvolution

5.2 (Metri lineari)

Da un lato solo preavviso

ID
Località
Indirizzo

247
Terlago

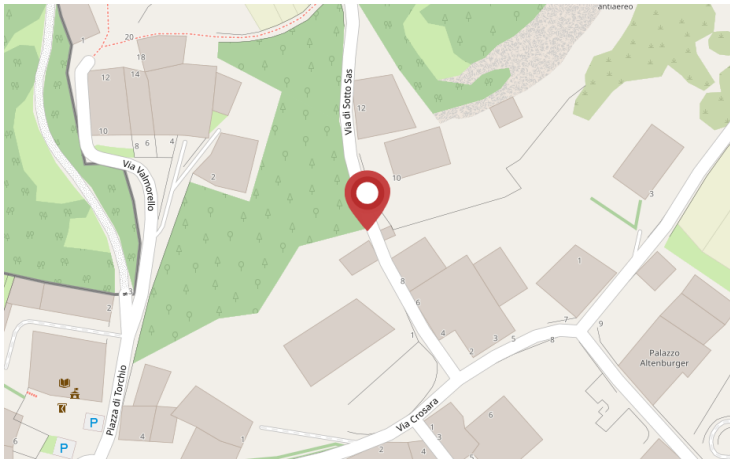

Terlago - *DI SOTTO SAS, via*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto
Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto



Foto dell'elemento

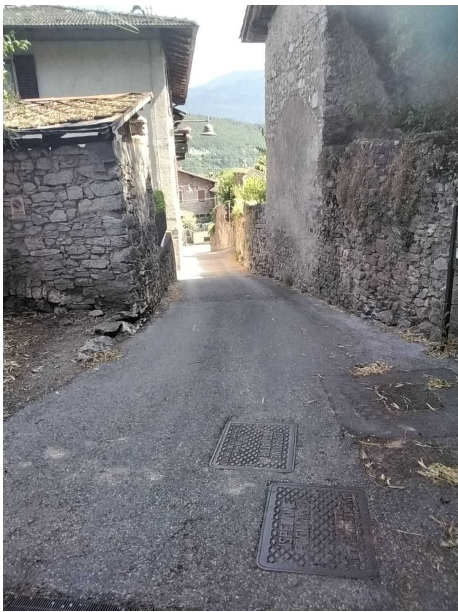


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.


Corrimano

100 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

248

Terlago

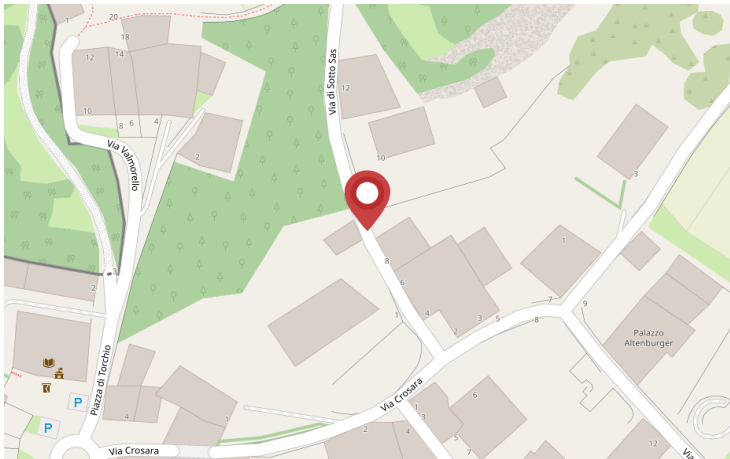

Terlago - *DI SOTTO SAS, via*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - *Percorso inadeguato o non protetto*

Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice

100 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

249
Terlago

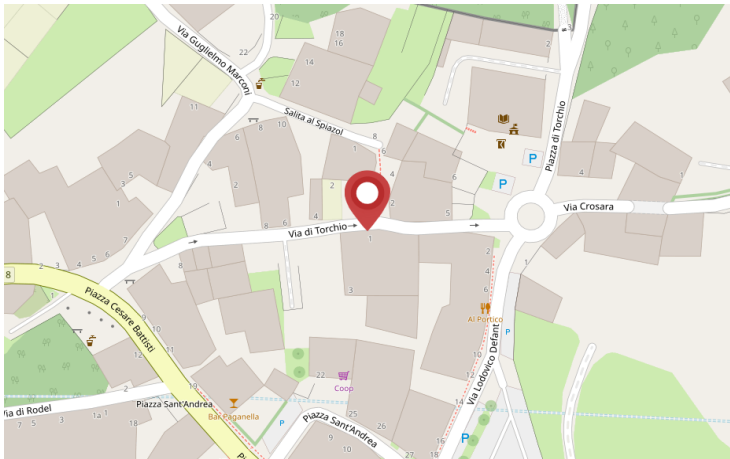

Terlago - [DI TORCHIO](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice


113 (Metri lineari)

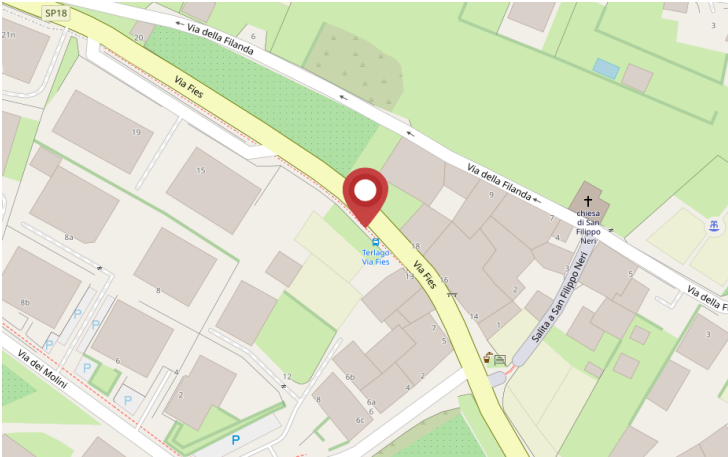ID	250
Località	Terlago
Indirizzo	
	Terlago - <i>FIES, via</i>
Tipologia Criticità	H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Descrizione Criticità	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico
Foto	
	Foto dell'elemento Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
Materiale	Tipo LogesVetEvolution
Quantificazione intervento	1.5 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

251

Terlago

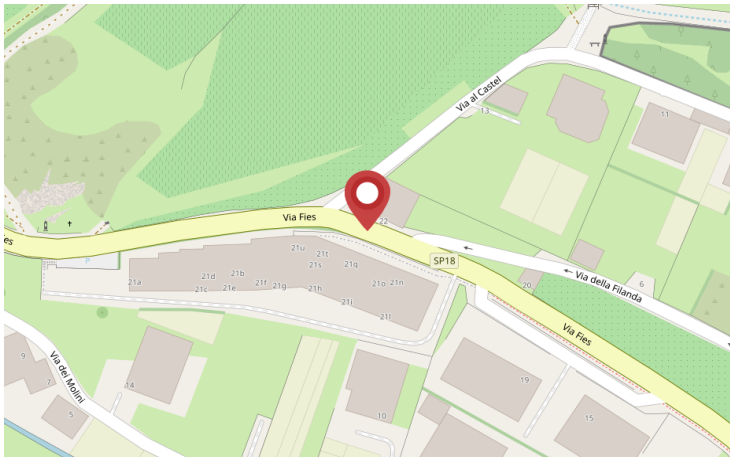

Terlago - FIES, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.04 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso in rilevato

Foto



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.

Marciapiede (asfalto)

70 x 1.5 = 105 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

252
Terlago

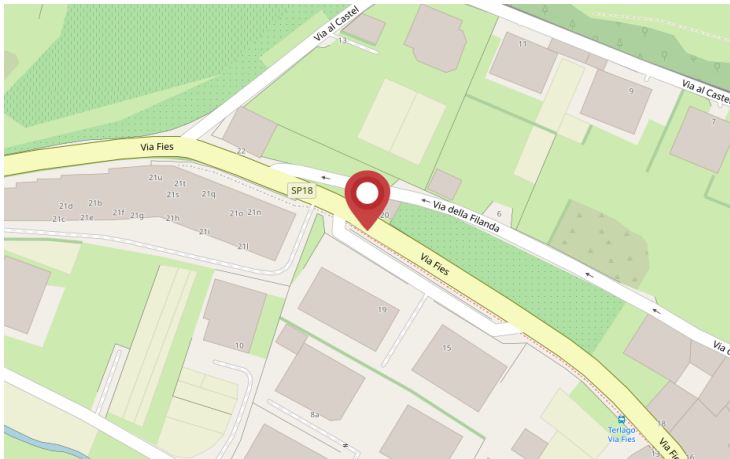

Terlago - FIES, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.03 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato
Assenza di attraversamento pedonale rialzato

Foto

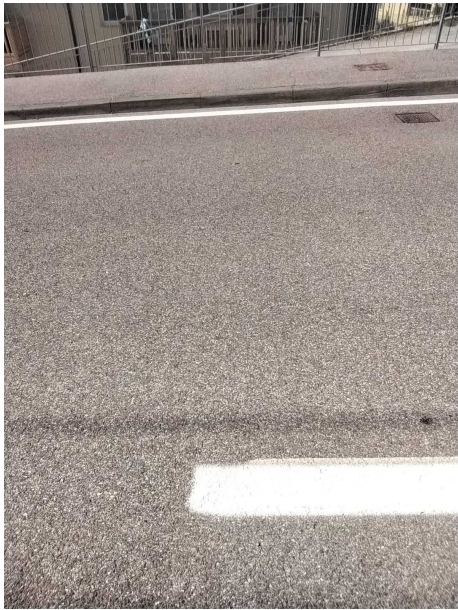


Foto dell'elemento

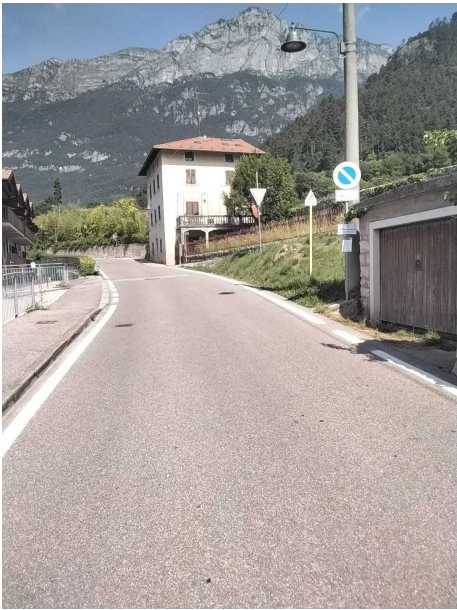


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale rialzato rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di sicurezza dei pedoni, da realizzare come da indicazioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, in vigore. L'attraversamento sarà completo di: - eventuali raccordi al percorso pedonale esistente; - segnaletica tattile a pavimento; - nuove zebrature.

Asfalto, vernice, loges

8 x 2.5 = 20 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

253
Terlago

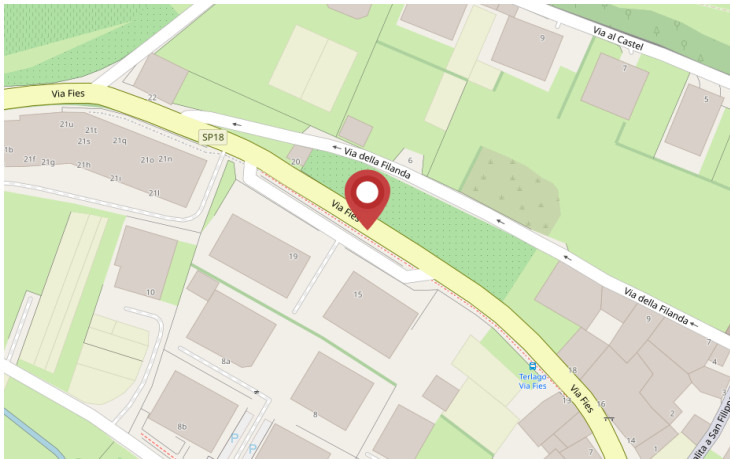

Terlago - FIES, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.05 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di protezione del percorso pedonale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Realizzazione di sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra nel caso di presenza di dislivello e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.
Archetti metallici
60 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

254

Terlago

Terlago - *FIES, via*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio

Pendenza trasversale eccessiva

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.

Asfalto

5 x 1.5 = 7.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

255
Terlago

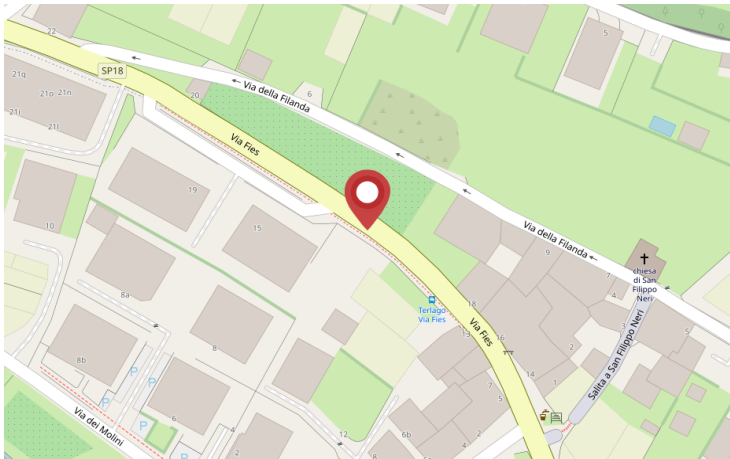

Terlago - FIES, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.02 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio
Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 ml la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare e con contrasto cromatico.

Asfalto
3.4 x 1.5 = 5.1 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

256

Terlago

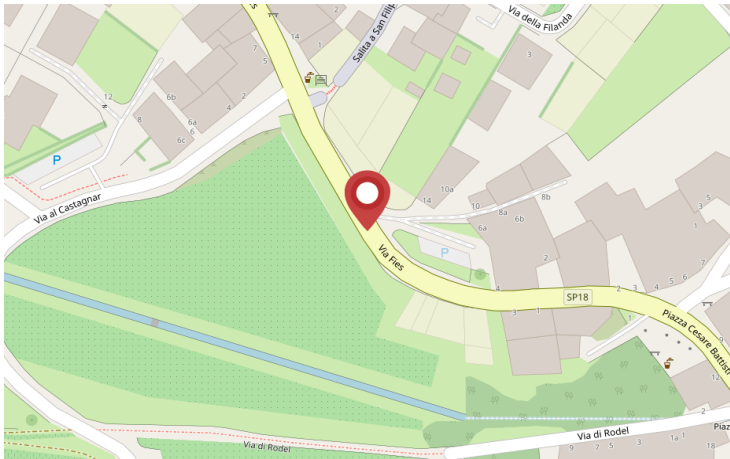

Terlago - *FIES, via*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.04 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso in rilevato

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.

Marciapiede (asfalto)


190 x 1.5 = 285 (Metri quadri)

Da proteggere in parte con archetti metallici . Aggiungere corrimano in alcuni tratti per la pendenza

ID
Località
Indirizzo

257

Terlago

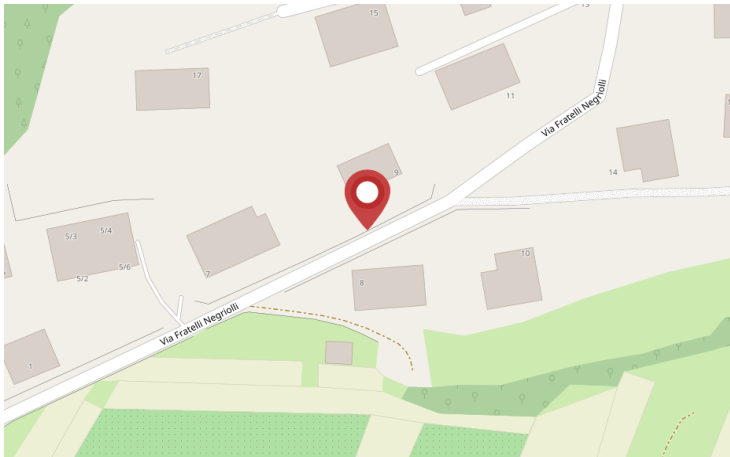

Terlago - [FRATELLI NEGROLLI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice


275 (Metri lineari)

In parte da ripristinare in parte nuova realizzazione

ID
Località
Indirizzo

258

Terlago

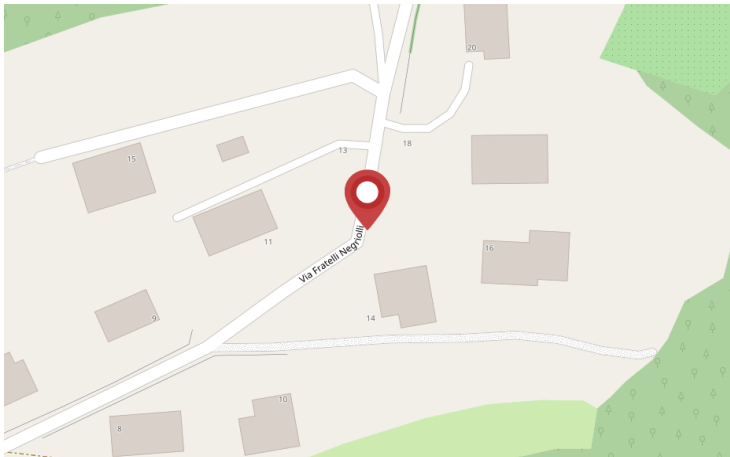

Terlago - [FRATELLI NEGROLLI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto

Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto

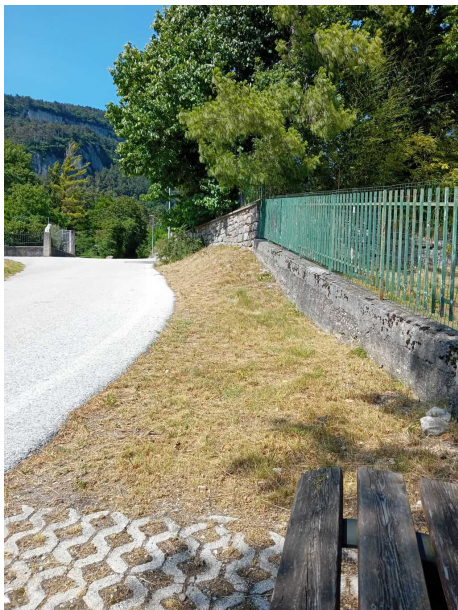


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

Corrimano

30 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

259
Terlago

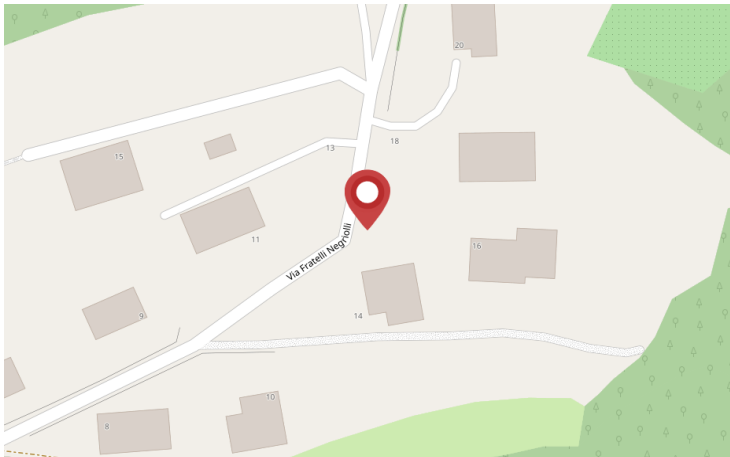

Terlago - [FRATELLI NEGROLLI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

M.06 - Arredo urbano assente o inadeguato
Necessità di adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Ristrutturazione o ampliamento della pavimentazione di corredo della seduta. L'area dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una sedia a ruote. Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere dimensioni minime di 120x120 cm, dovrà essere pavimentata con materiale compatto e antisdrucciolevole ed essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordata con scivolo di pendenza inferiore al 5%.

Asfalto


3.2 x 2 = 6.4 (Metri quadri)

Anche sostituzione della pavimentazione esistente

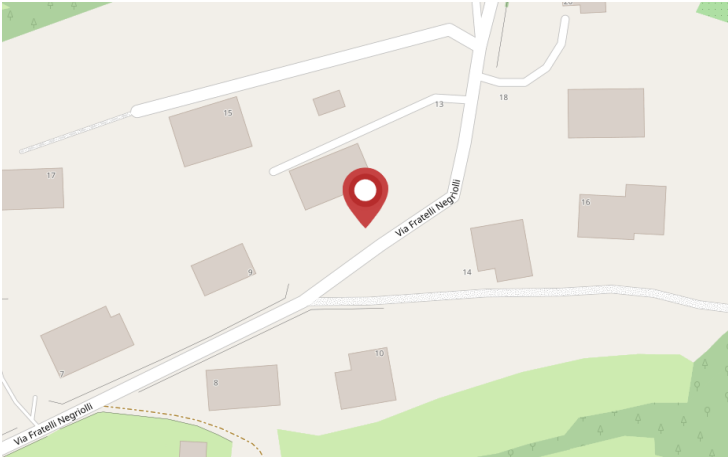ID	260
Località	Terlago
Indirizzo	 Terlago - FRATELLI NEGROLLI, via
Tipologia Criticità	L.07 - Percorso inadeguato o non protetto
Descrizione Criticità	Percorso in pendenza privo di corrimano
Foto	 Foto dell'elemento Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.
Materiale	Corrimano
Quantificazione intervento	25 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

261
Terlago

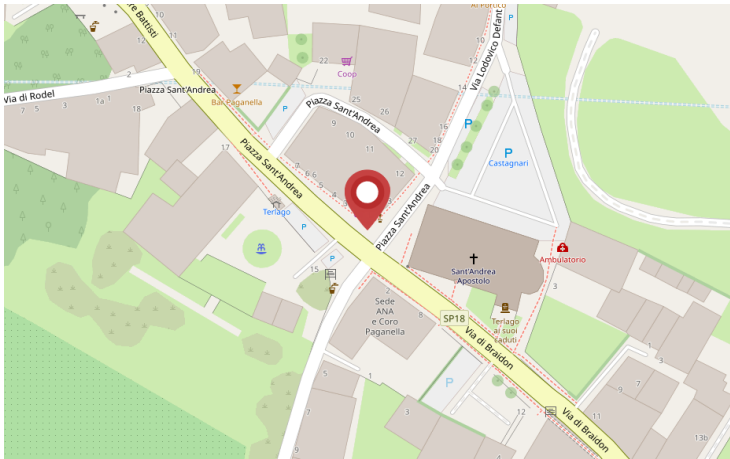

Terlago - *LODOVICO DEFANT, via*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

E.03 - Ostacolo
Ostacolo da schermare e segnalare (cassetta postale/impianto semaforico/palo di illuminazione/parchimetro/pensilina)

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Schermatura dell'ostacolo (es.: transennatura, applicazione di pannello o striscia di materiale a elevata elasticità ed assorbimento d'urto, etc. per la protezione dagli spigoli vivi) e segnalazione dello stesso a quota piano di calpestio (intercettabile da bastone bianco/tatto plantare).


Altro materiale

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

262

Terlago

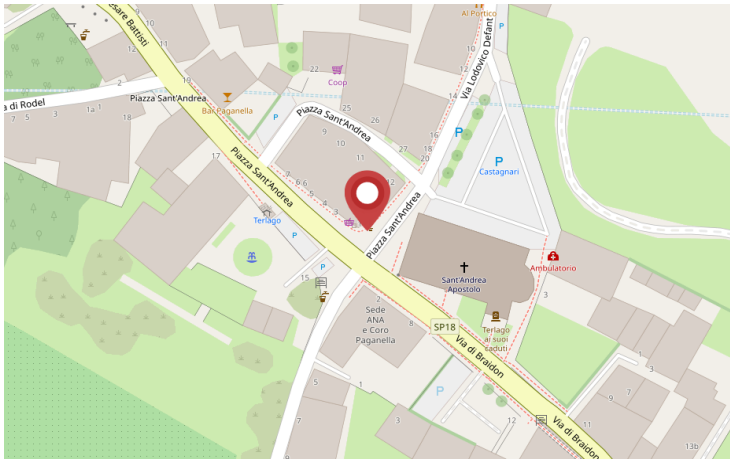

Terlago - [LODOVICO DEFANT, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.02 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.


Porfido

$4 \times 1.2 = 4.8$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

263

Terlago

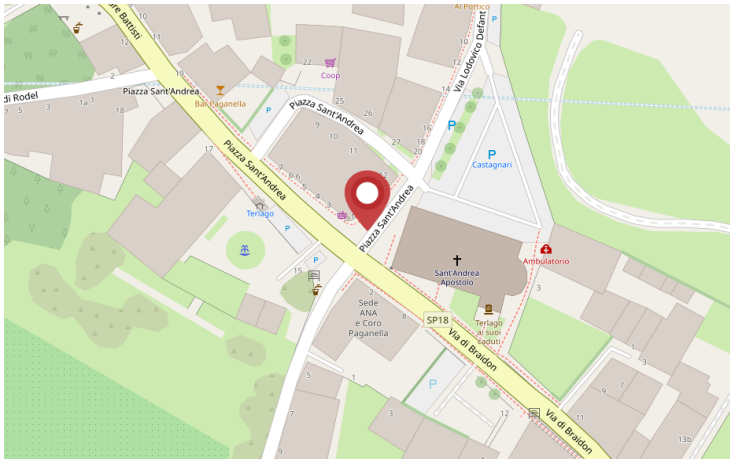

Terlago - [LODOVICO DEFANT, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

G.01 - Dislivello

Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazione di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.

Porfido

4 x 1.5 = 6 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

264

Terlago

Terlago - [LODOVICO DEFANT, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico

7.2 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

265

Terlago

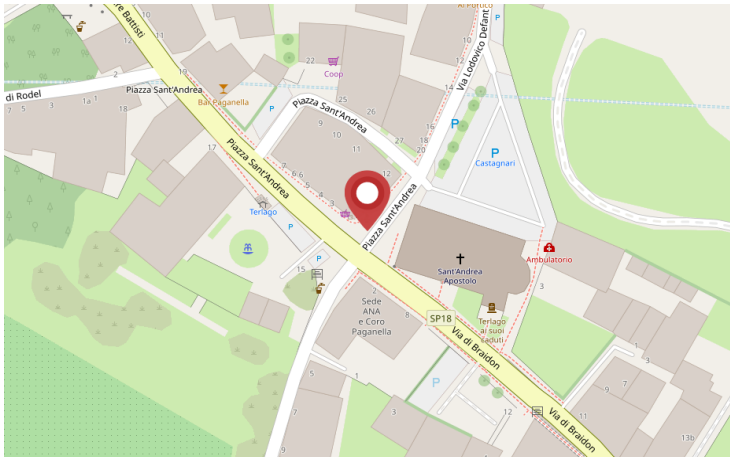

Terlago - [LODOVICO DEFANT](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.07 - Pavimentazione inadeguata

Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, messa in quota di eventuali chiusini o caditoie sporgenti al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. Successiva ripristino delle zebrature.

Porfido, strisce zebrate

$8 \times 2.5 = 20$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

266
Terlago

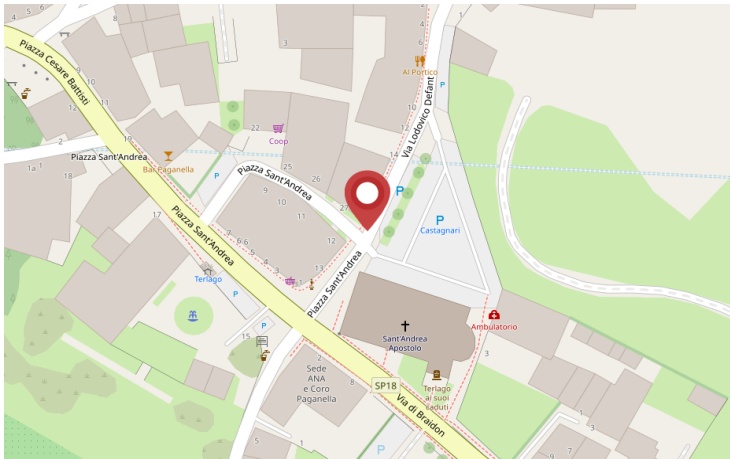

Terlago - [LODOVICO DEFANT, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.02 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato

Foto

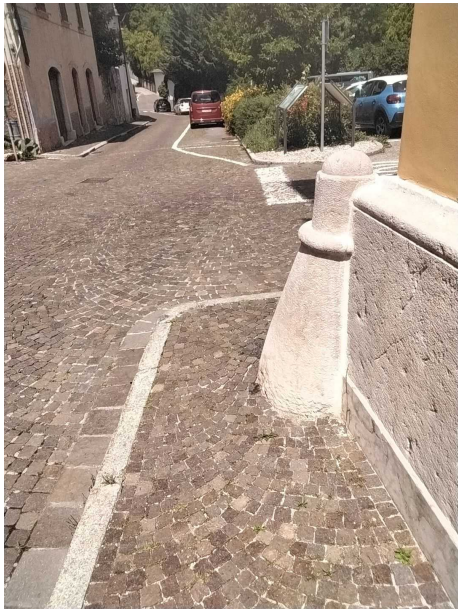


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.


Porfido

5 x 0.5 = 2.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

267

Terlago

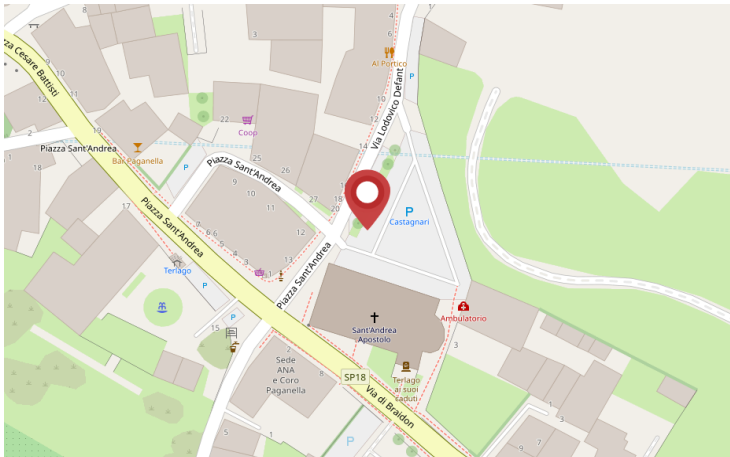

Terlago - [LODOVICO DEFANT](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

G.01 - Dislivello

Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazione di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.

Porfido

$1.8 \times 1.2 = 2.16$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

268

Terlago

Terlago - [LODOVICO DEFANT, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.02 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.


Porfido

$8 \times 0.6 = 4.8$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

269

Terlago

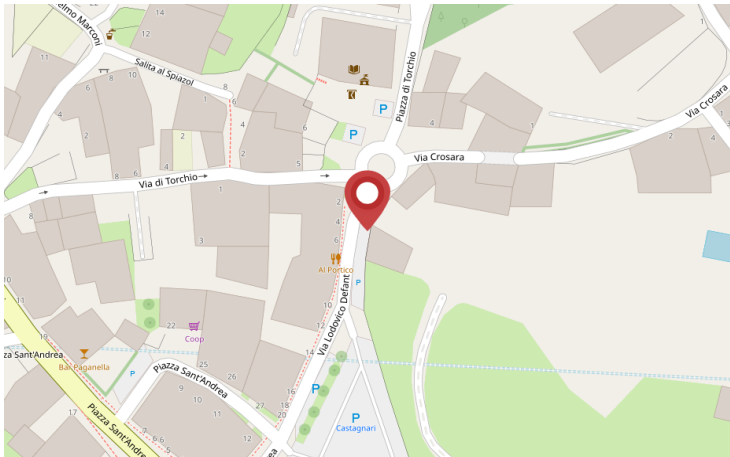

Terlago - [LODOVICO DEFANT, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Tipo LogesVetEvolution

6.8 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

270

Terlago

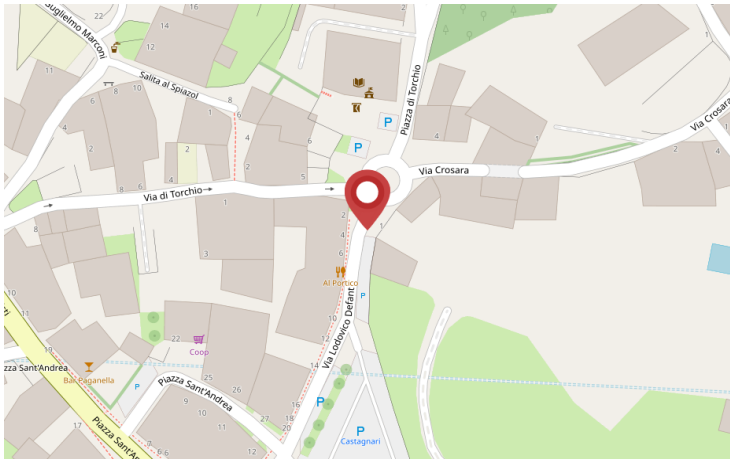

Terlago - [LODOVICO DEFANT](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.06 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di parapetto

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di parapetto con altezza non inferiore a 100 cm e struttura inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.


Parapetto

1 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

271

Terlago

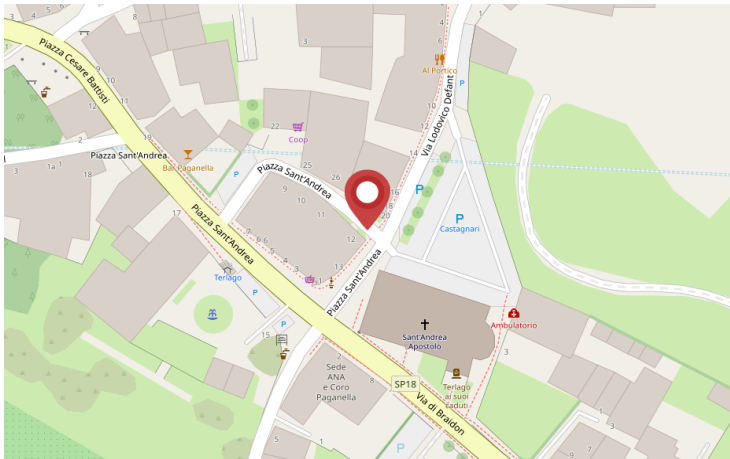

Terlago - [LODOVICO DEFANT](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato
Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.


Porfido, vernice, borchie

12 x 1.5 = 18 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

272

Terlago

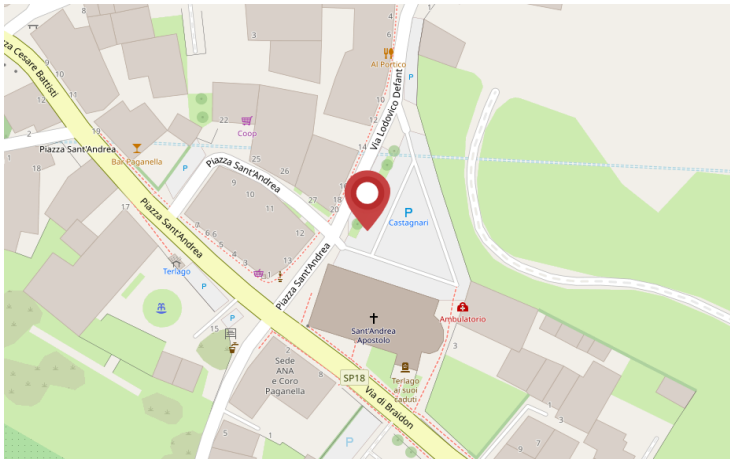

Terlago - [LODOVICO DEFANTI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

F.07 - Parcheggio riservato inadeguato

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Realizzazione di area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a 220 cm d'altezza; - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individui una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.

Segnaletica a terra, segnaletica verticale


1 (Numero)

Preferibilmente in accostamento al marciapiede, da raccordare con il piano stradale

ID
Località
Indirizzo

273

Terlago

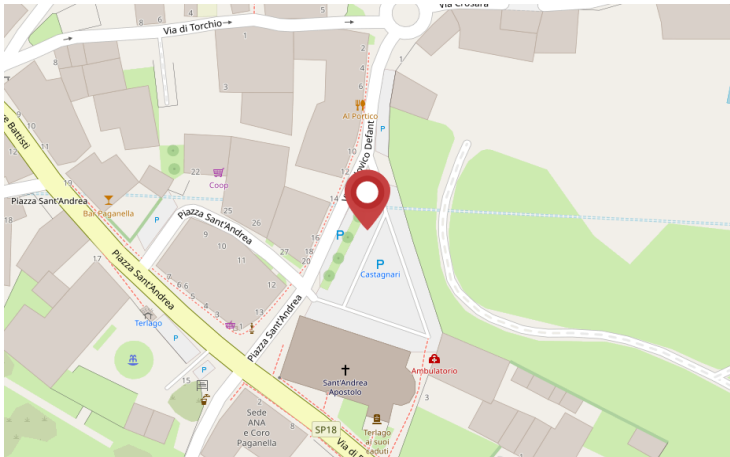

Terlago - [LODOVICO DEFANT, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio

Pendenza trasversale eccessiva

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.

Porfido


$34 \times 1.2 = 40.8$ (Metri quadri)

Attenzione alla pavimentazione

ID
Località
Indirizzo

274

Terlago

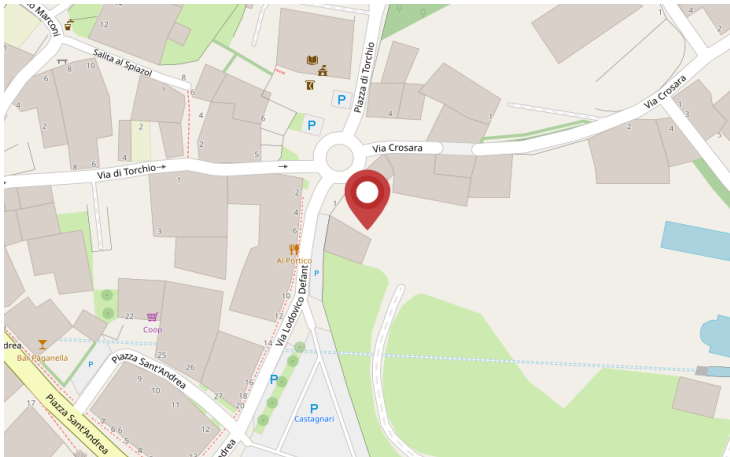

Terlago - [LODOVICO DEFANT](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

D.01 - Passo carraio inadeguato

Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.


Porfido

$7 \times 1.2 = 8.4$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

275

Terlago

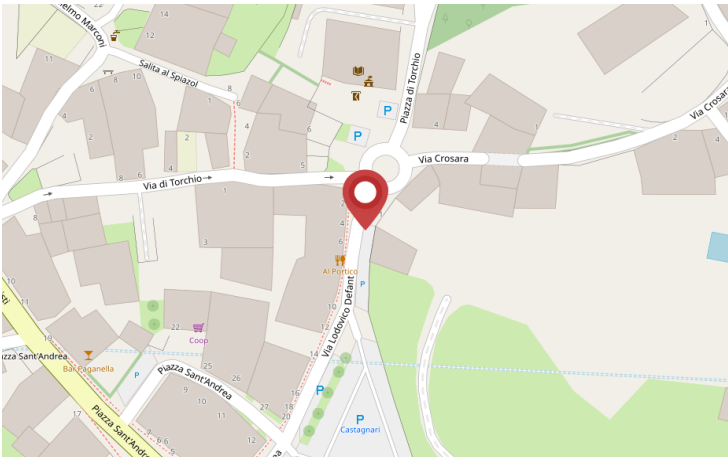

Terlago - [LODOVICO DEFANT, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

G.02 - Dislivello

Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a due rampe

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Raccordo del dislivello mediante asporto di materiale e realizzazione di due rampe con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale $\leq 5\%$ (max 8%); - pendenza trasversale $\leq 1\%$; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza ≥ 120 cm (preferibile 150 cm); - per dislivelli > 20 cm: cordolo battiruota o simile e corrimano su almeno un lato, ben visibile; - segnaletica tattile ad alto contrasto per persone non vedenti; - se il percorso pedonale è > 200 cm, la rampa può essere più stretta ma non < 120 cm; - lo stallo finale, complanare alla sede stradale, avrà lunghezza ≥ 150 cm o pari all'attraversamento/passaggio carraio, se presenti.


Porfido

$5.3 \times 1.5 = 7.95$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

276

Terlago

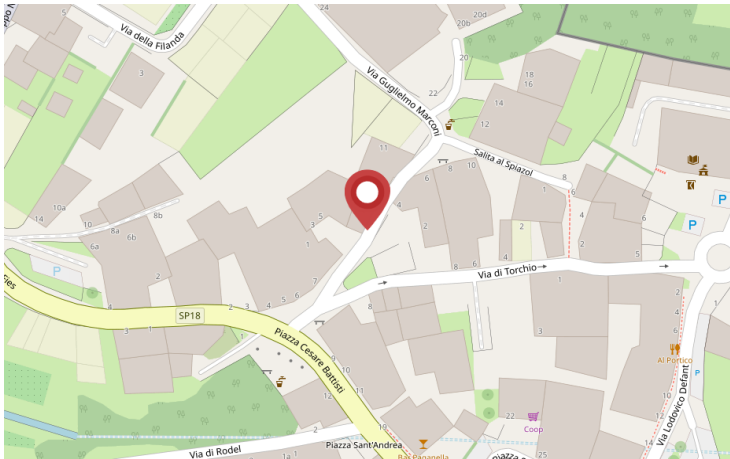

Terlago - MARCONI, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice


55 (Metri lineari)

Attenzione alla pavimentazione

ID
Località
Indirizzo

277

Terlago

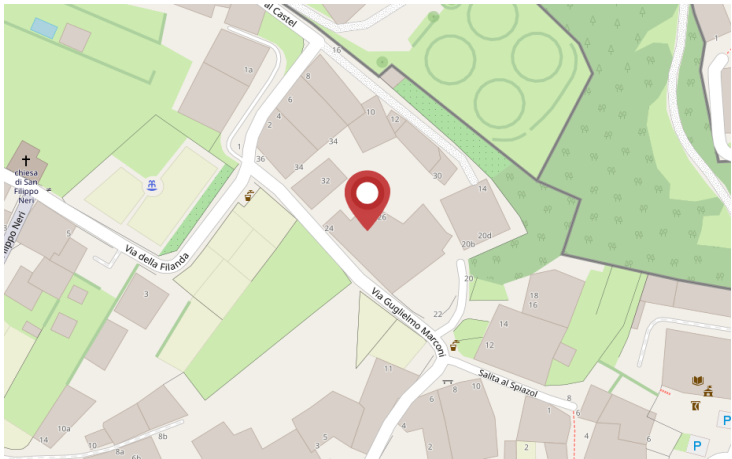

Terlago - [MARCONI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto

Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

Corrimano

62 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

278
Terlago

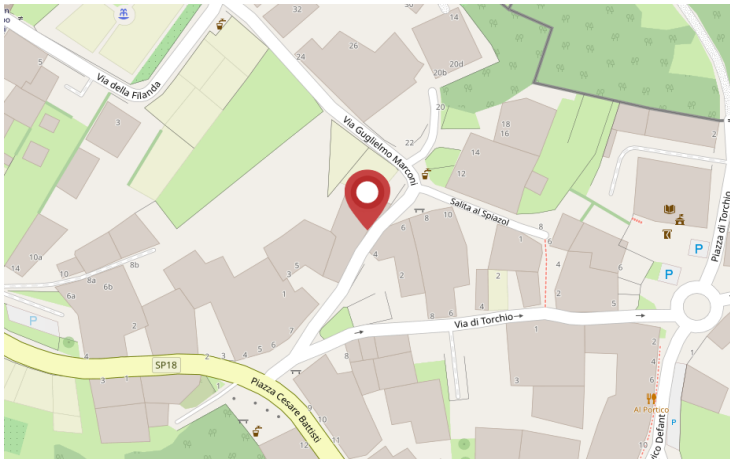

Terlago - MARCONI, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto
Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.


Corrimano

40 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

279

Terlago

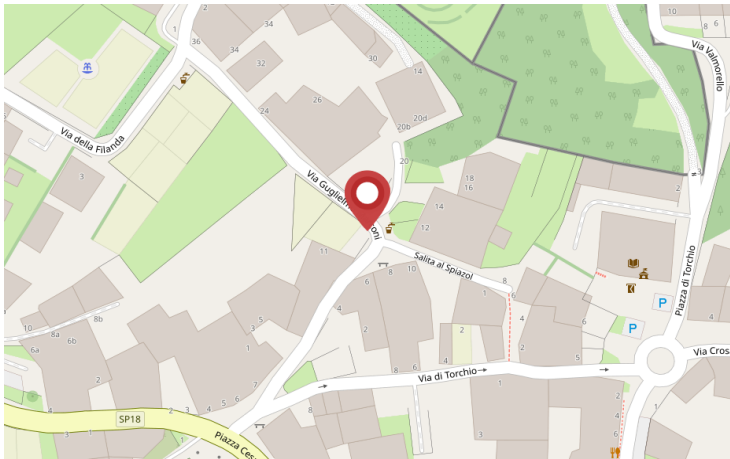

Terlago - MARCONI, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato
Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.


Strisce zebraate, Tipo LogesVetEvolution

5 x 2.5 = 12.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

280

Terlago

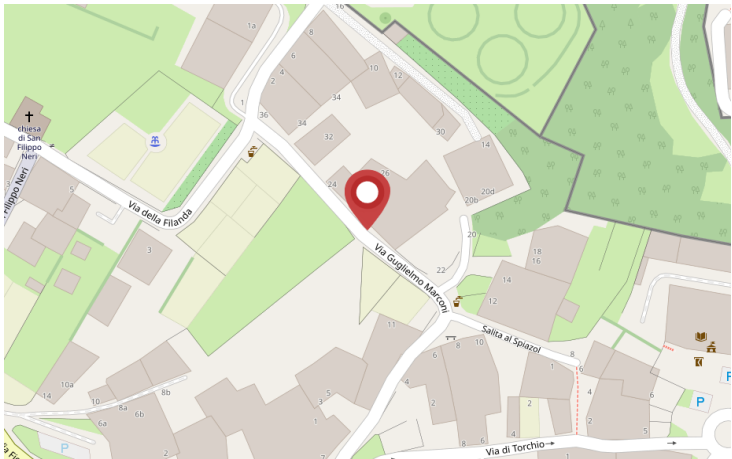

Terlago - MARCONI, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.


Segnaletica a terra - vernice

70 (Metri lineari)

Attenzione alla pavimentazione

ID
Località
Indirizzo

281
Terlago

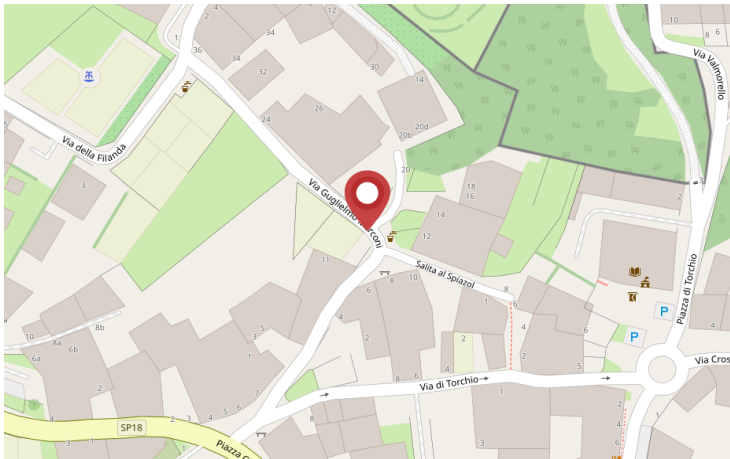

Terlago - [MARCONI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

M.01 - Arredo urbano assente o inadeguato
Modello di fontanella non accessibile o assente

Foto



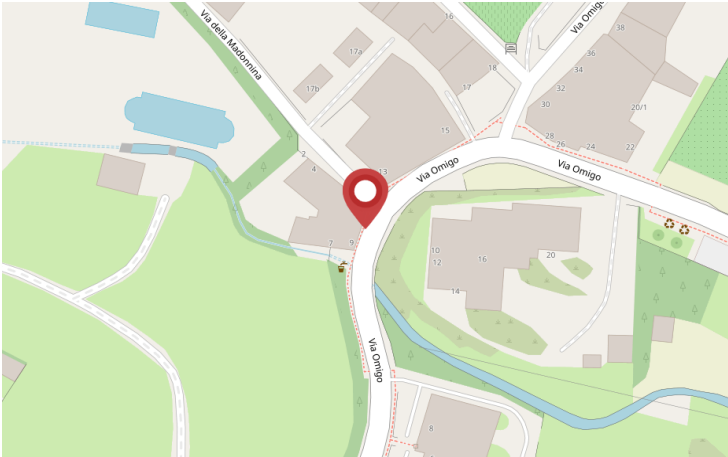
Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Inserimento di nuova fontanella o sostituzione dell'esistente con un modello di uso comodo per tutti i fruitori.
Fontanella
1 (Numero)
In aggiunta alla fontana esistente

ID	282
Località	Terlago
Indirizzo	
Tipologia Criticità	N.01 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa
Foto	
Descrizione intervento	Adeguamento della pavimentazione disassata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	3 x 2 = 6 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

283
Terlago

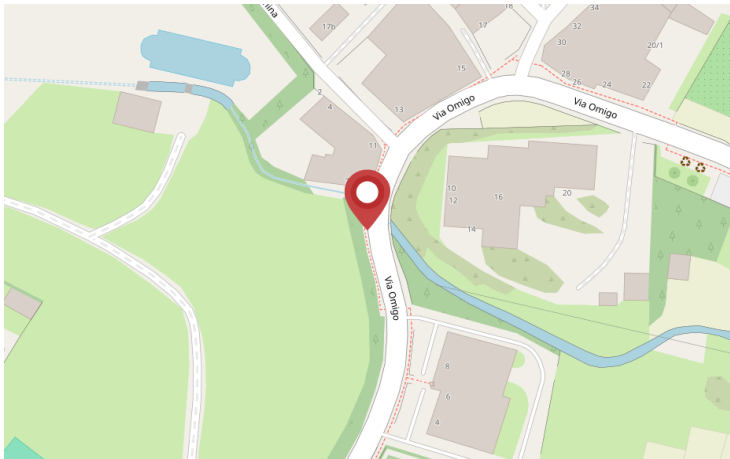

Terlago - OMIGO, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.01 - Pavimentazione inadeguata
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Asfalto

0.5 x 0.5 = 0.25 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

284
Terlago

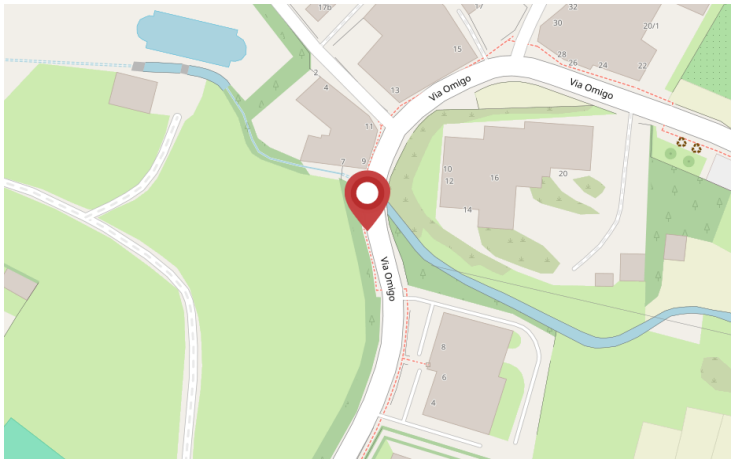

Terlago - [OMIGO, via](#)

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Asfalto
1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

285

Terlago

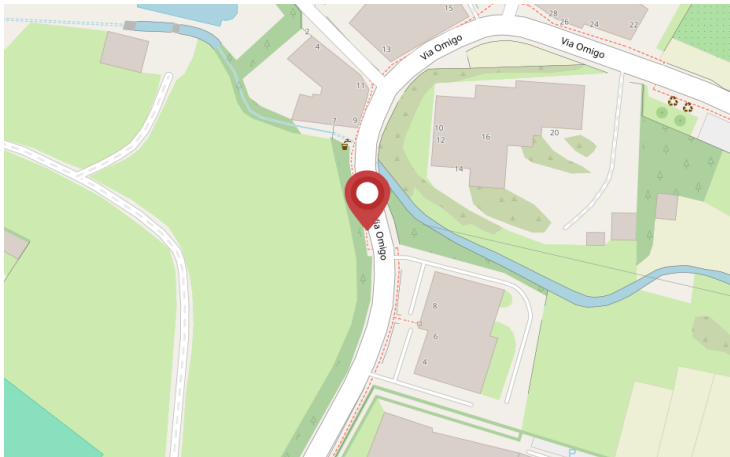

Terlago - [OMIGO, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.


Asfalto

11 x 1.5 = 16.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

286

Terlago

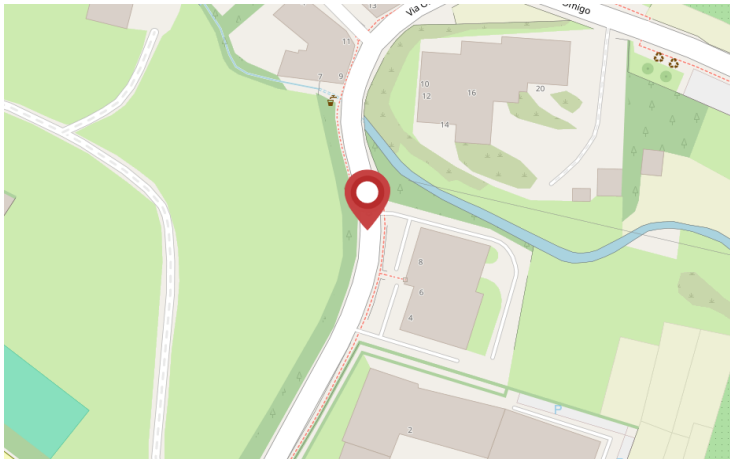

Terlago - [OMIGO, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebraata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

6.8 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

287
Terlago

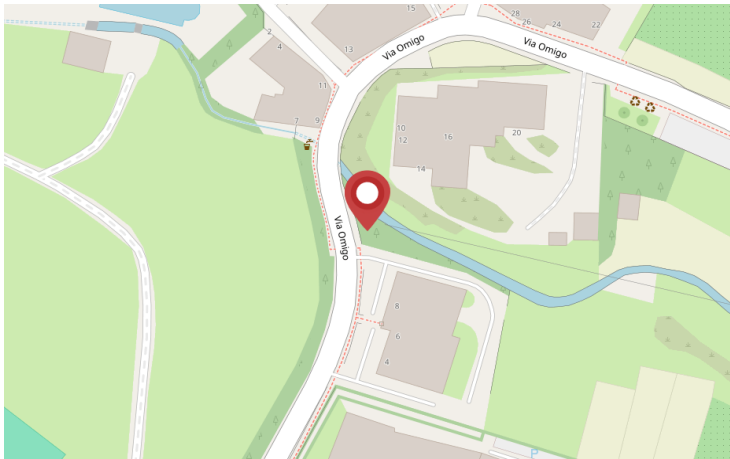

Terlago - [OMIGO, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

D.01 - Passo carraio inadeguato
Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale

Foto



Foto dell'elemento





Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.

Asfalto

13 x 1.2 = 15.6 (Metri quadri)

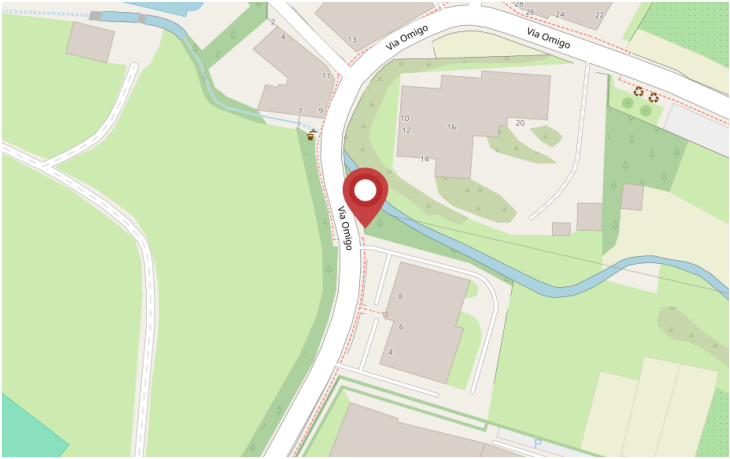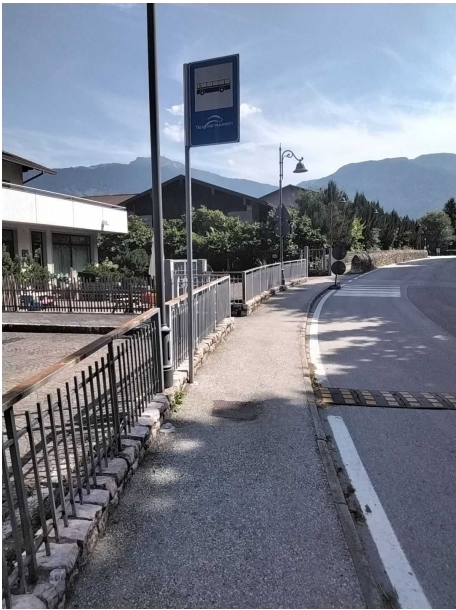
ID	288
Località	Terlago
Indirizzo	 Terlago - OMIGO, via
Tipologia Criticità	H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Descrizione Criticità	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
Materiale	Tipo LogesVetEvolution
Quantificazione intervento	2.1 (Metri lineari)

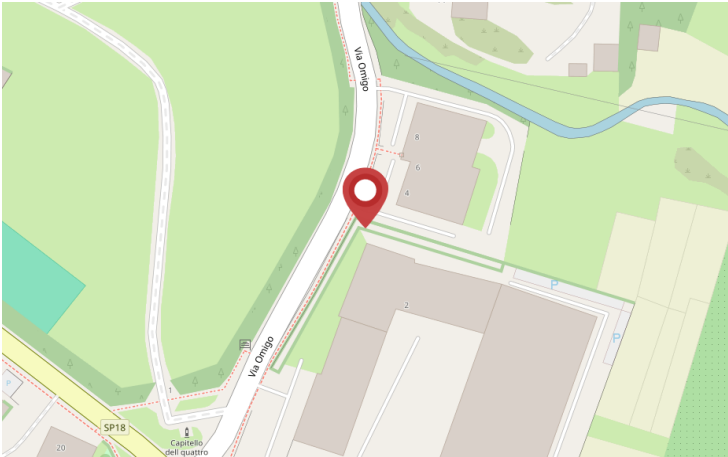ID	289
Località	Terlago
Indirizzo	 Terlago - <i>OMIGO, via</i>
Tipologia Criticità	N.03 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	3 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

290

Terlago

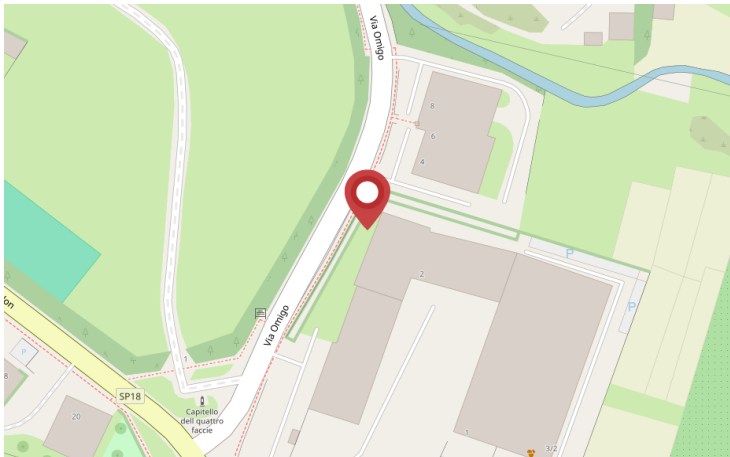

Terlago - [OMIGO, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Asfalto


$34 \times 1.5 = 51$ (Metri quadri)

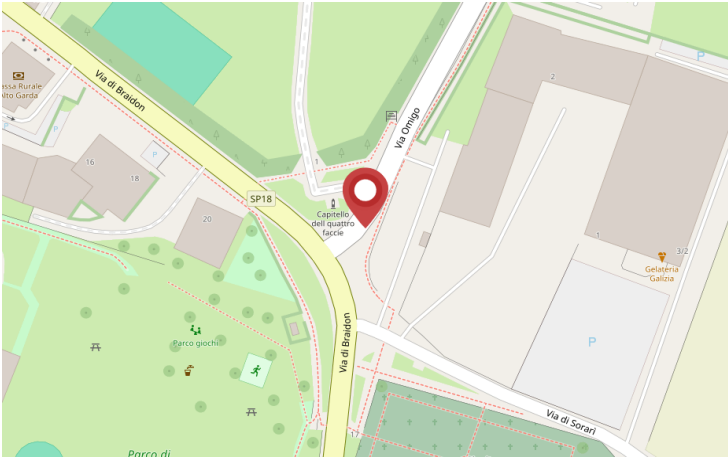ID	291
Località	Terlago
Indirizzo	
Tipologia Criticità	N.03 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino
Foto	
Descrizione intervento	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

292

Terlago

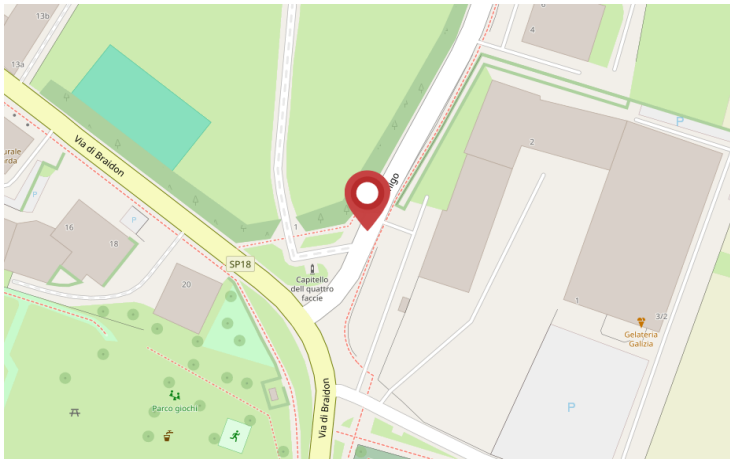

Terlago - [OMIGO](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto





Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

6.8 (Metri lineari)


ID

293

Località

Terlago

Indirizzo

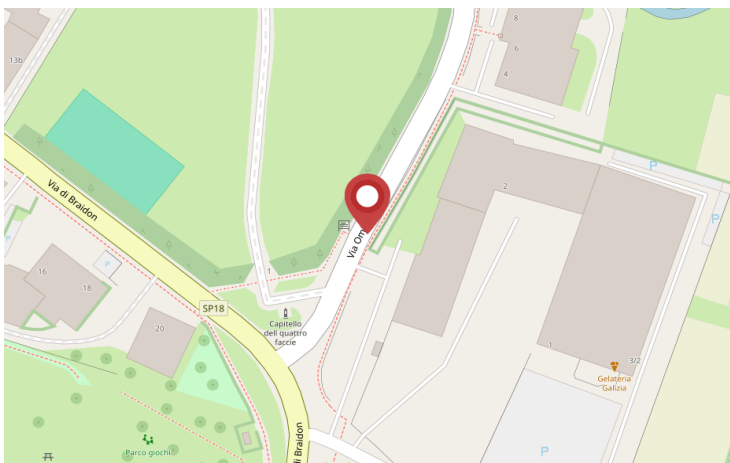

Terlago - [OMIGO, via](#)

Tipologia Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata

Descrizione Criticità

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Materiale


Asfalto

Quantificazione intervento

2 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

294
Terlago

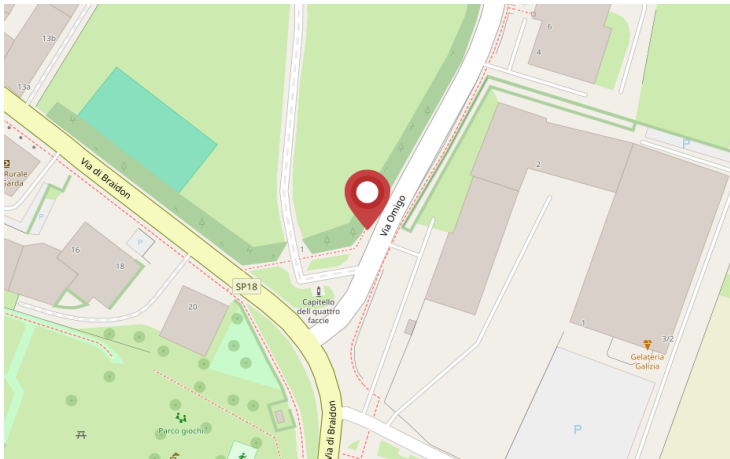

Terlago - [OMIGO, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata
Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento






Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Asfalto

$7 \times 1.2 = 8.4$ (Metri quadri)

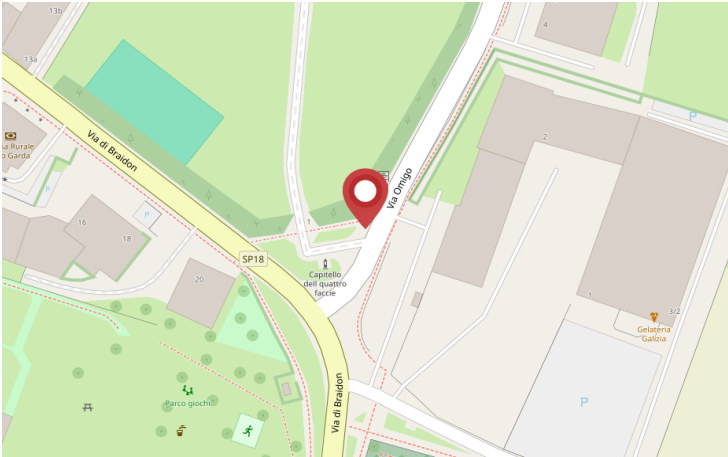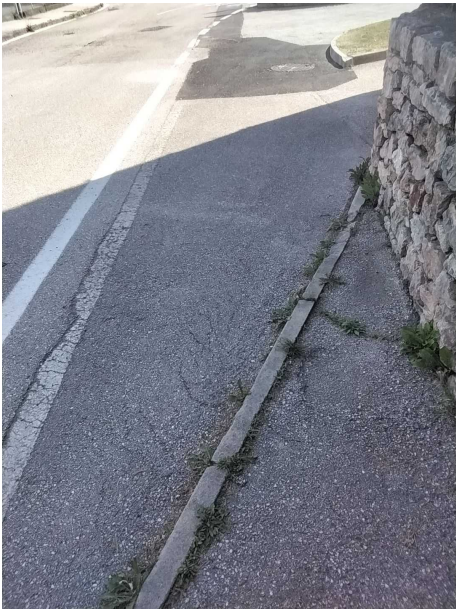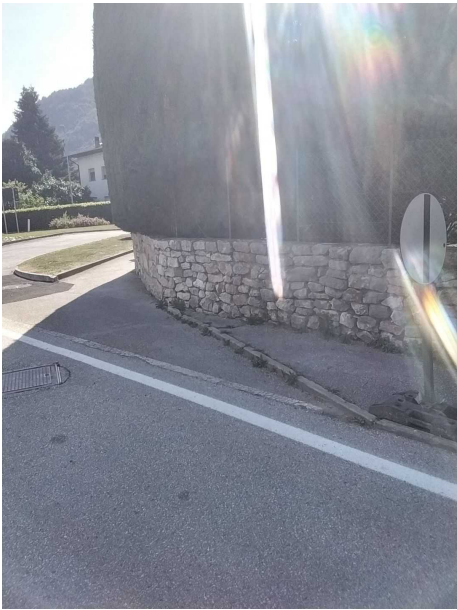
ID	295
Località	Terlago
Indirizzo	 Terlago - OMIGO, via
Tipologia Criticità	L.04 - Percorso inadeguato o non protetto
Descrizione Criticità	Assenza di percorso in rilevato
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.
Materiale	Marciapiede (asfalto)
Quantificazione intervento	8 x 1.5 = 12 (Metri quadri)
Note integrative	Il percorso dovrà poi raccordarsi con l'attuale percorso a raso davanti alla villa Cesarini Sforza

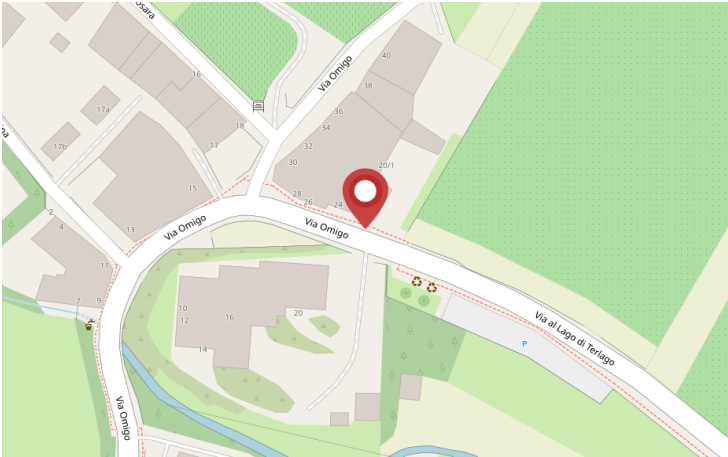ID	296
Località	Terlago
Indirizzo	 Terlago - OMIGO, via
Tipologia Criticità	N.01 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	2 x 1.5 = 3 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

297

Terlago

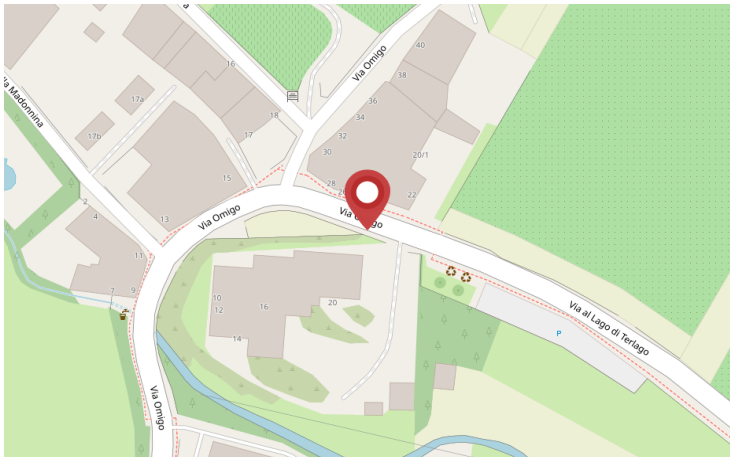

Terlago - [OMIGO, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.03 - Percorso inadeguato o non protetto

Percorso con pendenza inadeguata e non giustificata

Foto

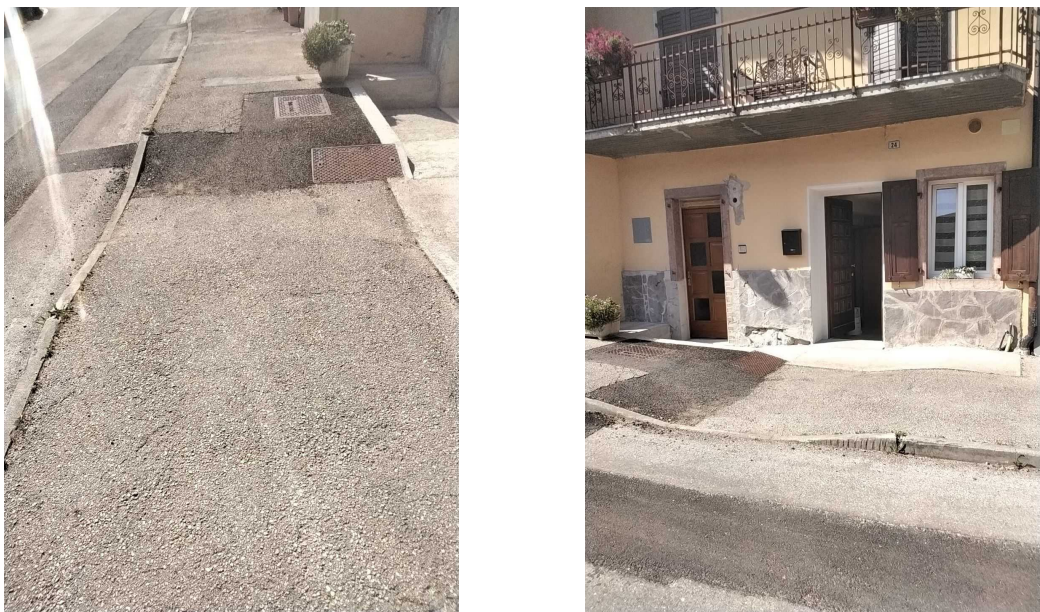


Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Eliminazione della rampa esistente e ripristino del marciapiede che dovrà avere le seguenti caratteristiche: - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pendenza longitudinale non superiore al 5%; - finitura della pavimentazione antisdrucciolevole e perfettamente planare.


Asfalto

$4 \times 1.5 = 6$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

298

Terlago

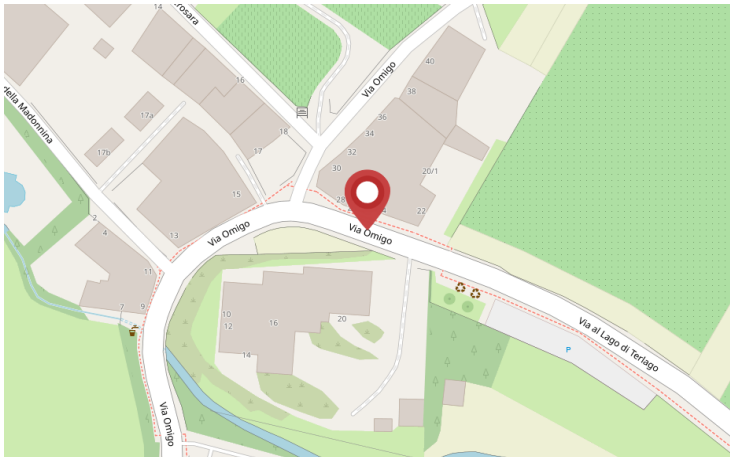

Terlago - OMIGO, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.


Asfalto

$4 \times 1.5 = 6$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

299

Terlago

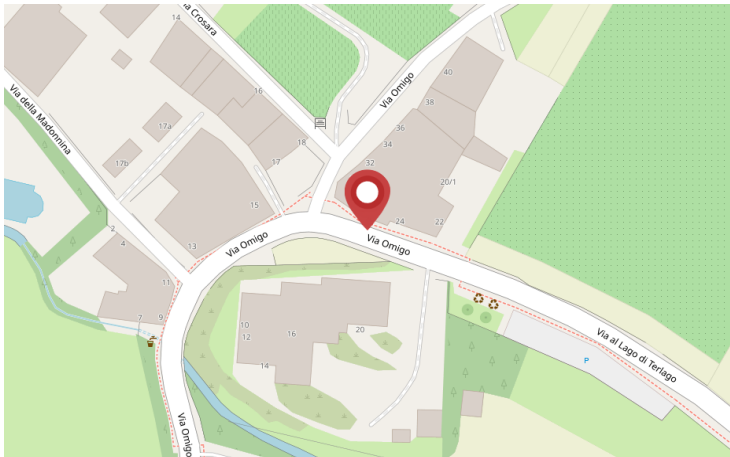

Terlago - [OMIGO, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.03 - Percorso inadeguato o non protetto

Percorso con pendenza inadeguata e non giustificata

Foto



Foto dell'elemento

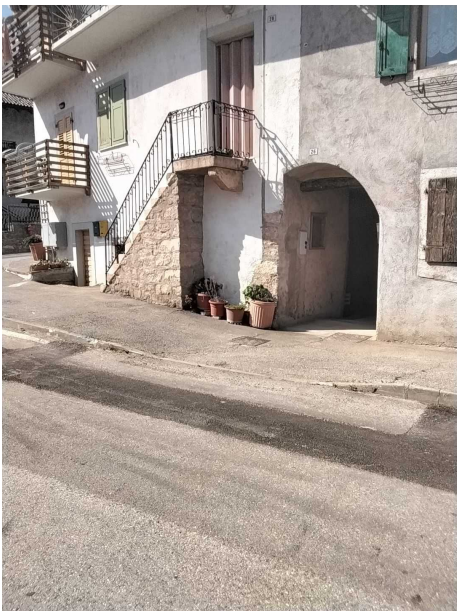


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Eliminazione della rampa esistente e ripristino del marciapiede che dovrà avere le seguenti caratteristiche: - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pendenza longitudinale non superiore al 5%; - finitura della pavimentazione antisdrucciolevole e perfettamente planare.


Asfalto

6 x 1,5 = 9 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

300

Terlago

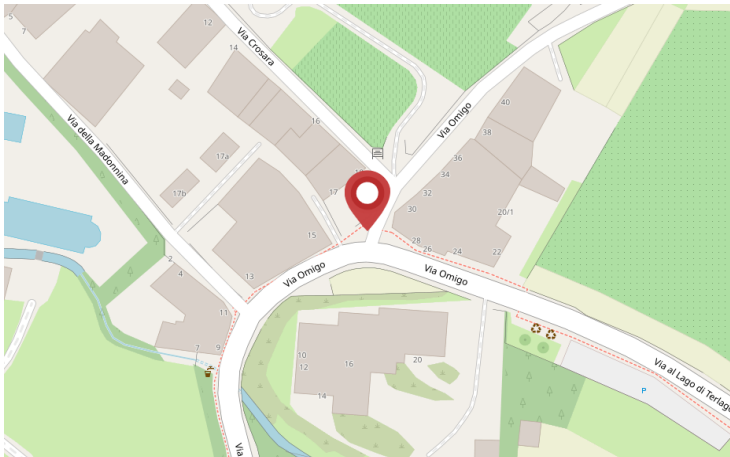

Terlago - [OMIGO, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice

10 (Metri lineari)