



COMUNE DI VALLELAGHI
Provincia di Trento

Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali P.E.B.A.

Schede di rilievo

Arch. Urb. Anna Viganò


con la collaborazione di
Arch. Ph.D. Livia Porro



SCHEDE 301-400

ID
Località
Indirizzo

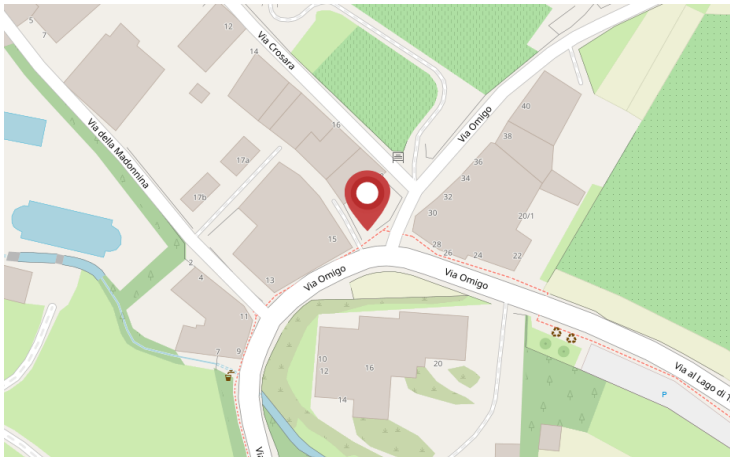301
Terlago



Terlago - OMIGO, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

G.01 - Dislivello
Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazione di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.

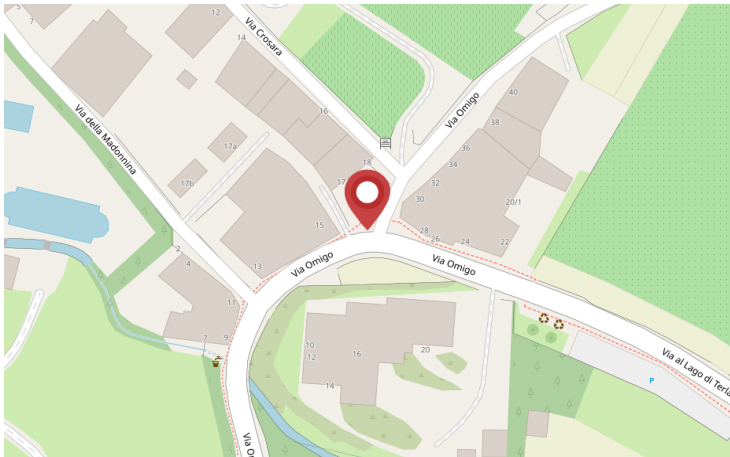
Asfalto

2.8 x 1.5 = 4.2 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

302

Terlago



Terlago - OMIGO, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

D.01 - Passo carraio inadeguato

Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale

Foto

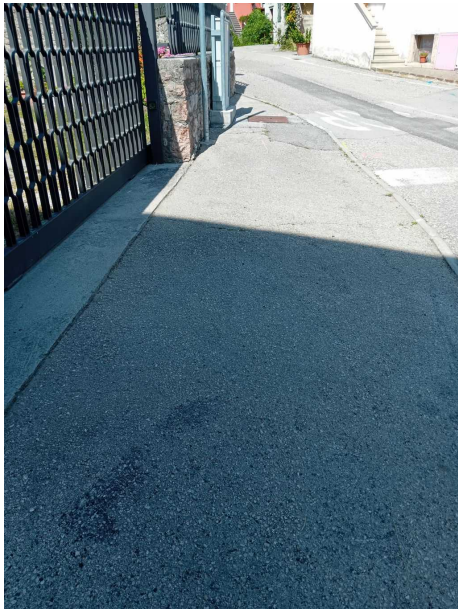


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

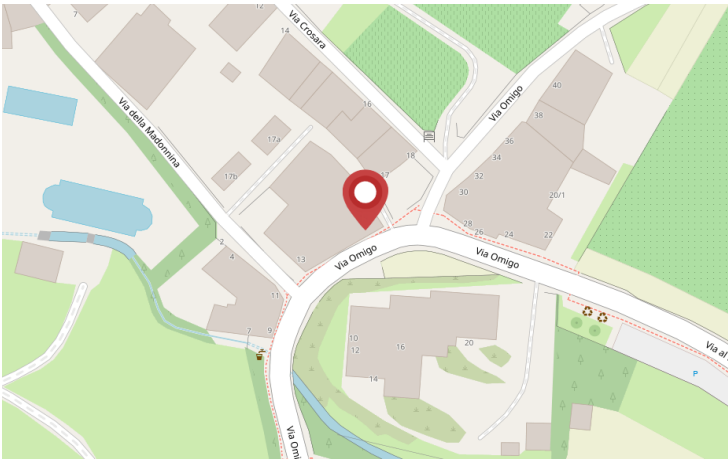
Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.

Asfalto

$10 \times 1.5 = 15$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

303
Terlago



Terlago - [OMIGO, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
2 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

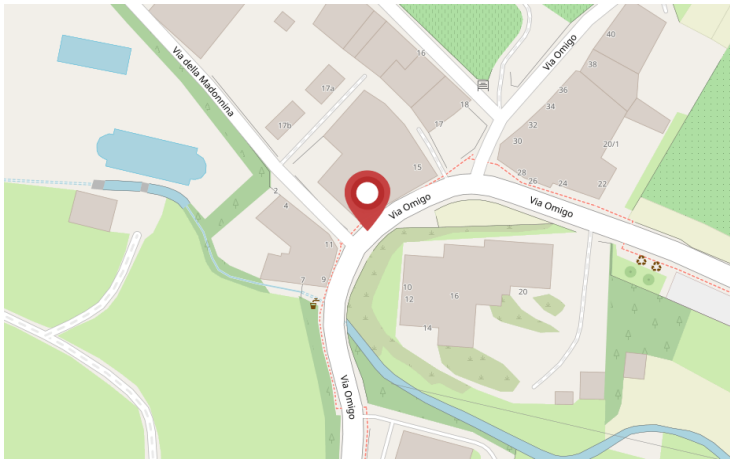304
Terlago



Terlago - OMIGO, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio
Pendenza trasversale eccessiva

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.

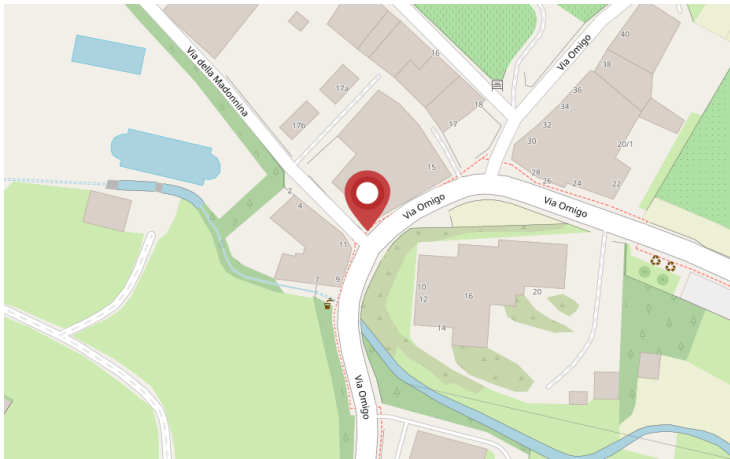
Asfalto

12 x 1.5 = 18 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

305

Terlago



Terlago - [OMIGO, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

D.01 - Passo carraio inadeguato

Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.

Asfalto

4 x 1.5 = 6 (Metri quadri)

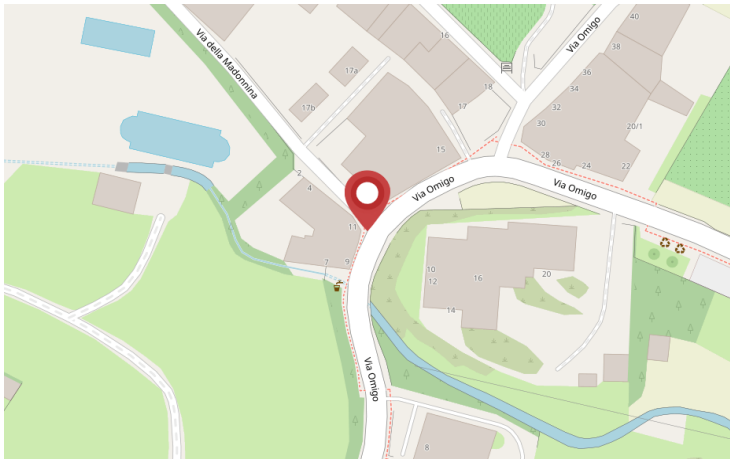
ID

306

Località

Terlago

Indirizzo



Terlago - OMIGO, via

Tipologia Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata

Descrizione Criticità

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto

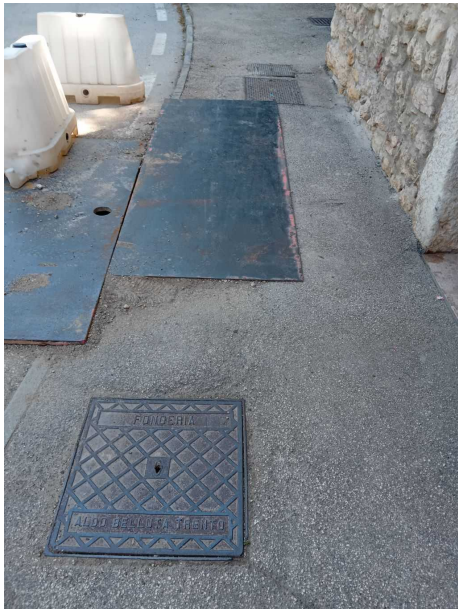


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento

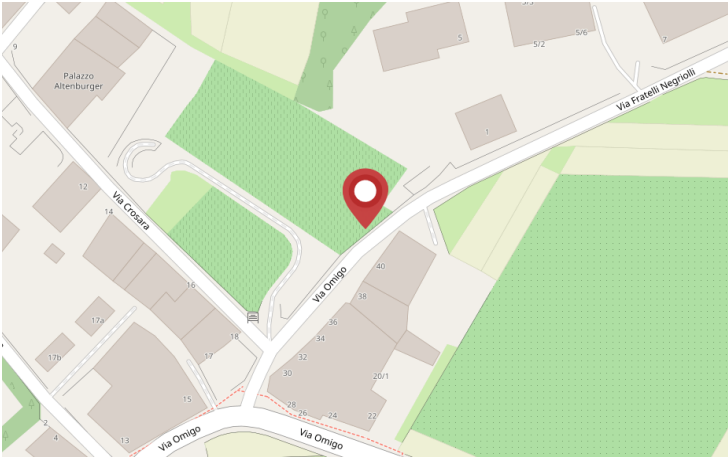
Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Materiale

Asfalto

Quantificazione intervento


3 (Numero)

ID	307
Località	Terlago
Indirizzo	 Terlago - OMIGO, via
Tipologia Criticità	L.01 - Percorso inadeguato o non protetto
Descrizione Criticità	Assenza di percorso pedonale a raso
Foto	 Foto dell'elemento Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.
Materiale	Segnaletica a terra - vernice
Quantificazione intervento	80 (Metri lineari)
Note integrative	Da ripristinare

ID
Località
Indirizzo

308

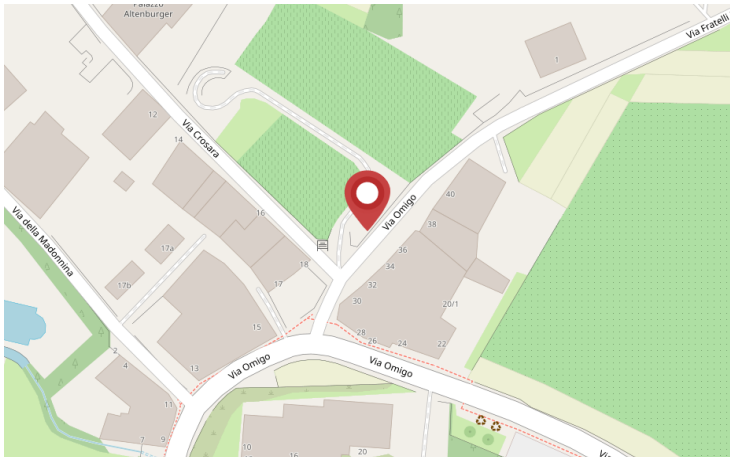Terlago



Terlago - [OMIGO, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato
Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto

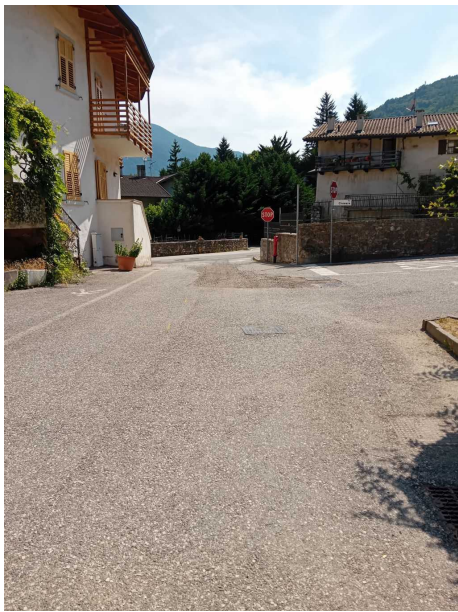


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

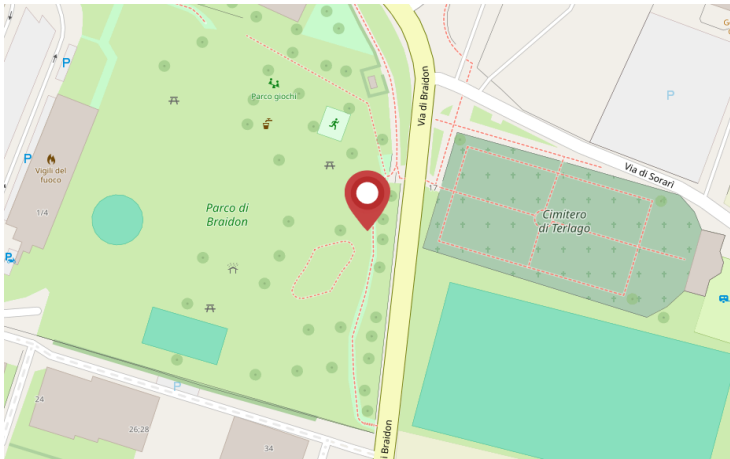
Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.

Strisce zebraate, Tipo LogesVetEvolution

6 x 2.5 = 15 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

309
Terlago



Terlago - *Parco di braidon*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.01 - *Pavimentazione inadeguata*
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa

Foto



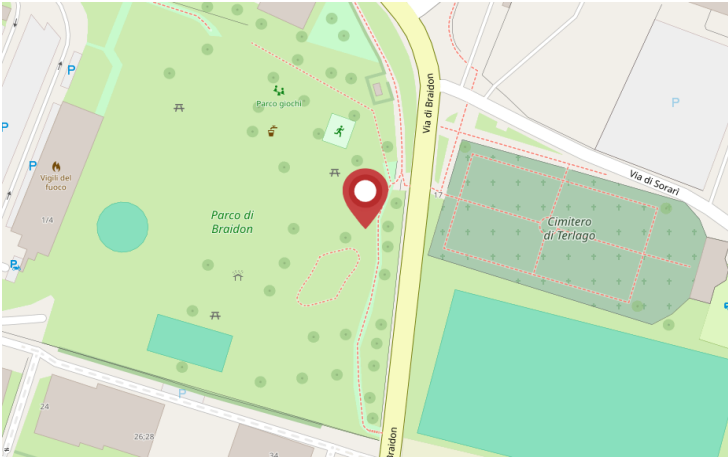
Foto dell'elemento

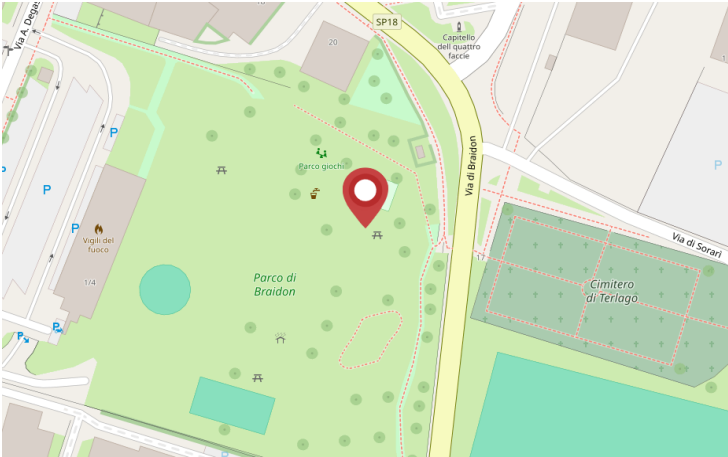


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
Asfalto
0.5 x 1.5 = 0.75 (Metri quadri)


ID	310
Località	Terlago
Indirizzo	
	Terlago - Parco di braidon
Tipologia Criticità	L.11 - Percorso inadeguato o non protetto
Descrizione Criticità	Assenza di percorso di collegamento
Foto	
	Foto dell'elemento Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Realizzazione di nuovo percorso di collegamento. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	100 x 1.2 = 120 (Metri quadri)
Note integrative	Da distribuire in tutta l'area del parco

ID	311
Località	Terlago
Indirizzo	 Terlago - Parco di braidon
Tipologia Criticità	M.03 - Arredo urbano assente o inadeguato
Descrizione Criticità	Parchi gioco. Assenza di attrezzature e giochi fruibili
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Installazione nell'area giochi di attrezzature e giochi fruibili da parte di tutti (altalena a cesta, giostra con piattaforma a raso etc.). La raggiungibilità delle dotazioni deve essere assicurata dalla presenza di percorsi con fondo omogeneo e compatto (p. es. pavimentazione antitrauma).
Materiale	Giochi inclusivi
Quantificazione intervento	0 (Numero)
Note integrative	Ci sono alcune strutture accessibili come ad esempio la casetta e il gioco del tris visto in foto. La situazione andrebbe comunque integrata

ID
Località
Indirizzo

312

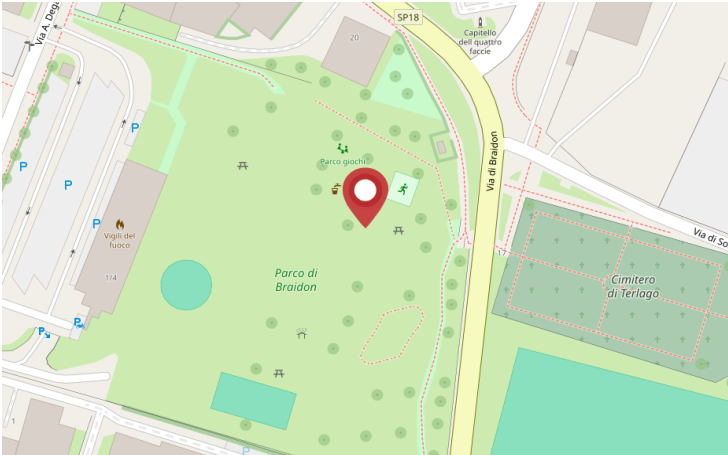Terlago



Terlago - *Parco di braidon*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

M.06 - Arredo urbano assente o inadeguato

Necessità di adeguamento dimensionale dello stallò a corredo di seduta preesistente

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Ristrutturazione o ampliamento della pavimentazione di corredo della seduta. L'area dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una sedia a ruote. Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere dimensioni minime di 120x120 cm, dovrà essere pavimentata con materiale compatto e antisdrucciolevole ed essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordata con scivolo di pendenza inferiore al 5%.

Asfalto

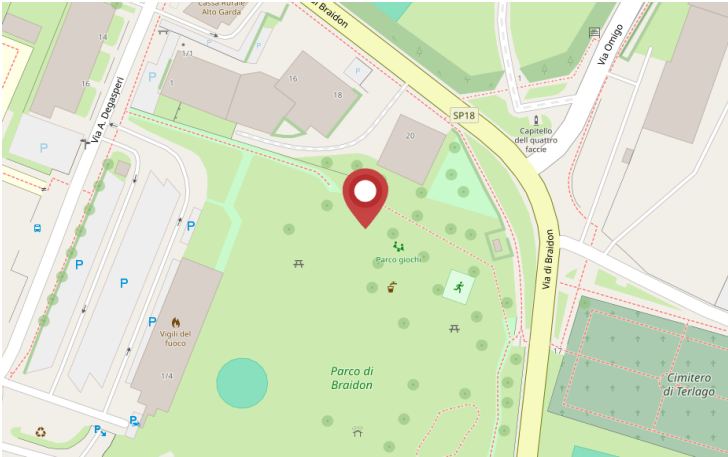
4.8 x 1.2 = 5.76 (Metri quadri)

Conteggiate quattro sedute

ID
Località
Indirizzo

313

Terlago



Terlago - [Parco di braidon](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

M.02 - Arredo urbano assente o inadeguato

Fontanella non accessibile per le caratteristiche della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

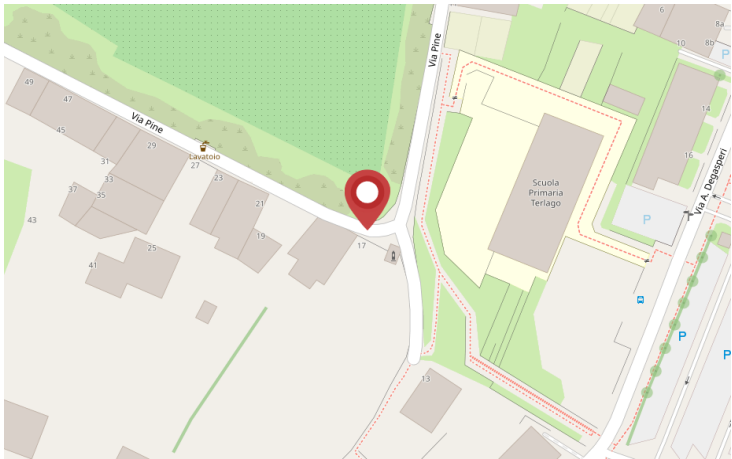
Creazione, ristrutturazione o ampliamento della pavimentazione circostante la fontanella. L'area dovrà avere una larghezza e profondità sufficiente a permettere l'affiancamento con la sedia a ruote (minimo 100x120 cm), dovrà essere pavimentata con materiale antisdrucciolevole ed essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordata con scivolo di pendenza inferiore al 5%.

Cemento

1 x 1.2 = 1.2 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

314
Terlago



Terlago - [PINE, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto
Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto

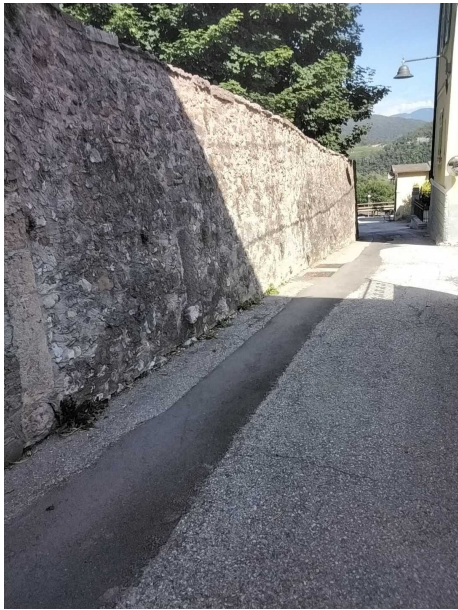


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

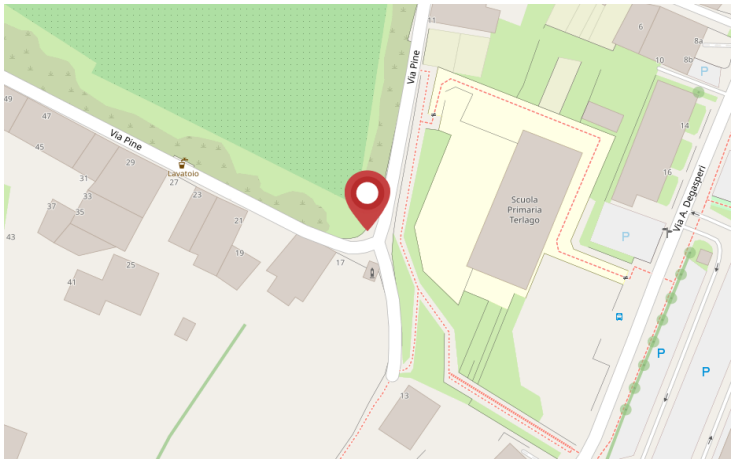
Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

Corrimano

50 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

315
Terlago



Terlago - [PINE, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di percorso pedonale a raso

Foto

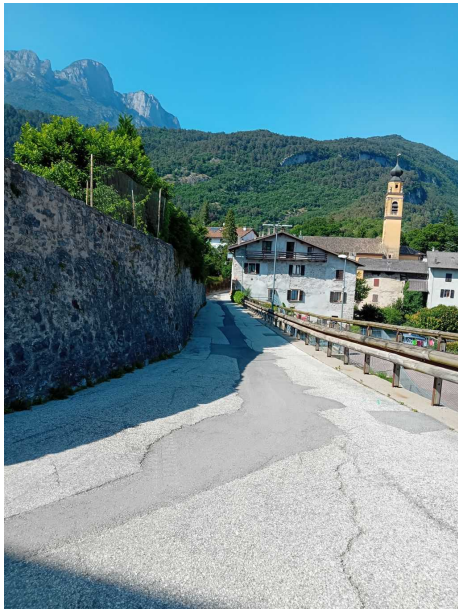


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

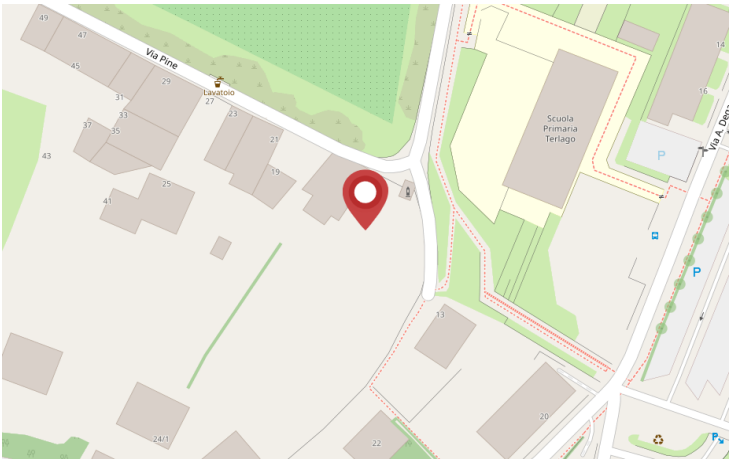
Segnaletica a terra - vernice

275.3 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

316

Terlago



Terlago - *PINE, via*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

Foto

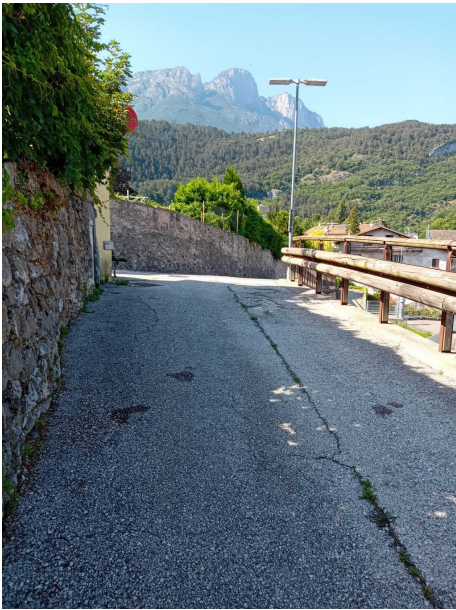


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice

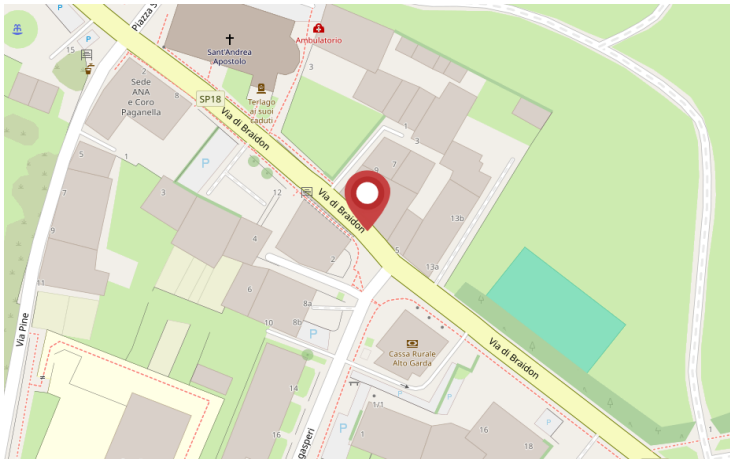
27 (Metri lineari)

Attenzione alla pavimentazione

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

317

Terlago



Terlago - ROMA, via

N.03 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino



Foto dell'elemento

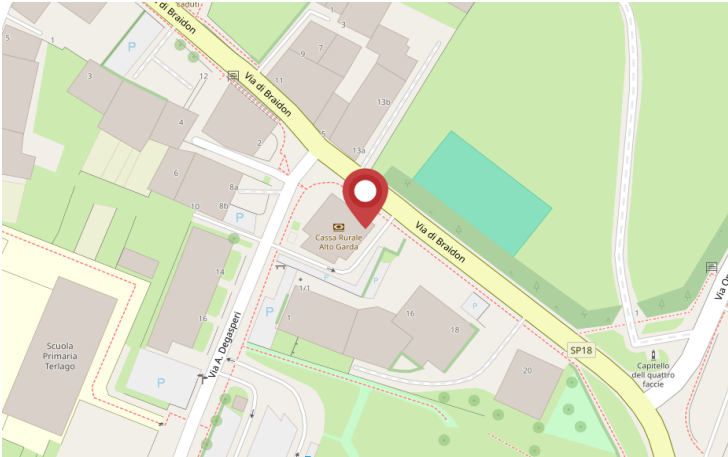


Foto d'inquadramento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Porfido

1 (Numero)

ID	318
Località	Terlago
Indirizzo	 Terlago - ROMA, via
Tipologia Criticità	H.06 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Descrizione Criticità	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti;
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).
Materiale	Tipo LogesVetEvolution
Quantificazione intervento	9 (Metri lineari)

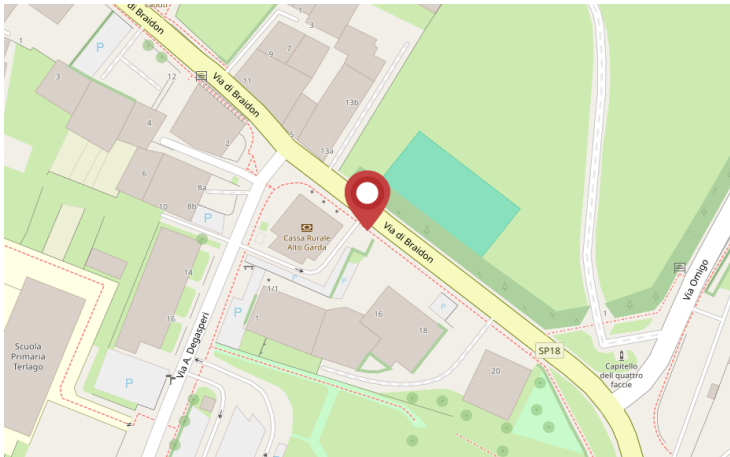
ID

Località

Indirizzo

319

Terlago



Terlago - ROMA, via

Tipologia Criticità

Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Descrizione intervento

Materiale

Quantificazione intervento

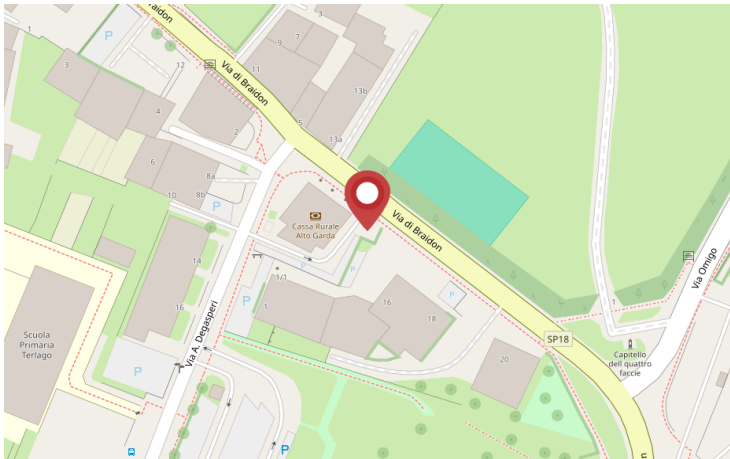
Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Asfalto

10 x 1.5 = 15 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

320
Terlago



Terlago - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.06 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di parapetto

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di parapetto con altezza non inferiore a 100 cm e struttura inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.
Parapetto
10 (Metri lineari)

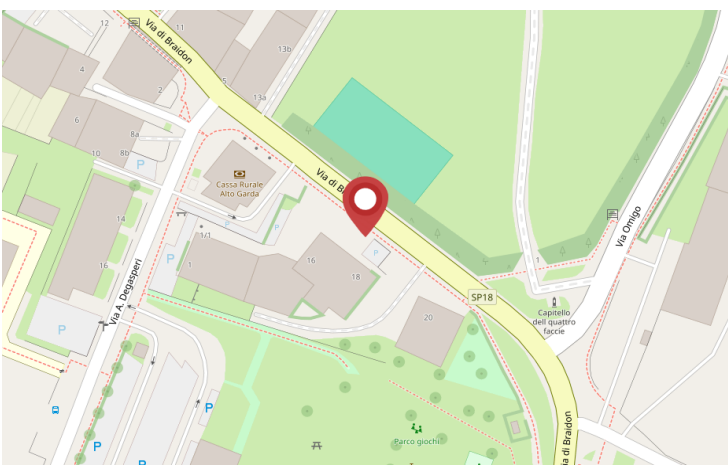
ID

321

Località

Terlago

Indirizzo



Terlago - ROMA, via

Tipologia Criticità

L.06 - Percorso inadeguato o non protetto

Descrizione Criticità

Assenza di parapetto

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento

Inserimento di parapetto con altezza non inferiore a 100 cm e struttura inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.

Materiale

Parapetto

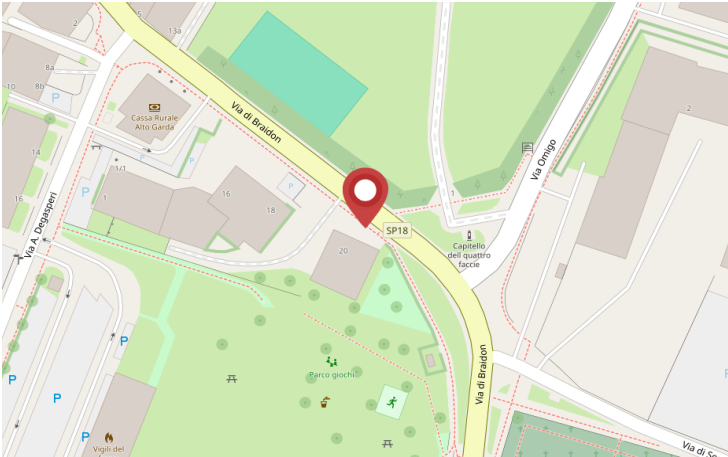
Quantificazione intervento

13 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

322

Terlago



Terlago - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

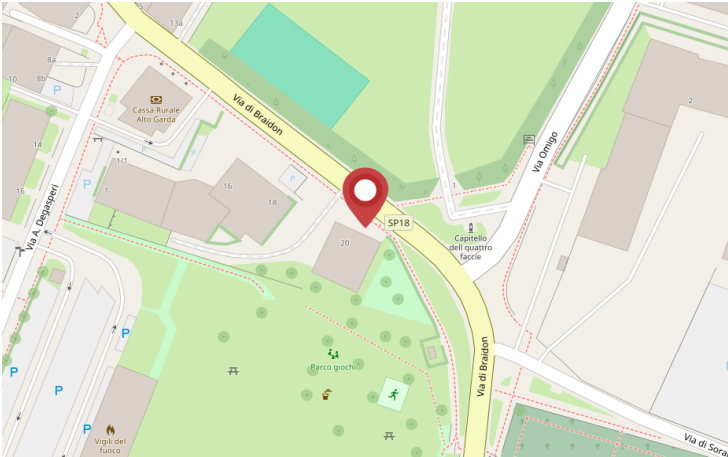
6.1 (Metri lineari)

Da un lato solo preavviso

ID
Località
Indirizzo

323

Terlago



Terlago - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

G.01 - Dislivello

Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazione di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.

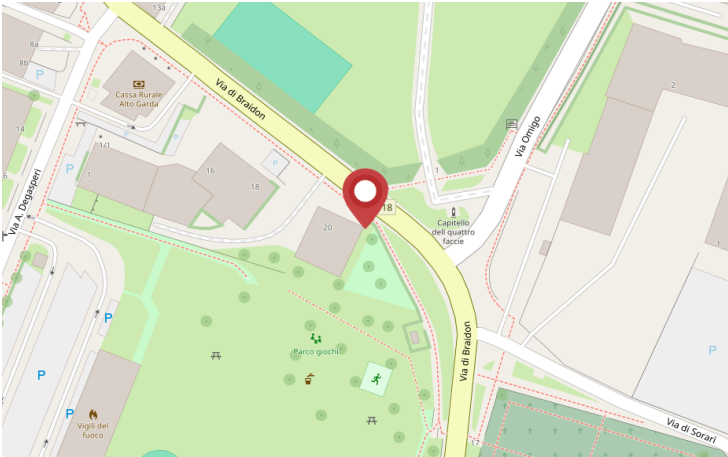
Asfalto

$2.4 \times 1.5 = 3.6$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

324

Terlago



Terlago - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

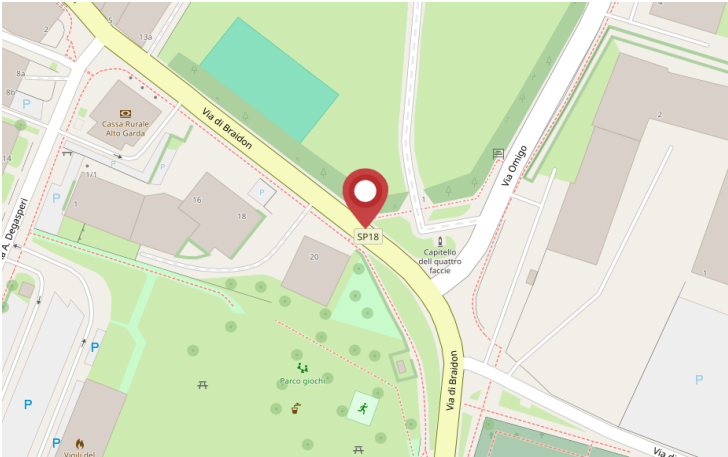
Asfalto

12 x 1.2 = 14.4 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

325

Terlago



Terlago - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.07 - Pavimentazione inadeguata

Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, messa in quota di eventuali chiusini o caditoie sporgenti al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. Successiva ripristino delle zebrature.

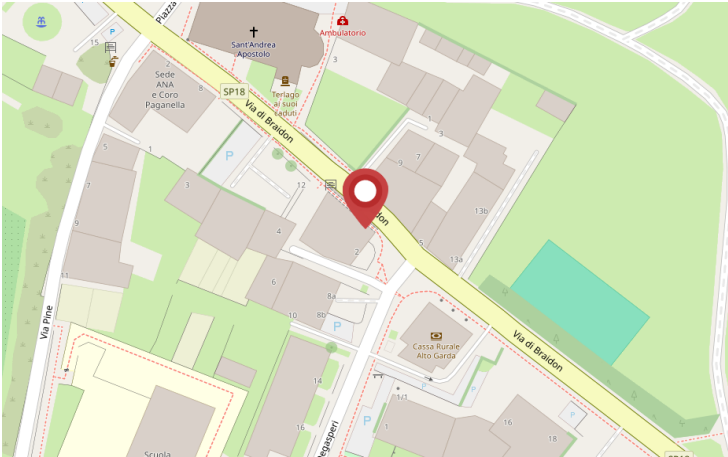
Asfalto, strisce zebrate

$3 \times 2.5 = 7.5$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

326

Terlago



Terlago - ROMA, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto

Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

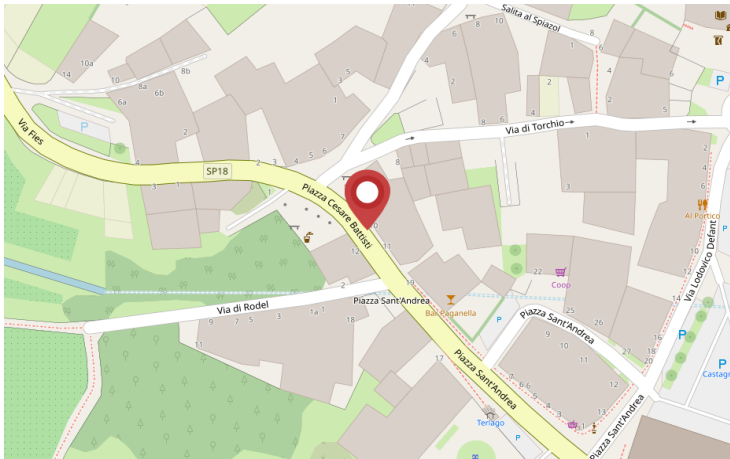
Corrimano

15 (Metri lineari)

Non per la pendenza ma come linea guida di orientamento

ID
Località
Indirizzo

327
Terlago



Terlago - SANT'ANDREA, piazza

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.02 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

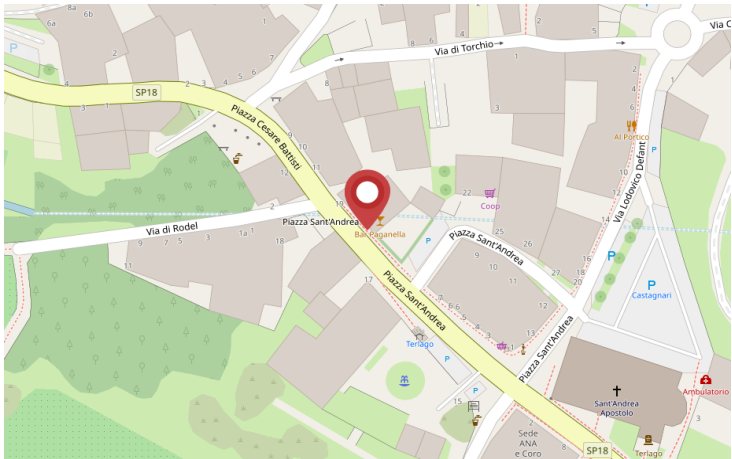
Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.

Porfido

33 x 25 = 825 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

328
Terlago



Terlago - [SANT'ANDREA, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata
Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Porfido

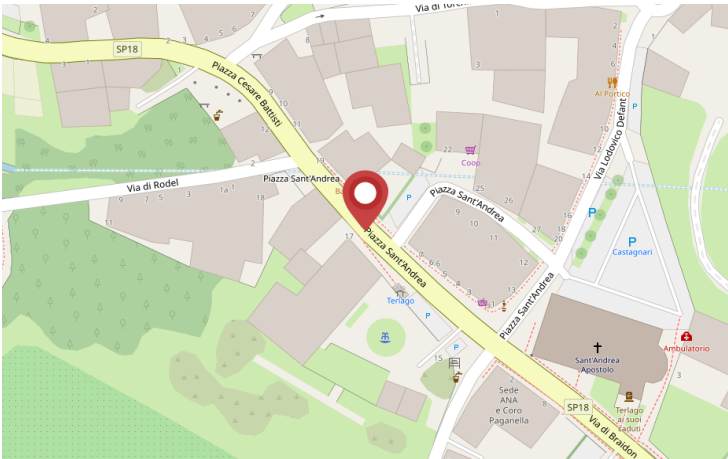
60 x 1 = 60 (Metri quadri)

Attenzione alla pendenza trasversale

ID
Località
Indirizzo

329

Terlago



Terlago - SANT'ANDREA, piazza

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

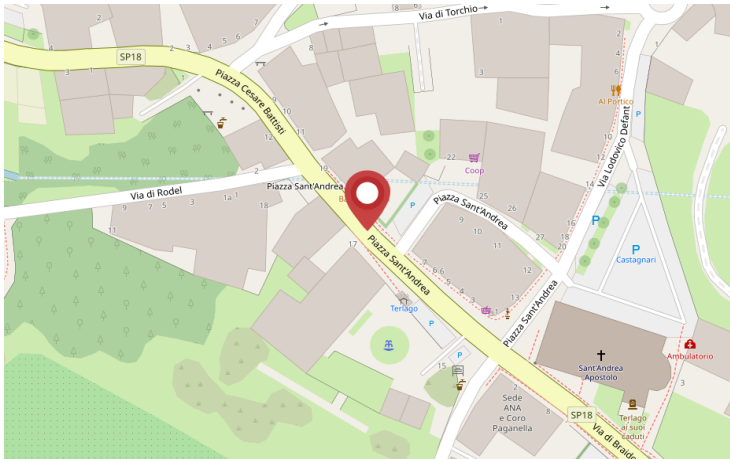
Tipo LogesVetEvolution

6.8 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

330

Terlago



Terlago - [SANT'ANDREA, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

G.01 - Dislivello

Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazione di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.

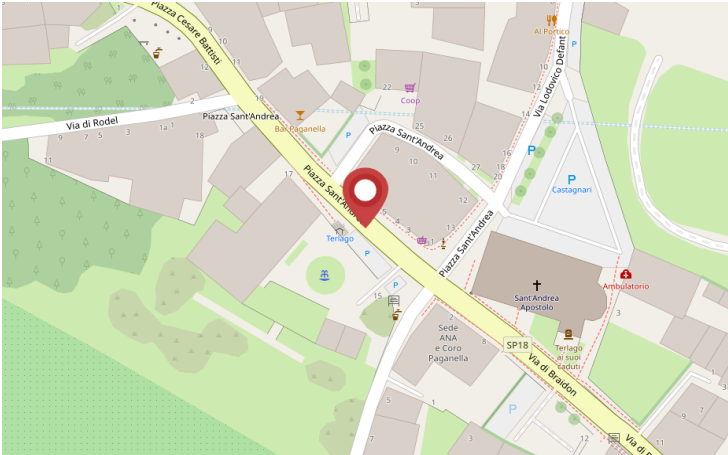
Porfido

2 x 1.5 = 3 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

331

Terlago



Terlago - [SANT'ANDREA, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

G.01 - Dislivello

Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

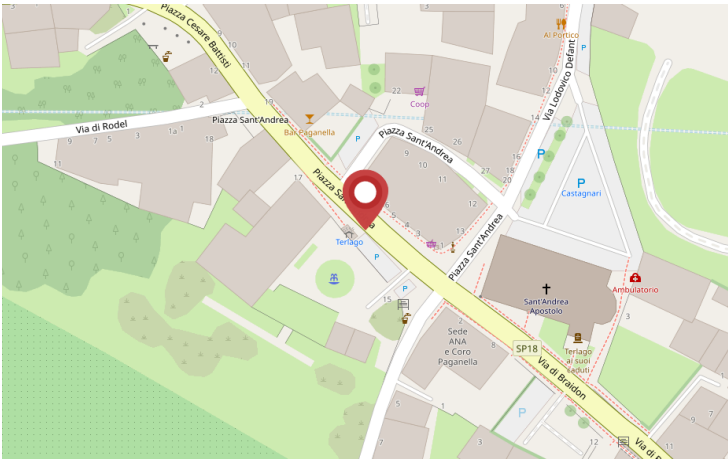
Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazione di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.

Porfido

1.4 x 1.5 = 2.1 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

332
Terlago



Terlago - [SANT'ANDREA, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
Tipo LogesVetEvolution
1.5 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

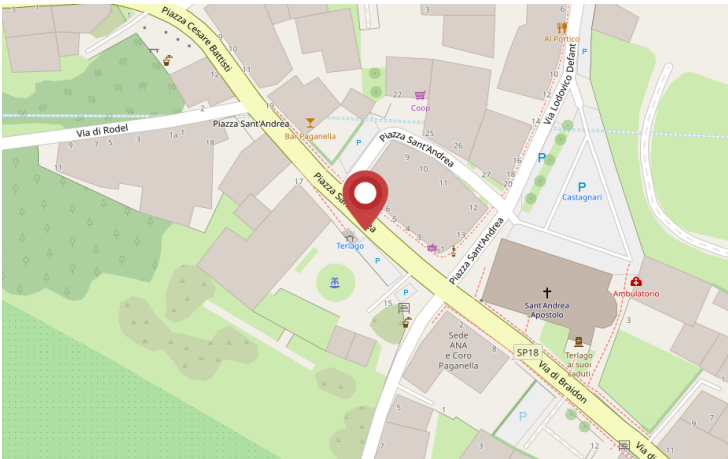333
Terlago



Terlago - [SANT'ANDREA, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

Q.01 - *Informazione e comunicazione assente o inadeguata*
Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche

Foto



Foto dell'elemento

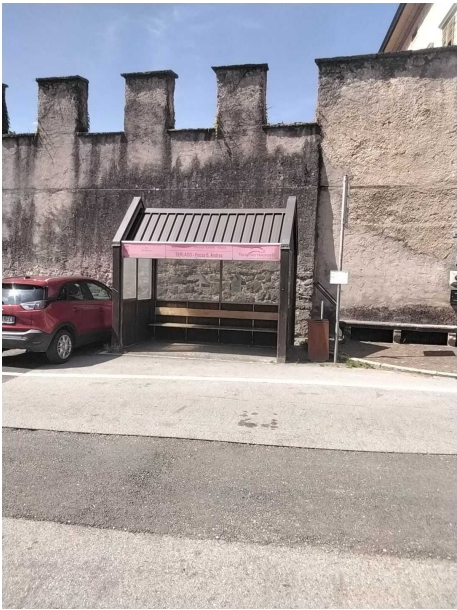


Foto d'inquadramento

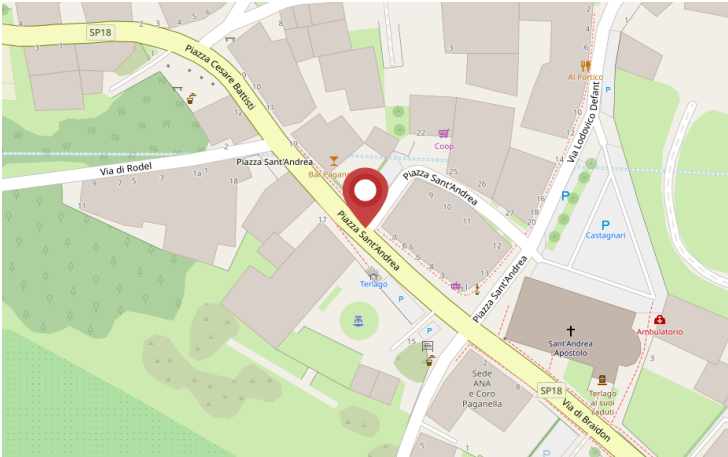
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).
Informazioni acustiche
1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

334

Terlago



Terlago - [SANT'ANDREA, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato
Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.

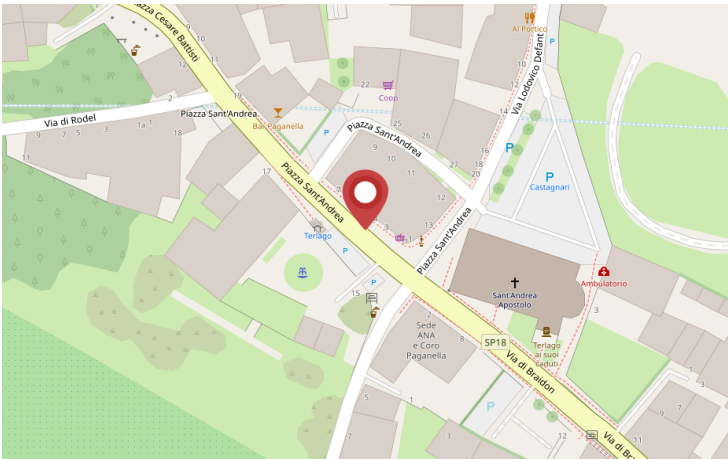
Porfido, vernice, tipo LogesVetEvolution

13 x 2.5 = 32.5 (Metri quadri)

Attenzione alla pendenza trasversale

ID
Località
Indirizzo

335
Terlago



Terlago - SANT'ANDREA, piazza

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

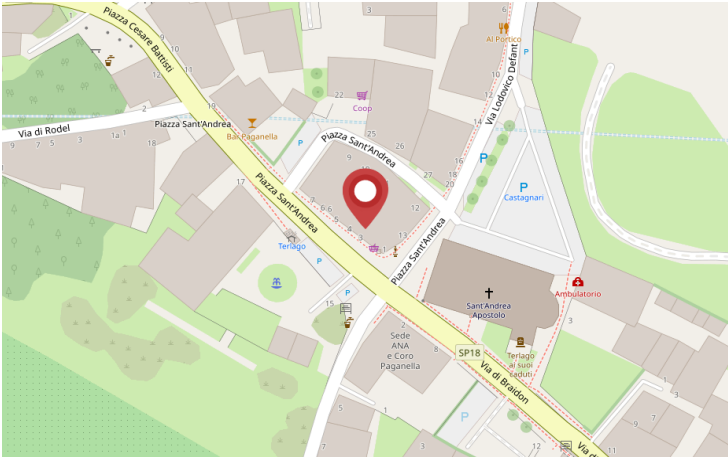
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Porfido
2 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

336

Terlago



Terlago - [SANT'ANDREA, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.05 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature

Foto

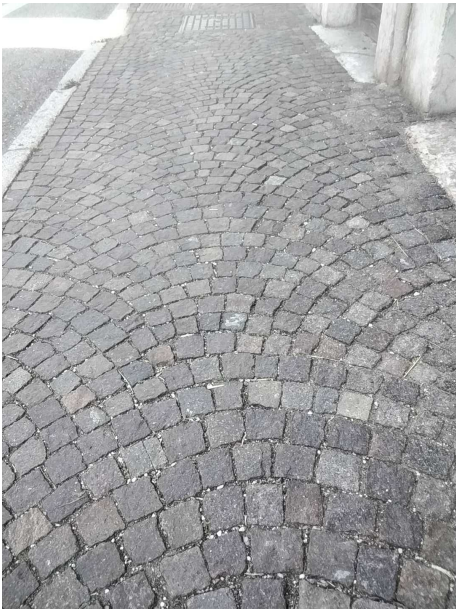


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

Sigillante per fugature

$18 \times 1.2 = 21.6$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

337

Terlago

Terlago - [SANT'ANDREA, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.05 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di protezione del percorso pedonale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Realizzazione di sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra nel caso di presenza di dislivello e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.

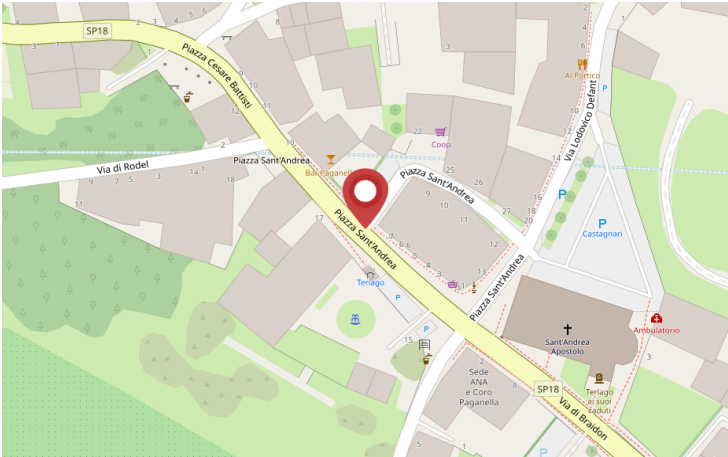
Archetti metallici

17 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

338

Terlago



Terlago - [SANT'ANDREA, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto

H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.

Tipo LogesVetEvolution

2.1 (Metri lineari)

Andrebbe ripensato il posizionamento della fermata

ID
Località
Indirizzo

339

Terlago

Terlago - [SANT'ANDREA, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto

Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

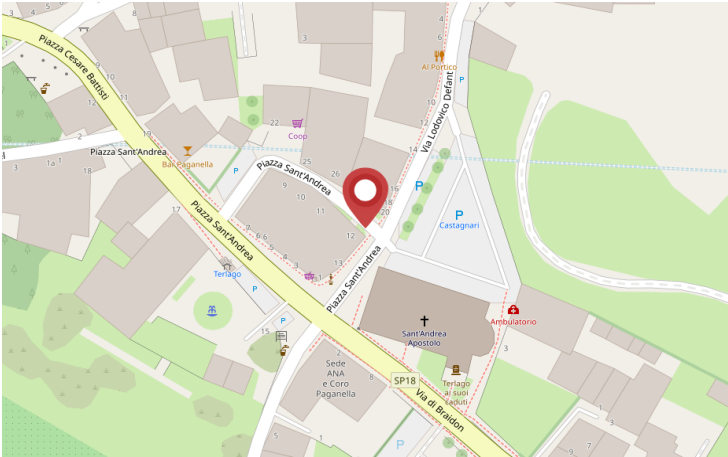
Corrimano

27 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

340

Terlago



Terlago - [SANT'ANDREA, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto

Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

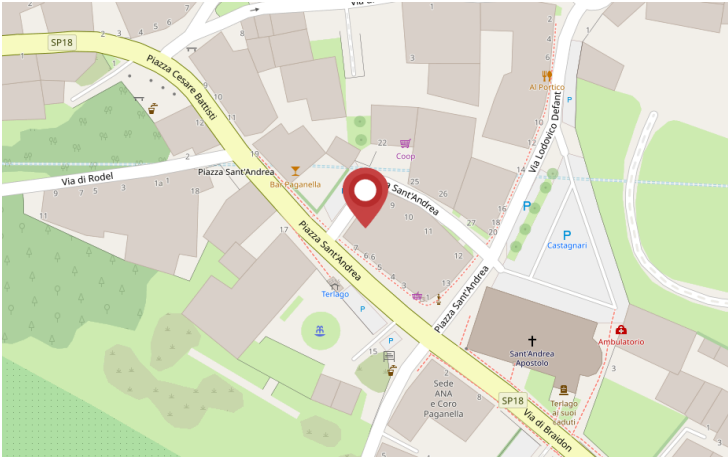
Corrimano

14 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

341

Terlago



Terlago - [SANT'ANDREA, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

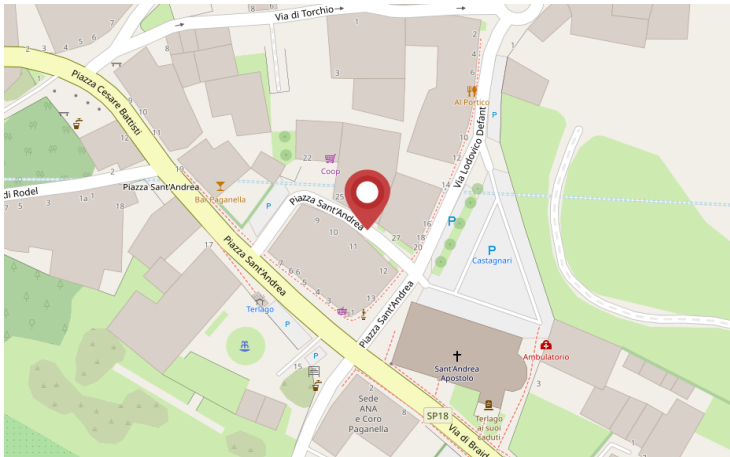
Segnaletica a terra - vernice

40 (Metri lineari)

Attenzione alla pavimentazione

ID
Località
Indirizzo

342
Terlago



Terlago - [SANT'ANDREA, piazza](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

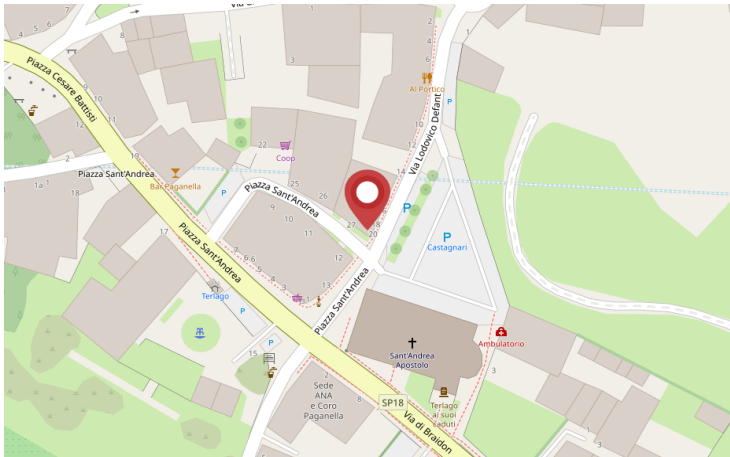
Segnaletica a terra - vernice

14 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

343

Terlago



Terlago - SANT'ANDREA, piazza

Q.07 - Informazione e comunicazione assente o inadeguata

Assenza o inadeguatezza di comunicazione su segnaletica verticale



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

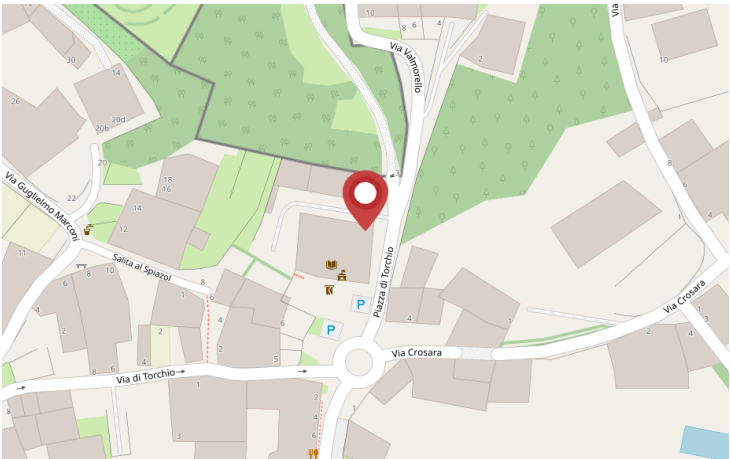
Inserimento di segnaletica verticale corredata di palo di sostegno con indicazione scritta e simbolica relativa alla pendenza, alle caratteristiche e alla durata del percorso pedonale.

Segnaletica verticale

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

344
Terlago



Terlago - [VALMORELLO, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

M.11 - Arredo urbano assente o inadeguato
Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

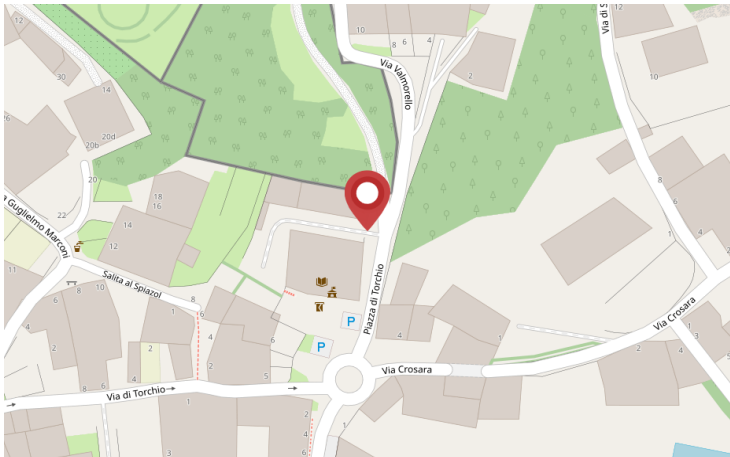
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.
Altro materiale
5 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

345

Terlago



Terlago - [VALMORELLO, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.05 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di edificio pubblico/targa tattile

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

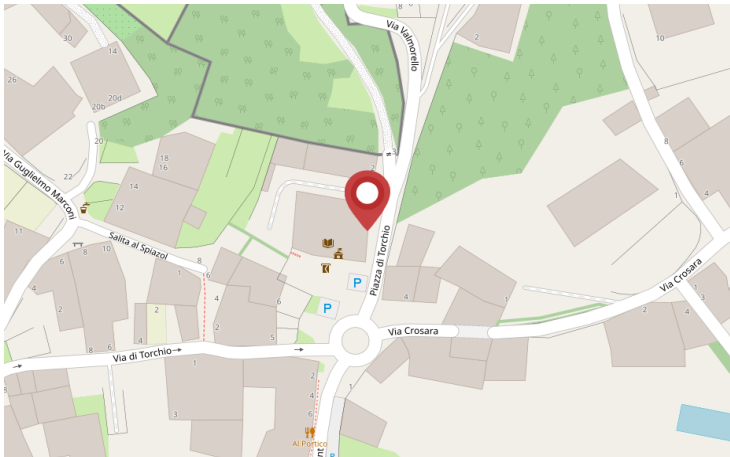
Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con codice di attenzione/servizio, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità dell'elemento da segnalare.

Tipo LogesVetEvolution

3.6 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

346
Terlago



Terlago - VALMORELLO, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di percorso pedonale a raso

Foto

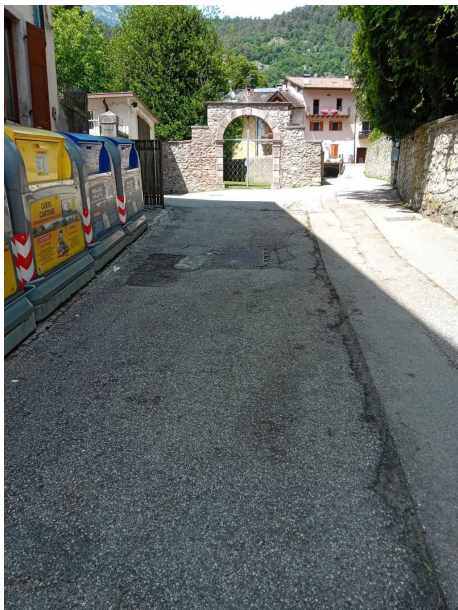


Foto dell'elemento





Foto d'inquadramento



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice

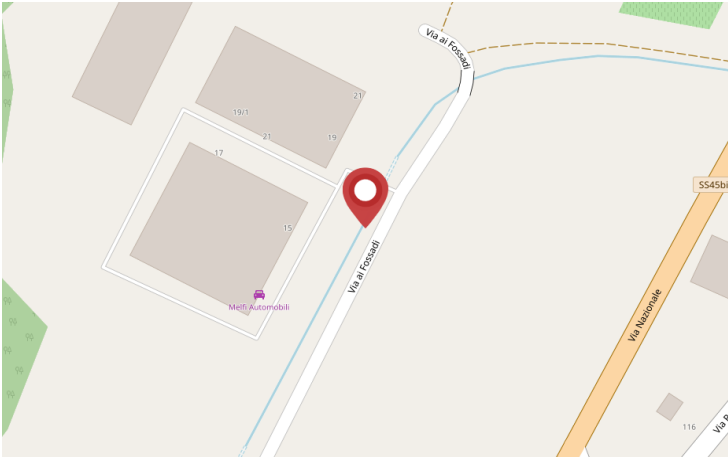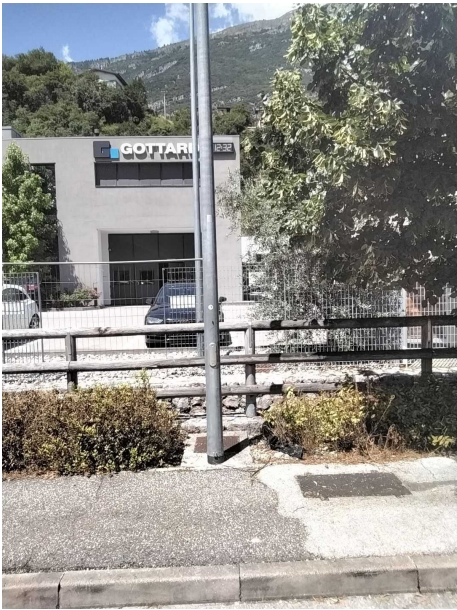22 (Metri lineari)


ID	347
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - AI FOSSADI, via
Tipologia Criticità	N.03 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	1 (Numero)

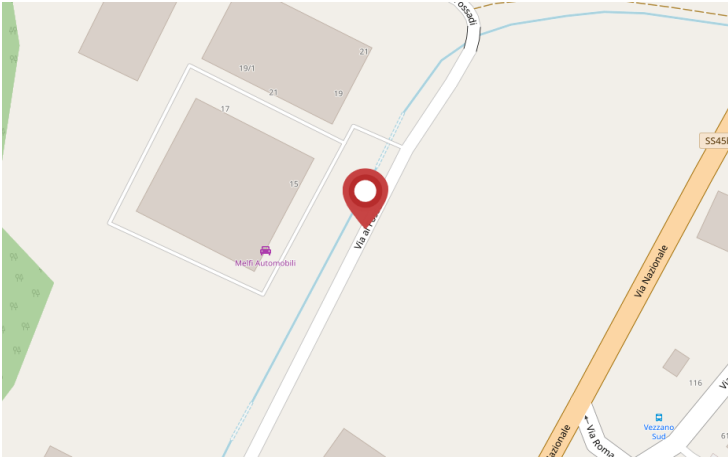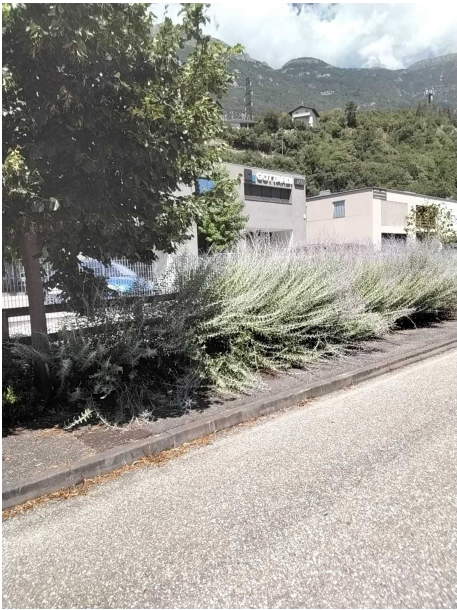ID	348
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - AI FOSSADI, via
Tipologia Criticità	P.02 - Vegetazione inadeguata
Descrizione Criticità	Vegetazione eccessiva o inadeguata lineare
Foto	 Foto dell'elemento Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo al fine di liberare lo spazio di transito fino all'altezza 220 cm dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso. Intervento lineare.
Materiale	Potatura
Quantificazione intervento	13 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

349

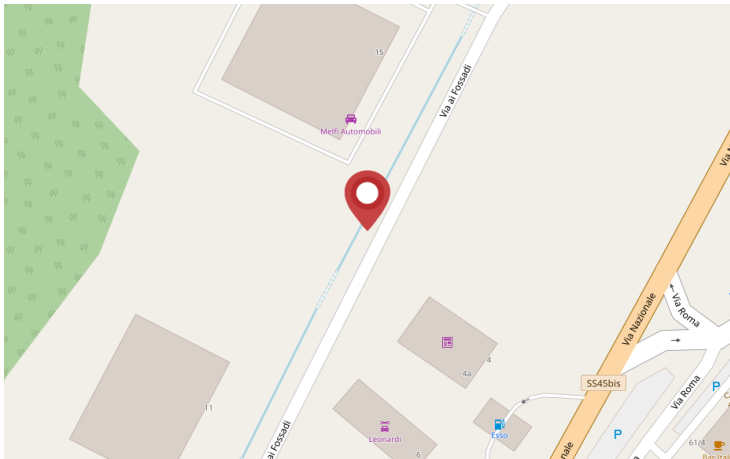Vezzano



Vezzano - [AI FOSSADI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Asfalto

1 (Numero)

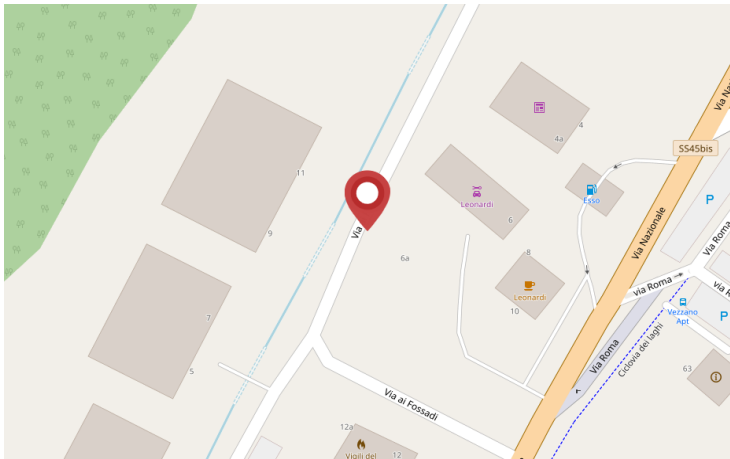
ID

Località

Indirizzo

350

Vezzano



Vezzano - [AI FOSSADI, via](#)

Tipologia Criticità

Descrizione Criticità

C.02 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato

Assenza di strisce zebraate

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento

Materiale

Quantificazione intervento

Realizzazione di nuove zebraature come da indicazioni dell'art. 40 del Codice della Strada, e dell'art. 137 del relativo Regolamento di Attuazione. In particolare i materiali dovranno: - essere tali da renderle visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; - essere antisdrucciolevoli; - non sporgere piu' di 3 mm dal piano della pavimentazione.

Strisce zebraate

6 x 2.5 = 15 (Metri quadri)

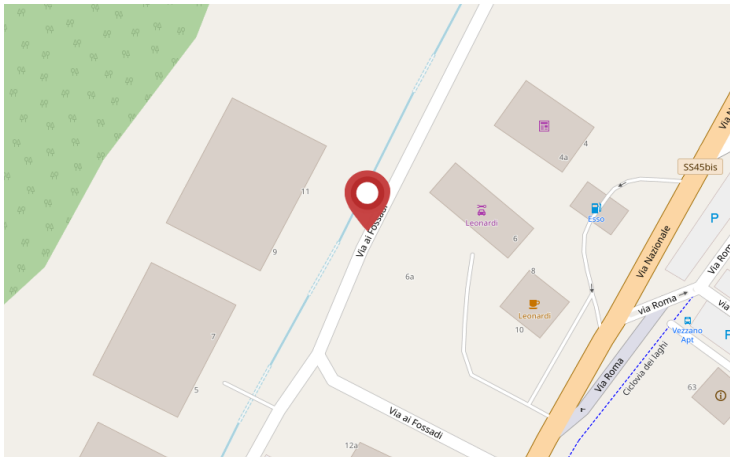
ID

Località

Indirizzo

351

Vezzano



Vezzano - [AI FOSSADI, via](#)

Tipologia Criticità

Descrizione Criticità

G.01 - Dislivello

Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa

Foto



Descrizione intervento

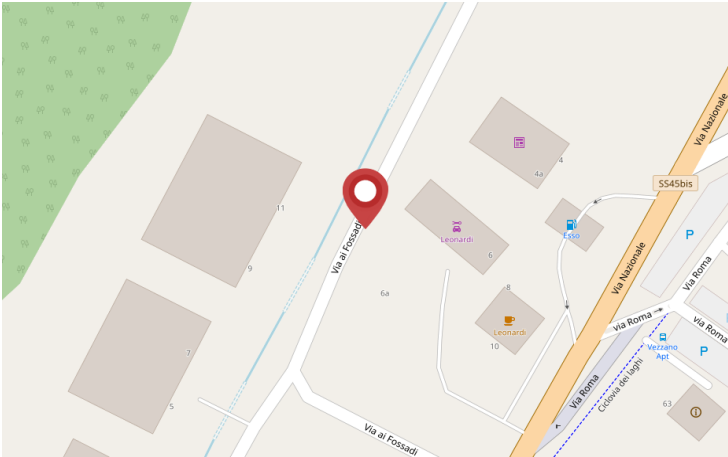
Materiale

Quantificazione intervento

Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazione di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.


Asfalto

5.1 x 1.5 = 7.65 (Metri quadri)

ID	352
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - AI FOSSADI, via
Tipologia Criticità	P.02 - Vegetazione inadeguata
Descrizione Criticità	Vegetazione eccessiva o inadeguata lineare
Foto	  Foto dell'elemento Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo al fine di liberare lo spazio di transito fino all'altezza 220 cm dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso. Intervento lineare.
Materiale	Altro materiale
Quantificazione intervento	10 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

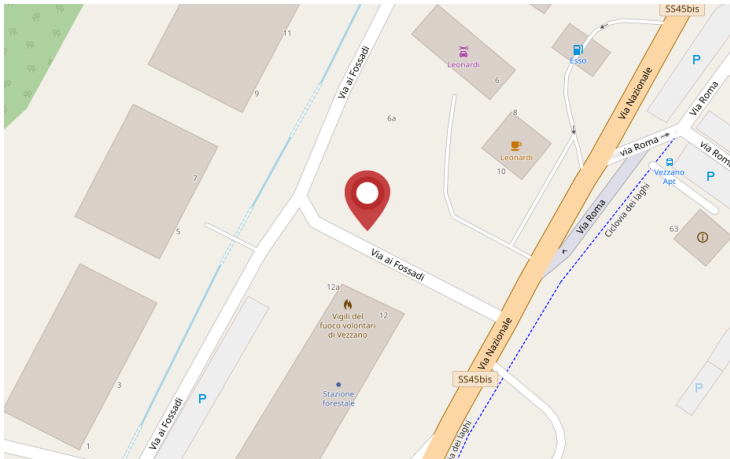353
Vezzano



Vezzano - [AI FOSSADI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
2 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

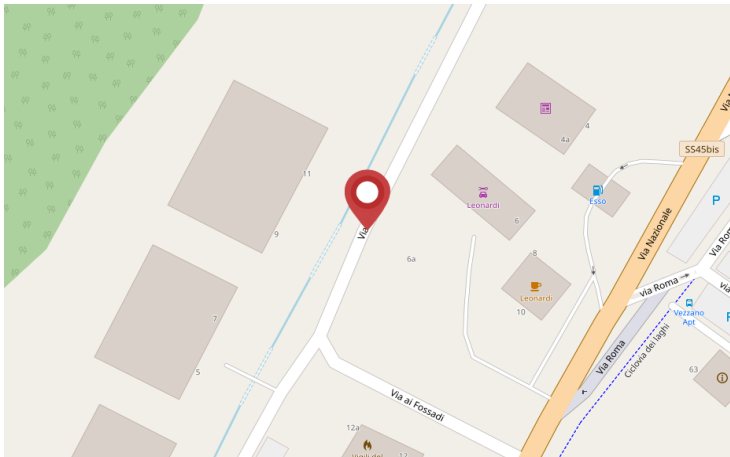354
Vezzano



Vezzano - [AI FOSSADI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebraata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

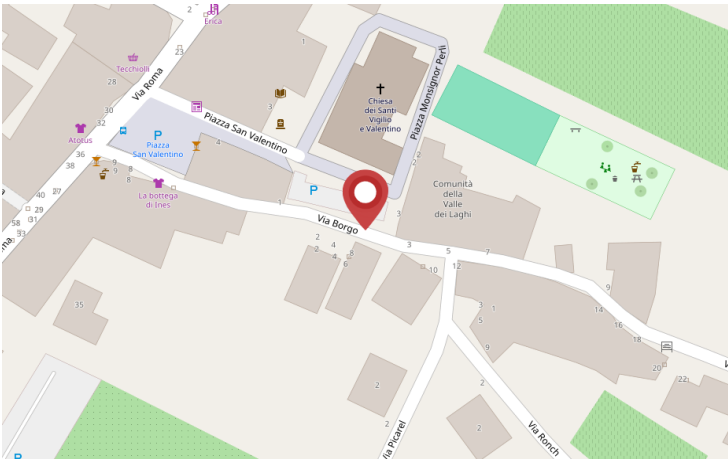
Tipo LogesVetEvolution

7.2 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

355

Vezzano



Vezzano - **BORG**, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

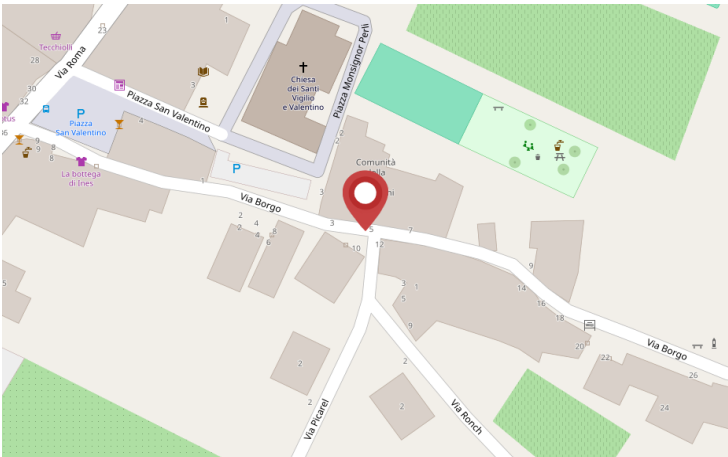
Segnaletica a terra - vernice

80 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

356

Vezzano



Vezzano - *BORG*, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato
Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.

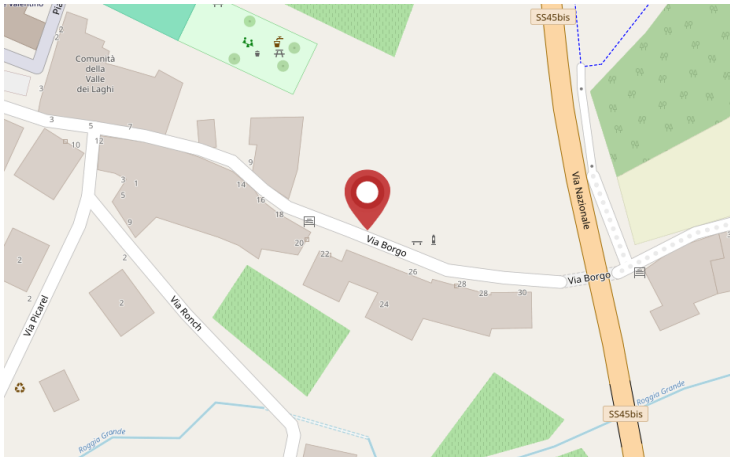
Strisce zebraate, borchie

10 x 2.5 = 25 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

357

Vezzano



Vezzano - *BORG*, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

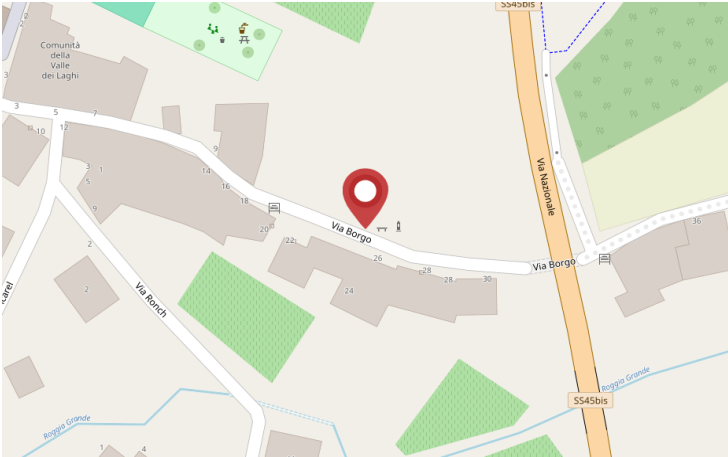
Segnaletica a terra - vernice

190 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

358

Vezzano



Vezzano - **BORG**O, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto

Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto





Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

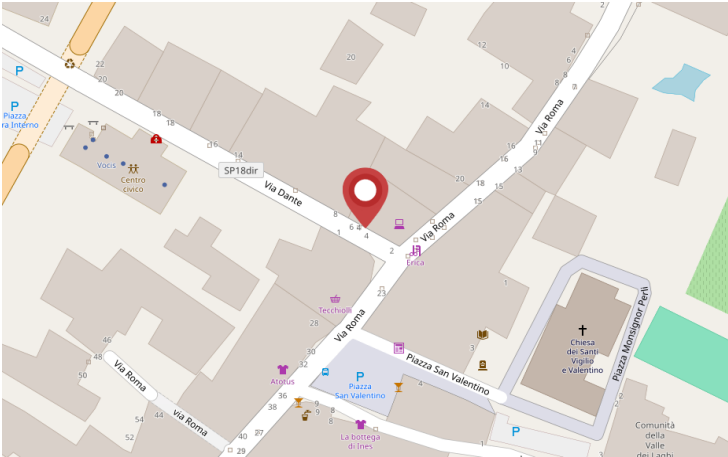
Corrimano

150 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

359

Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.02 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.

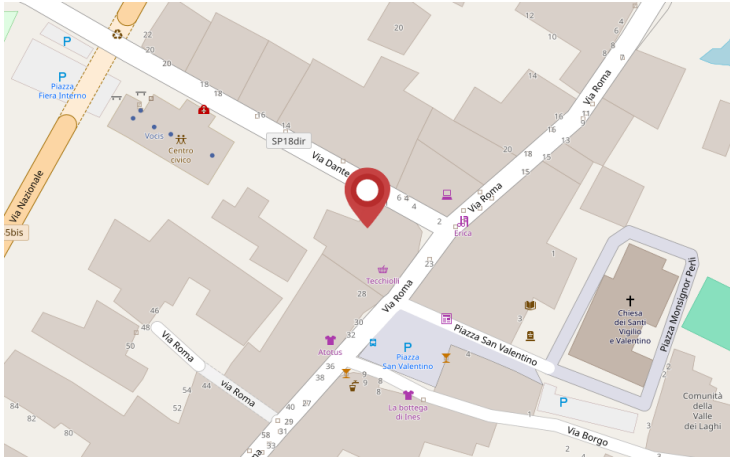
Segnaletica a terra - vernice

5 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

360

Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.05 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

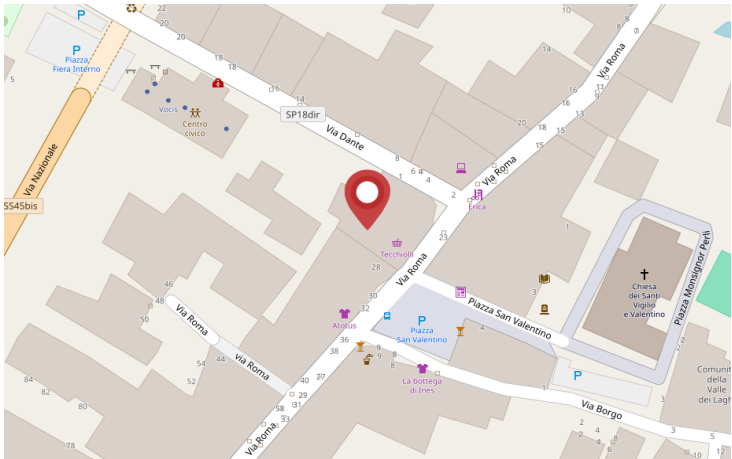
Sigillante per fugature

$5 \times 2.5 = 12.5$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

361

Vezzano



Vezzano - DANTE, via

N.05 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature



Foto dell'elemento


Foto d'inquadramento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

Sigillante per fugature


17 x 1.5 = 25.5 (Metri quadri)

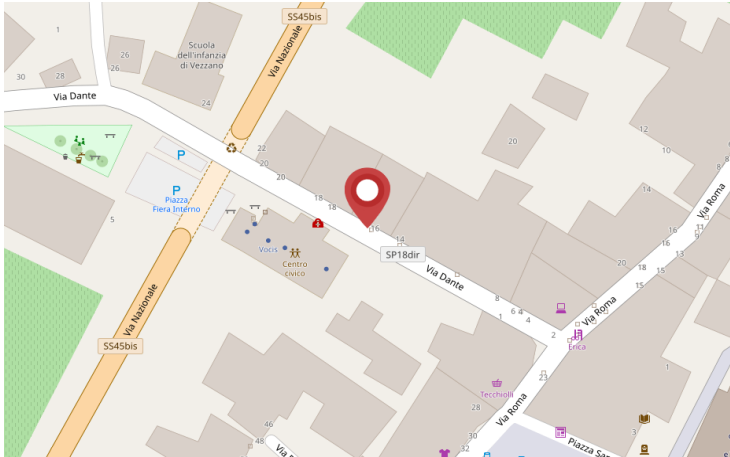Attenzione alla pavimentazione

ID	362
Località	Vezzano
Indirizzo	
Tipologia Criticità	H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Descrizione Criticità	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.
Materiale	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico
Quantificazione intervento	6.6 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

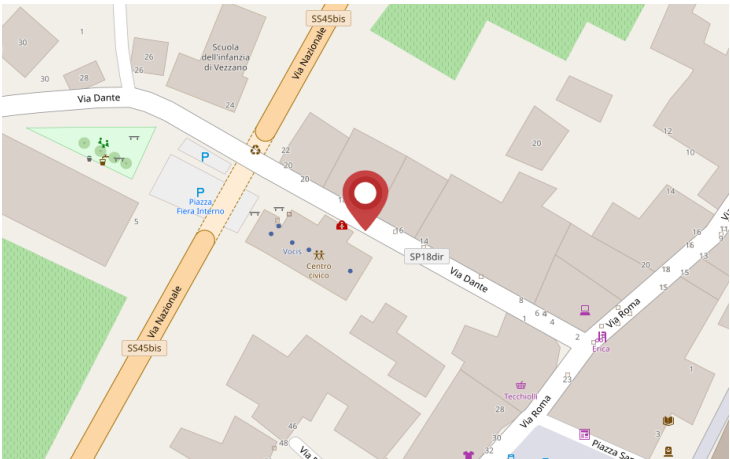363
Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

B.01 - Raccordo pedonale inadeguato
Raccordo pedonale inadeguato - compresenza pendenze longitudinale e trasversale in prossimità della rampa di raccordo tra il marciapiede e l'attraversamento in carreggiata

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione antisdrucchiolevole, uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm).

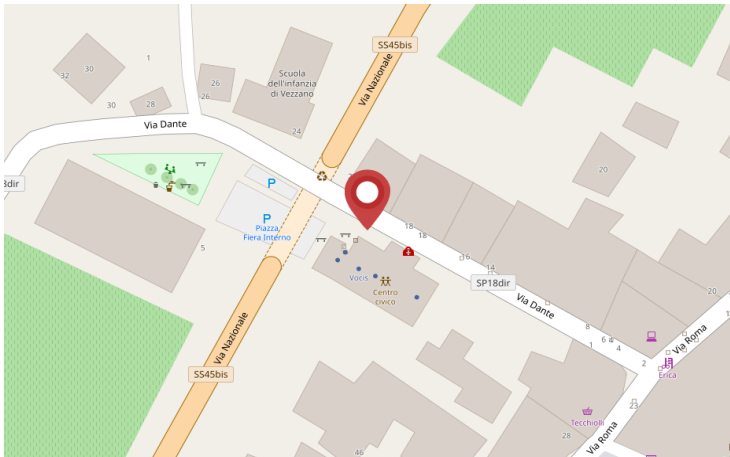
Porfido

4.1 x 1.5 = 6.15 (Metri quadri)

Attenzione alla pavimentazione

ID
Località
Indirizzo

364
Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.02 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato

Foto

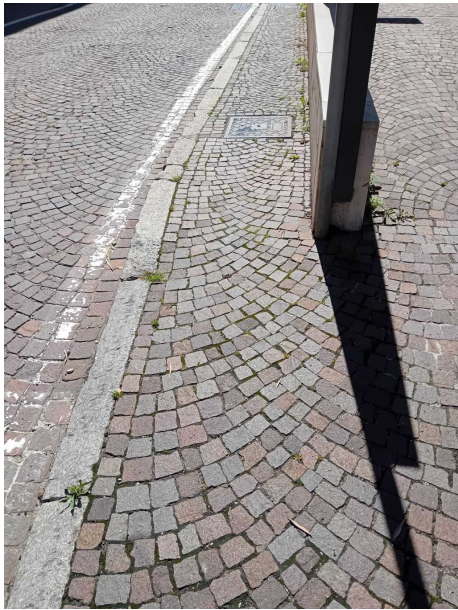


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.

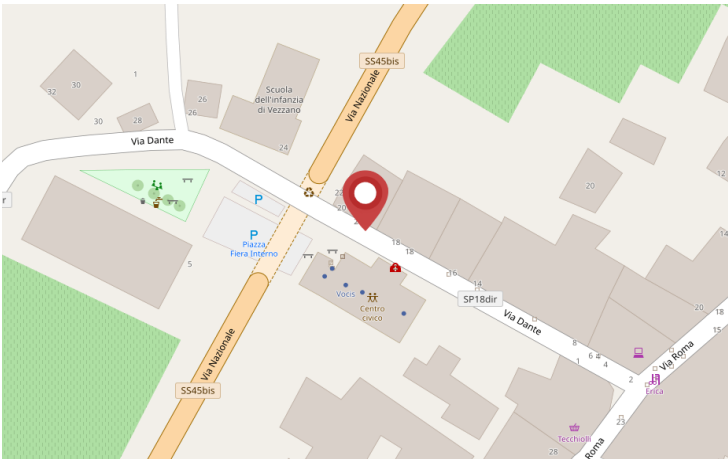
Porfido

4 x 0.3 = 1.2 (Metri quadri)

Attenzione alla pavimentazione

ID
Località
Indirizzo

365
Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.01 - Pavimentazione inadeguata
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

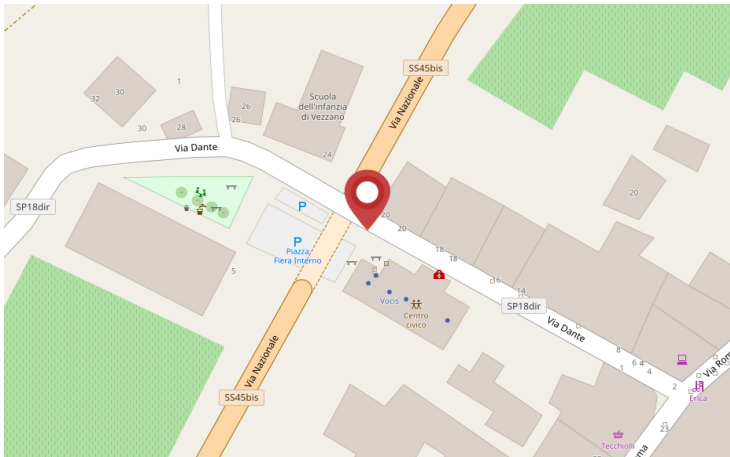
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
Porfido
 $6 \times 1,5 = 9$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

366

Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.01 - Pavimentazione inadeguata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Porfido

$4 \times 1.5 = 6$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

367

Vezzano

Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

7.2 (Metri lineari)

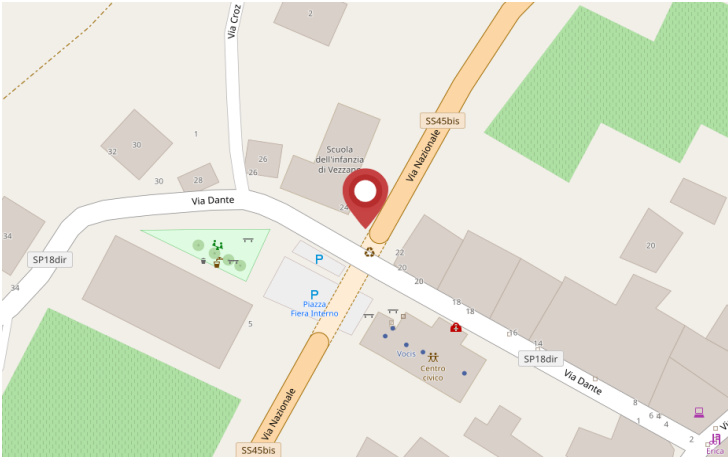
ID

Località

Indirizzo

368

Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità

Descrizione Criticità

E.02 - Ostacolo

Ostacolo da riposizionare - complesso (dissuasore di sosta/ espositore fisso/ base fissa a corredo di segnaletica verticale/ seduta)

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento

Materiale

Quantificazione intervento

Note integrative

Riposizionamento dell'ostacolo in altra sede tale da non intercettare il percorso pedonale che deve mantenere larghezza minima di 120 cm e altezza minima 220 cm.

Altro materiale

5 (Numero)

Isola ecologica da riposizionare

ID
Località
Indirizzo

369

Vezzano

Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

D.01 - Passo carraio inadeguato

Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.

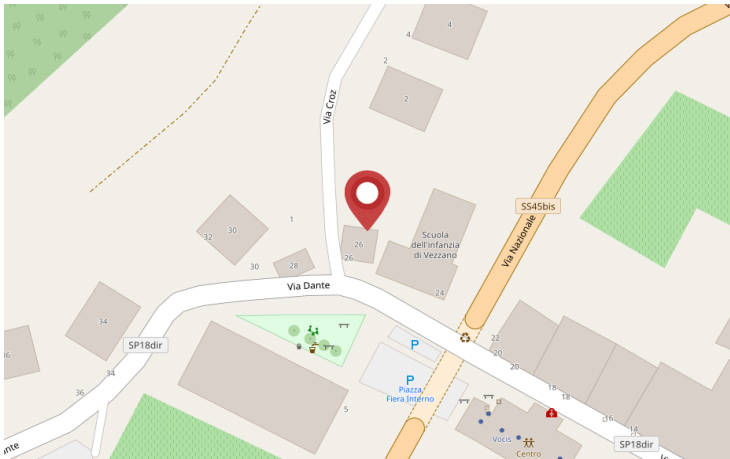
Asfalto

$6 \times 1.5 = 9$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

370

Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto





Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

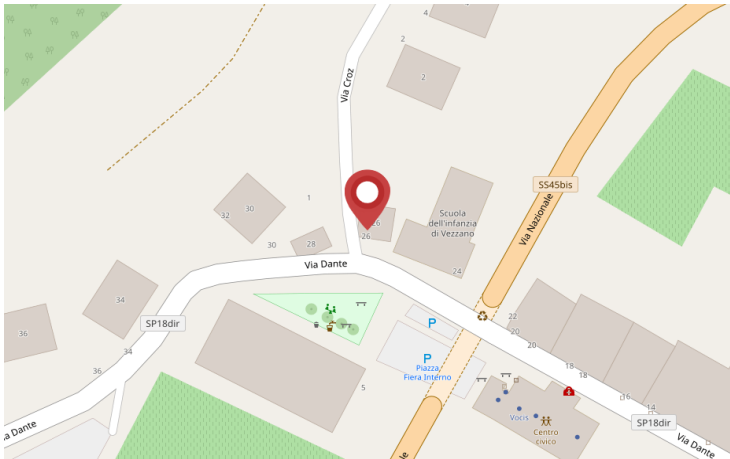
Tipo LogesVetEvolution

7.2 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

371

Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

M.03 - Arredo urbano assente o inadeguato

Parchi gioco. Assenza di attrezzature e giochi fruibili

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Installazione nell'area giochi di attrezzature e giochi fruibili da parte di tutti (altalena a cesta, giostra con piattaforma a raso etc.). La raggiungibilità delle dotazioni deve essere assicurata dalla presenza di percorsi con fondo omogeneo e compatto (p. es. pavimentazione antitrauma).

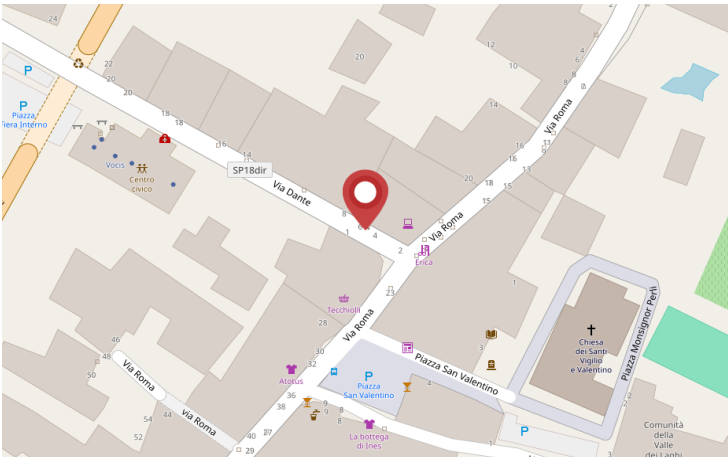
Altro materiale

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

372

Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebraata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

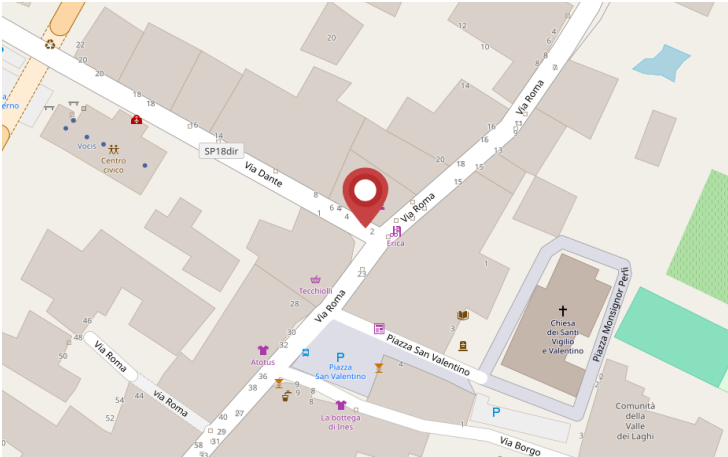
Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico

6.8 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

373

Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.02 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.

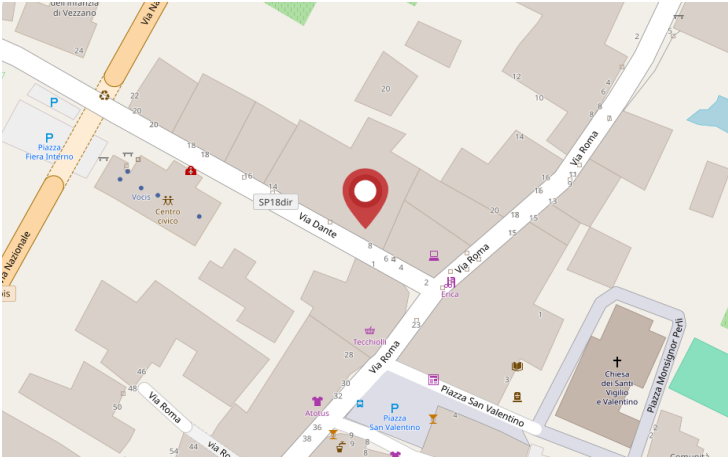
Segnaletica a terra - vernice

11 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

374

Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio

Pendenza trasversale eccessiva

Foto



Foto dell'elemento

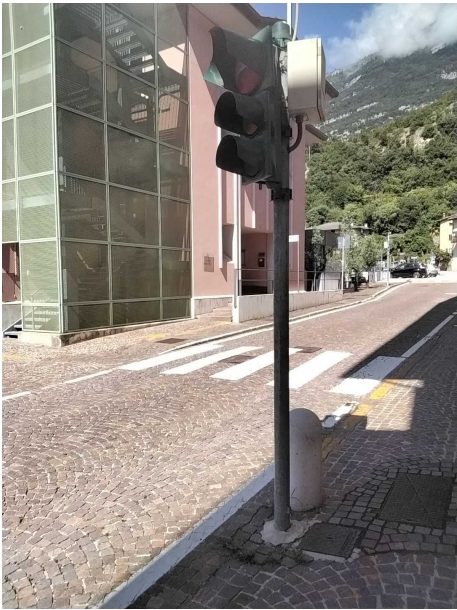


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.

Porfido

$7 \times 1.2 = 8.4$ (Metri quadri)

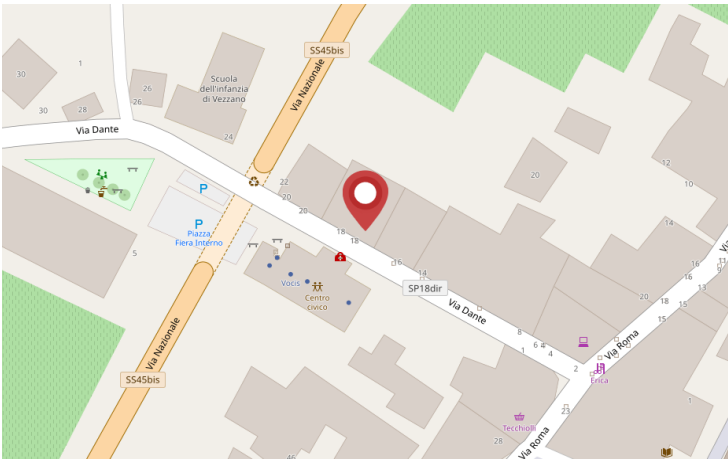
ID

375

Località

Vezzano

Indirizzo



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata

Descrizione Criticità

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Materiale

Porfido

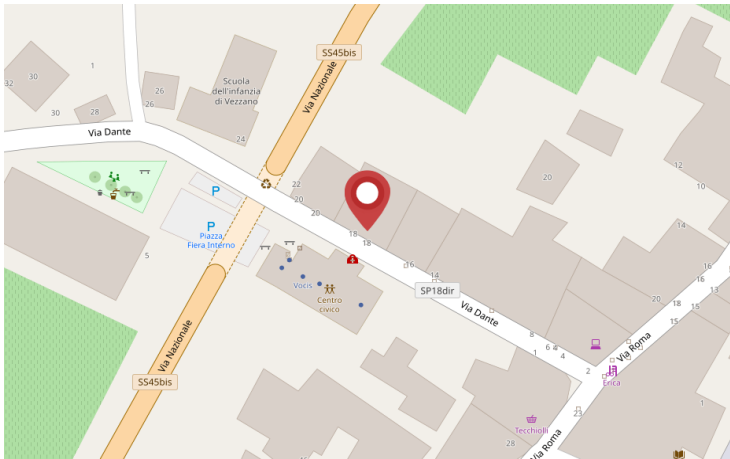
Quantificazione intervento

2 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

376

Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

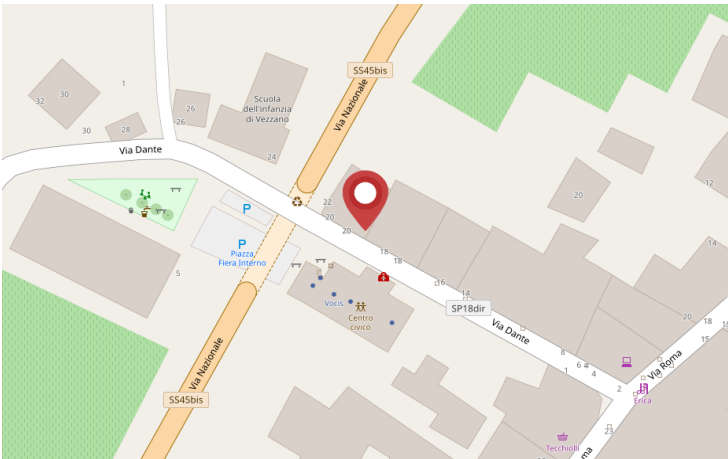
Porfido

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

377

Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

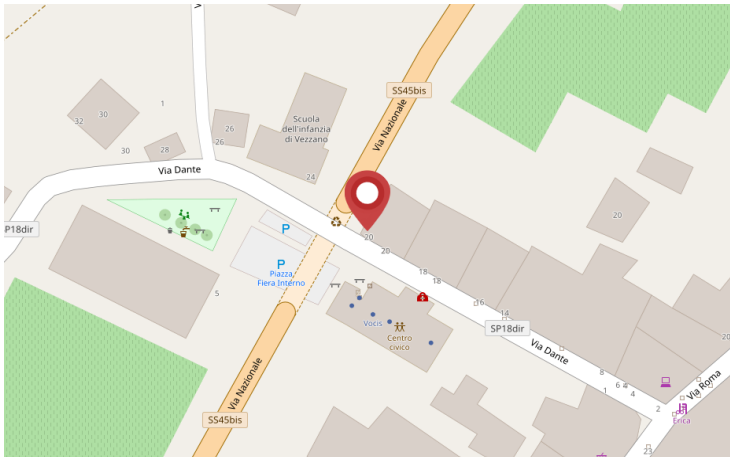
Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Porfido

10 x 1.5 = 15 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

378
Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.02 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio
Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

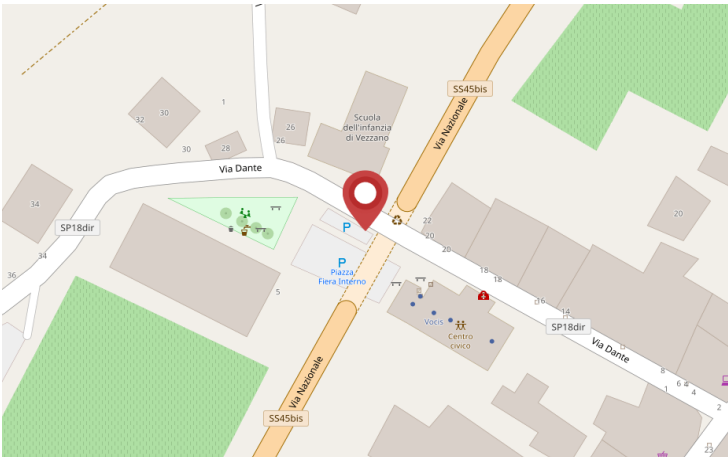
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 ml la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare e con contrasto cromatico.

Porfido
9 x 1.5 = 13.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

379

Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

F.02 - Parcheggio riservato inadeguato

Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale al percorso pedonale di area inadeguata (dimensioni inferiori a 5x3,20 m) o sprovvisto di segnaletica orizzontale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

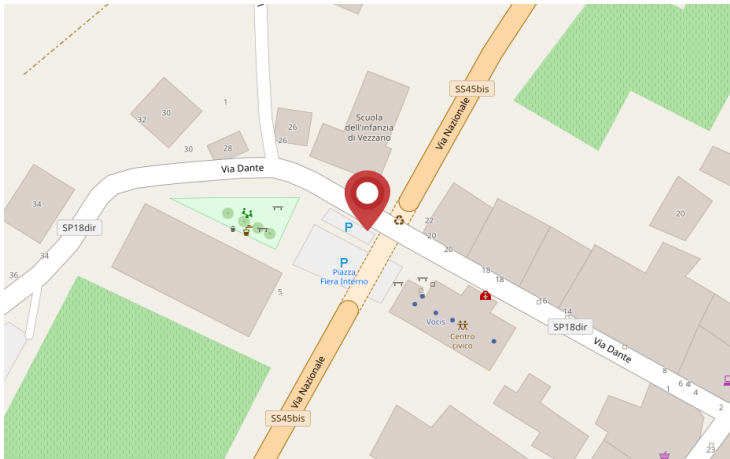
Adeguamento delle dimensioni dell'area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m mediante nuova verniciatura a terra. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individua una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.

Segnaletica a terra - vernice

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

380
Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

E.01 - Ostacolo
Ostacolo da riposizionare - semplice (dosso/paletto/archetto/ fioriera/cassonetto della spazzatura/espositore mobile)

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

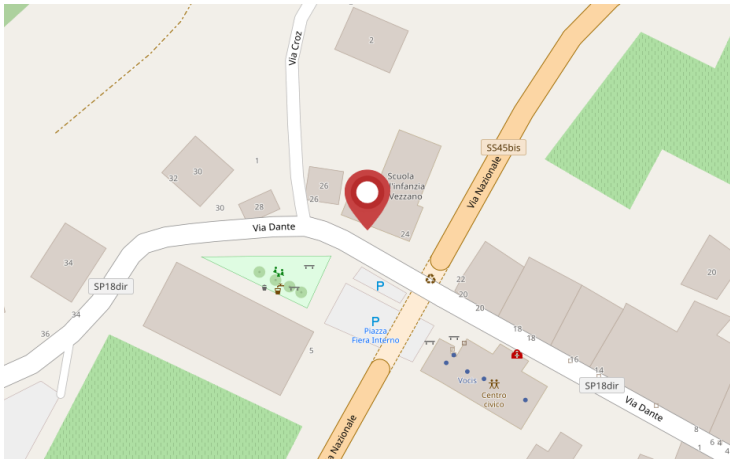
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Riposizionamento dell'ostacolo in altra sede tale da non intercettare il percorso pedonale che deve mantenere larghezza minima di 120 cm e altezza minima 220 cm.
Riposizionamento elemento
1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

381

Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

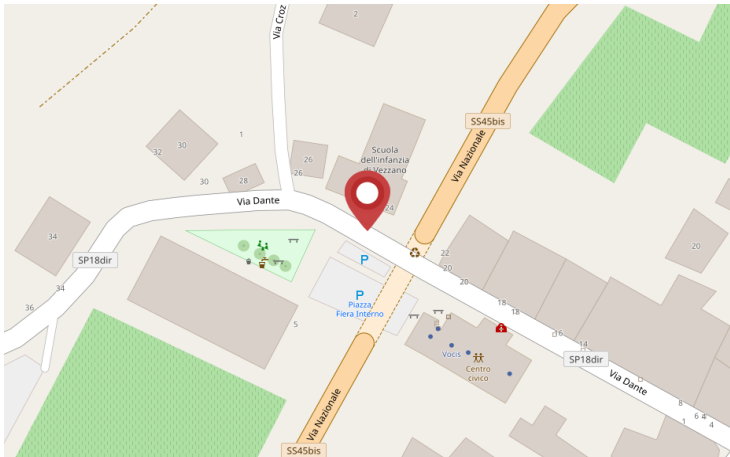
Asfalto

$14 \times 1.5 = 21$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

382

Vezzano



Vezzano - DANTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.06 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti;

Foto

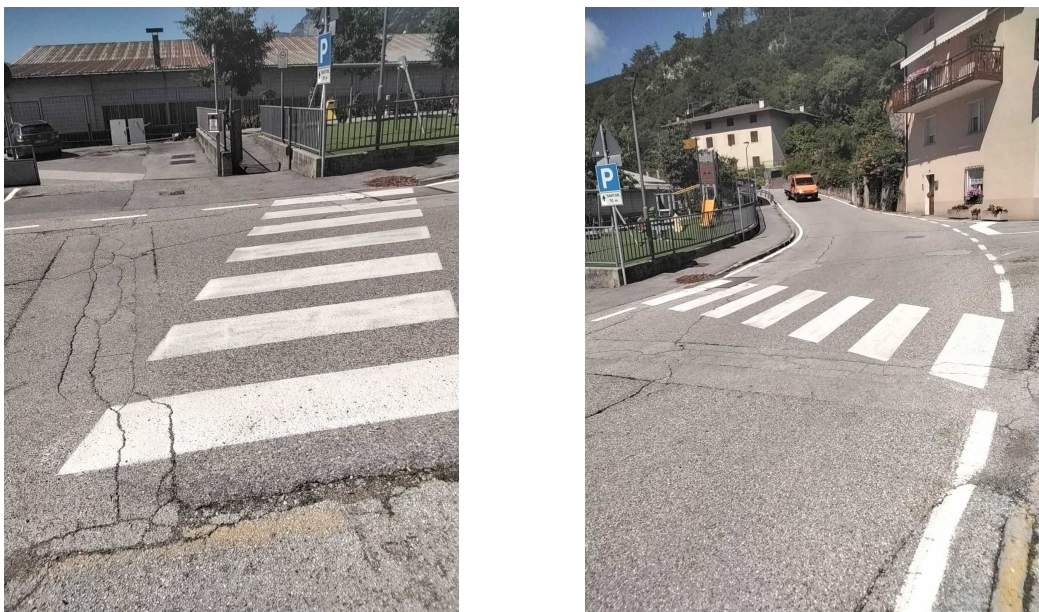


Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

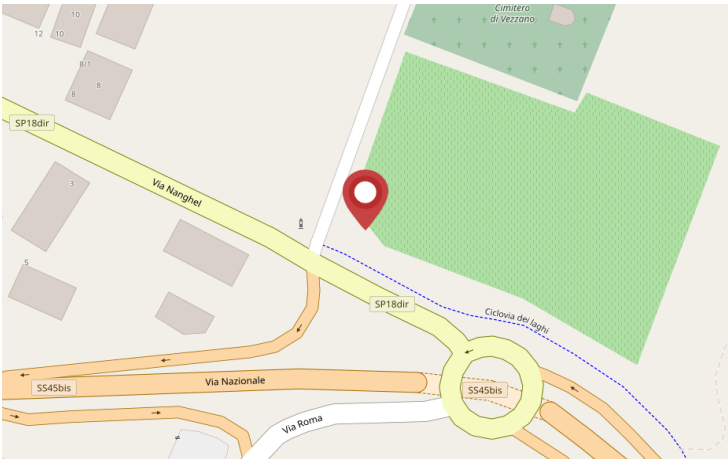
Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico

9 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

383

Vezzano



Vezzano - [NAGHEL, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto





Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebraata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

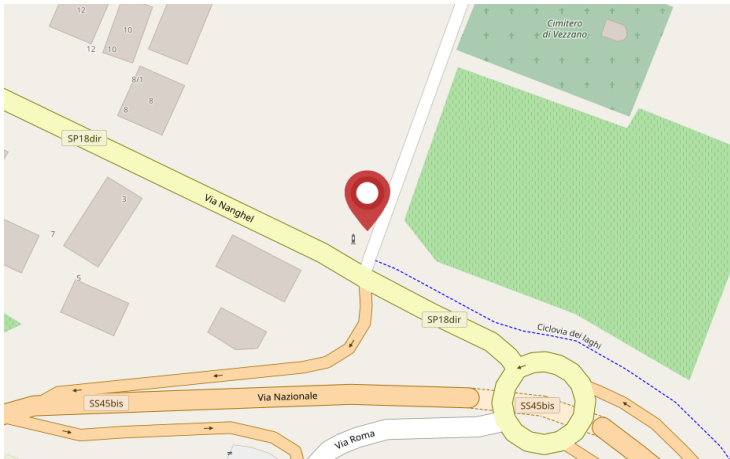
Tipo LogesVetEvolution

7.2 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

384

Vezzano



Vezzano - [NAGHEL, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

G.01 - Dislivello

Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazione di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.

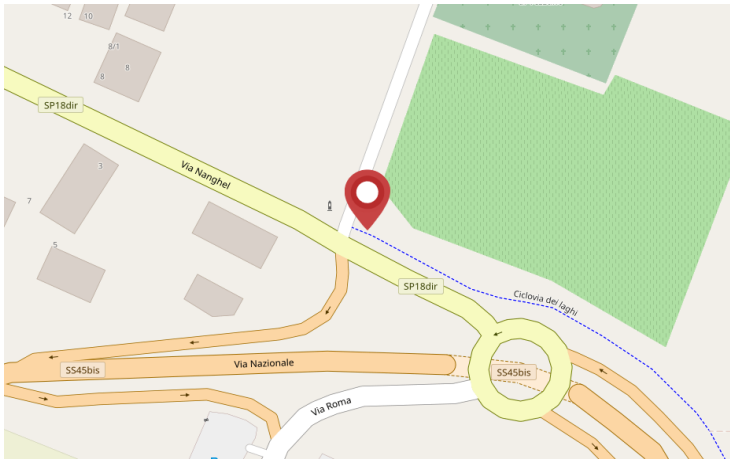
Asfalto

$4.5 \times 1.5 = 6.75$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

385

Vezzano



Vezzano - [NAGHEL, via](#)

M.11 - Arredo urbano assente o inadeguato

Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento

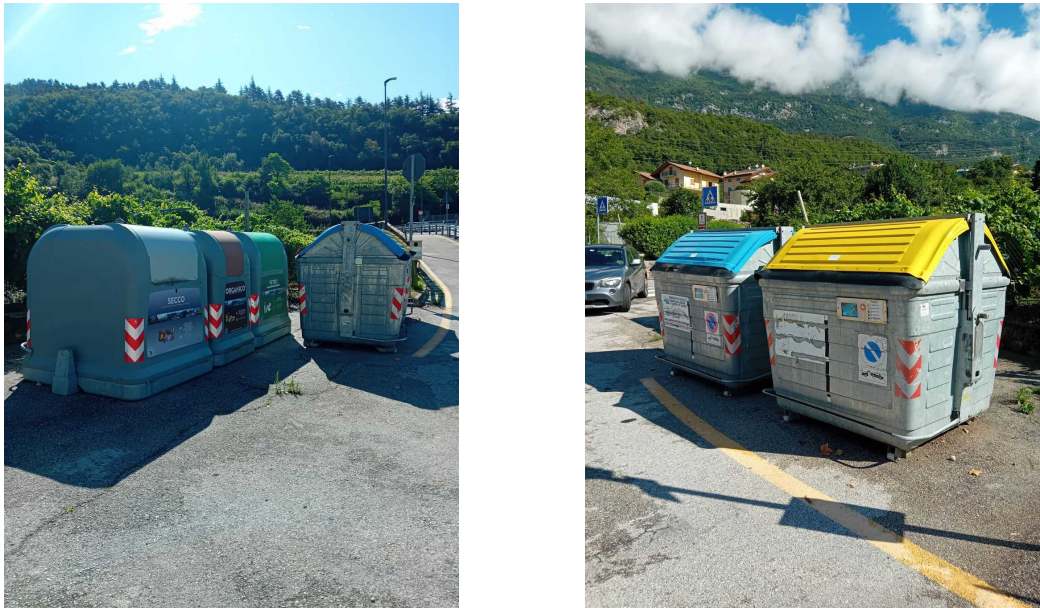


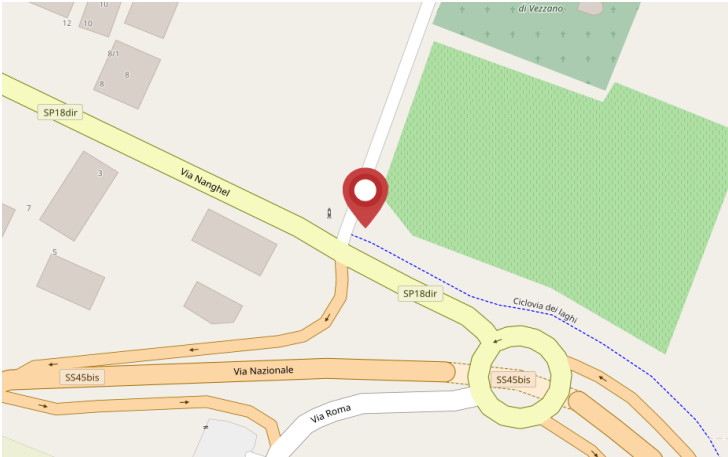
Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.


Altro materiale

5 (Numero)

ID	386
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - NAGHEL, via
Tipologia Criticità	N.01 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	5 x 1.5 = 7.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

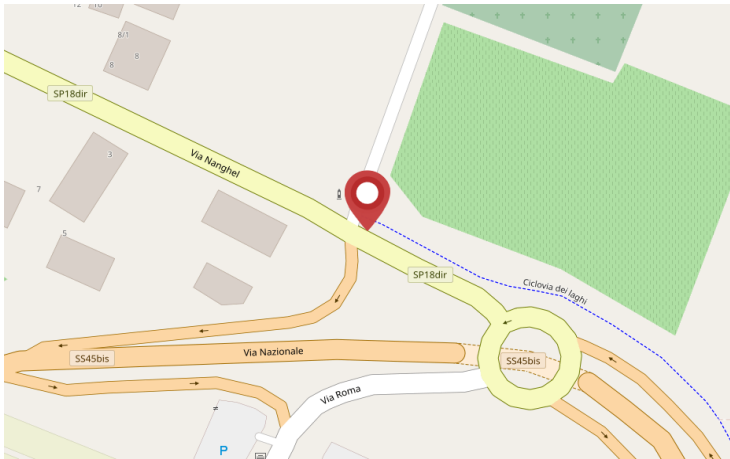387
Vezzano



Vezzano - [NAGHEL, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice

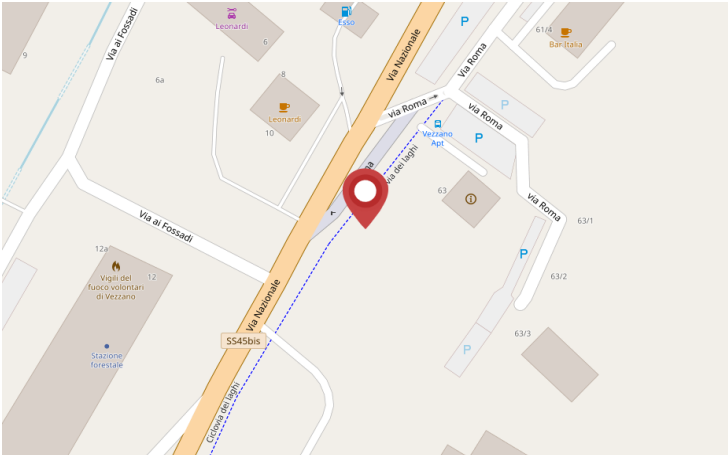
12 (Metri lineari)

Se si decide per un percorso promiscuo ciclabile pedonale attenzione alla divisoria

ID
Località
Indirizzo

388

Vezzano



Vezzano - [NAZIONALE](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.06 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Ripristino della planarità del percorso pedonale mediante riduzione delle radici, demolizione e ripristino della pavimentazione. Il piano di calpestio dovrà avere le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale non superiore al 5%; - pendenza trasversale non superiore all'1%. In caso di impossibilità di realizzazzazione di un piano come indicato precedentemente sarà necessario individuare attraversamenti pedonali che consentono di proseguire il percorso sull'altro lato.

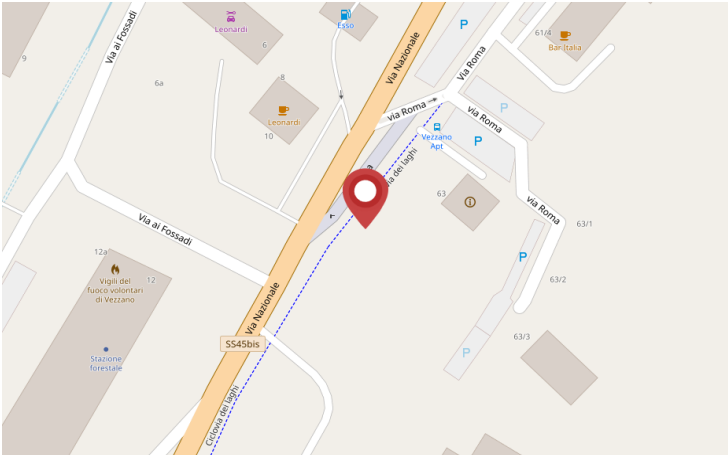
Asfalto

3 x 1 = 3 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

389

Vezzano



Vezzano - [NAZIONALE](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Asfalto

3 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

390

Vezzano

Vezzano - [NAZIONALE](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.06 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

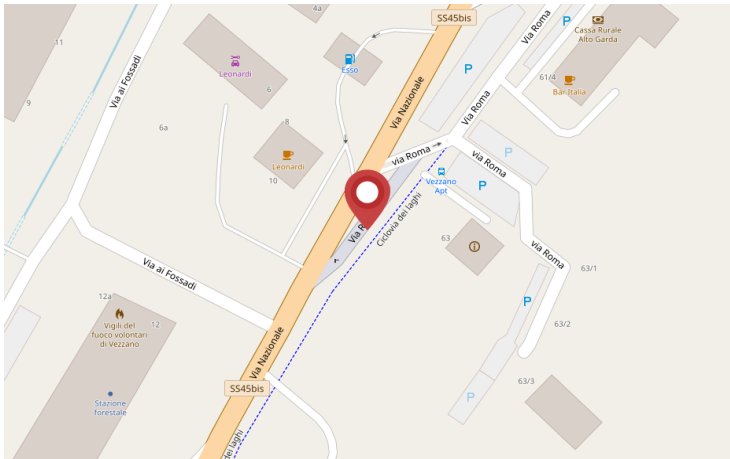
Ripristino della planarità del percorso pedonale mediante riduzione delle radici, demolizione e ripristino della pavimentazione. Il piano di calpestio dovrà avere le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale non superiore al 5%; - pendenza trasversale non superiore all'1%. In caso di impossibilità di realizzazione di un piano come indicato precedentemente sarà necessario individuare attraversamenti pedonali che consentono di proseguire il percorso sull'altro lato.

Asfalto

3 x 1 = 3 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

391
Vezzano



Vezzano - [NAZIONALE](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento

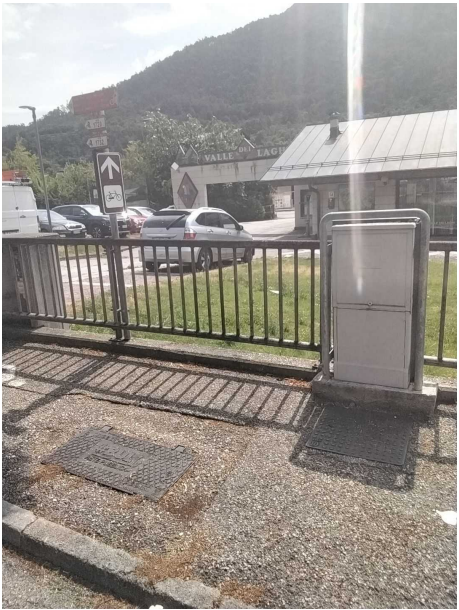


Foto d'inquadramento

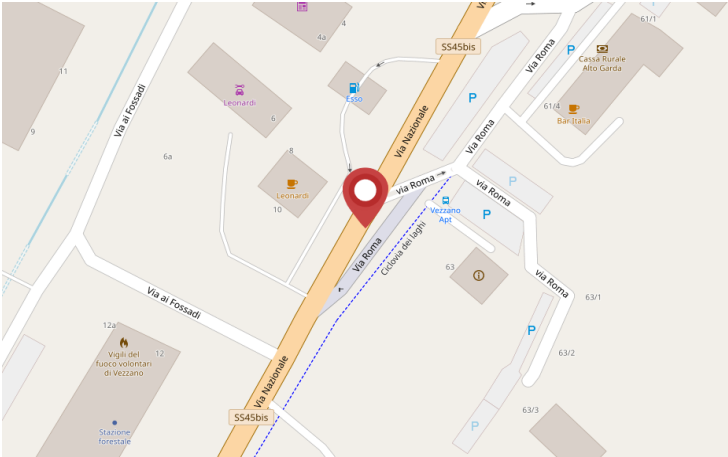
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
2 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

392

Vezzano



Vezzano - [NAZIONALE](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Asfalto

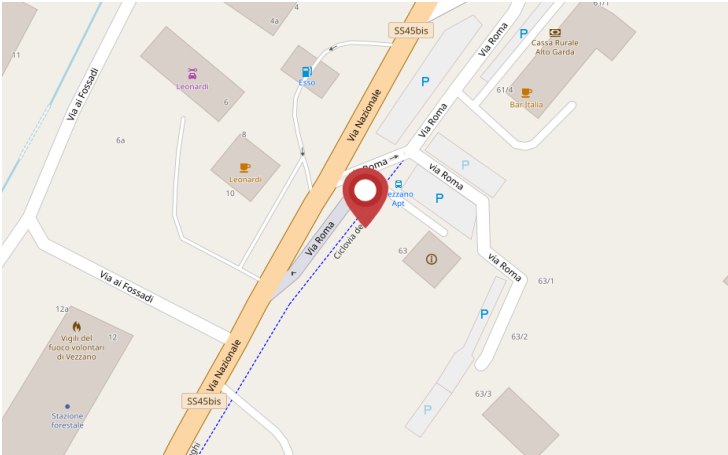
$5 \times 1,5 = 7,5$ (Metri quadri)

Attenzione alla promiscuità con il percorso ciclabile

ID
Località
Indirizzo

393

Vezzano



Vezzano - [NAZIONALE](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

D.01 - Passo carraio inadeguato

Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale

Foto

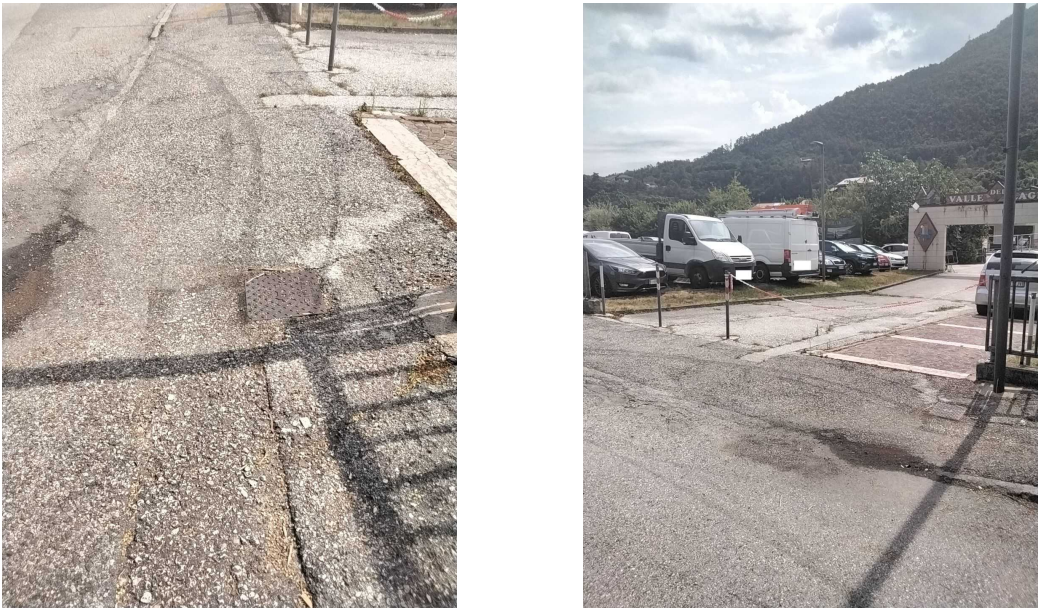


Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.

Asfalto

$13 \times 1.5 = 19.5$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

394

Vezzano

Vezzano - [NAZIONALE](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

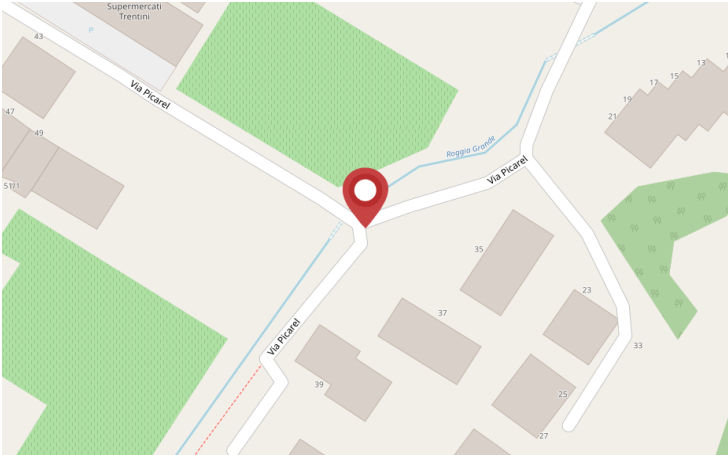
Asfalto

$4 \times 1.5 = 6$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

395

Vezzano



Vezzano - [PICAREL, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

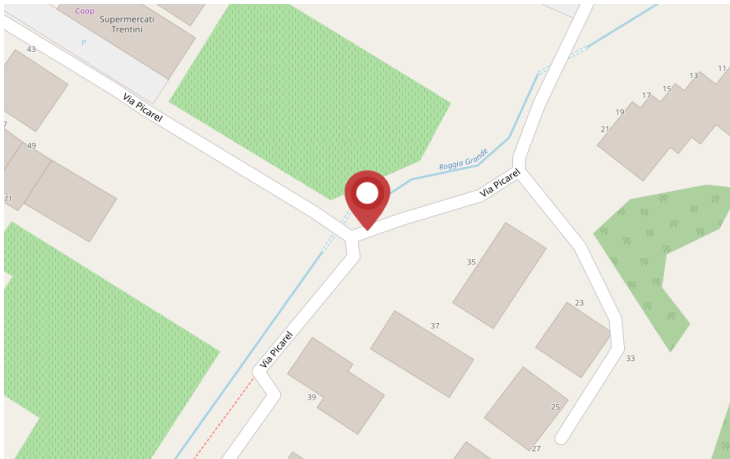
Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

3.2 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

396
Vezzano



Vezzano - [PICAREL, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

B.01 - Raccordo pedonale inadeguato
Raccordo pedonale inadeguato - compresenza pendenze longitudinale e trasversale in prossimità della rampa di raccordo tra il marciapiede e l'attraversamento in carreggiata

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

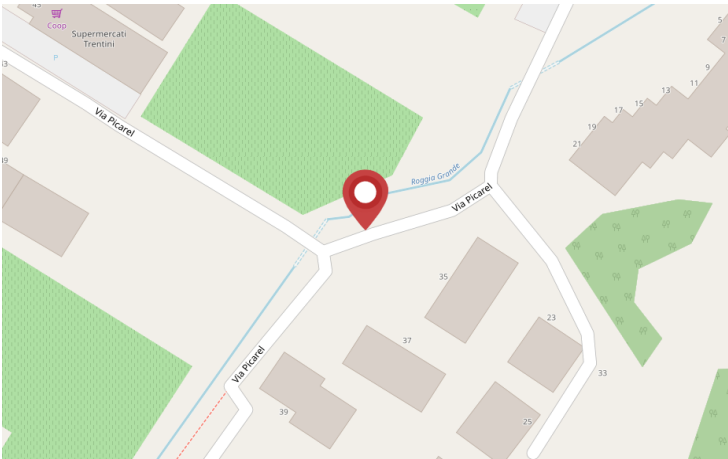
Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione antisdrucchiolevole, uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm).

Asfalto

11.6 x 1.2 = 13.92 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

397
Vezzano



Vezzano - [PICAREL, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata
Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento

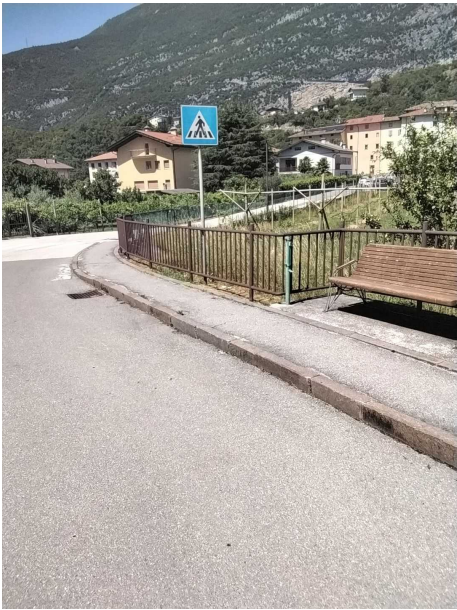


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

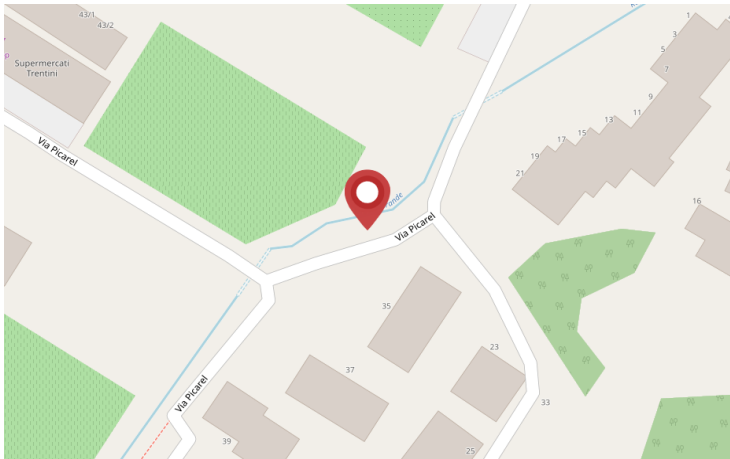
Asfalto

16 x 1 = 16 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

398

Vezzano



Vezzano - [PICAREL, via](#)

N.03 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino



Foto dell'elemento

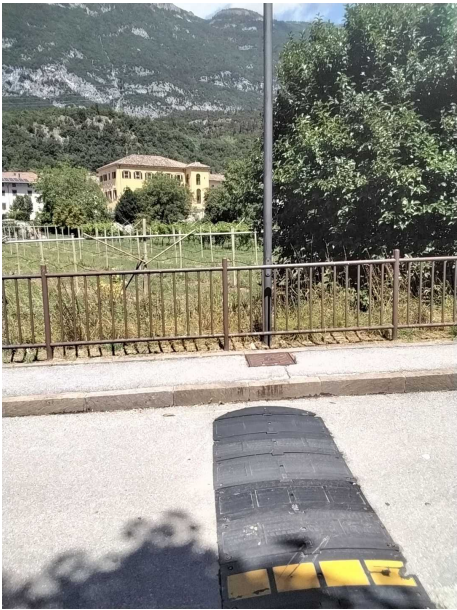


Foto d'inquadramento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

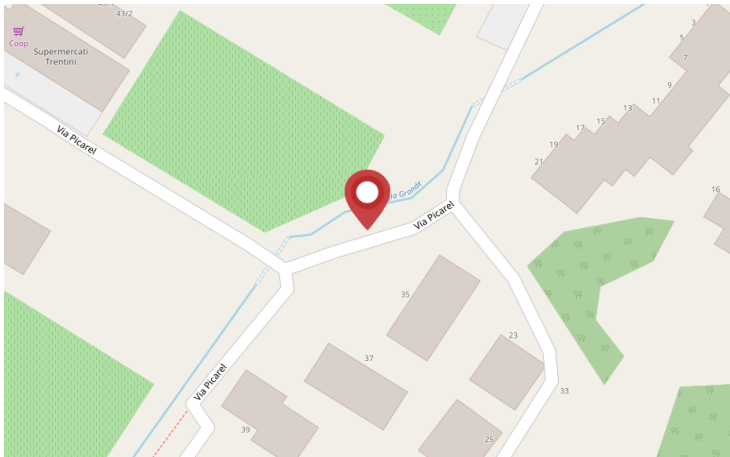
Asfalto

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

399

Vezzano



Vezzano - [PICAREL, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.02 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.

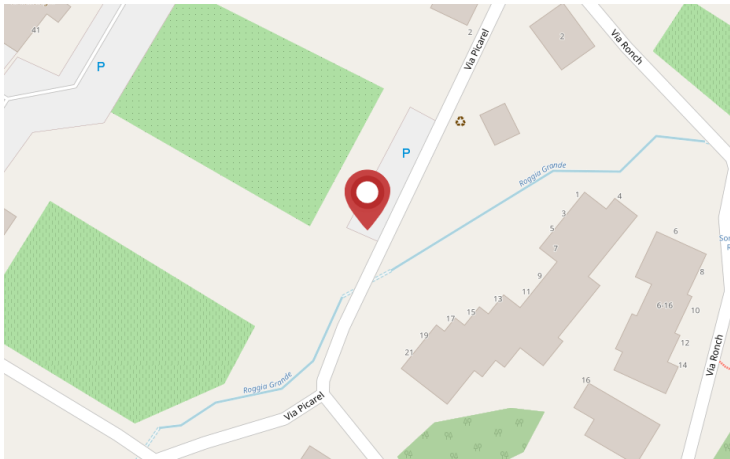
Asfalto

$50 \times 0.4 = 20$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

400

Vezzano



Vezzano - [PICAREL, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

F.02 - Parcheggio riservato inadeguato

Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale al percorso pedonale di area inadeguata (dimensioni inferiori a 5x3,20 m) o sprovvisto di segnaletica orizzontale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento delle dimensioni dell'area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m mediante nuova verniciatura a terra. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individua una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.

Segnaletica a terra - vernice

1 (Numero)