



COMUNE DI VALLELAGHI
Provincia di Trento

Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali P.E.B.A.

Schede di rilievo

Arch. Urb. Anna Viganò

con la collaborazione di
Arch. Ph.D. Livia Porro




SCHEDE 501-522

ID
Località
Indirizzo

501

Vezzano

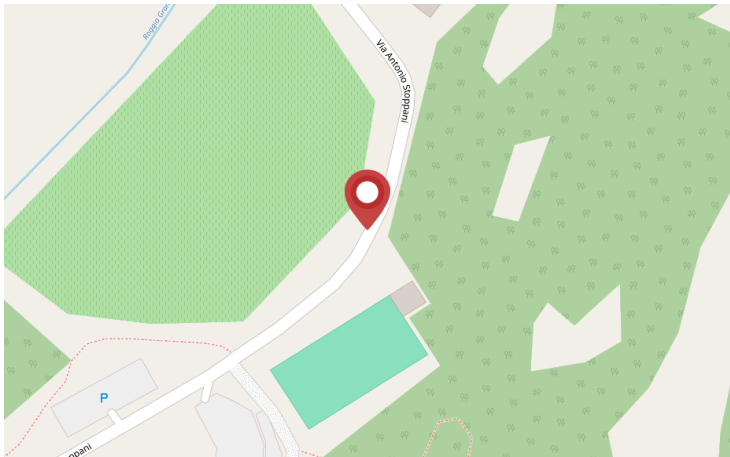

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto

Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

Corrimano

80 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

502
Vezzano

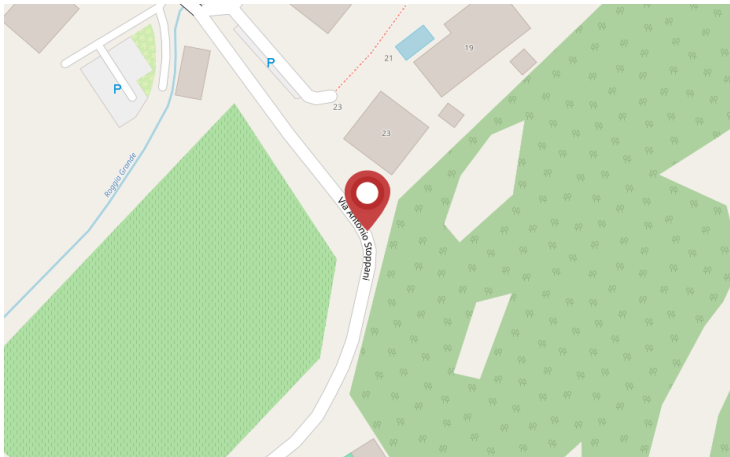

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
2 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

503
Vezzano

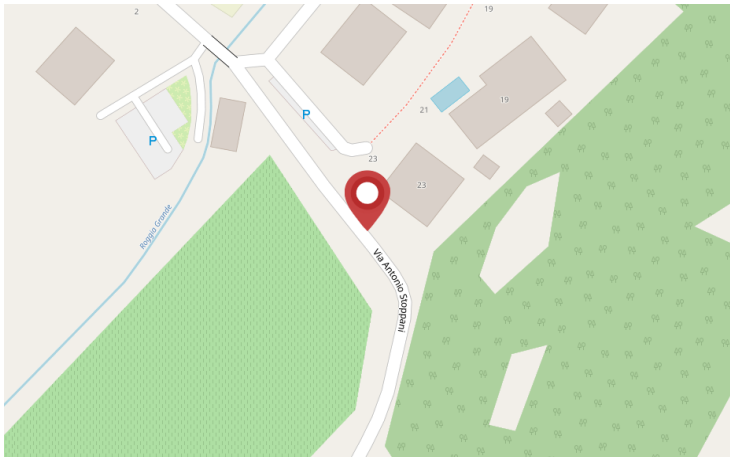

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

504

Vezzano

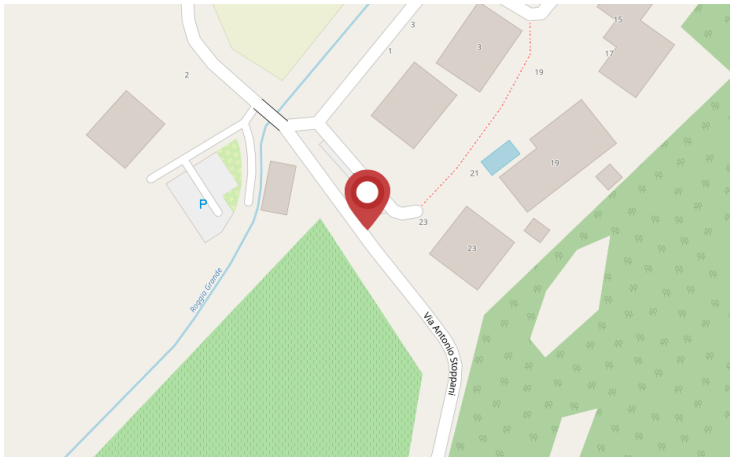

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto

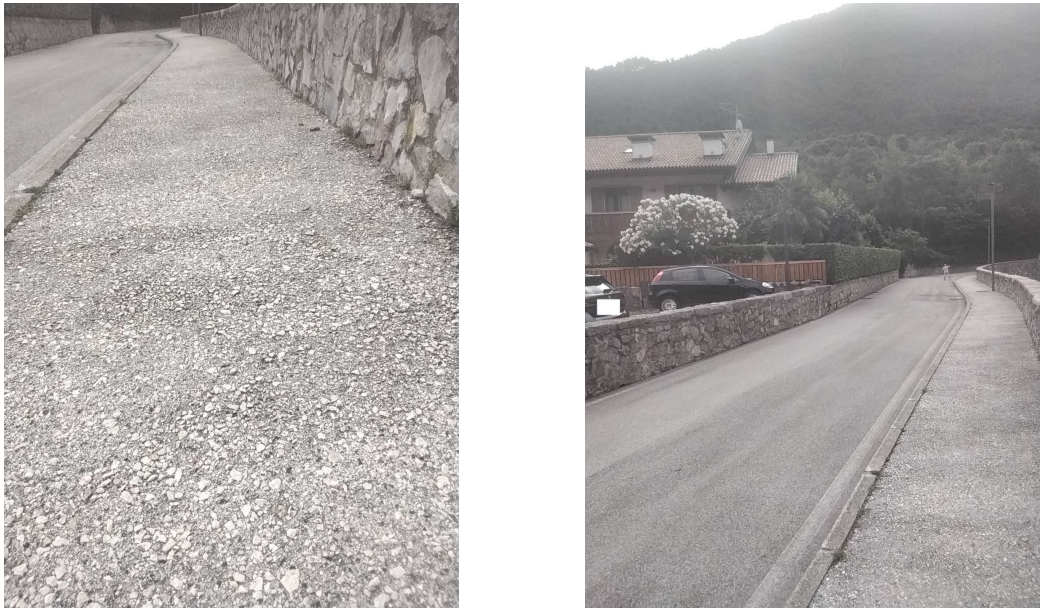


Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Asfalto

10 x 1.5 = 15 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

505
Vezzano

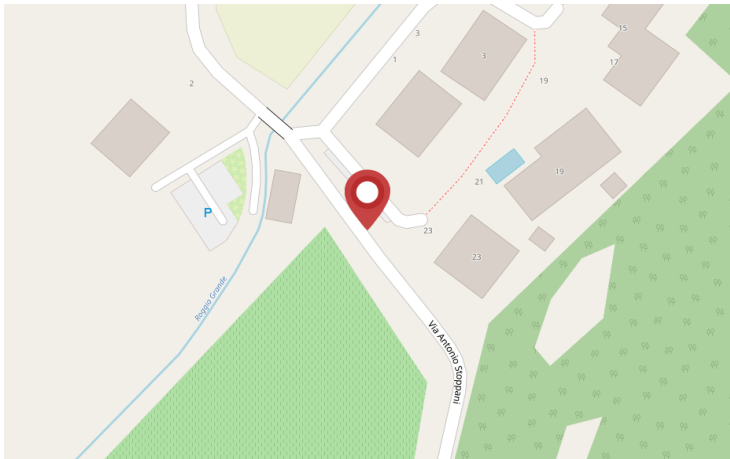

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
2 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

506

Vezzano

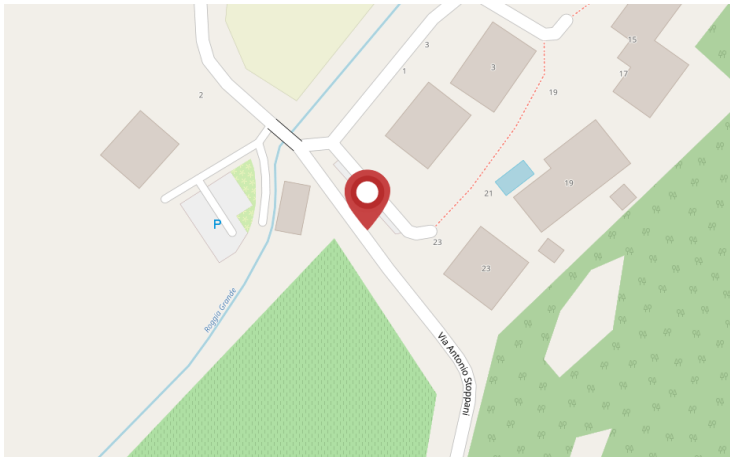

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.


Asfalto

$24 \times 1,5 = 36$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

507

Vezzano

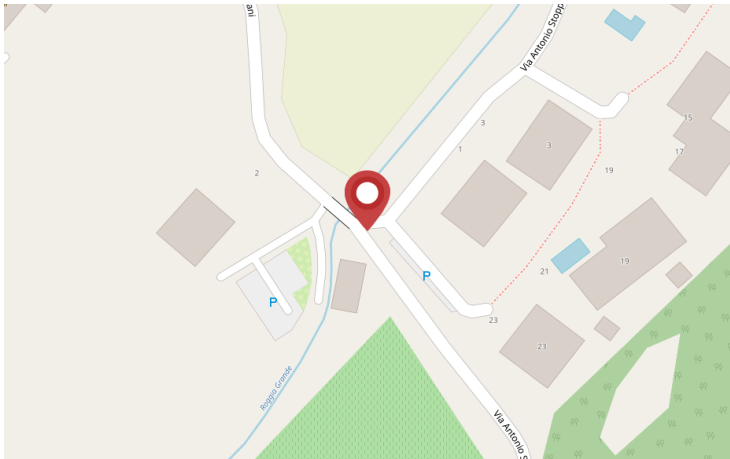

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato

Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.

Asfalto, vernice, Tipo LogesVetEvolution

7 x 2.5 = 17.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

508
Vezzano

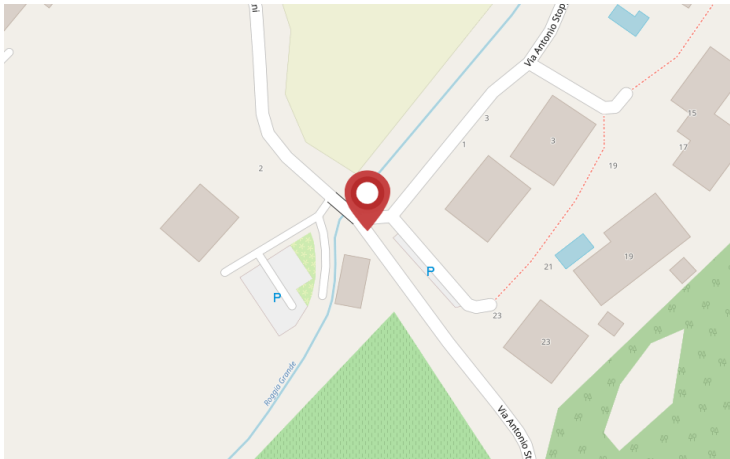

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio
Pendenza trasversale eccessiva

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
Asfalto
11 x 1.5 = 16.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

509

Vezzano

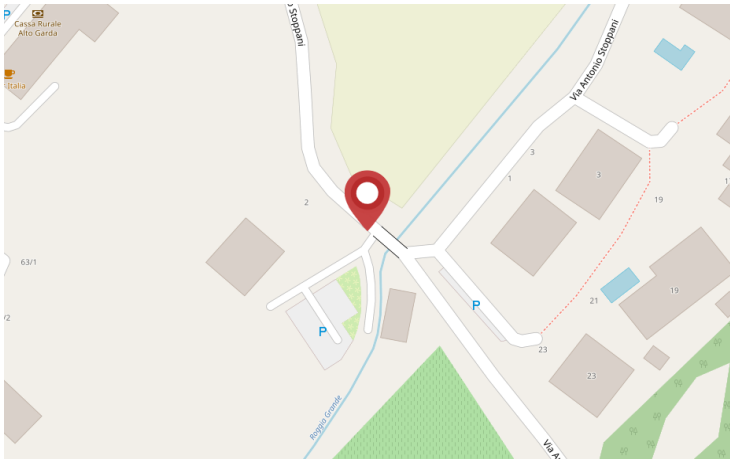

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.


Asfalto

40 x 1.5 = 60 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

510

Vezzano

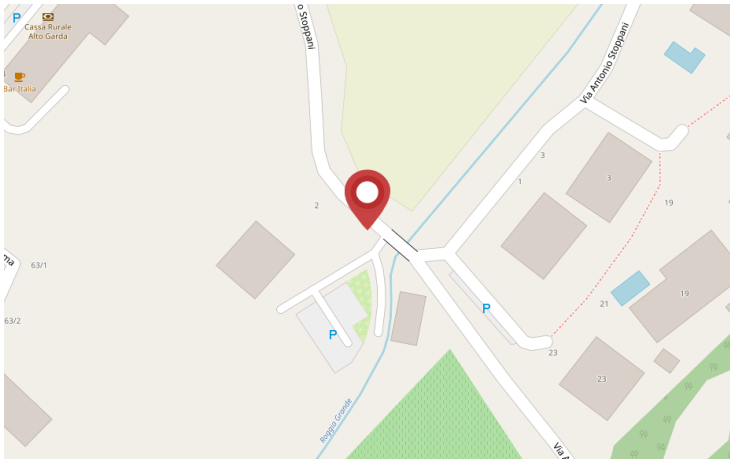

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

E.05 - Ostacolo

Ostacolo costituito dalla sosta non regolamentare di veicoli

Foto

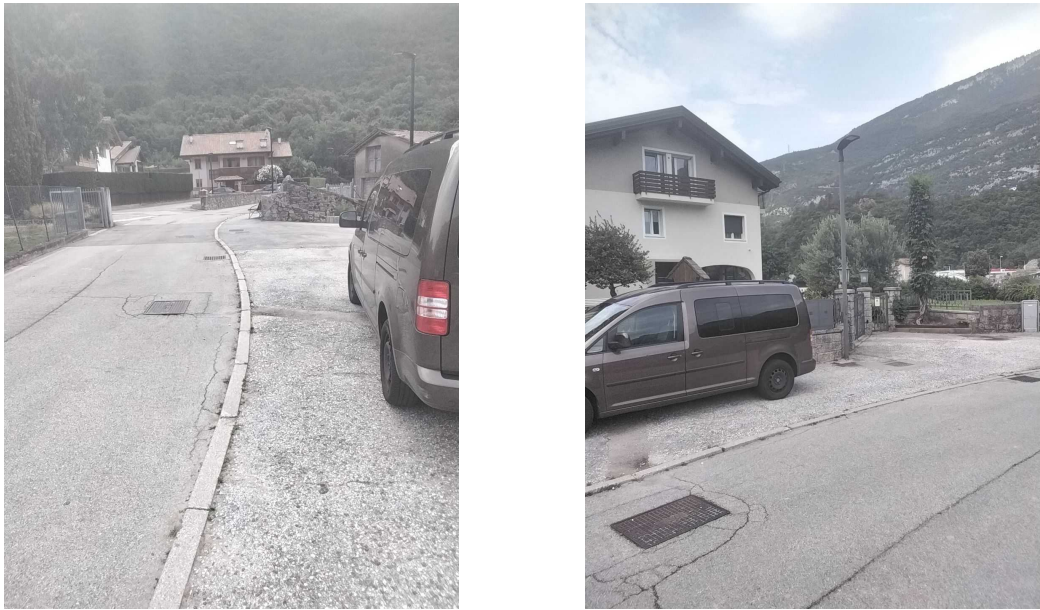


Foto dell'elemento


Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Protezione del percorso pedonale da parte di veicoli a quattro e due ruote attraverso maggior controllo da parte delle forze dell'ordine o l'installazione di cordolo stradale con delineatore cilindrico.

Controllo da parte delle forze dell'ordine

1 (Numero)

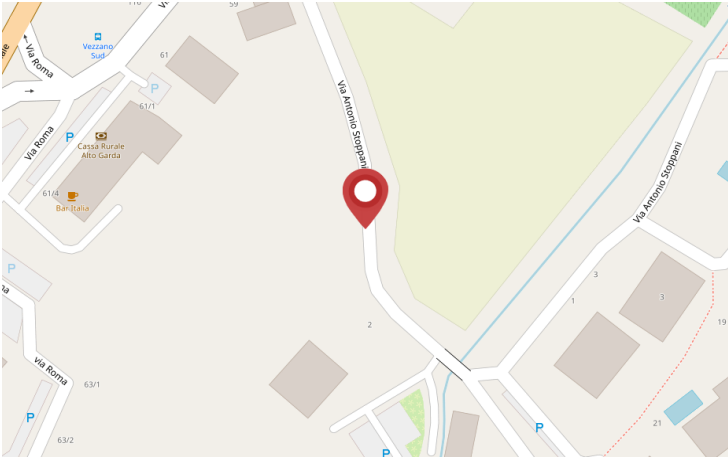
ID	511
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - STOPPANI, via
Tipologia Criticità	N.01 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	0.5 x 1.5 = 0.75 (Metri quadri)

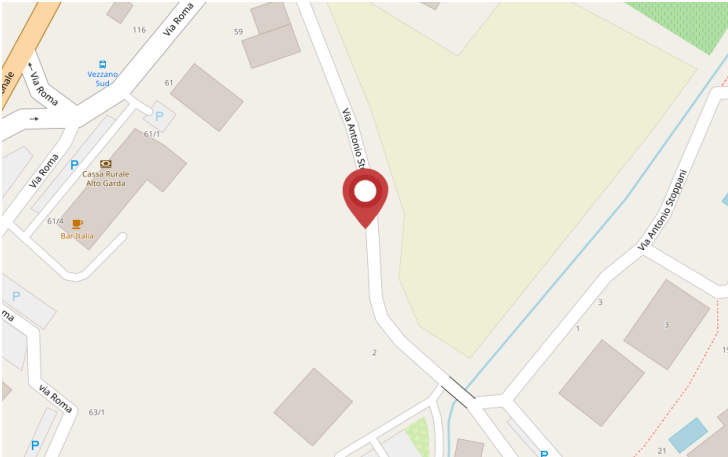ID	512
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - STOPPANI, via
Tipologia Criticità	N.03 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

513

Vezzano

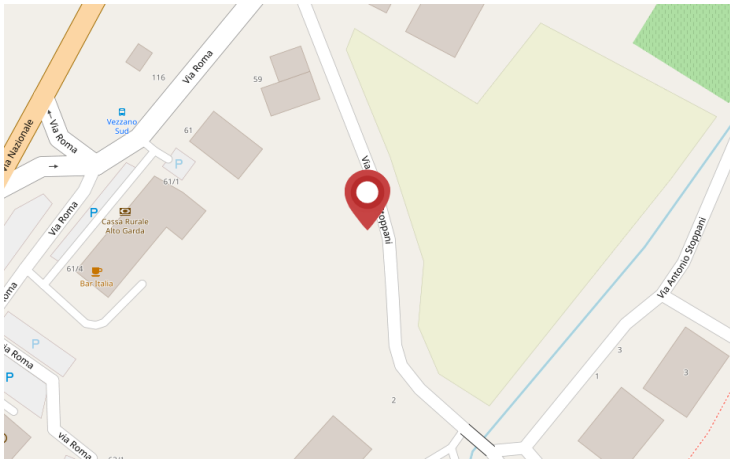

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.


Asfalto

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

514

Vezzano

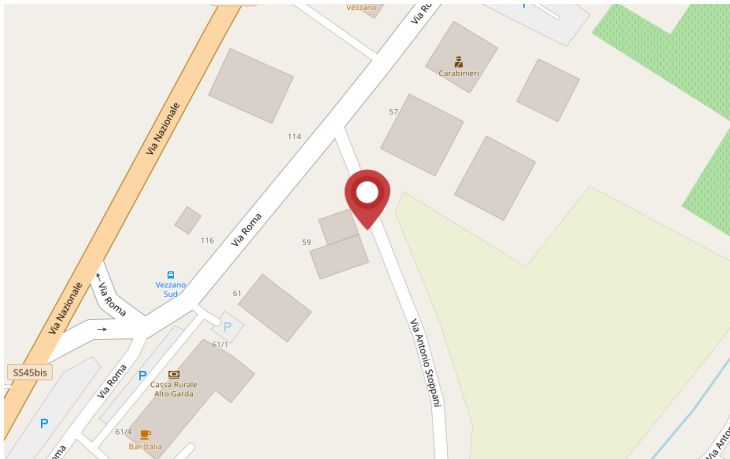

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Asfalto

28 x 1.5 = 42 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

515
Vezzano

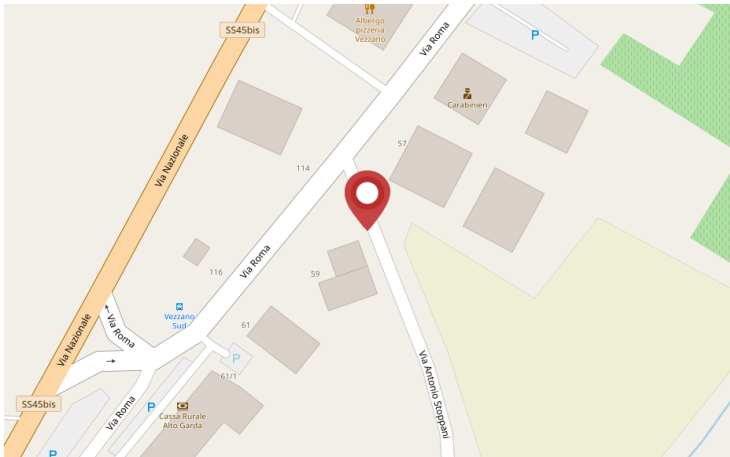

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.02 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio
Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 ml la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare e con contrasto cromatico.


Asfalto

4 x 1.5 = 6 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

516

Vezzano

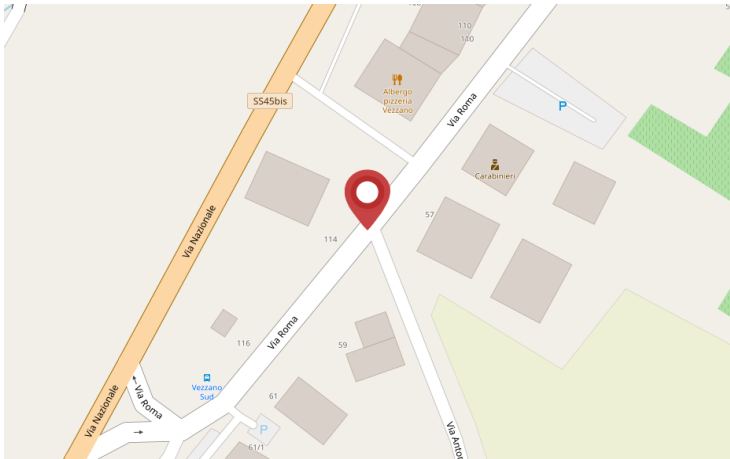

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.


Asfalto

19 x 1.5 = 28.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

517

Vezzano

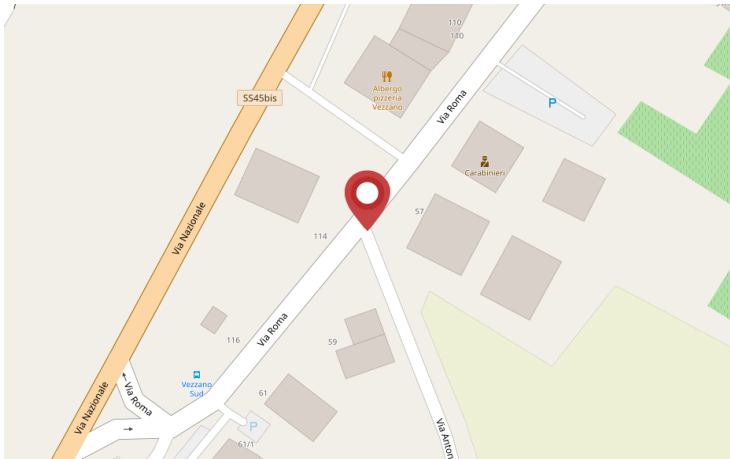

Vezzano - [STOPPANI, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebraata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Tipo LogesVetEvolution

6.8 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

518

Vezzano

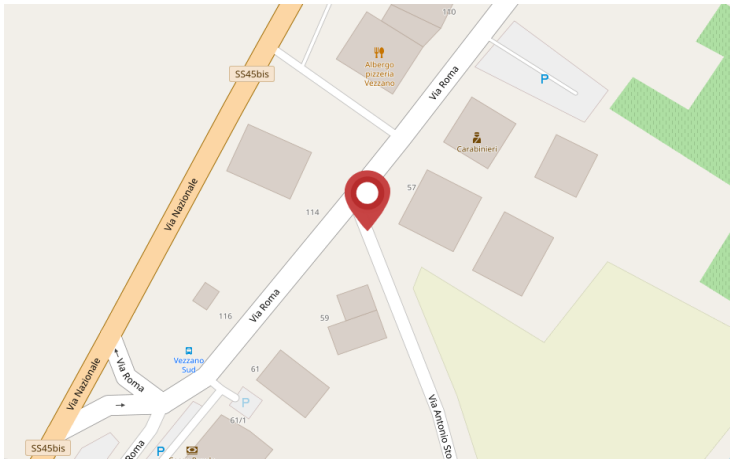

Vezzano - *STOPPANI, via*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.06 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti;

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico

7 (Metri lineari)

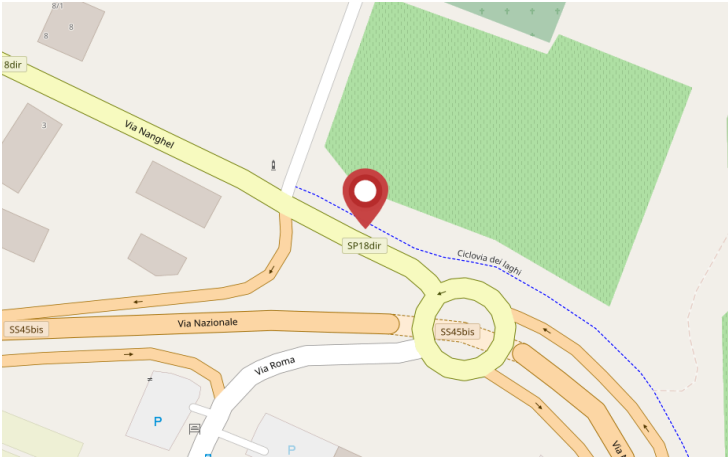
ID	519
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - <i>Strada Provinciale 18</i>
Tipologia Criticità	H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Descrizione Criticità	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale
Foto	 Foto dell'elemento Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.
Materiale	Tipo LogesVetEvolution
Quantificazione intervento	7.2 (Metri lineari)

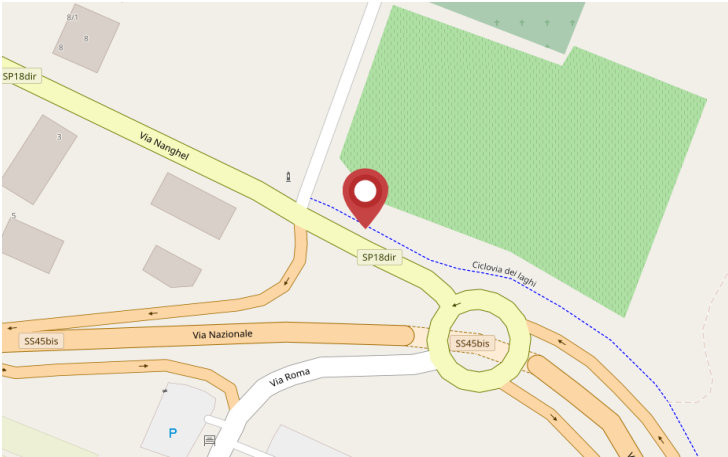ID	520
Località	Vezzano
Indirizzo	 Vezzano - Strada Provinciale 18
Tipologia Criticità	E.03 - Ostacolo
Descrizione Criticità	Ostacolo da schermare e segnalare (cassetta postale/impianto semaforico/palo di illuminazione/parchimetro/pensilina)
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Schermatura dell'ostacolo (es.: transennatura, applicazione di pannello o striscia di materiale a elevata elasticità ed assorbimento d'urto, etc. per la protezione dagli spigoli vivi) e segnalazione dello stesso a quota piano di calpestio (intercettabile da bastone bianco/tatto plantare).
Materiale	Altro materiale
Quantificazione intervento	2 (Numero)
Note integrative	Guard rail pericoloso con estremità taglienti

ID
Località
Indirizzo

521

Vezzano

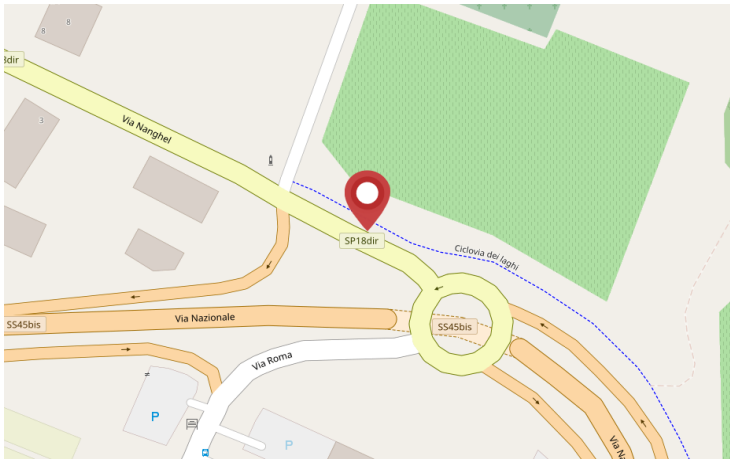

Vezzano - [Strada Provinciale 18](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.10 - Percorso inadeguato o non protetto

Separazione non adeguata fra percorso pedonale e ciclabile

Foto

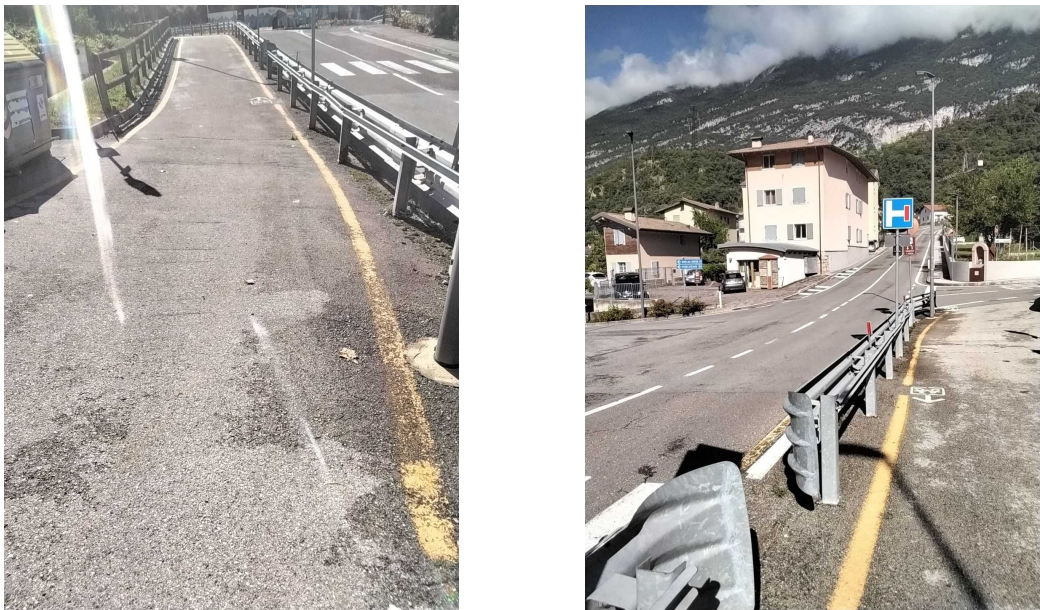


Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di cordolo in rilievo a separazione del percorso ciclabile e pedonale.

Borchie, vernice

19 (Metri lineari)


ID

Località

Indirizzo

522

Vezzano

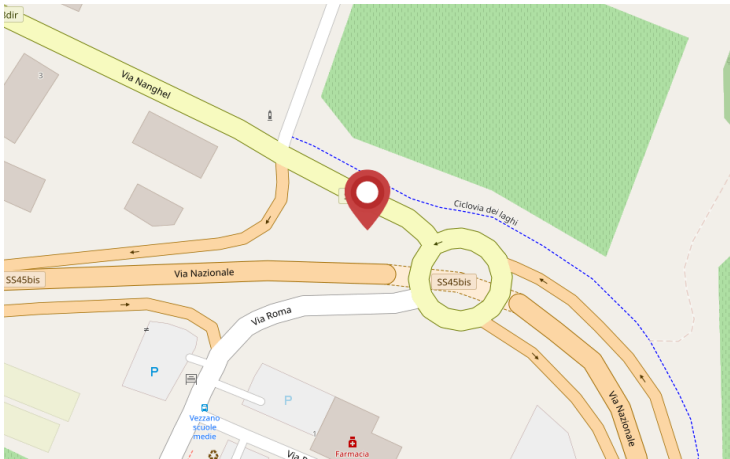

Vezzano - [Strada Provinciale 18](#)

Tipologia Criticità

Descrizione Criticità

G.01 - Dislivello

Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa

Foto



Descrizione intervento

Materiale

Quantificazione intervento

Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazione di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.

Asfalto

$1 \times 1.5 = 1.5$ (Metri quadri)