



COMUNE DI VALLELAGHI
Provincia di Trento

Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali P.E.B.A.

Schede di rilievo

Arch. Urb. Anna Viganò

con la collaborazione di
Arch. Ph.D. Livia Porro



SCHEDE 1-100




ARCHITUTTI

www.architutti.it | info@architutti.it

ID
Località
Indirizzo

001
Padergnone

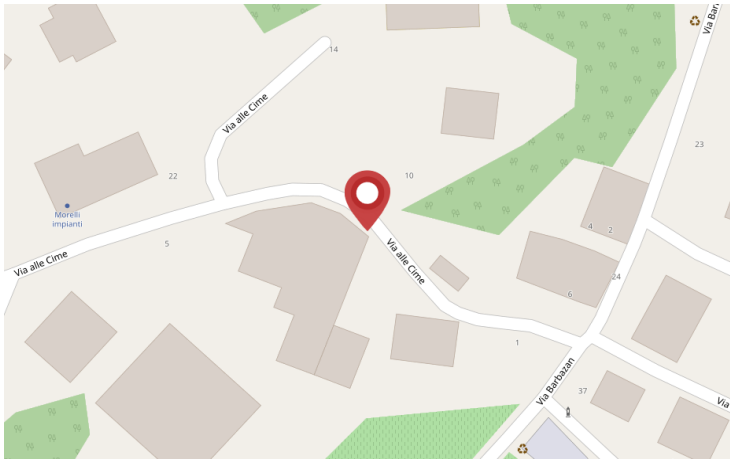

Padergnone - ALLE CIME, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice

152 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

002
Padergnone

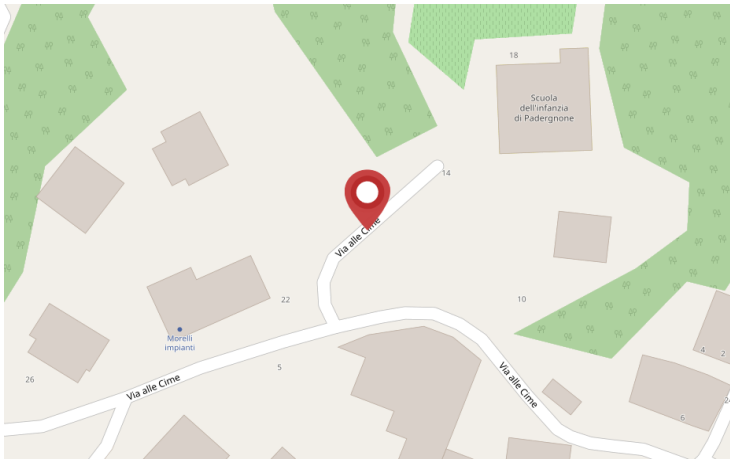

Padergnone - ALLE CIME, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di percorso pedonale a raso

Foto

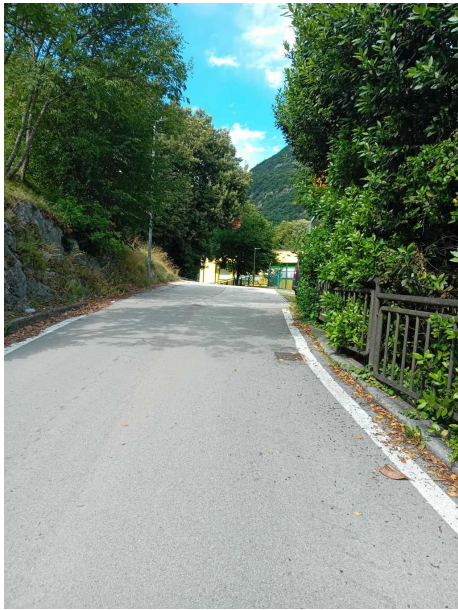


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice

167.3 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

003
Padergnone

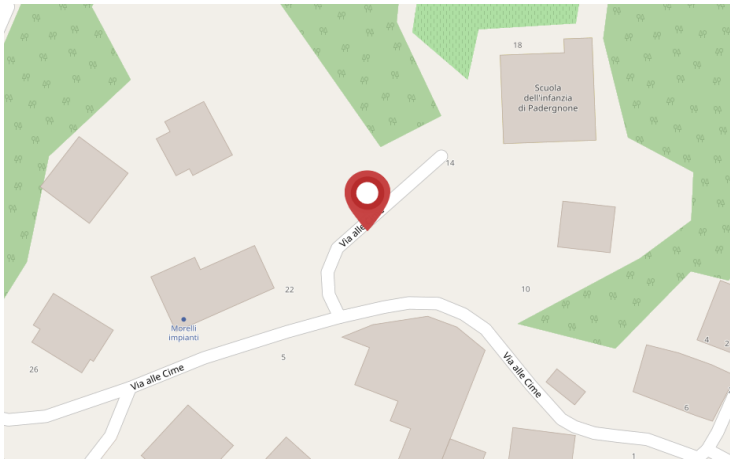

Padergnone - ALLE CIME, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto
Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto

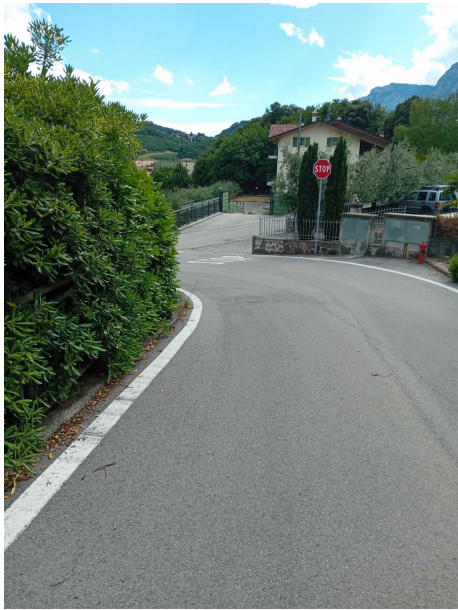


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

Corrimano

39.5 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

004
Padergnone

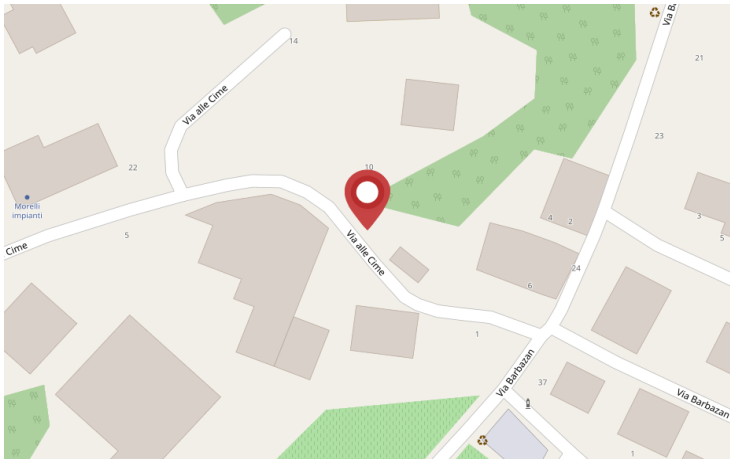

Padergnone - [ALLE CIME, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto
Percorso in pendenza privo di corrimano

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.


Corrimano

110 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

005

Padergnone

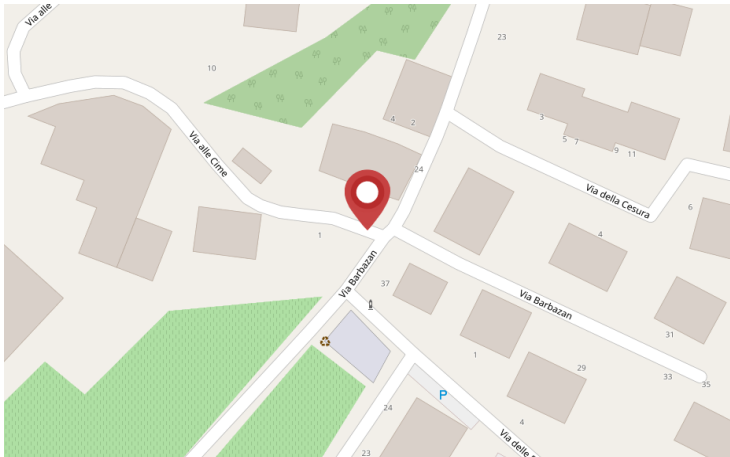

Padergnone - ALLE CIME, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato

Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto

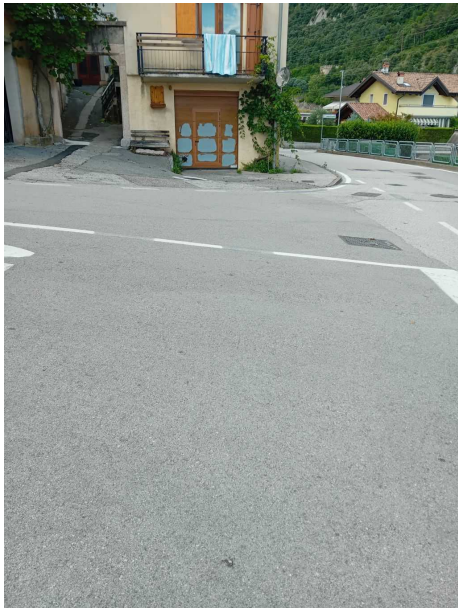


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.


Strisce zebraate, Tipo LogesVetEvolution

$13 \times 2.5 = 32.5$ (Metri quadri)

Attenzione alla pendenza trasversale

ID
Località
Indirizzo

006
Padergnone

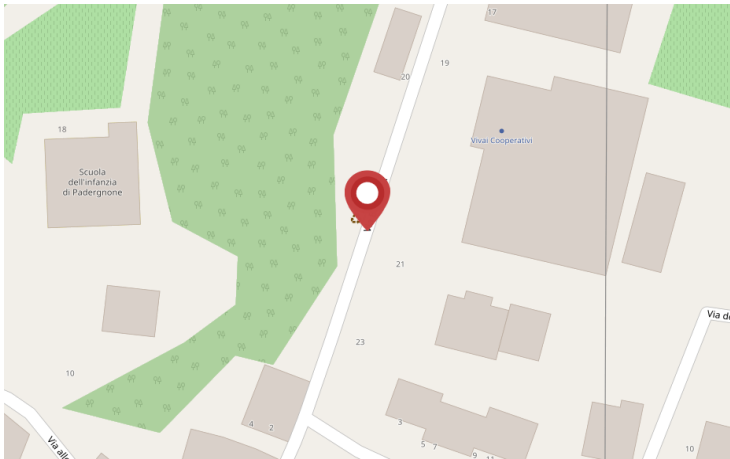

Padergnone - [BARBAZAN](#) , via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

P.01 - Vegetazione inadeguata
Vegetazione eccessiva o inadeguata puntuale

Foto

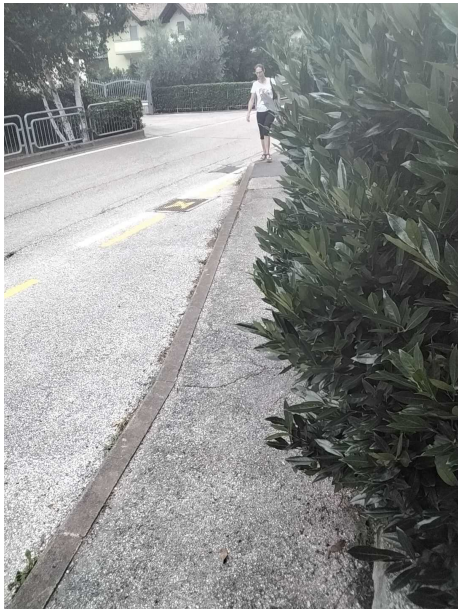


Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo al fine di liberare lo spazio di transito fino all'altezza 220 cm dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso. Intervento puntuale.
Potatura
1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

007
Padergnone

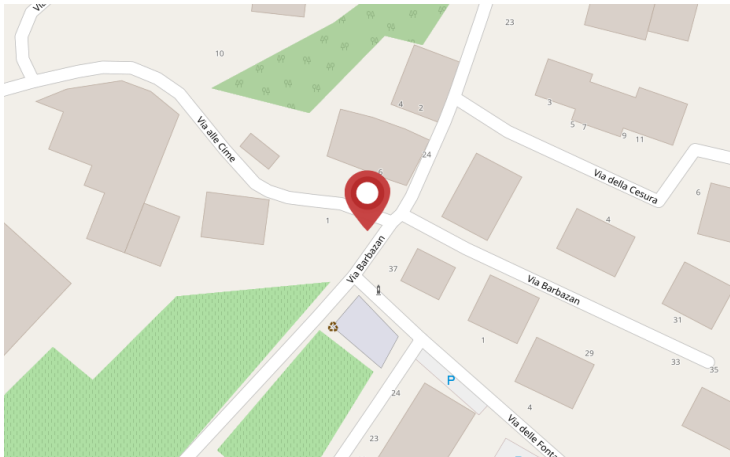

Padergnone - [BARBAZAN](#) , via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



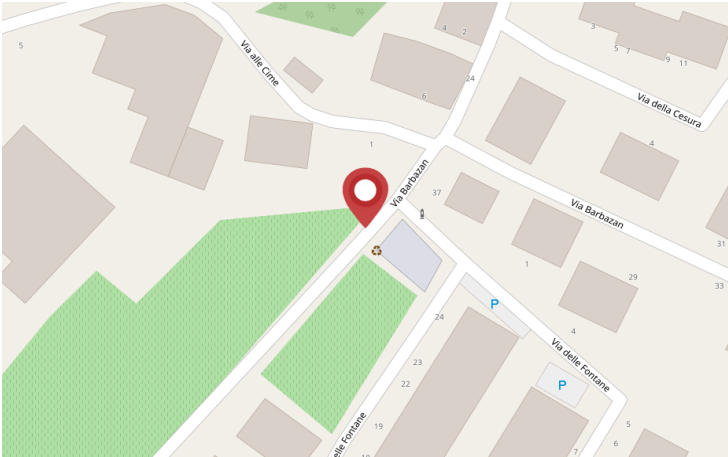
Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
3 (Numero)

ID	008
Località	Padergnone
Indirizzo	 Padergnone - BARBAZAN , via
Tipologia Criticità	H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Descrizione Criticità	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebraata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.
Materiale	Tipo LogesVetEvolution
Quantificazione intervento	5.4 (Metri lineari)
Note integrative	Da un lato è solo preavviso

ID
Località
Indirizzo

009
Padergnone

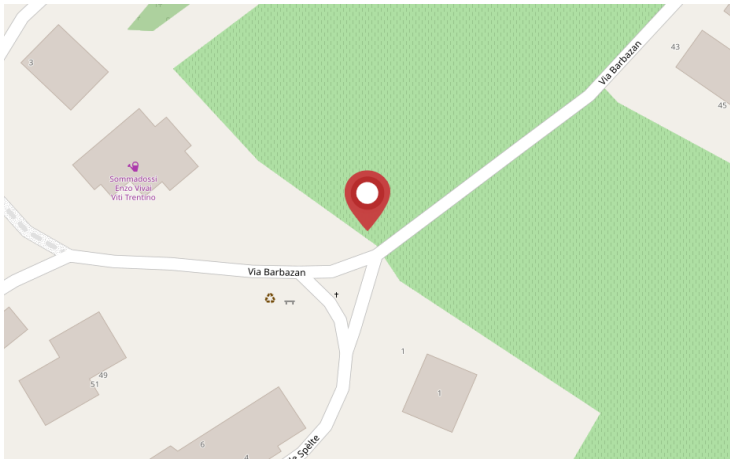

Padergnone - [BARBAZAN](#) , via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



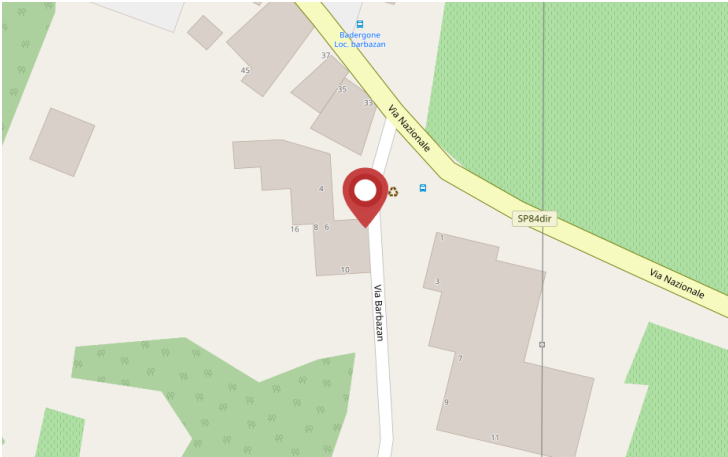
Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
2 (Numero)

ID	010
Località	Padergrnone
Indirizzo	 Padergrnone - BARBAZAN , via
Tipologia Criticità	N.03 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

011

Padergnone

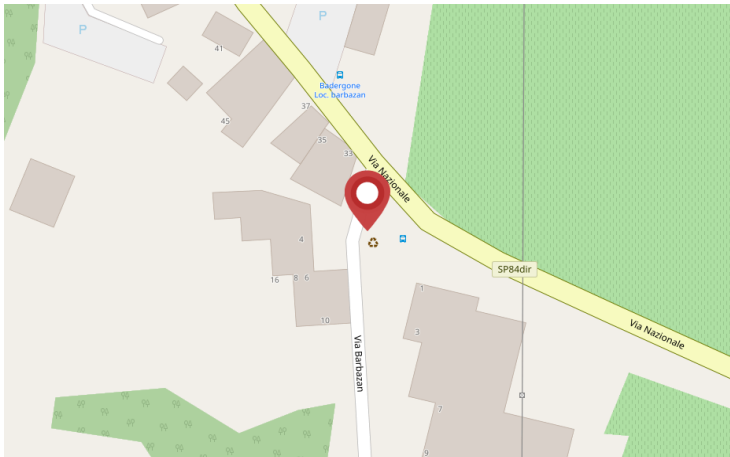

Padergnone - [BARBAZAN](#) , via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Tipo LogesVetEvolution

7.2 (Metri lineari)

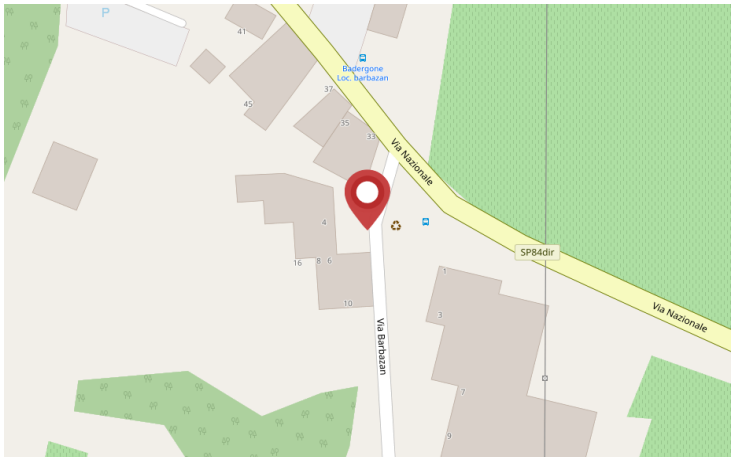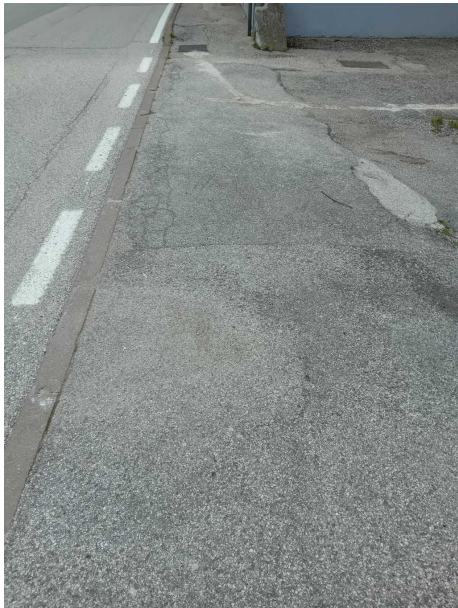ID	012
Località	Padergnone
Indirizzo	 Padergnone - BARBAZAN , via
Tipologia Criticità	N.01 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	20 x 1.5 = 30 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

013
Padergnone

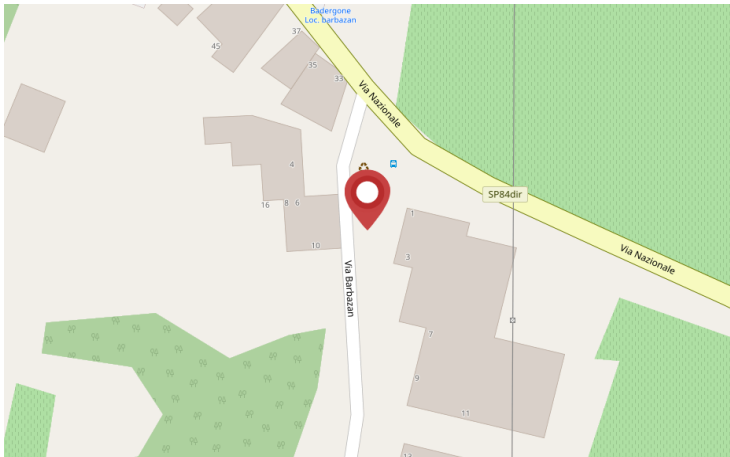

Padergnone - [BARBAZAN](#) , via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

D.01 - Passo carraio inadeguato
Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.

Asfalto

18.2 x 1.5 = 27.3 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

014
Padergrnone

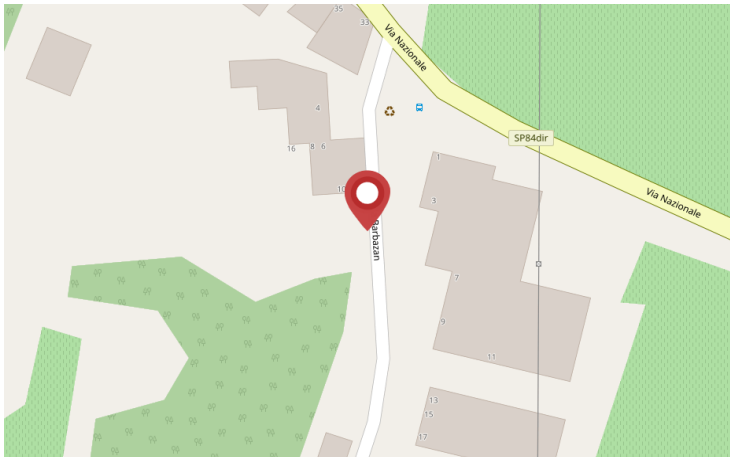

Padergrnone - [BARBAZAN](#) , via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

P.02 - Vegetazione inadeguata
Vegetazione eccessiva o inadeguata lineare

Foto

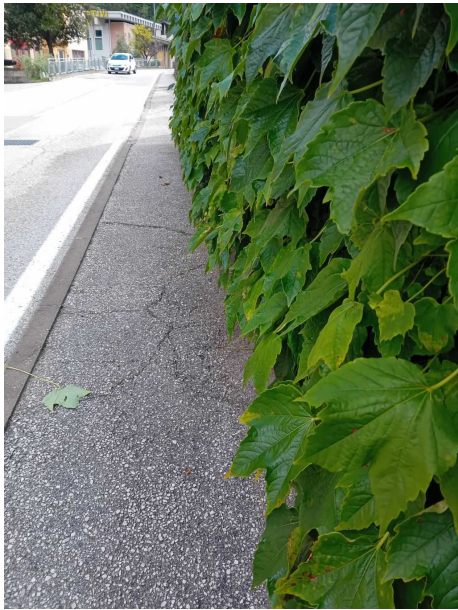


Foto dell'elemento

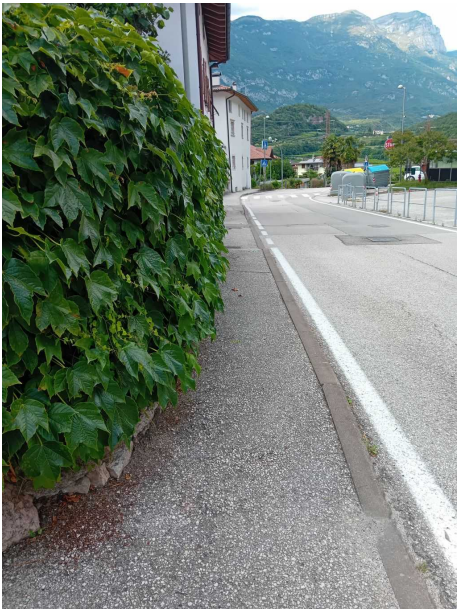



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo al fine di liberare lo spazio di transito fino all'altezza 220 cm dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso. Intervento lineare.
Altro materiale
10 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

015
Padergrnone

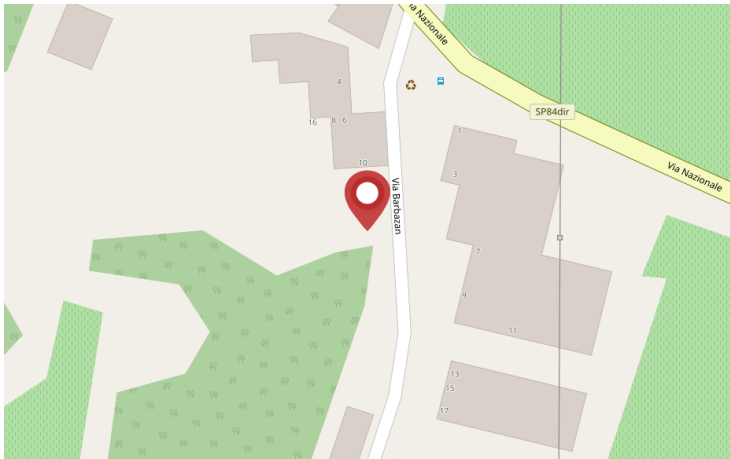

Padergrnone - [BARBAZAN](#) , via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

D.01 - Passo carraio inadeguato
Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale

Foto

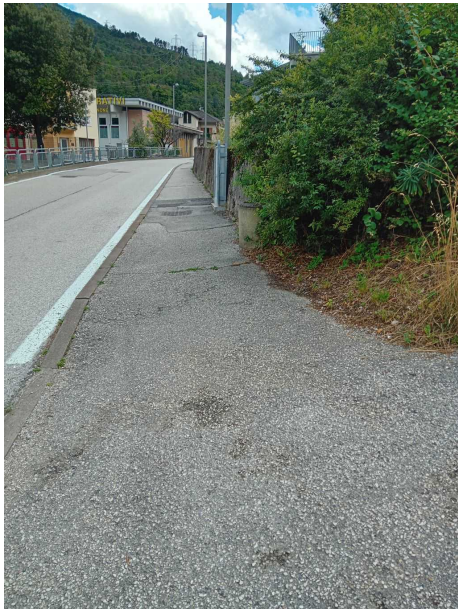


Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.


Asfalto

10 x 1.5 = 15 (Metri quadri)

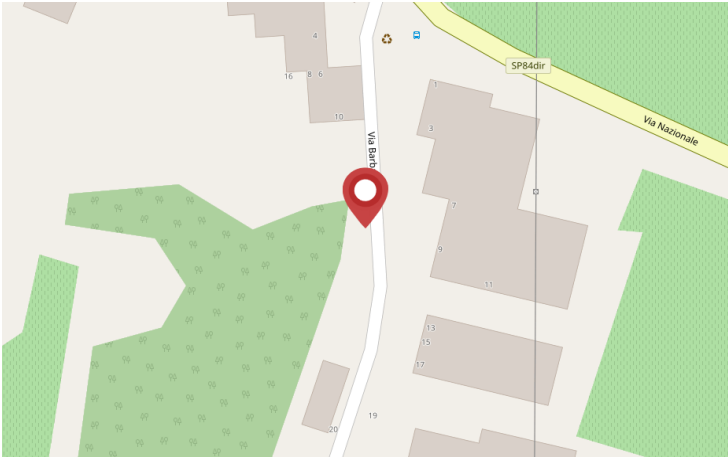ID	016
Località	Padergnone
Indirizzo	 Padergnone - BARBAZAN , via
Tipologia Criticità	N.01 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	<i>Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa</i>
Foto	 <i>Foto dell'elemento</i><i>Foto d'inquadramento</i>
Descrizione intervento	<i>Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.</i>
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	8 x 1.5 = 12 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

017
Padergrnone

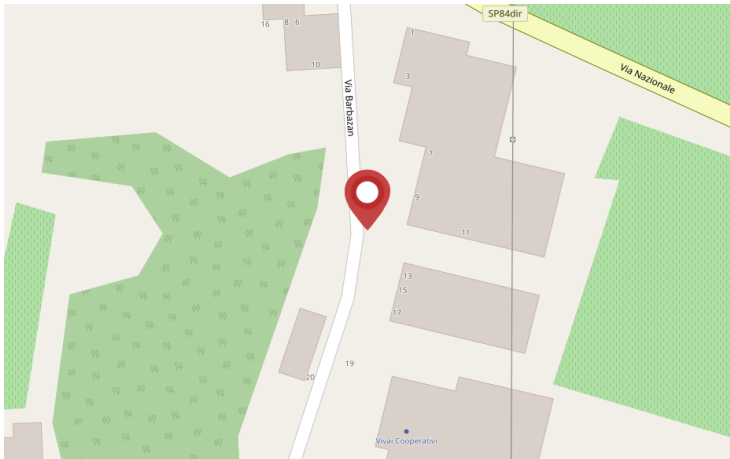

Padergrnone - [BARBAZAN](#) , via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio
Pendenza trasversale eccessiva

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.


Asfalto

20 x 1.2 = 24 (Metri quadri)

Il marciapiede è anche stretto

ID
Località
Indirizzo

018
Padergnone

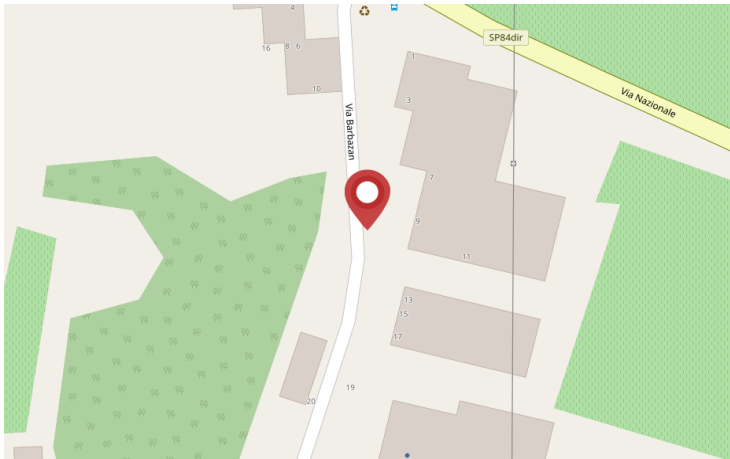

Padergnone - [BARBAZAN](#) , via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



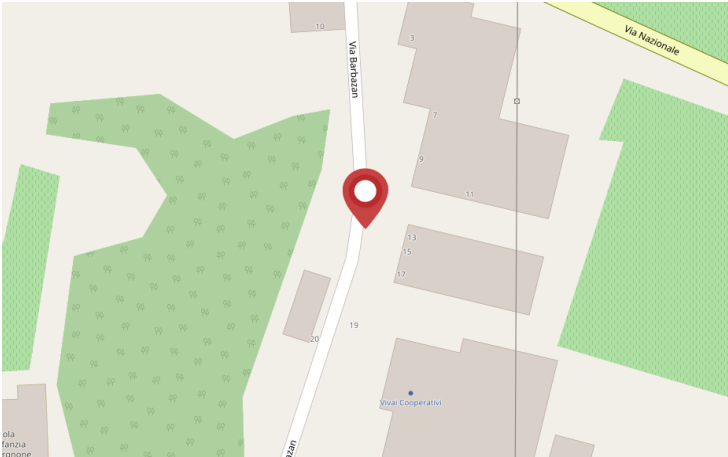
Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
1 (Numero)

ID	019
Località	Padergnone
Indirizzo	 Padergnone - BARBAZAN , via
Tipologia Criticità	A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio
Descrizione Criticità	Pendenza trasversale eccessiva
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	12 x 1.5 = 18 (Metri quadri)
Note integrative	Attenzione alla pavimentazione

ID
Località
Indirizzo

020
Padergnone

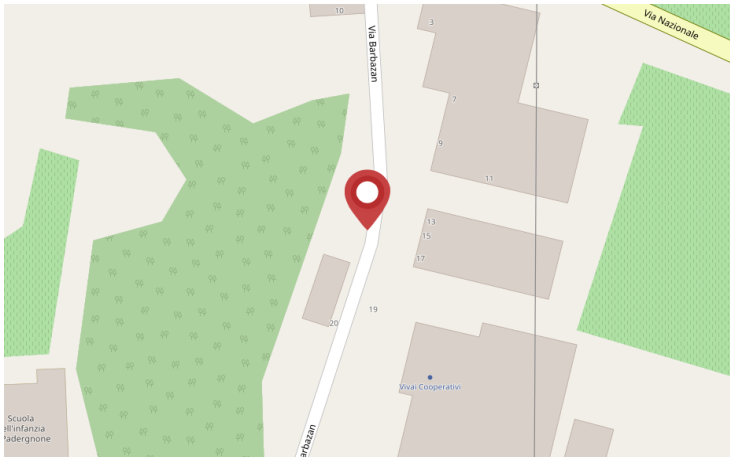

Padergnone - [BARBAZAN](#) , via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

D.01 - Passo carraio inadeguato
Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.

Asfalto


14 x 1.5 = 21 (Metri quadri)

Attenzione alla pavimentazione

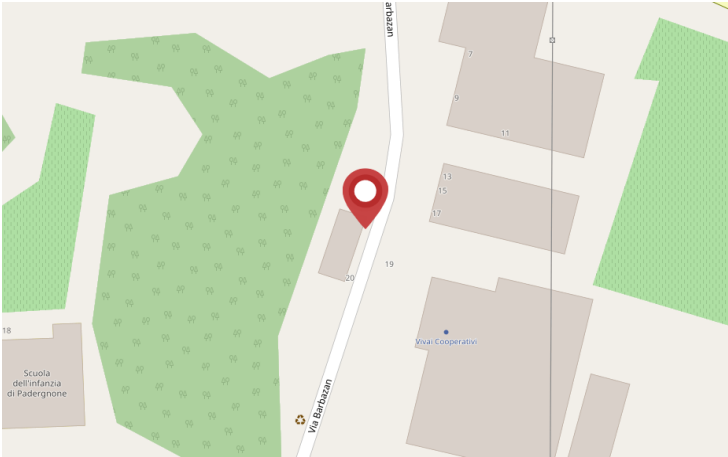ID	021
Località	Padergrnone
Indirizzo	
Tipologia Criticità	N.01 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa
Foto	
Descrizione intervento	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	7 x 1.5 = 10.5 (Metri quadri)
Note integrative	Attenzione alla pavimentazione

ID
Località
Indirizzo

022
Padergnone

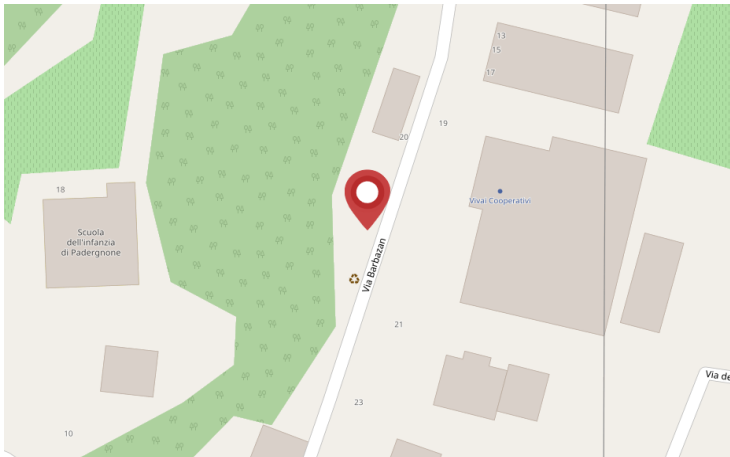

Padergnone - [BARBAZAN](#) , via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

D.01 - Passo carraio inadeguato
Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale

Foto



Foto dell'elemento

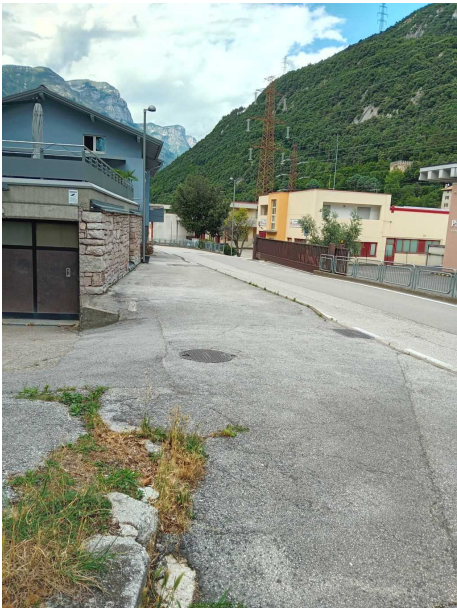


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.

Asfalto

8 x 1.5 = 12 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

023
Padergnone

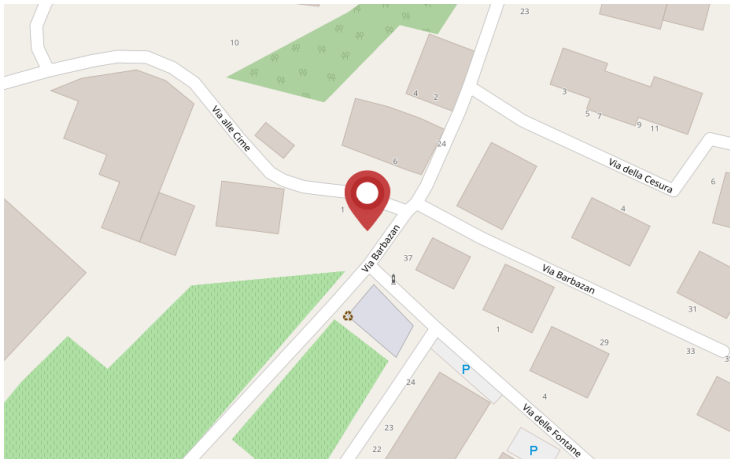

Padergnone - [BARBAZAN](#) , via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

D.01 - Passo carraio inadeguato
Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale

Foto

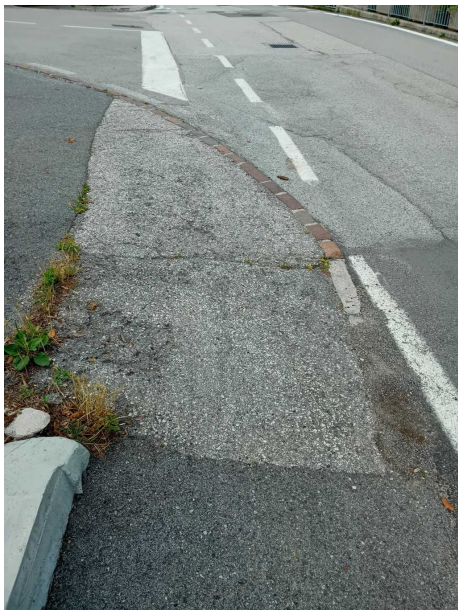


Foto dell'elemento





Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.


Asfalto

6 x 1.5 = 9 (Metri quadri)

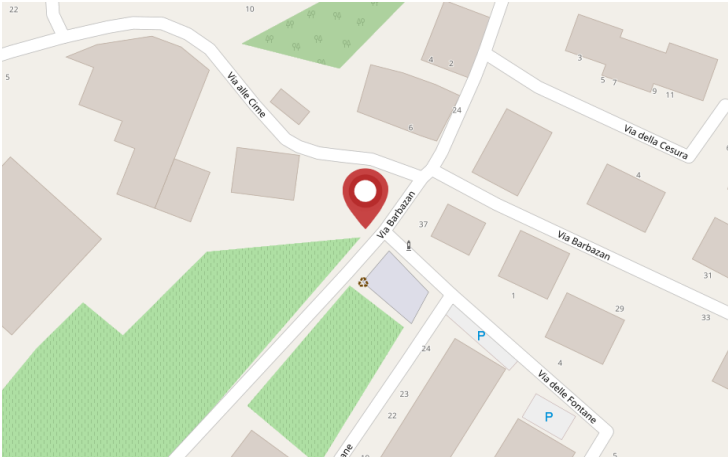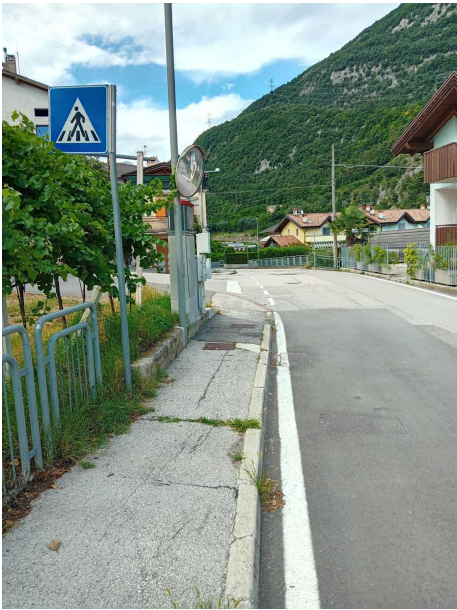ID	024
Località	Padergnone
Indirizzo	 Padergnone - BARBAZAN , via
Tipologia Criticità	N.01 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Adeguamento della pavimentazione disassata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	4 x 1.5 = 6 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

025
Padergnone

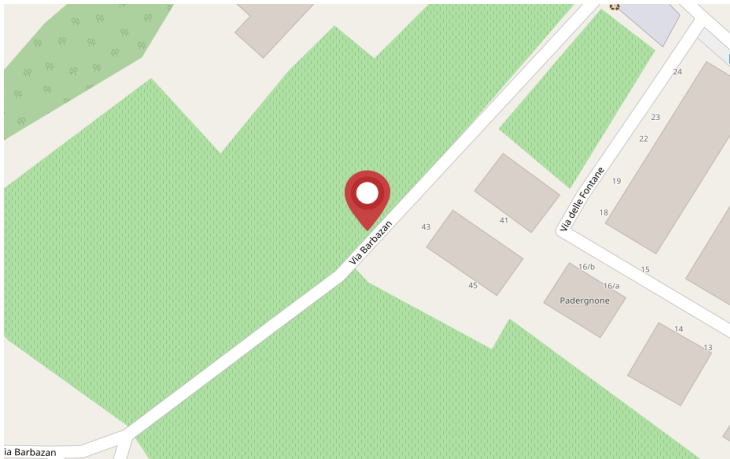

Padergnone - [BARBAZAN](#) , via

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Asfalto
4 (Numero)

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

026

Padergnone

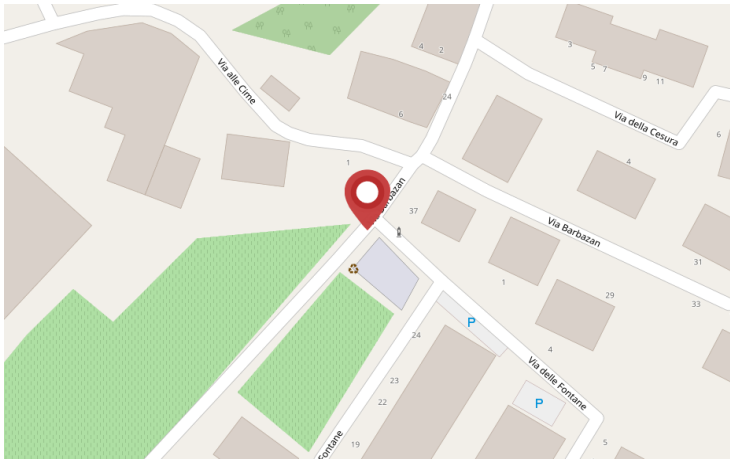

Padergnone - [BARBAZAN, via](#)

M.11 - Arredo urbano assente o inadeguato

Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.


Altro materiale

5 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

027

Padergnone

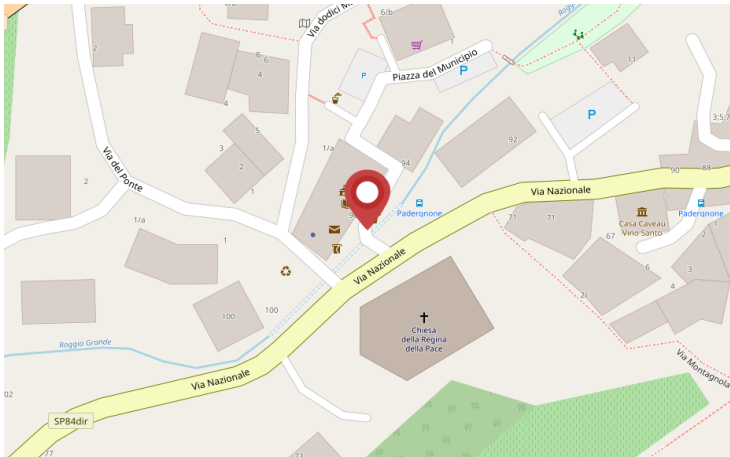

Padergnone - *DEL MUNICIPIO, piazza*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.12 - *Percorso inadeguato o non protetto*

Assenza di percorso pedonale a raso in parcheggio

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Delimitazione di porzione del percorso pedonale in area destinata a parcheggio tramite realizzazione di zebrastrature su pavimentazione. In particolare i materiali dovranno: - essere tali da renderle visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; - essere antisdrucciolevoli; - non sporgere piu' di 3 mm dal piano della pavimentazione.


Strisce zebraate

13 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

028

Padergnone

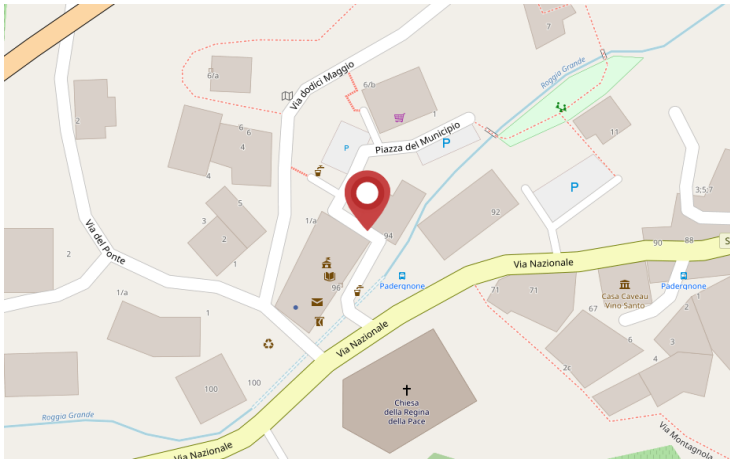

Padergnone - DEL MUNICIPIO, piazza

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

Foto

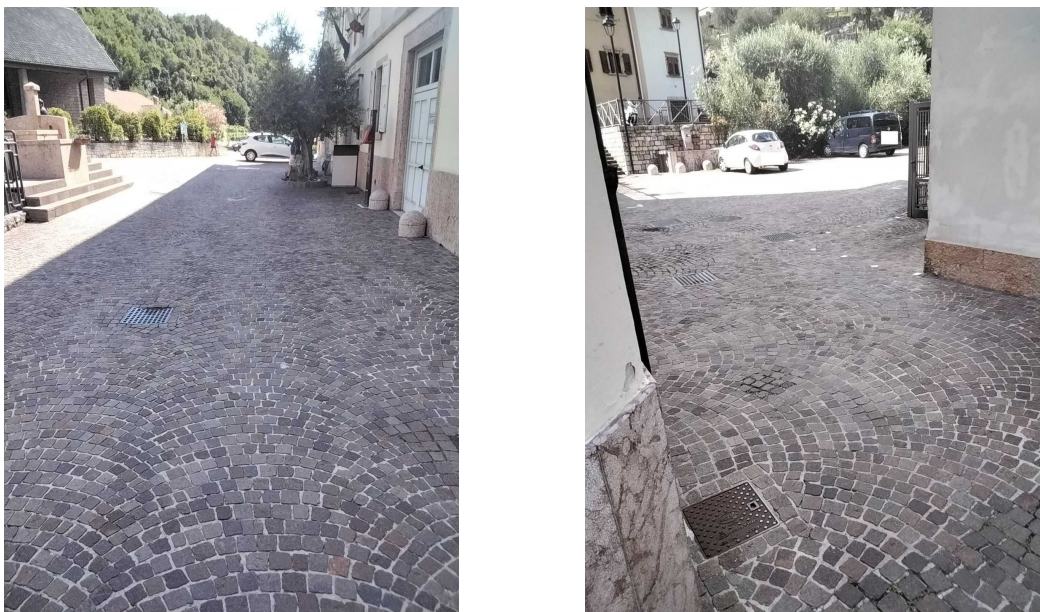


Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.


Segnaletica a terra - vernice

40 (Metri lineari)

Attenzione alla pavimentazione

ID
Località
Indirizzo

029
Padergnone

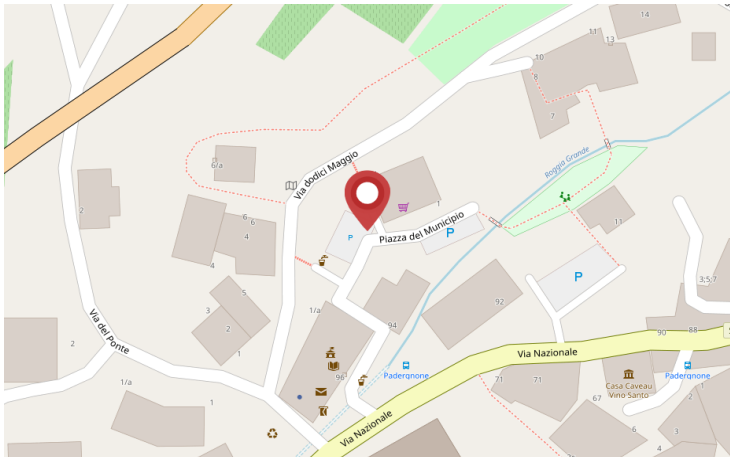

Padergnone - *DEL MUNICIPIO, piazza*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

F.02 - Parcheggio riservato inadeguato
Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale al percorso pedonale di area inadeguata (dimensioni inferiori a 5x3,20 m) o sprovvisto di segnaletica orizzontale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Adeguamento delle dimensioni dell'area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m mediante nuova verniciatura a terra. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individua una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.


Segnaletica a terra - vernice

1 (Numero)

Riposizionare anche la segnaletica verticale

ID
Località
Indirizzo

030
Padergnone

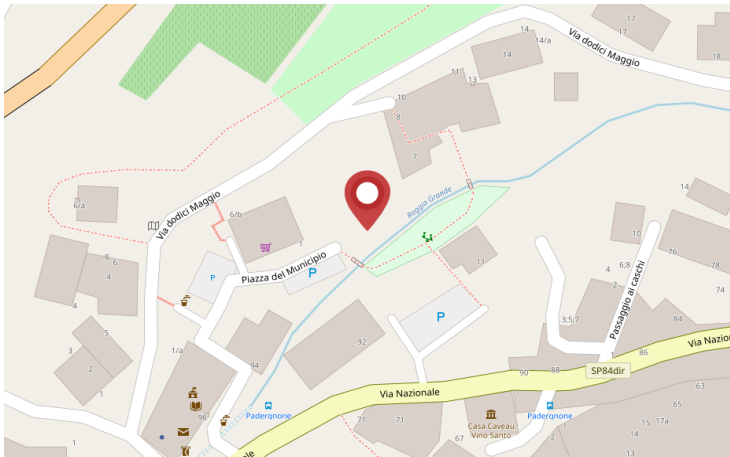

Padergnone - *DEL MUNICIPIO, piazza*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

M.06 - Arredo urbano assente o inadeguato
Necessità di adeguamento dimensionale dello stallò a corredo di seduta preesistente

Foto



Foto dell'elemento

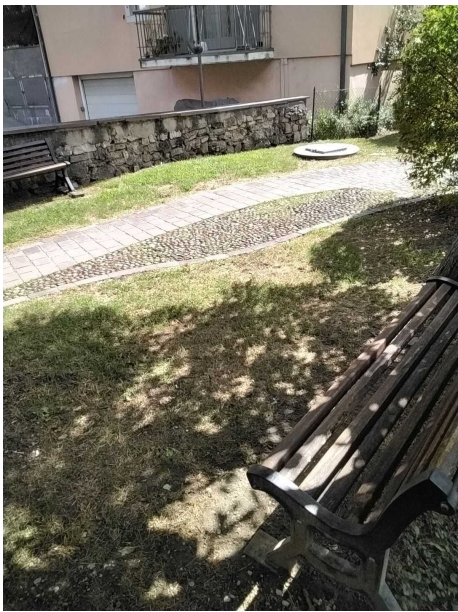


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Ristrutturazione o ampliamento della pavimentazione di corredo della seduta. L'area dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una sedia a ruote. Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere dimensioni minime di 120x120 cm, dovrà essere pavimentata con materiale compatto e antisdrucchiabile ed essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordata con scivolo di pendenza inferiore al 5%.

Porfido

4 x 1.2 = 4.8 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

031
Padergnone

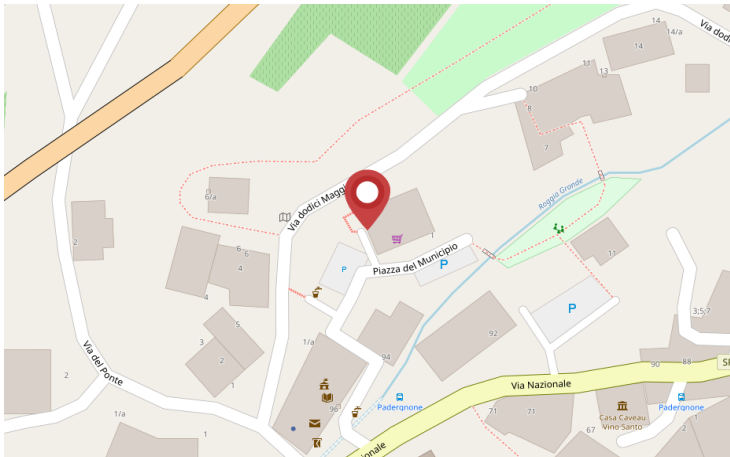

Padergnone - DEL MUNICIPIO, piazza

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

I.01 - Segnalazione tattile e/o ad alto contrasto assente o inadeguata
Difficoltà di percezione della differenza di quota

Foto

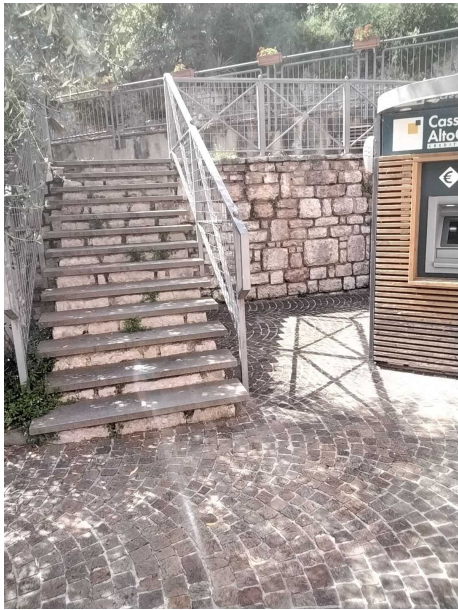


Foto dell'elemento

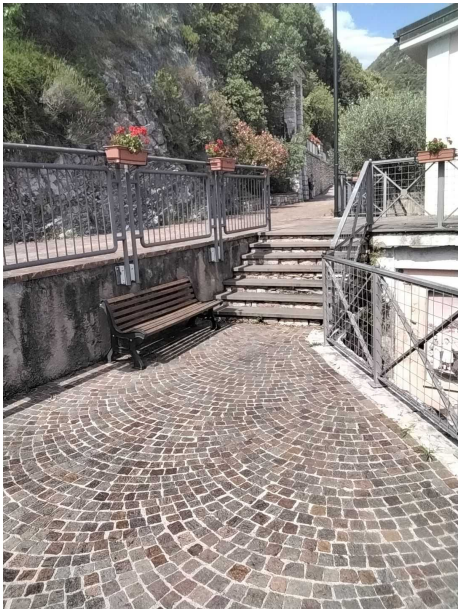


Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Marcatura dello spigolo dei gradini tramite: - applicazione di fascia cromaticamente distinta dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima 10 cm sulle pedate; - evidenziazione cromatica dell'alzata in modo da rendere visibili i gradini durante la salita.
Altro materiale
30 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

032

Padergnone

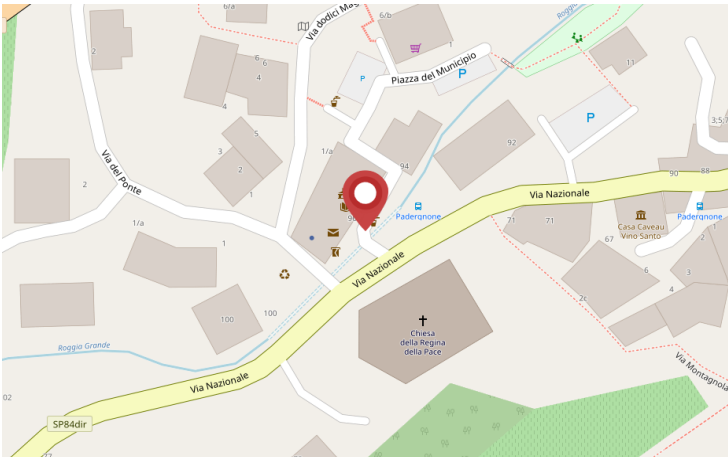

Padergnone - DEL MUNICIPIO, piazza

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

F.07 - Parcheggio riservato inadeguato

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Realizzazione di area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a 220 cm d'altezza; - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individui una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.


Segnaletica a terra, segnaletica verticale

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

033

Padergnone

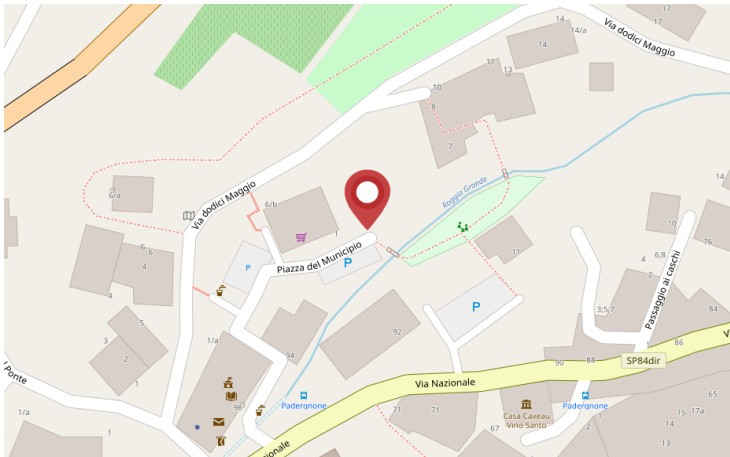

Padergnone - *DEL MUNICIPIO, piazza*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.12 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso in parcheggio

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Delimitazione di porzione del percorso pedonale in area destinata a parcheggio tramite realizzazione di zebraure su pavimentazione. In particolare i materiali dovranno: - essere tali da renderle visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; - essere antisdrucciolevoli; - non sporgere piu' di 3 mm dal piano della pavimentazione.


Strisce zebraate

75 x 1.2 = 90 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

034

Padergnone

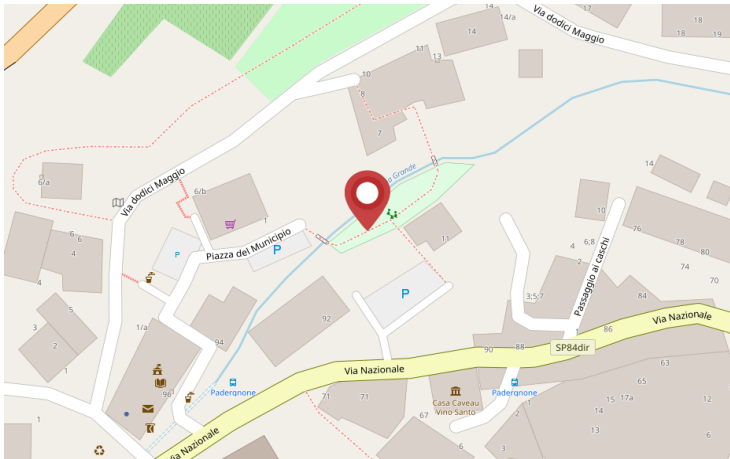

Padergnone - *DEL MUNICIPIO, piazza*

M.03 - Arredo urbano assente o inadeguato

Parchi gioco. Assenza di attrezzature e giochi fruibili

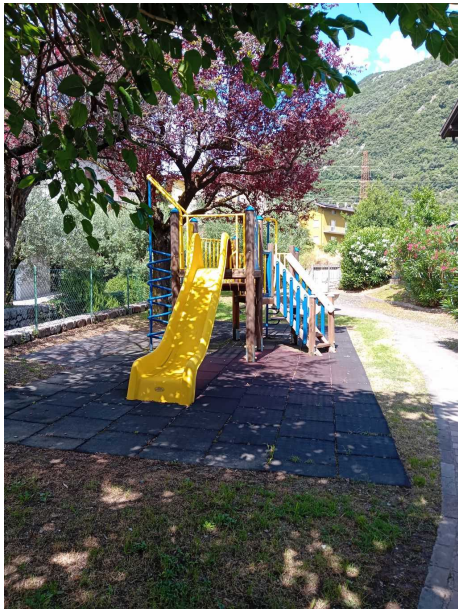




Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento


Installazione nell'area giochi di attrezzature e giochi fruibili da parte di tutti (altalena a cesta, giostra con piattaforma a raso etc.). La raggiungibilità delle dotazioni deve essere assicurata dalla presenza di percorsi con fondo omogeneo e compatto (p. es. pavimentazione antitrauma).

Altro materiale

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

035
Padergnone

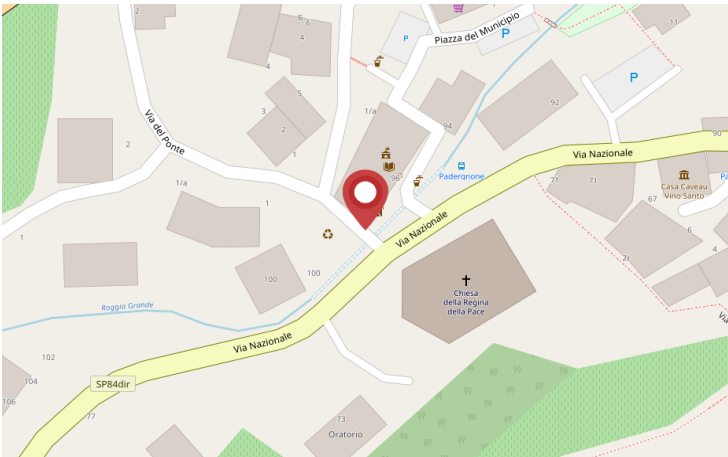

Padergnone - DEL PONTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

M.11 - Arredo urbano assente o inadeguato
Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.
Altro materiale
5 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

036
Padergnone

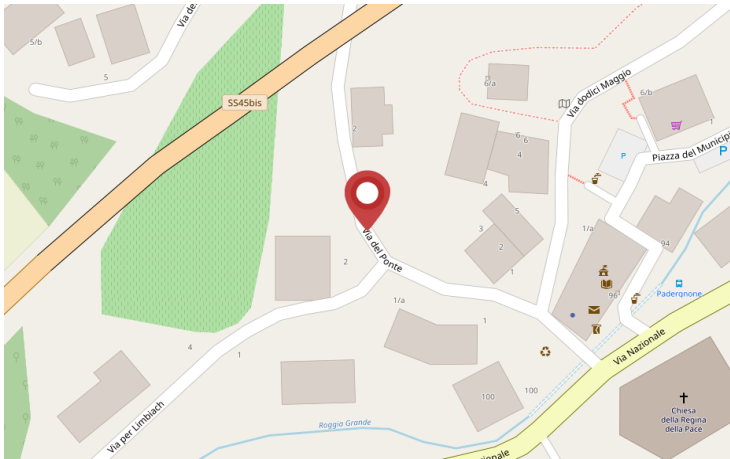

Padergnone - *DEL PONTE, via*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato
Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.

Asfalto, vernice, Tipo LogesVetEvolution


6 x 2.5 = 15 (Metri quadri)

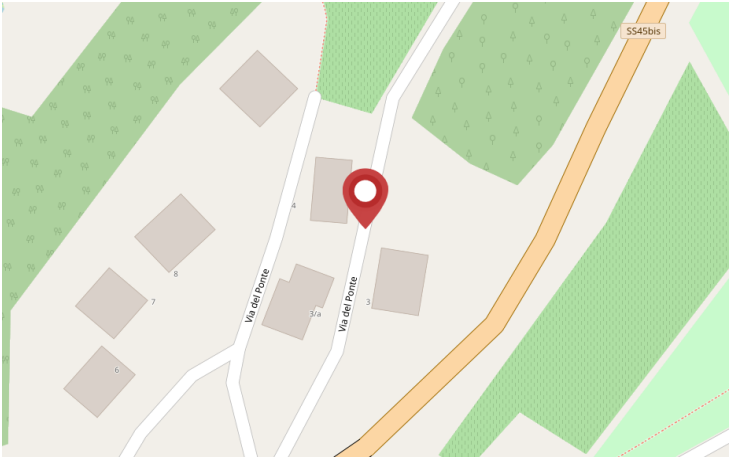ID	037
Località	Padergnone
Indirizzo	
	<i>Padergnone - DEL PONTE, via</i>
Tipologia Criticità	N.01 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	<i>Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa</i>
Foto	
	<i>Foto dell'elemento</i><i>Foto d'inquadramento</i>
Descrizione intervento	<i>Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.</i>
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	0.5 x 1 = 0.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

038

Padergnone

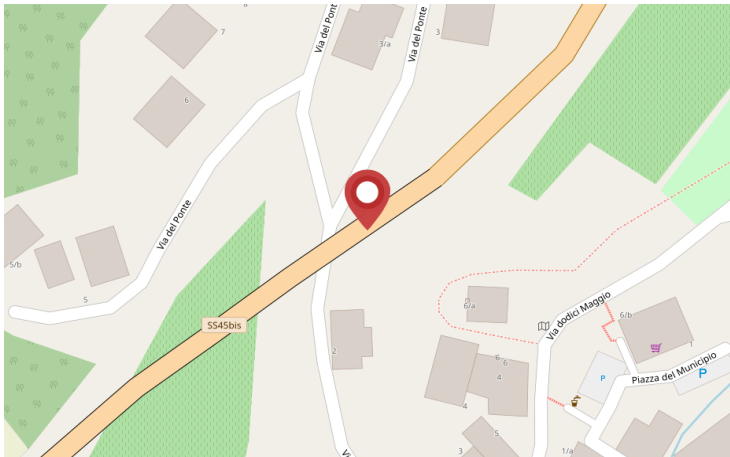

Padergnone - DEL PONTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato

Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.


Asfalto, vernice, Tipo LogesVetEvolution

$13 \times 2.1 = 27.3$ (Metri quadri)

Attenzione alla pendenza trasversale

ID
Località
Indirizzo

039
Padergnone

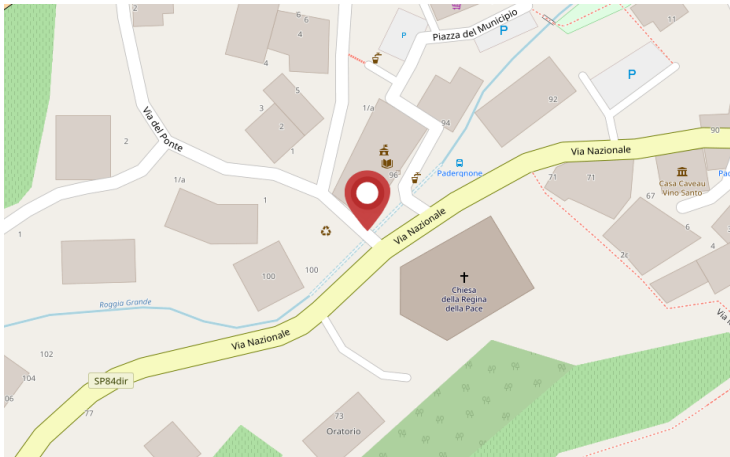

Padergnone - DEL PONTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato
Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.


Strisce zebraate, Tipo LogesVetEvolution

7 x 2.5 = 17.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

040

Padergnone

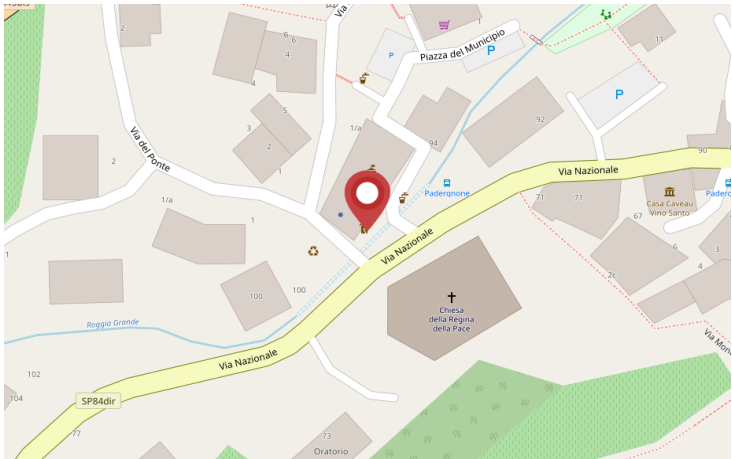

Padergnone - *DEL PONTE, via*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.05 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.


Sigillante per fugature

1 x 1 = 1 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

041

Padergnone

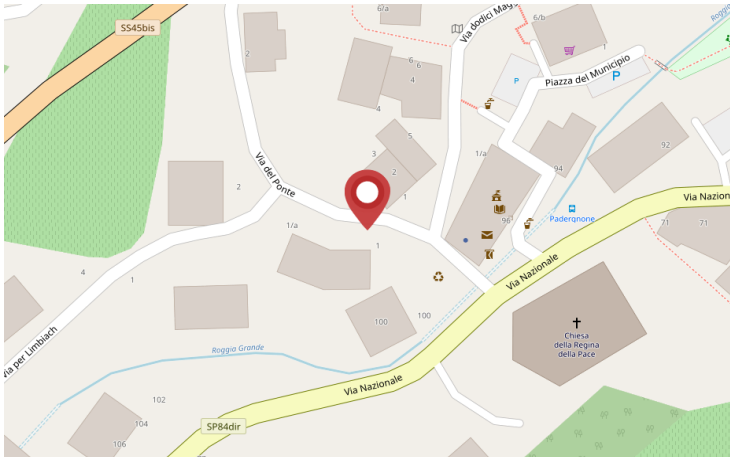

Padergnone - DEL PONTE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

Foto



Foto dell'elemento


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.


Segnaletica a terra - vernice

60 (Metri lineari)

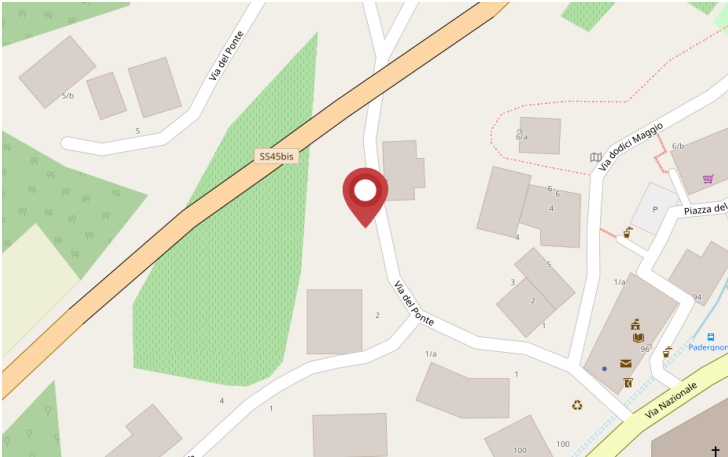ID	042
Località	Padergnone
Indirizzo	 Padergnone - DEL PONTE, via
Tipologia Criticità	N.01 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	7 x 1.1 = 7.7 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

043
Padergnone

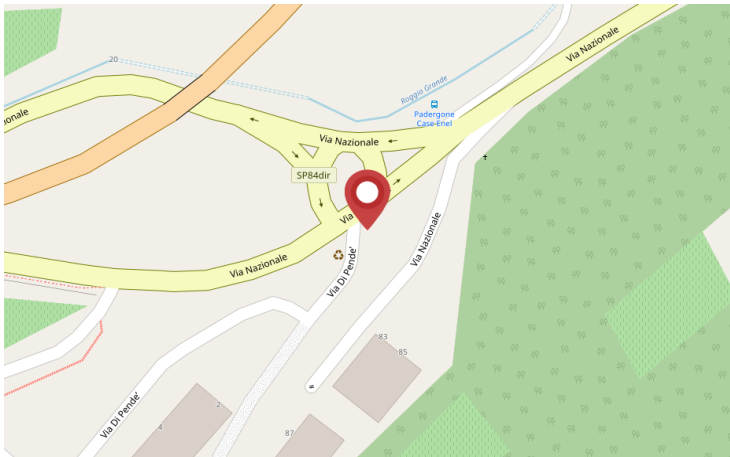

Padergnone - DI PENDE', via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato
Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento

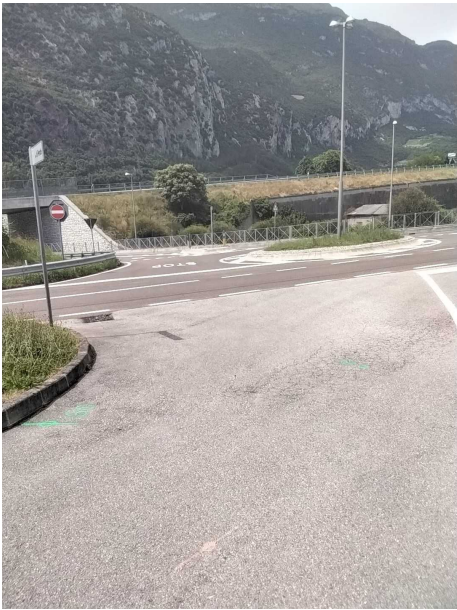


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.

Asfalto, vernice, Tipo LogesVetEvolution

10 x 2.5 = 25 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

044
Padergnone

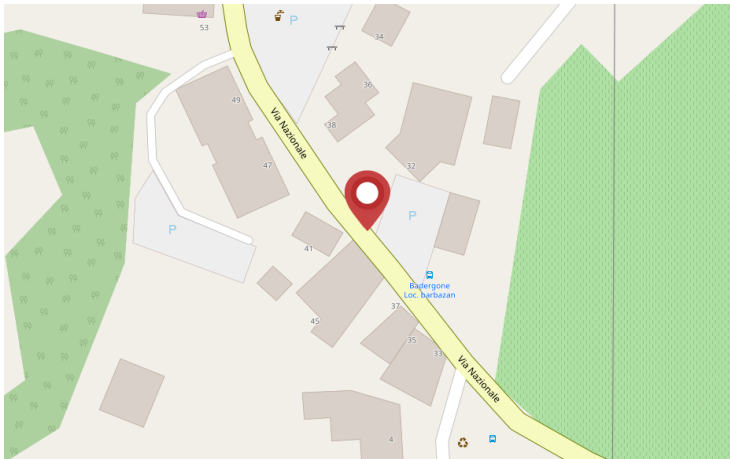

Padergnone - *DI SAN VALENTINO, via*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.01 - Pavimentazione inadeguata
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
Asfalto
 $18 \times 0.5 = 9$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

045

Padergnone

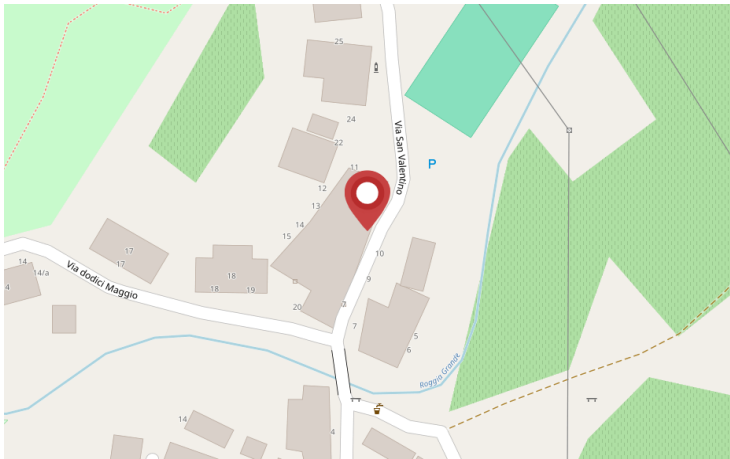

Padergnone - *DI SAN VALENTINO, via*

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.


Segnaletica a terra - vernice

225.1 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

046

Padergnone

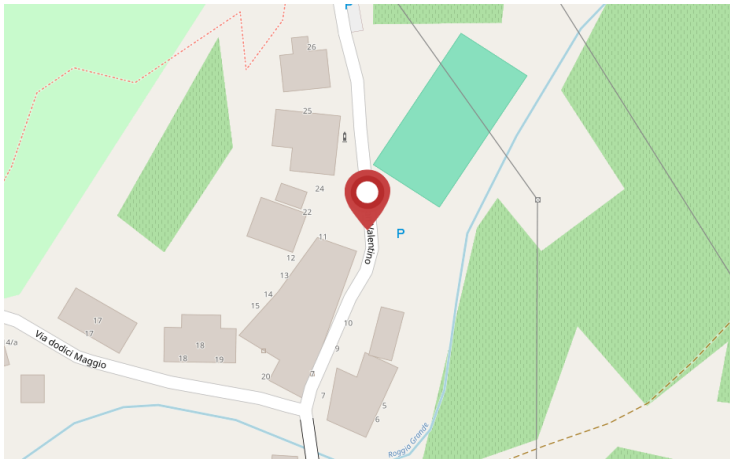

Padergnone - [DI SAN VALENTINO](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

F.05 - Parcheggio riservato inadeguato

Parcheggio riservato con pavimentazione non idonea

Foto

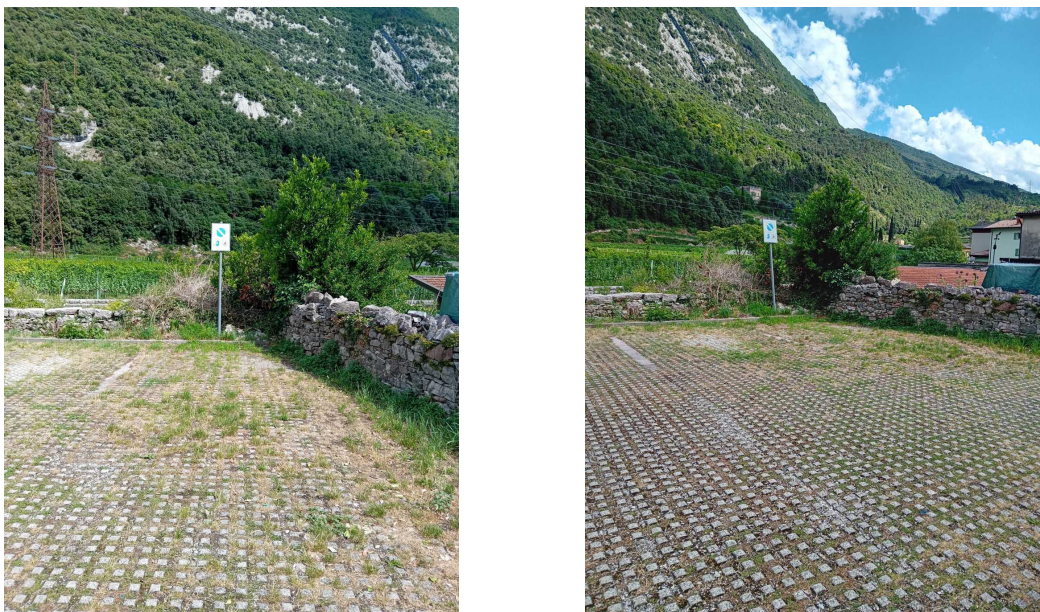


Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Sostituzione pavimentazione esistente inadeguata (autobloccanti drenanti, ghiaia etc.) con una più idonea dove in particolare la superficie non presenti sconnessioni, deformazioni o rifiniture superficiali che possano indurre a pericolose cadute o impedimenti alla mobilità.


Altro materiale

1 (Numero)

Ripristinare anche segnaletica verticale e orizzontale

ID
Località
Indirizzo

047
Padergnone

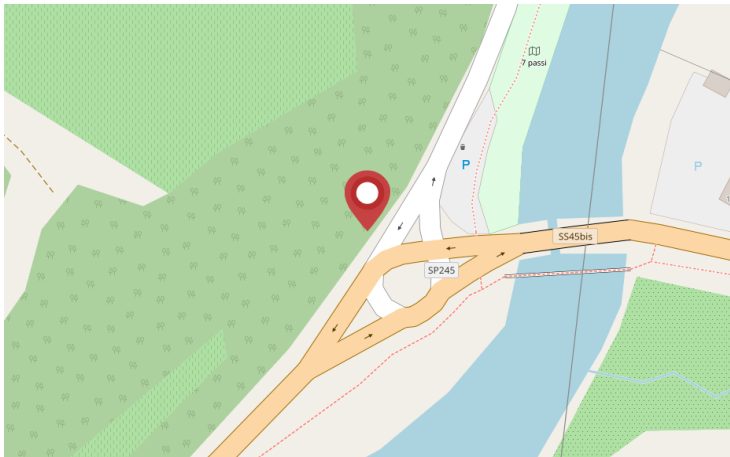

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata
Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Cemento

10 x 1.5 = 15 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

048
Padergnone

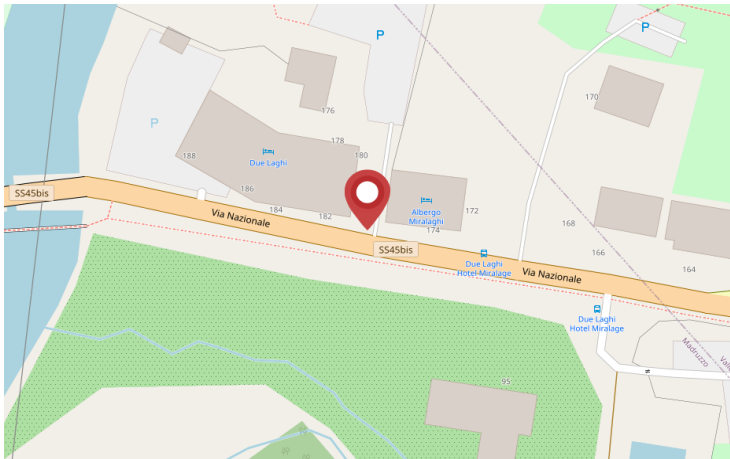

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

M.08 - Arredo urbano assente o inadeguato
Assenza di una pensilina a protezione della fermata del trasporto pubblico

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di pensilina di protezione di uno spazio di sosta.
Pensilina
1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

049

Padergnone

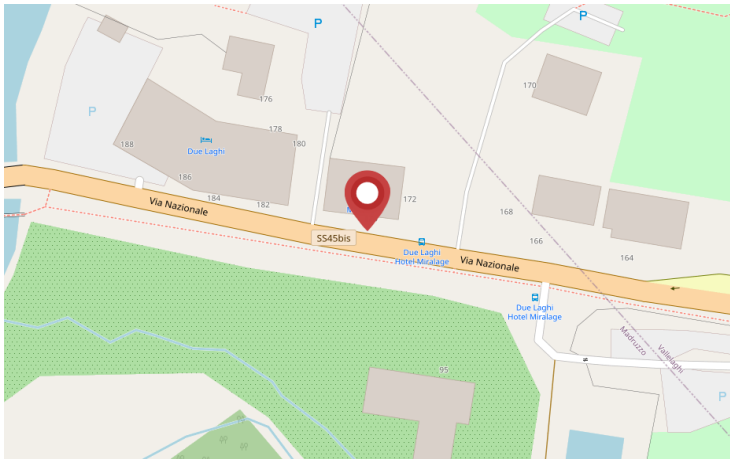

Padergnone - NAZIONALE, via

Q.01 - Informazione e comunicazione assente o inadeguata

Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche

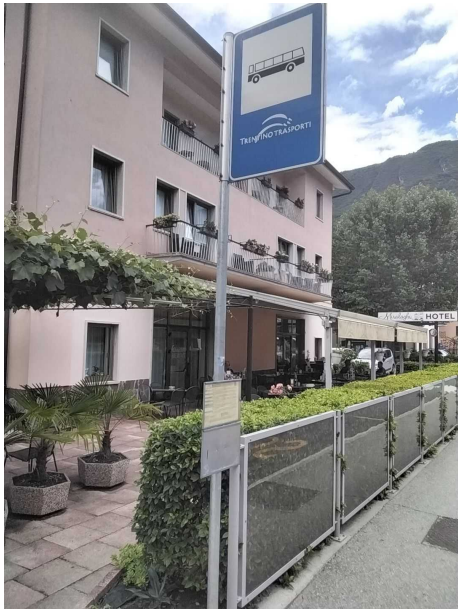


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).


Informazioni acustiche

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

050

Padergnone

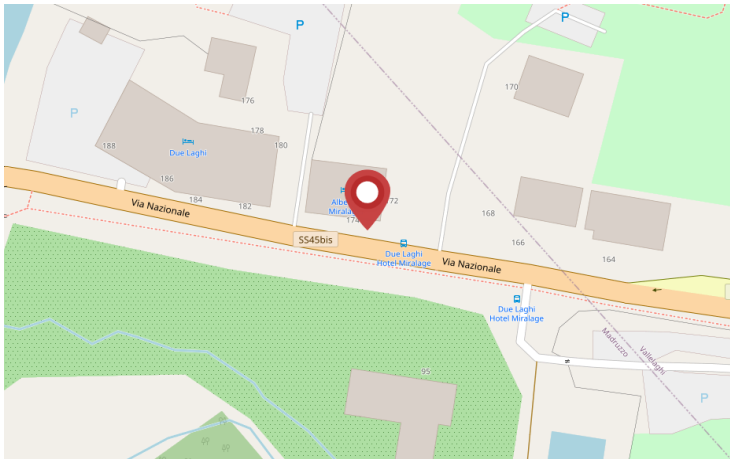

Padergnone - [NAZIONALE](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.05 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di protezione del percorso pedonale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Realizzazione di sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra nel caso di presenza di dislivello e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.


Archetti metallici

130 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

051

Padergrnone

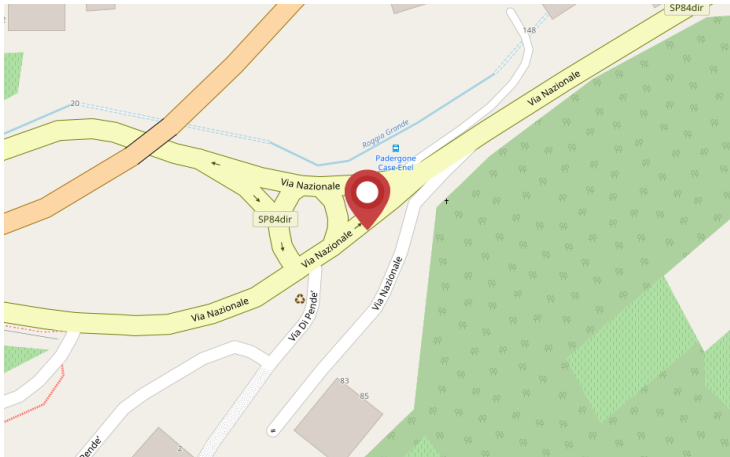

Padergrnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.03 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di doppio attraversamento pedonale

Foto





Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Adeguamento del doppio attraversamento pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattilopiantare a pavimento. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo. Una seconda segnaletica tattilopiantare (codice di direzione rettilinea) indicherà la continuità del percorso fino all'attraversamento posto longitudinalmente alla direzione del percorso, segnalato con codice di pericolo valicabile.

Tipo LogesVetEvolution

12 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

052
Padergnone

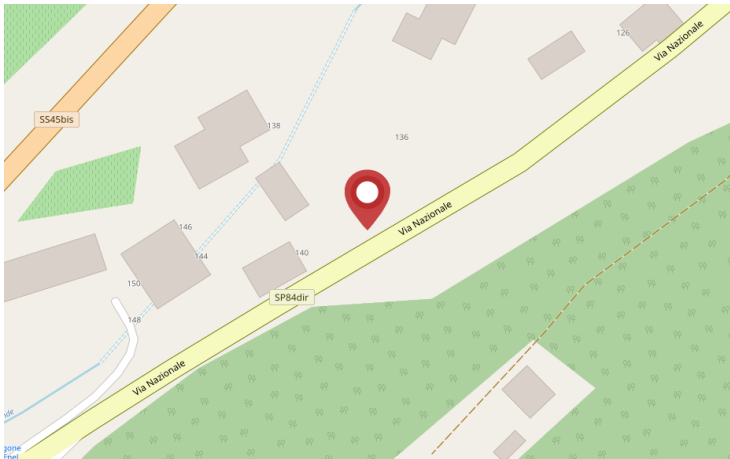

Padergnone - [NAZIONALE, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata
Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Asfalto

12 x 1.2 = 14.4 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

053
Padergnone

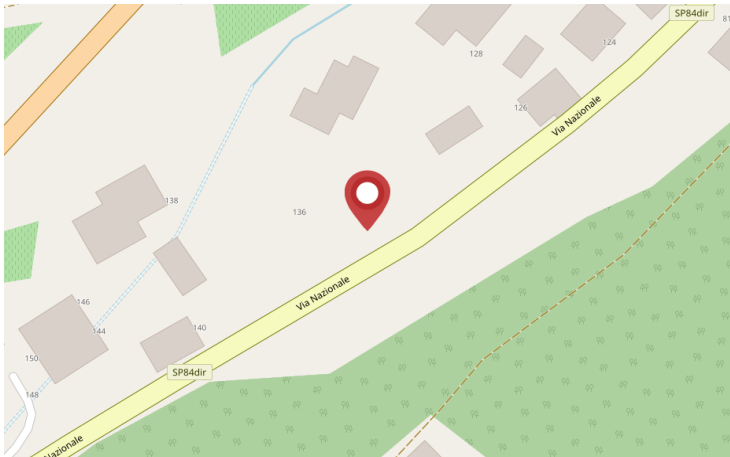

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

054
Padergnone

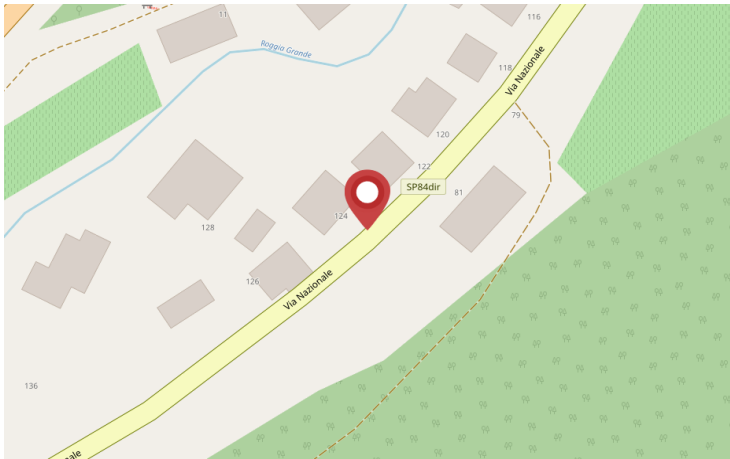

Padergnone - [NAZIONALE, via](#)

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Asfalto
1 (Numero)


ID

055

Località

Padergrnone

Indirizzo

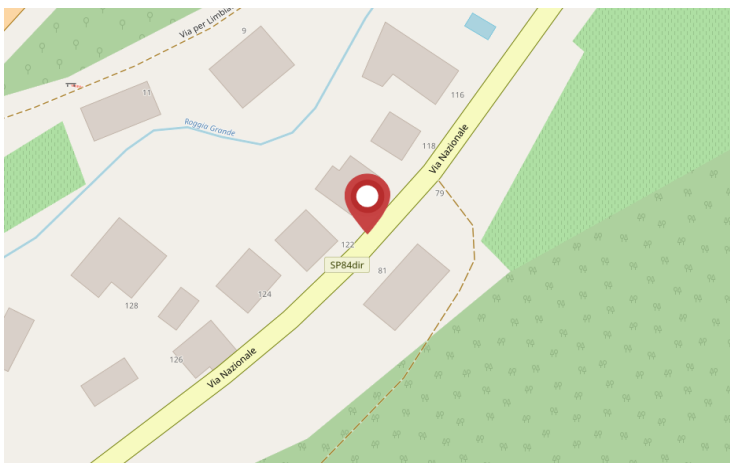

Padergrnone - [NAZIONALE](#), via

Tipologia Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata

Descrizione Criticità

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Materiale

Asfalto


Quantificazione intervento

2 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

056

Padergnone

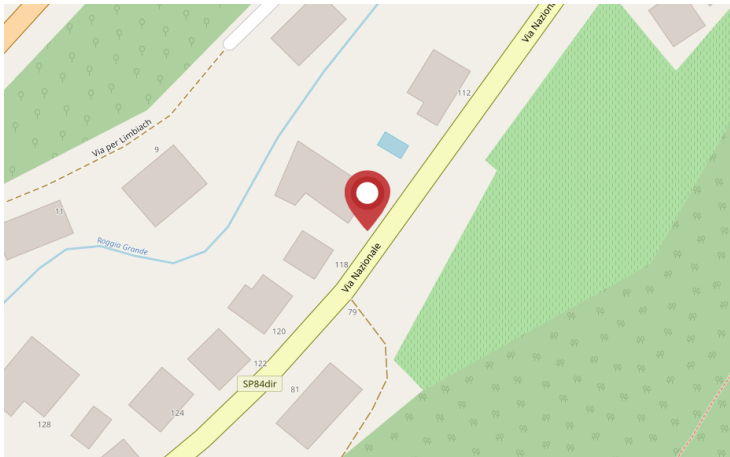

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.02 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio

Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo

Foto



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 ml la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare e con contrasto cromatico.

Asfalto

2.4 x 1.2 = 2.88 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

057
Padergnone

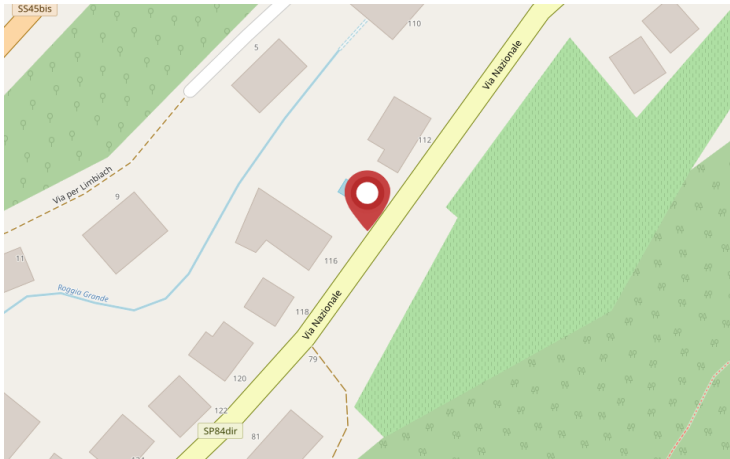

Padergnone - [NAZIONALE, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



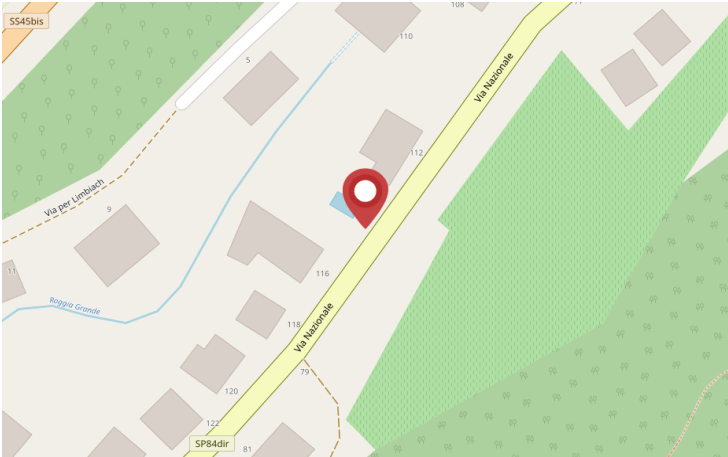
Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
1 (Numero)

ID	058
Località	Padergrnone
Indirizzo	 Padergrnone - <i>NAZIONALE</i> , via
Tipologia Criticità	N.03 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

059
Padergnone

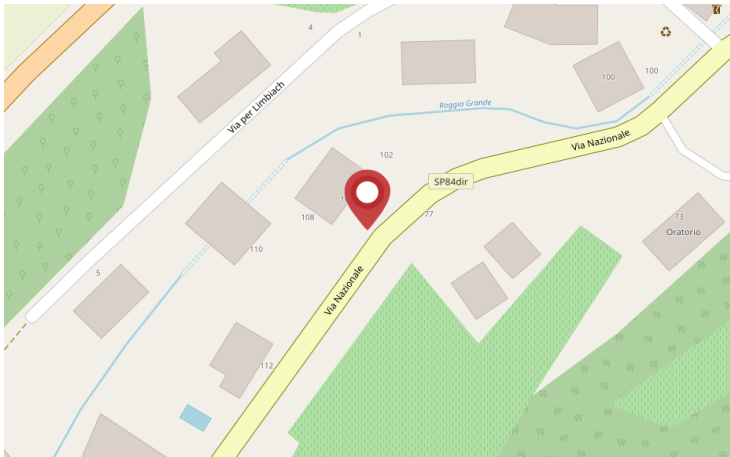

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata
Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.


Asfalto

$2.5 \times 0.9 = 2.25$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

060

Padergnone

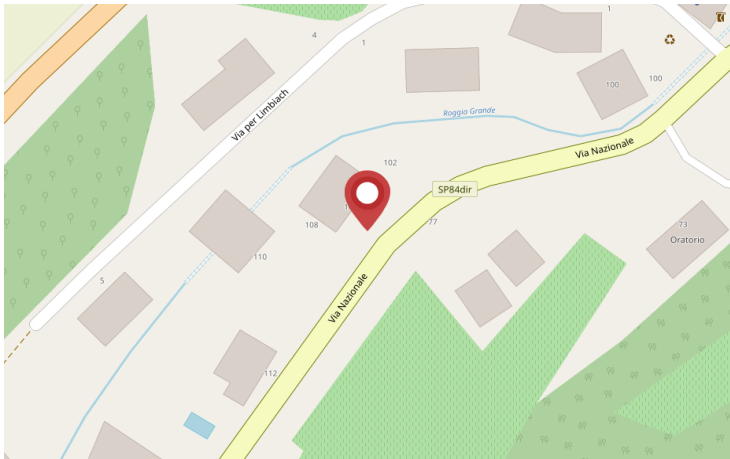

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.02 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.

Asfalto

$15 \times 0.4 = 6$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

061
Padergnone

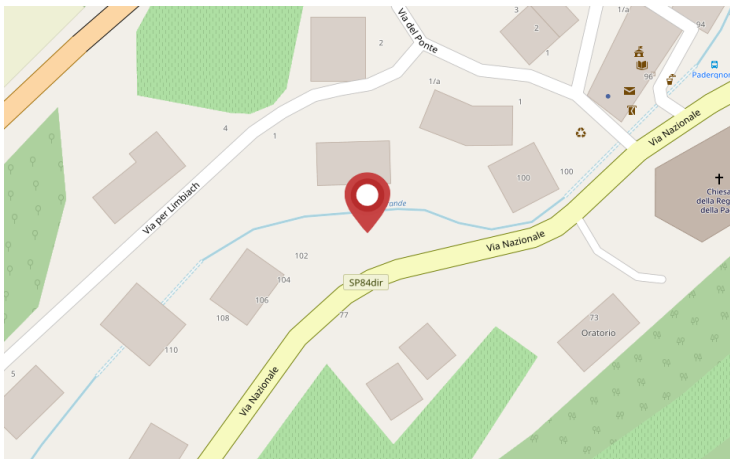

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

062
Padergnone

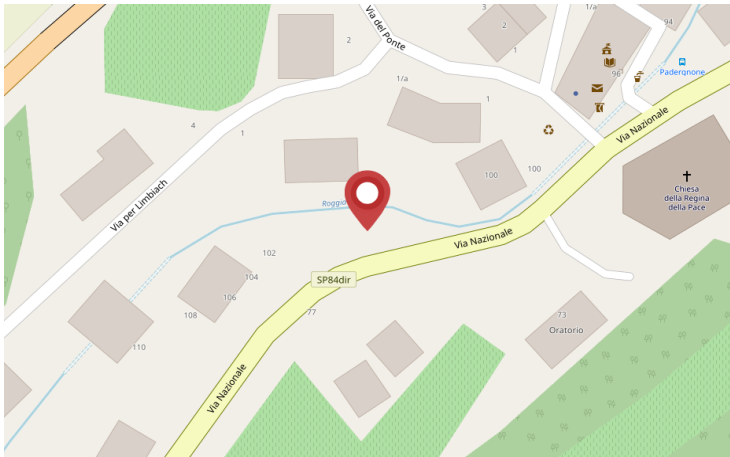

Padergnone - [NAZIONALE, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.01 - Pavimentazione inadeguata
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
Asfalto
1 x 1 = 1 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

063

Padergnone

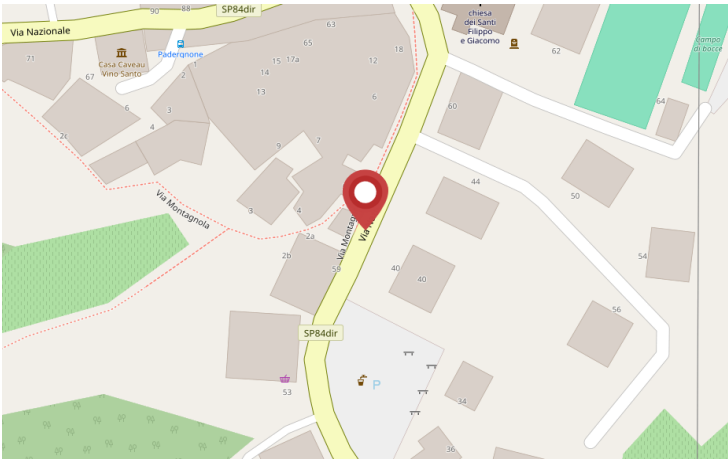

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio

Pendenza trasversale eccessiva

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.


Porfido

5 x 1.2 = 6 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

064

Padergnone

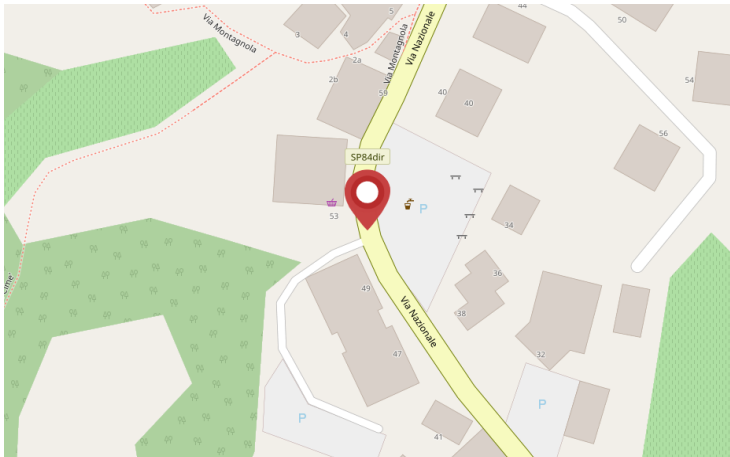

Padergnone - [NAZIONALE, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Porfido


$7 \times 1.5 = 10.5$ (Metri quadri)

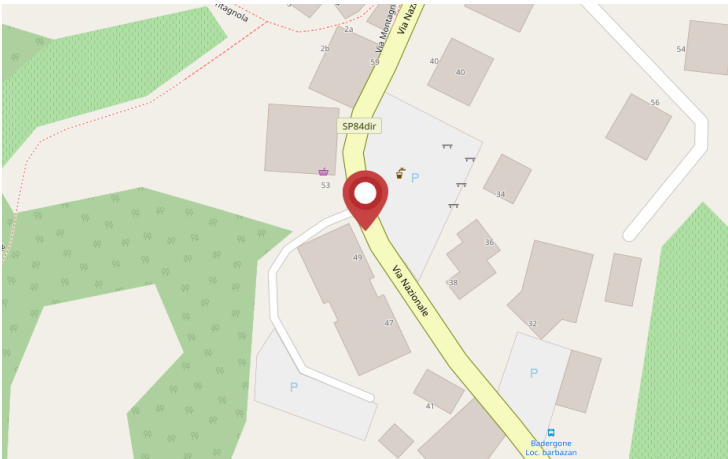ID	065
Località	Padergnone
Indirizzo	 Padergnone - NAZIONALE, via
Tipologia Criticità	N.01 - Pavimentazione inadeguata
Descrizione Criticità	<i>Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa</i>
Foto	 <i>Foto dell'elemento</i>  <i>Foto d'inquadramento</i>
Descrizione intervento	<i>Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.</i>
Materiale	Porfido
Quantificazione intervento	1 x 1.5 = 1.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

066

Padergnone

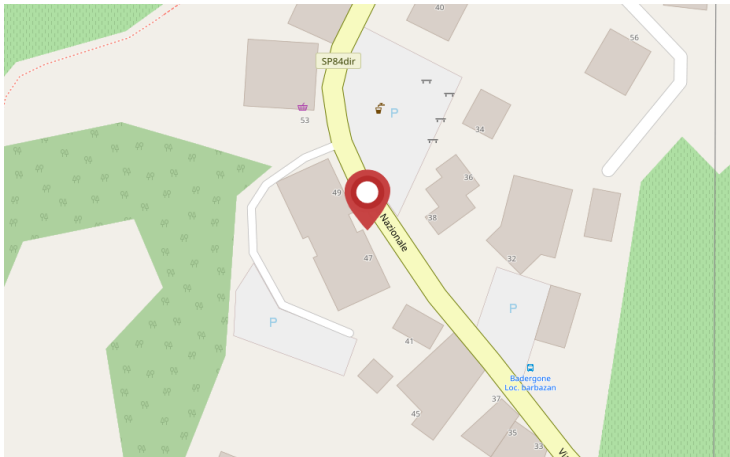

Padergnone - [NAZIONALE, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato

Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.

Asfalto, vernice, Tipo LogesVetEvolution

8 x 2.5 = 20 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

067
Padergrnone

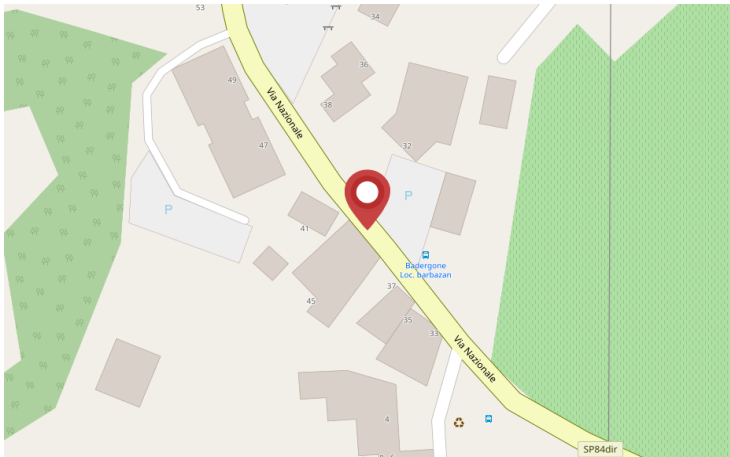

Padergrnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

D.01 - Passo carraio inadeguato
Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.

Asfalto


16 x 1.5 = 24 (Metri quadri)

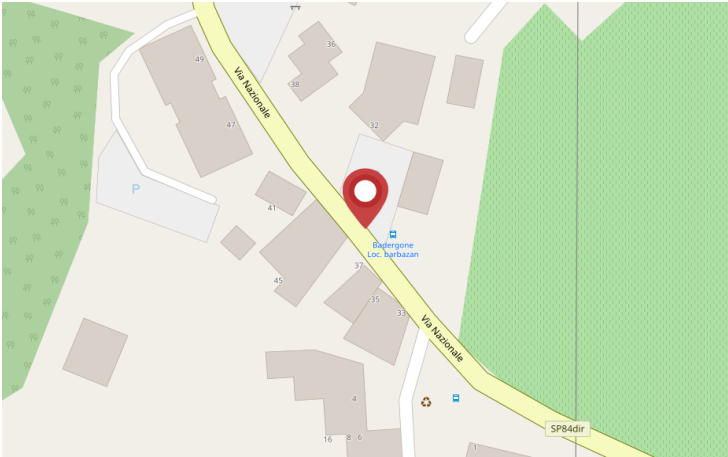ID	068
Località	Padergnone
Indirizzo	 Padergnone - NAZIONALE, via
Tipologia Criticità	H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Descrizione Criticità	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
Materiale	Tipo LogesVetEvolution
Quantificazione intervento	2.1 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

069

Padergnone

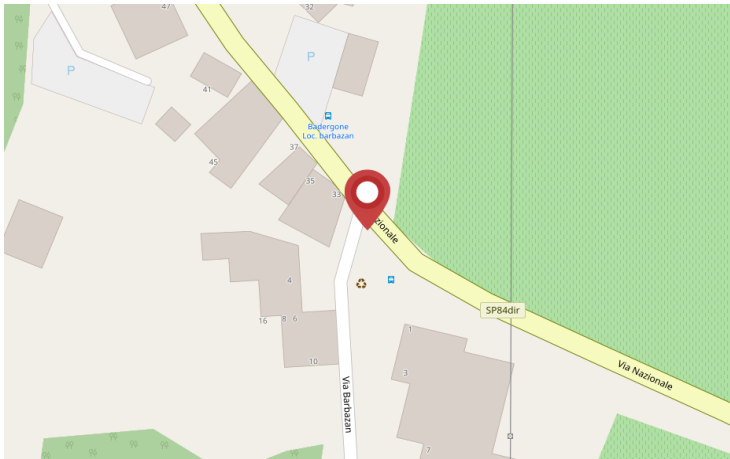

Padergnone - NAZIONALE, via

M.11 - Arredo urbano assente o inadeguato

Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.

Altro materiale

5 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

070
Padergnone

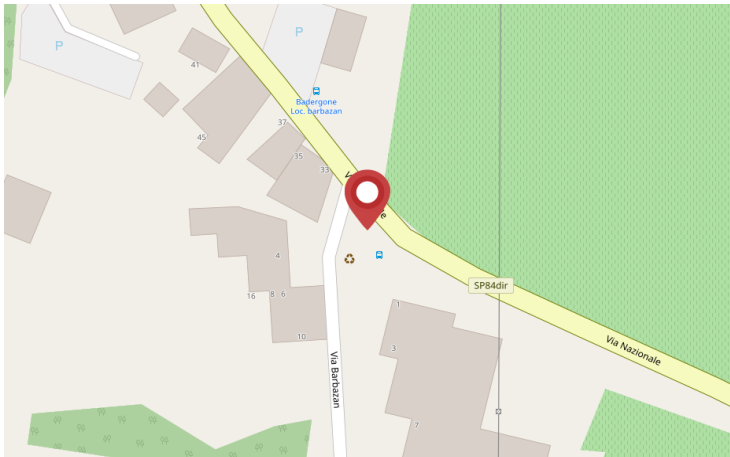

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
Tipo LogesVetEvolution
2.1 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

071
Padergnone

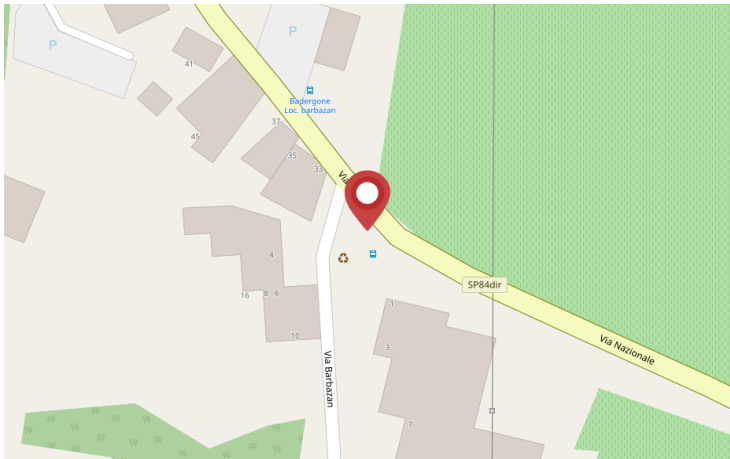

Padergnone - *NAZIONALE, via*

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

Q.01 - *Informazione e comunicazione assente o inadeguata*
Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).
Informazioni acustiche
1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

072
Padergrnone

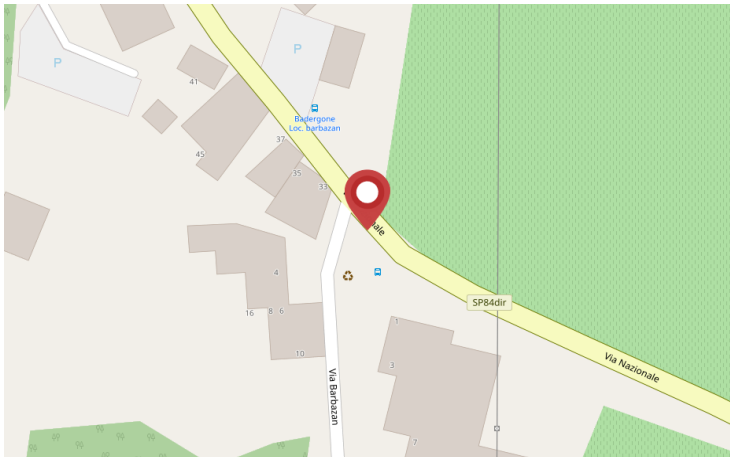

Padergrnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata
Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Asfalto

13 x 1.5 = 19.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

073
Padergnone

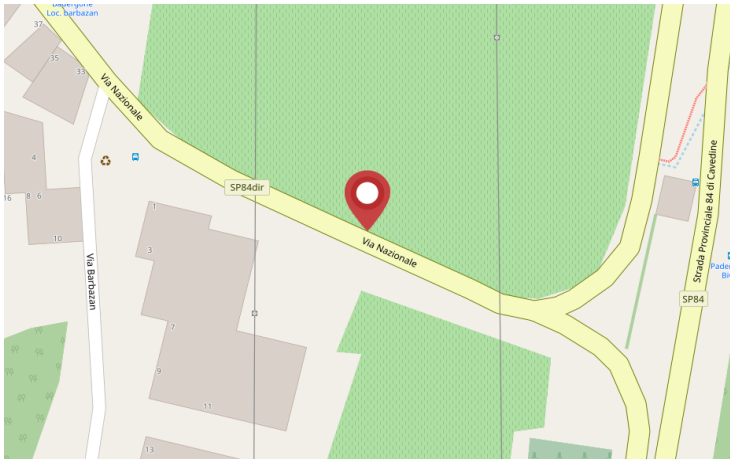

Padergnone - **NAZIONALE**, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata
Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Legno

108 x 1.5 = 162 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

074
Padergnone

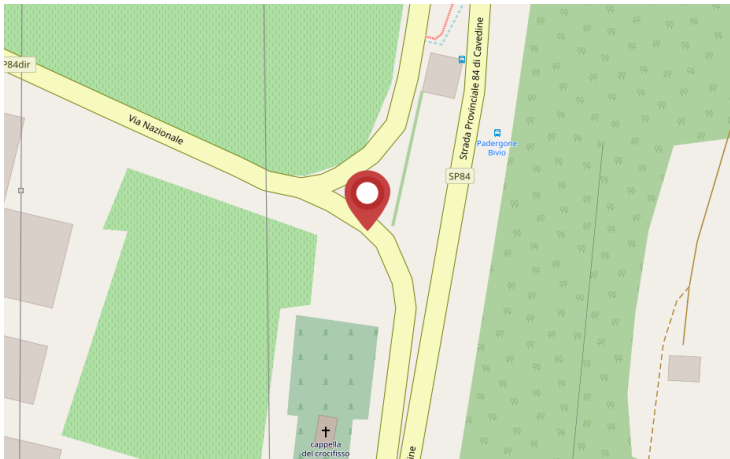

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

G.03 - Dislivello
Gradino minore di 2,5 cm

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione mediante riporto o fresatura.
Asfalto
 $0.5 \times 1.5 = 0.75$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

075
Padergrnone

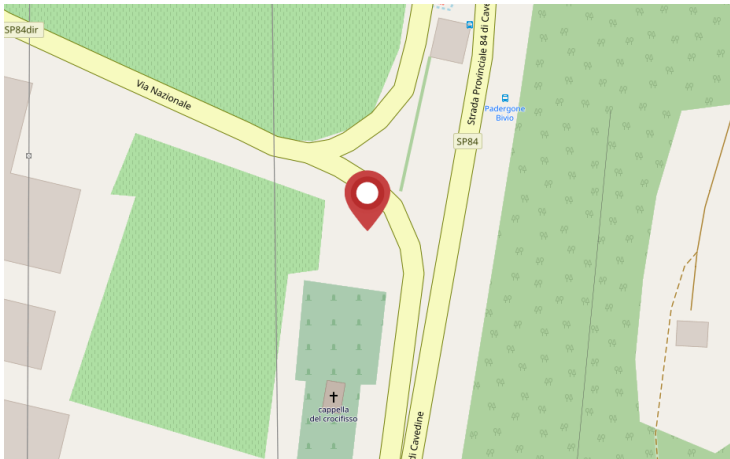

Padergrnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.02 - Pavimentazione inadeguata
Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.


Asfalto

18 x 1.5 = 27 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

076

Padergnone

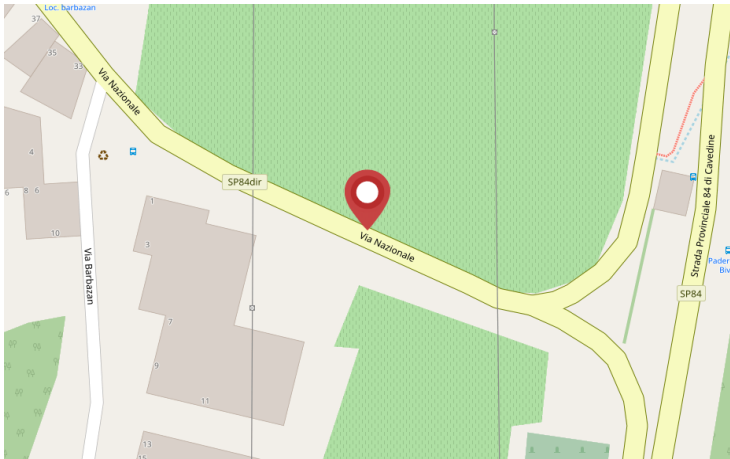

Padergnone - [NAZIONALE](#), via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

P.01 - Vegetazione inadeguata

Vegetazione eccessiva o inadeguata puntuale

Foto

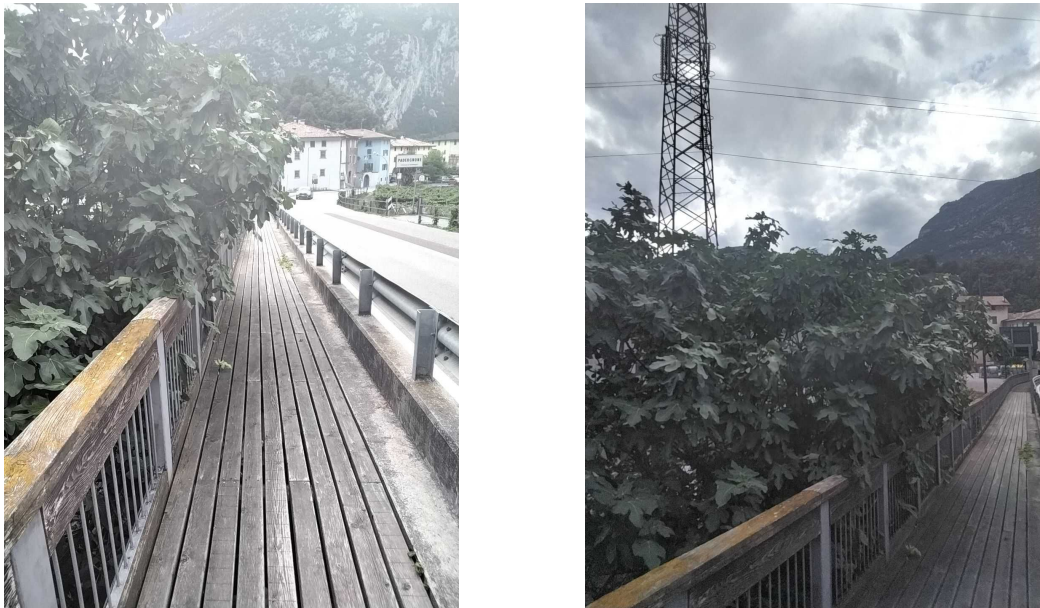


Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo al fine di liberare lo spazio di transito fino all'altezza 220 cm dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso. Intervento puntuale.


Potatura

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

077

Padergnone

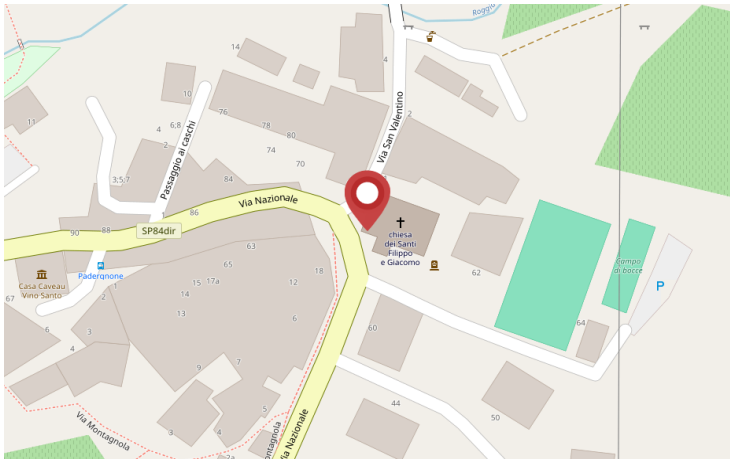

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.04 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso in rilevato

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.

Marciapiede (porfido)

$6 \times 1.1 = 6.6$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

078
Padergnone

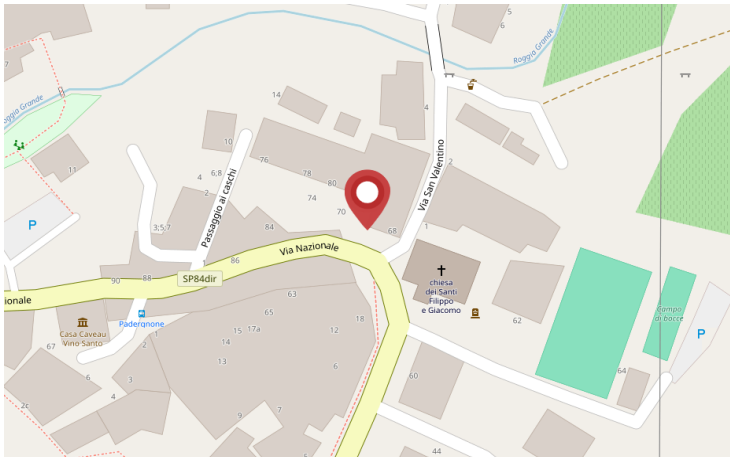

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio
Pendenza trasversale eccessiva

Foto

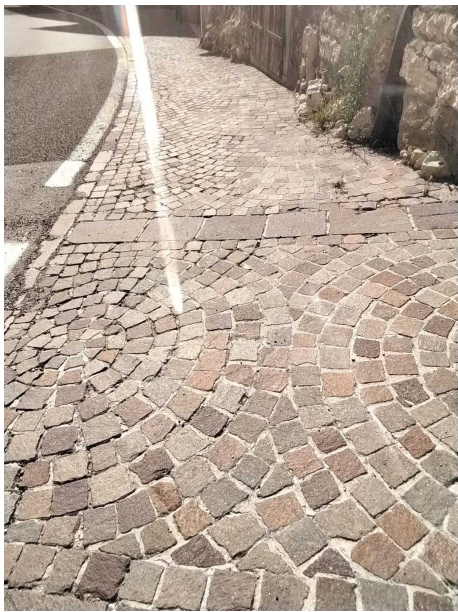


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.

Porfido

10 x 1.2 = 12 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

079
Padergnone

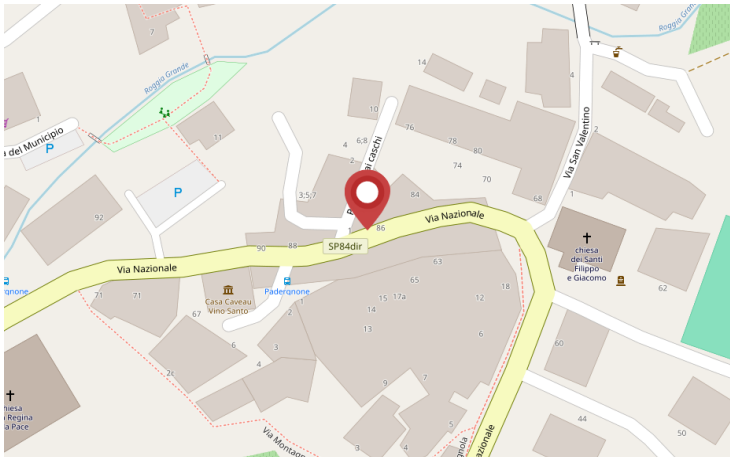

Padergnone - [NAZIONALE, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.01 - Pavimentazione inadeguata
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.


Porfido

0.2 x 0.8 = 0.16 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

080

Padergnone

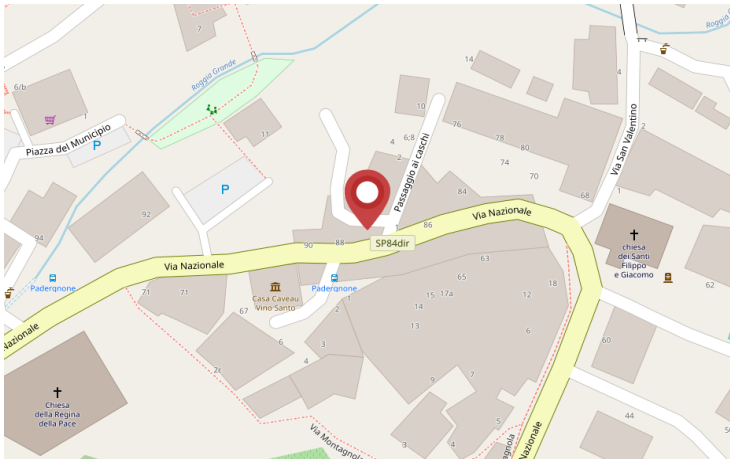

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.02 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.

Porfido

$15 \times 0.3 = 4.5$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

081

Padergnone

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.02 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.


Porfido

$4 \times 0.4 = 1.6$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

082

Padergnone

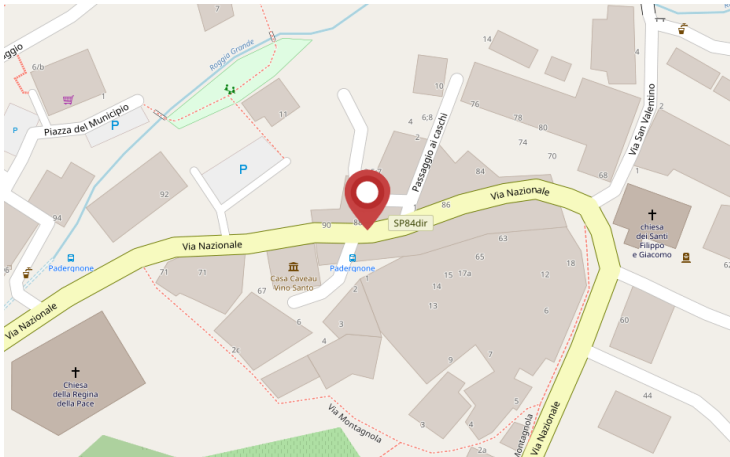

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.


Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico

2.1 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo
Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto
Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

083

Padergnone

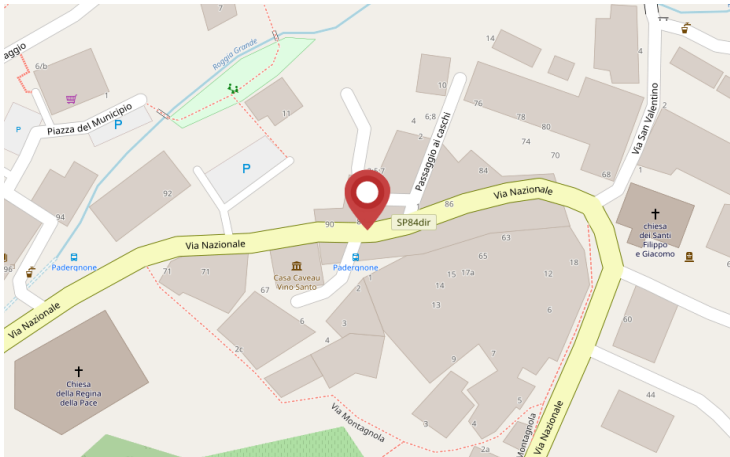

Padergnone - NAZIONALE, via

Q.01 - Informazione e comunicazione assente o inadeguata

Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).


Informazioni acustiche

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

084

Padergnone

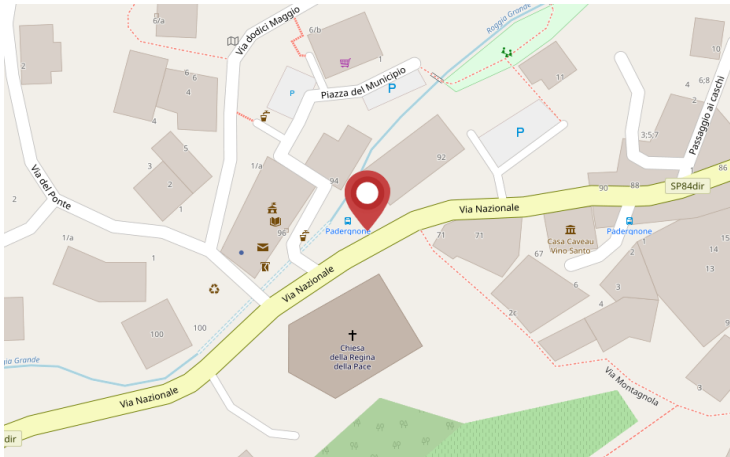

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità
Foto

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento
Note integrative

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Tipo LogesVetEvolution

5.9 (Metri lineari)

Da un lato solo preavviso

ID
Località
Indirizzo

085
Padergnone

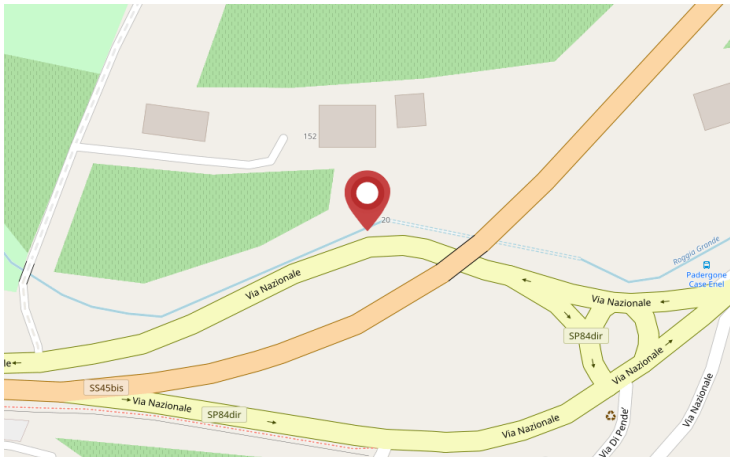

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento

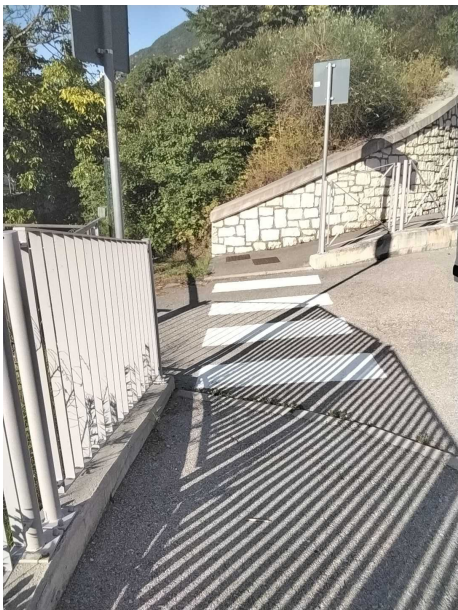


Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebraata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Tipo LogesVetEvolution

4.2 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

086

Padergnone

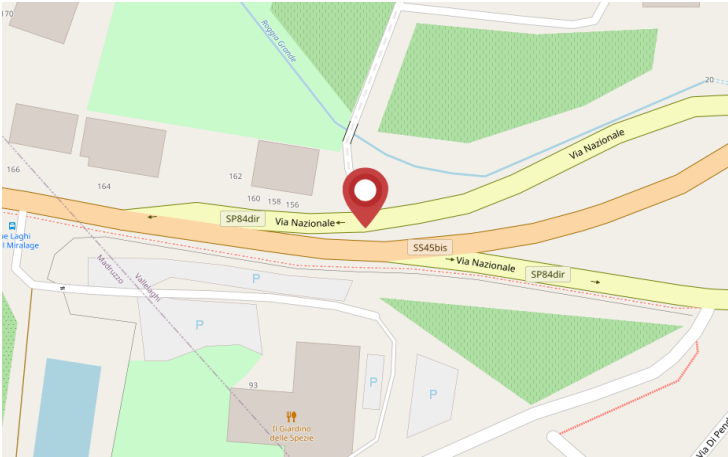

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

6 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

087
Padergnone

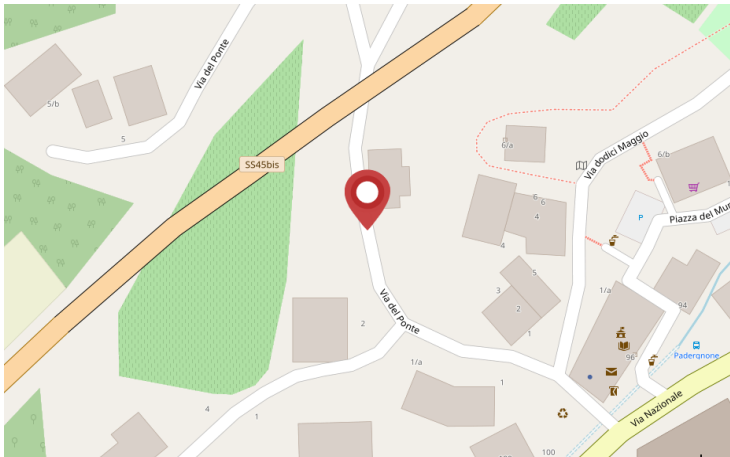

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

B.01 - Raccordo pedonale inadeguato
Raccordo pedonale inadeguato - compresenza pendenze longitudinale e trasversale in prossimità della rampa di raccordo tra il marciapiede e l'attraversamento in carreggiata

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione antisdrucchiolevole, uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm).


Asfalto

12 x 1.1 = 13.2 (Metri quadri)

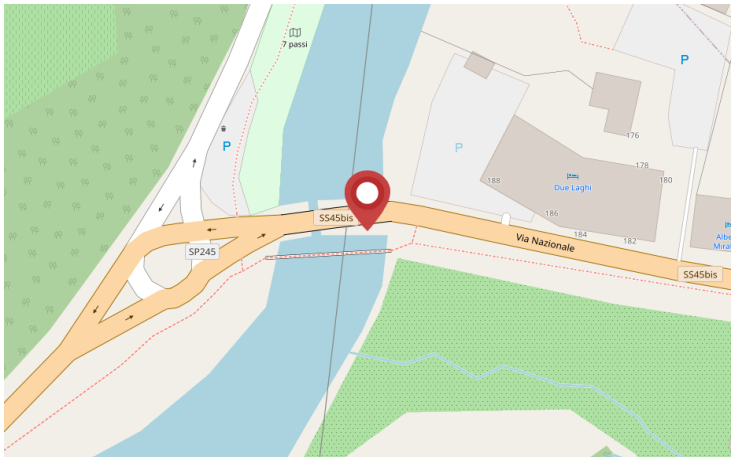ID	088
Località	Padergnone
Indirizzo	 Padergnone - NAZIONALE, via
Tipologia Criticità	A.02 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio
Descrizione Criticità	Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo
Foto	 Foto dell'elemento  Foto d'inquadramento
Descrizione intervento	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare e con contrasto cromatico.
Materiale	Asfalto
Quantificazione intervento	11 x 1.5 = 16.5 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

089
Padergnone

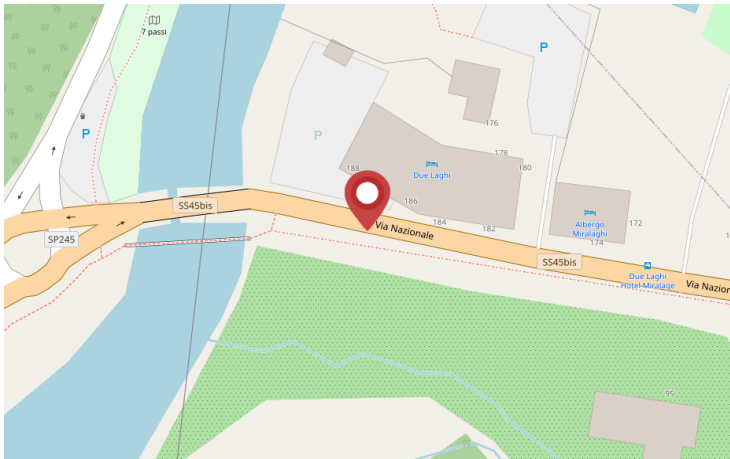

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio
Pendenza trasversale eccessiva

Foto

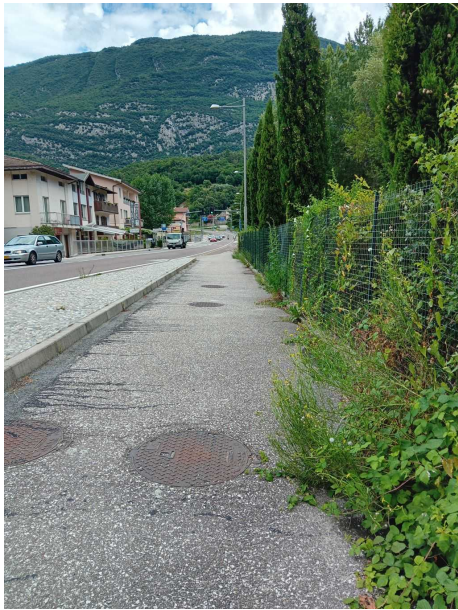


Foto dell'elemento

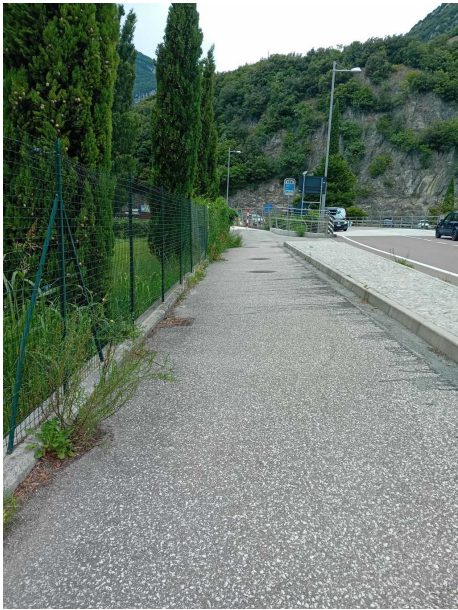


Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
Asfalto
30 x 1.5 = 45 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

090

Padergnone

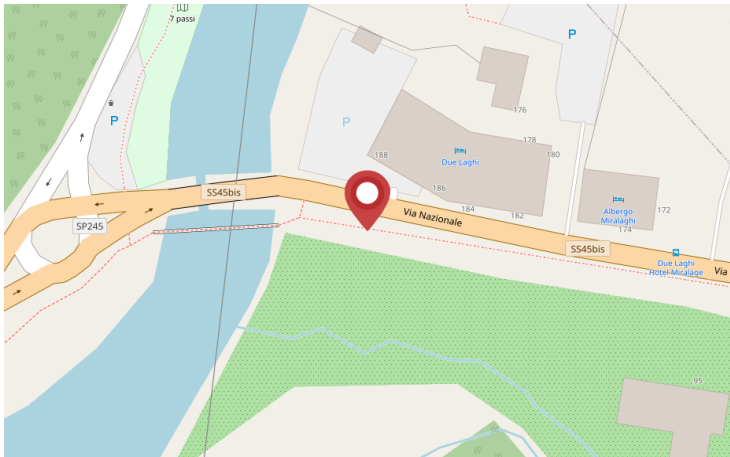

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio

Pendenza trasversale eccessiva

Foto



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.

Asfalto

$5 \times 1,5 = 7,5$ (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

091
Padergnone

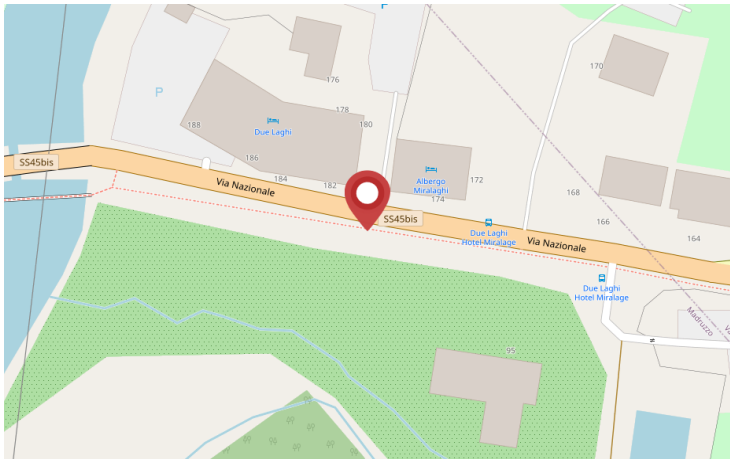

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
Asfalto
1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

092
Padergnone

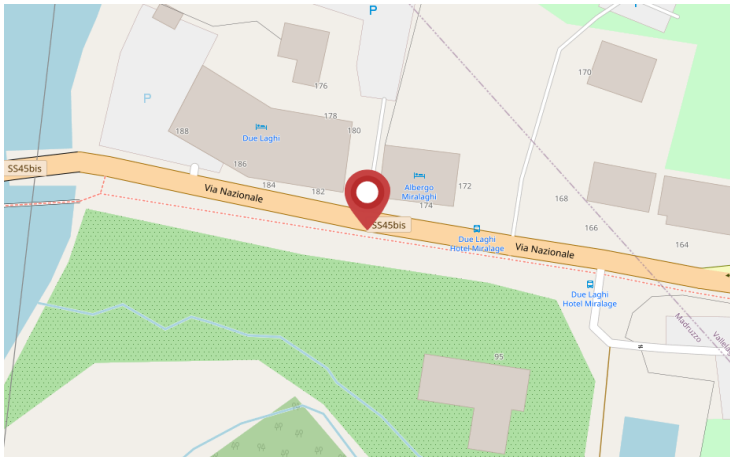

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
Tipo LogesVetEvolution
2.1 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

093
Padergnone

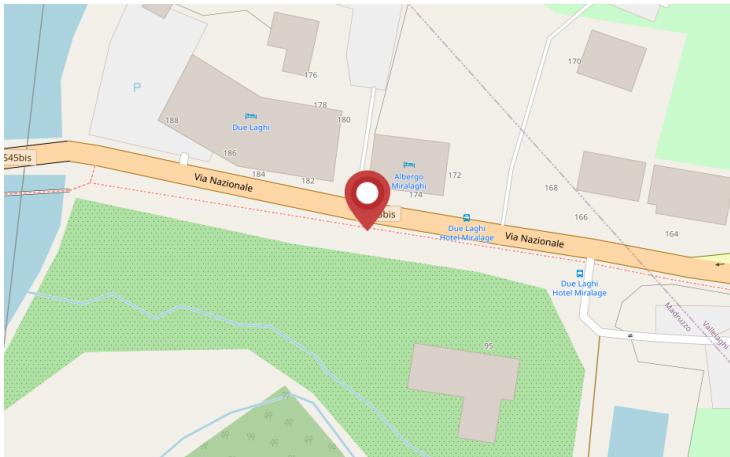

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

Q.01 - Informazione e comunicazione assente o inadeguata
Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche

Foto



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).
Informazioni acustiche
1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

094
Padergnone

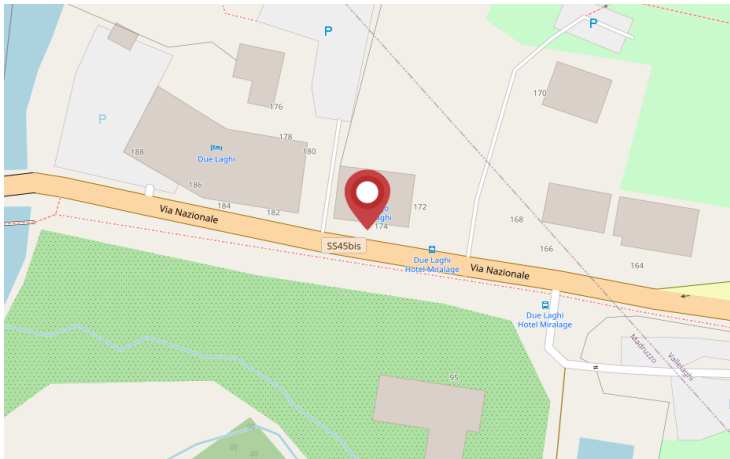

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico

Foto



Foto dell'elemento

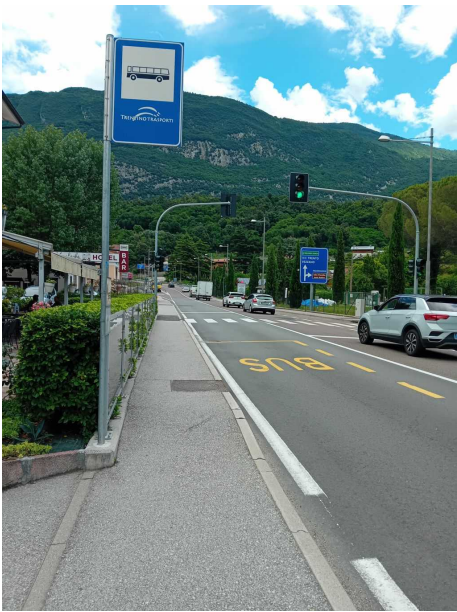



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
Tipo LogesVetEvolution
2.1 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

095
Padergnone

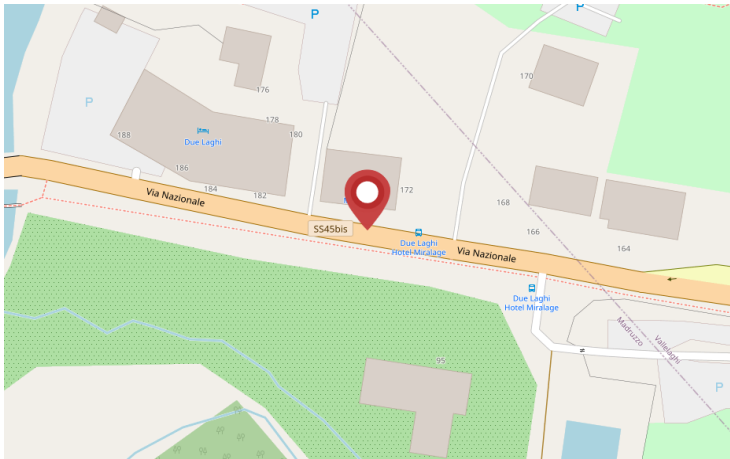

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Tipo LogesVetEvolution

7.2 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

096

Padergnone

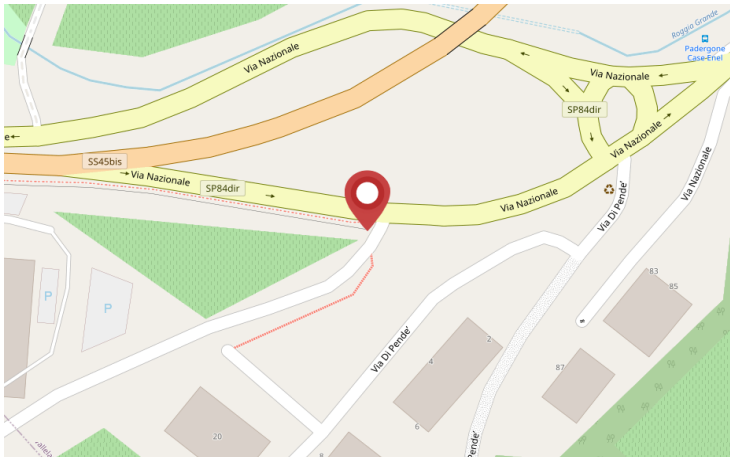

Padergnone - [NAZIONALE, via](#)

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato

Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebrastrade di larghezza minima pari a 250 cm.


Strisce zebrastrade, Tipo LogesVetEvolution

6 x 2.5 = 15 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

097

Padergnone

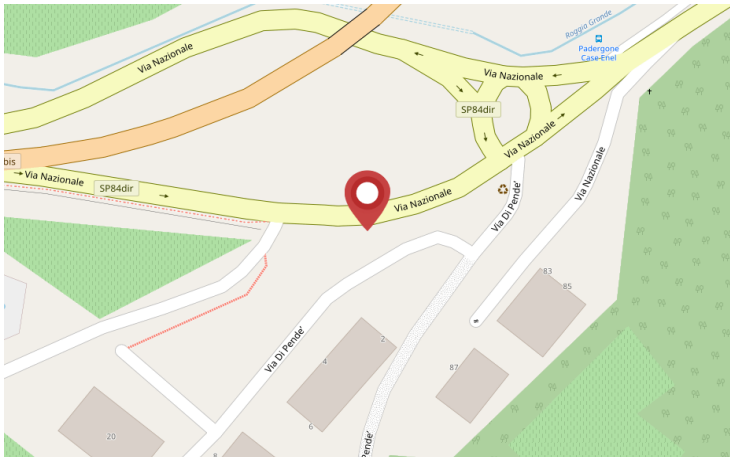

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.04 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso in rilevato

Foto



Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.

Marciapiede (asfalto)

62 x 1.5 = 93 (Metri quadri)

ID
Località
Indirizzo

098
Padergnone

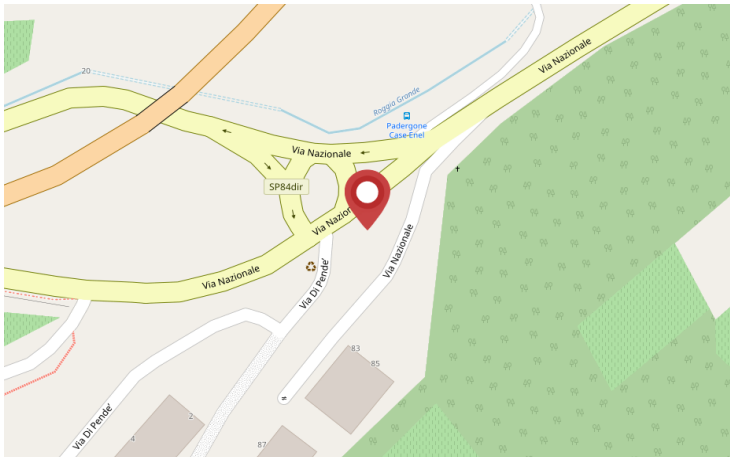

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata
Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
Tipo LogesVetEvolution
2.1 (Metri lineari)

ID
Località
Indirizzo

099

Padergnone

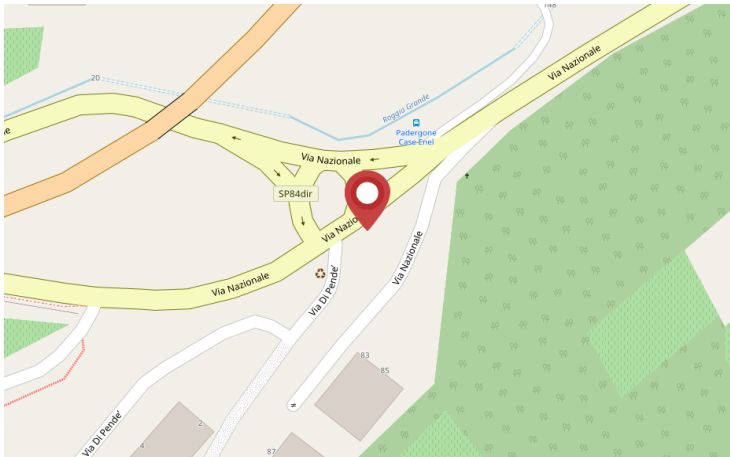

Padergnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

Q.01 - Informazione e comunicazione assente o inadeguata

Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento


Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).

Informazioni acustiche

1 (Numero)

ID
Località
Indirizzo

100
Padergrnone

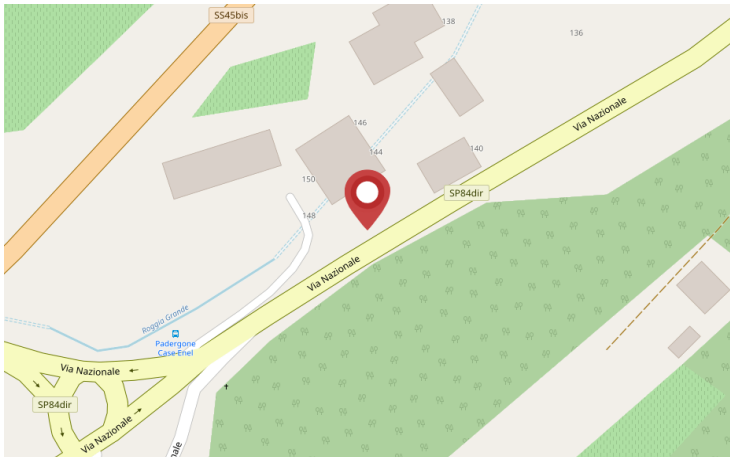

Padergrnone - NAZIONALE, via

Tipologia Criticità
Descrizione Criticità

L.04 - Percorso inadeguato o non protetto
Assenza di percorso in rilevato

Foto

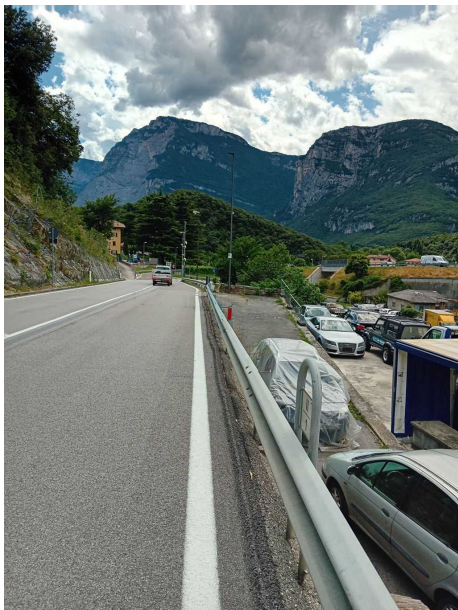


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento
Materiale
Quantificazione intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.

Marciapiede (asfalto)

106 x 1.2 = 127.2 (Metri quadri)