



**COMUNE DI VALLELAGHI**  
Provincia di Trento

# **Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali P.E.B.A.**


## **Schede di rilievo**

**Arch. Urb. Anna Viganò**


con la collaborazione di  
**Arch. Ph.D. Livia Porro**




**SCHEDE 101-200**
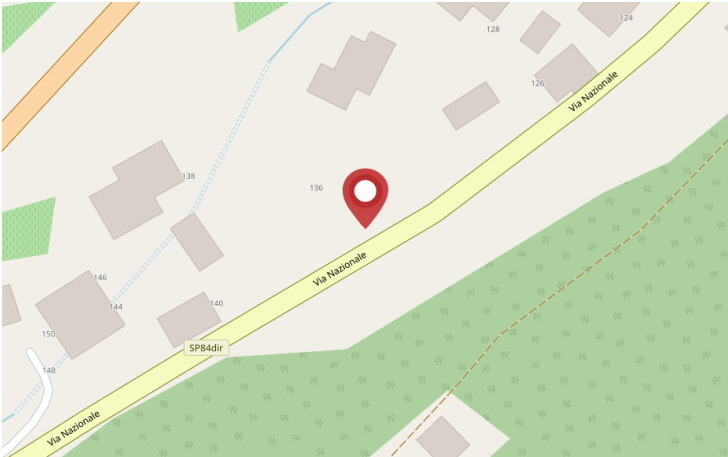
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Località                   | Padergnone                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Indirizzo                  | <br>Padergnone - <i>NAZIONALE, via</i>                                                                                                                                                                                       |
| Tipologia Criticità        | H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrizione Criticità      | Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico                                                                                                                                                                                                   |
| Foto                       | <div><br/>Foto dell'elemento</div> <div><br/>Foto d'inquadramento</div>                                                                   |
| Descrizione intervento     | Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente. |
| Materiale                  | Tipo LogesVetEvolution                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quantificazione intervento | 2.1 (Metri lineari)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

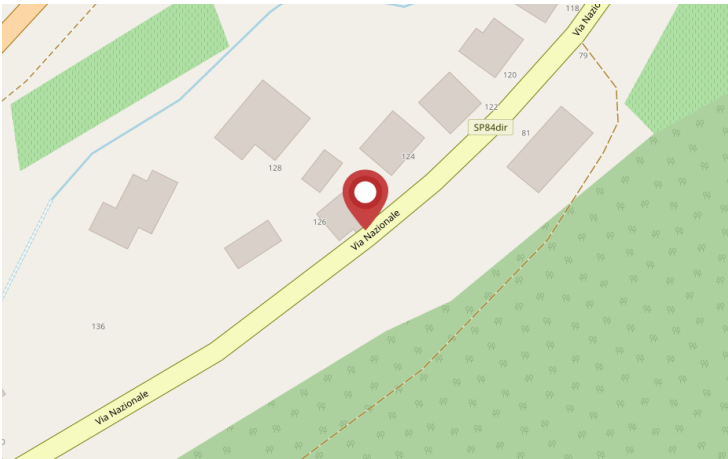


|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 102                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Località                   | Padergnone                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indirizzo                  | <br>Padergnone - <a href="#">NAZIONALE, via</a>                                                                                                                                          |
| Tipologia Criticità        | N.01 - Pavimentazione inadeguata                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione Criticità      | Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa                                                                                                                                                          |
| Foto                       | <div><br/>Foto dell'elemento</div> <div><br/>Foto d'inquadramento</div>                               |
| Descrizione intervento     | Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. |
| Materiale                  | Asfalto                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quantificazione intervento | $35 \times 1.2 = 42$ (Metri quadri)                                                                                                                                                                                                                                        |
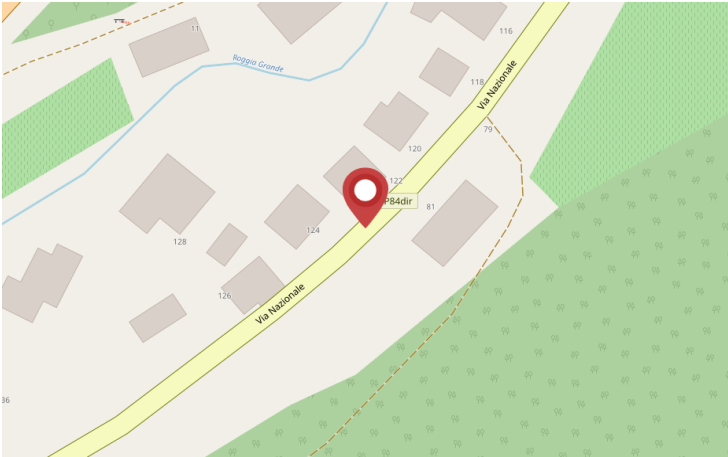
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 103                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Località                   | Padergnone                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indirizzo                  | <br>Padergnone - <a href="#">NAZIONALE, via</a>                                                                                                                                          |
| Tipologia Criticità        | N.01 - Pavimentazione inadeguata                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione Criticità      | Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa                                                                                                                                                          |
| Foto                       | <div></div> <div>Foto dell'elemento</div> <div>Foto d'inquadramento</div>                             |
| Descrizione intervento     | Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. |
| Materiale                  | Asfalto                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quantificazione intervento | 3 x 1.5 = 4.5 (Metri quadri)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Note integrative           | Conteggiate due sconessioni sul tratto                                                                                                                                                                                                                                     |

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

104

Padergnone

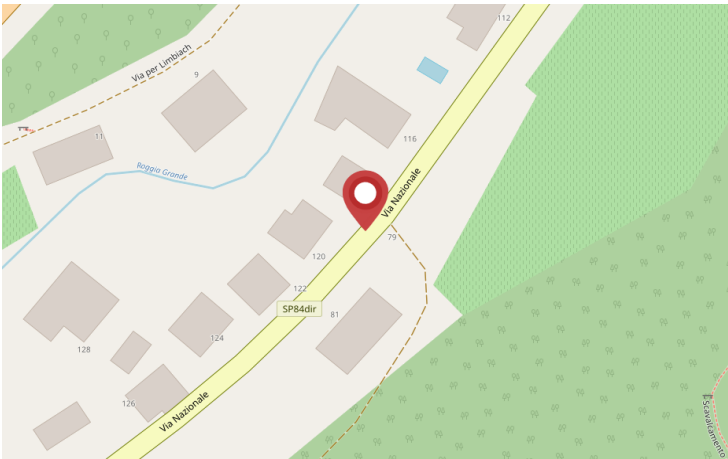

Padergnone - [NAZIONALE, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

N.03 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Asfalto

2 (Numero)

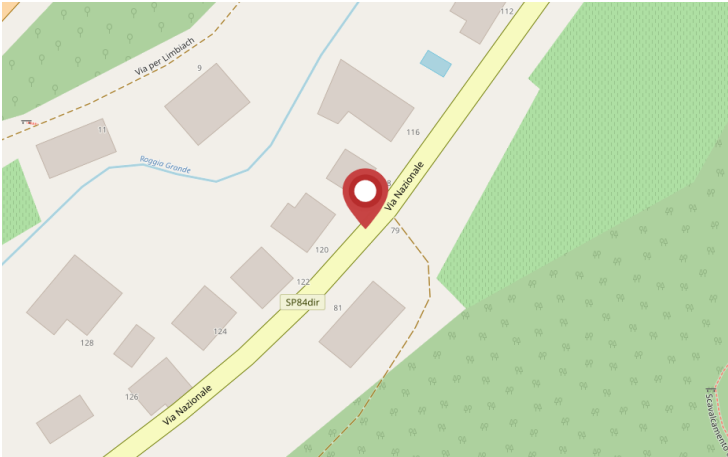


|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 105                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Località                   | Padergnone                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indirizzo                  | <br>Padergnone - <a href="#">NAZIONALE</a> , via                                                                                                                                         |
| Tipologia Criticità        | N.01 - Pavimentazione inadeguata                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione Criticità      | Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa                                                                                                                                                          |
| Foto                       | <div><br/>Foto dell'elemento</div> <div><br/>Foto d'inquadramento</div>                               |
| Descrizione intervento     | Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. |
| Materiale                  | Asfalto                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quantificazione intervento | 17 x 1.5 = 25.5 (Metri quadri)                                                                                                                                                                                                                                             |

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

106

Padergnone

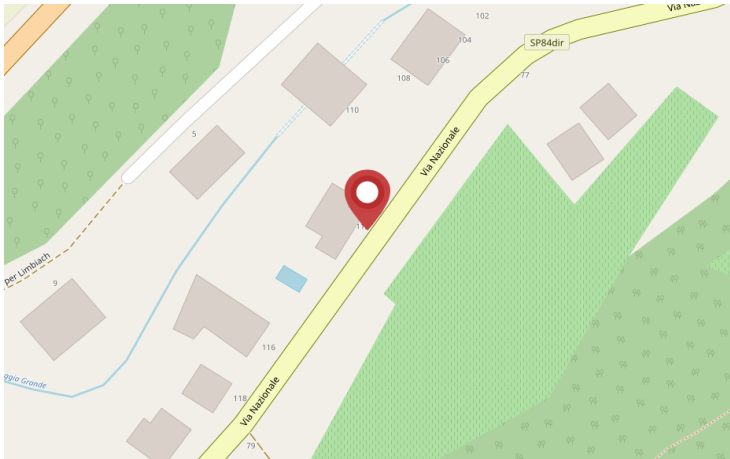

Padergnone - [NAZIONALE, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

P.02 - Vegetazione inadeguata

Vegetazione eccessiva o inadeguata lineare

|      |
|------|
| Foto |
|------|





|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |


Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo al fine di liberare lo spazio di transito fino all'altezza 220 cm dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso. Intervento lineare.

Altro materiale

55 (Metri lineari)

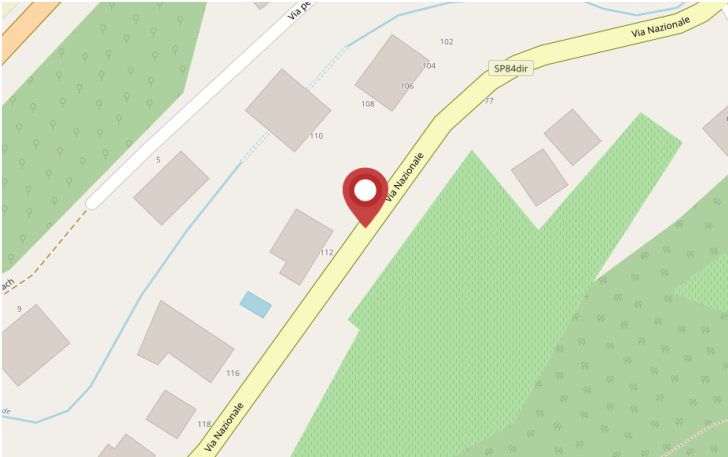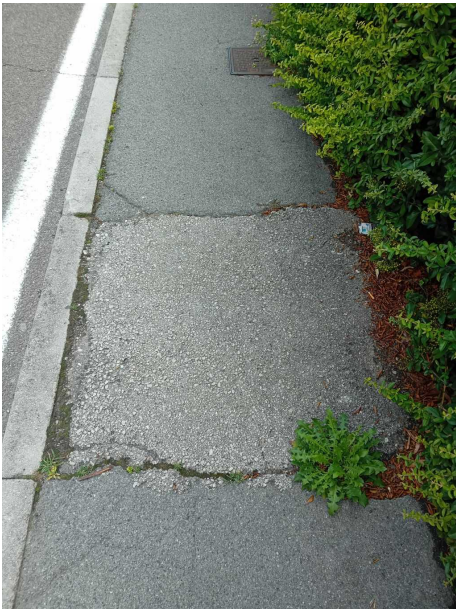

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 107                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Località                   | Padergnone                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indirizzo                  | <br>Padergnone - <a href="#">NAZIONALE</a> , via                                                                                                                                         |
| Tipologia Criticità        | N.01 - Pavimentazione inadeguata                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione Criticità      | Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa                                                                                                                                                          |
| Foto                       | <div><br/>Foto dell'elemento</div> <div><br/>Foto d'inquadramento</div>                               |
| Descrizione intervento     | Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. |
| Materiale                  | Asfalto                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quantificazione intervento | 1.2 x 1.2 = 1.44 (Metri quadri)                                                                                                                                                                                                                                            |

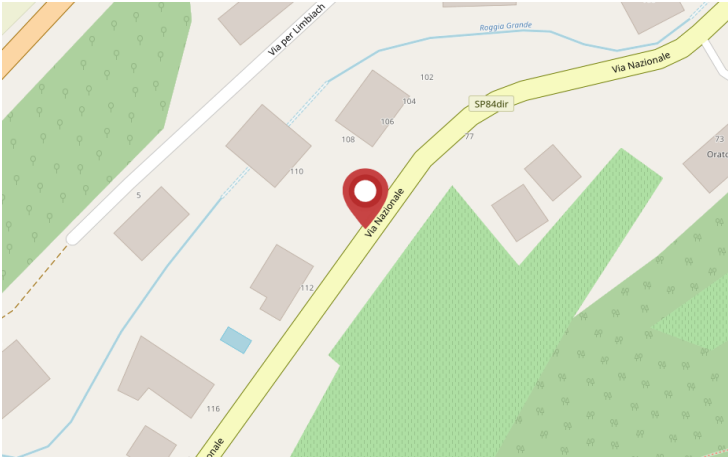
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 108                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Località                   | Padergnone                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indirizzo                  | <br>Padergnone - NAZIONALE, via                                                                                                                                                            |
| Tipologia Criticità        | D.02 - Passo carraio inadeguato                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrizione Criticità      | Passo carraio inadeguato per pendenza longitudinale delle rampe laterali                                                                                                                                                                                                     |
| Foto                       | <div></div> <div>Foto dell'elemento</div> <div>Foto d'inquadramento</div>                               |
| Descrizione intervento     | Adeguamento passo carraio da mantenersi alla quota del piano carrabile, attraverso la realizzazione di rampe di raccordo al percorso pedonale esistente con pendenza del 5% (massima 8%). La porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di larghezza minima 120 cm. |
| Materiale                  | Asfalto                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Quantificazione intervento | 6 x 1.2 = 7.2 (Metri quadri)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Note integrative           | Attenzione alla pavimentazione                                                                                                                                                                                                                                               |



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

109

Padergnone

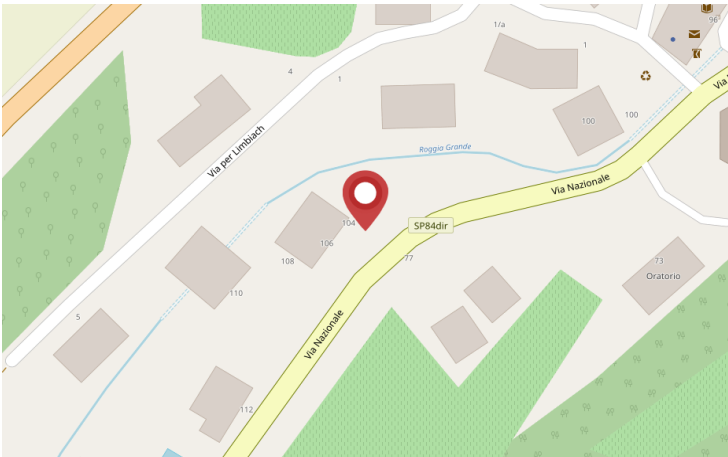

Padergnone - [NAZIONALE, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

D.02 - Passo carraio inadeguato

Passo carraio inadeguato per pendenza longitudinale delle rampe laterali

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Adeguamento passo carraio da mantenersi alla quota del piano carrabile, attraverso la realizzazione di rampe di raccordo al percorso pedonale esistente con pendenza del 5% (massima 8%). La porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di larghezza minima 120 cm.

Asfalto


2 x 1.2 = 2.4 (Metri quadri)

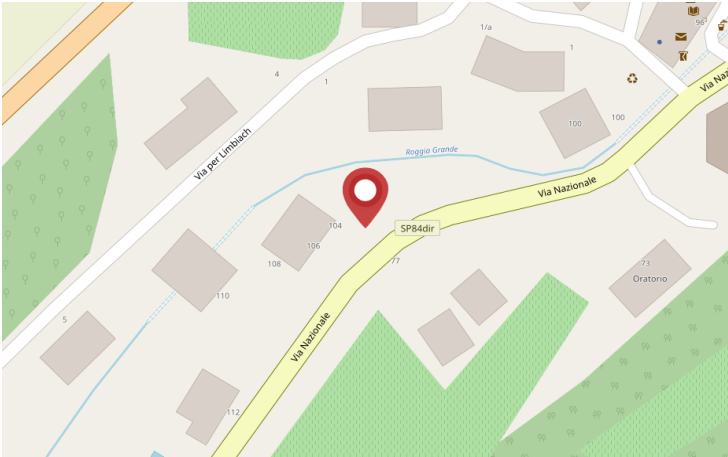

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 110                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Località                   | Padergnone                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indirizzo                  |                                                                                                                                                                                          |
| Tipologia Criticità        | N.01 - Pavimentazione inadeguata                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione Criticità      | Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa                                                                                                                                                          |
| Foto                       | <div></div>                                                                                           |
| Descrizione intervento     | Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. |
| Materiale                  | Asfalto                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quantificazione intervento | 1.5 x 1.2 = 1.8 (Metri quadri)                                                                                                                                                                                                                                             |

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

111  
Padergnone

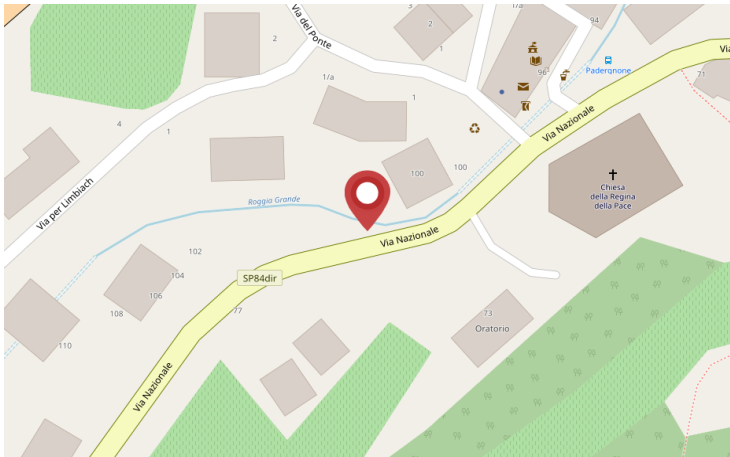

Padergnone - NAZIONALE, via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

N.01 - Pavimentazione inadeguata  
Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa

|      |
|------|
| Foto |
|------|



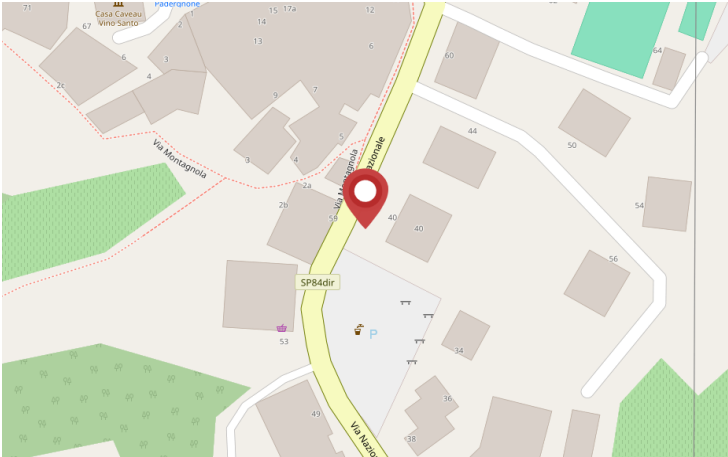
Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |


Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.  
Asfalto  
 $0.5 \times 1.2 = 0.6$  (Metri quadri)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Località                   | Padergrnone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indirizzo                  | <div></div> <p>Padergrnone - <a href="#">NAZIONALE</a>, via</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipologia Criticità        | H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descrizione Criticità      | Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Foto                       | <div><div><p>Foto dell'elemento</p></div><div><p>Foto d'inquadramento</p></div></div>                                                                                                                                                                                                             |
| Descrizione intervento     | Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo. |
| Materiale                  | Tipo LogesVetEvolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quantificazione intervento | 6.6 (Metri lineari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

113  
Padergnone

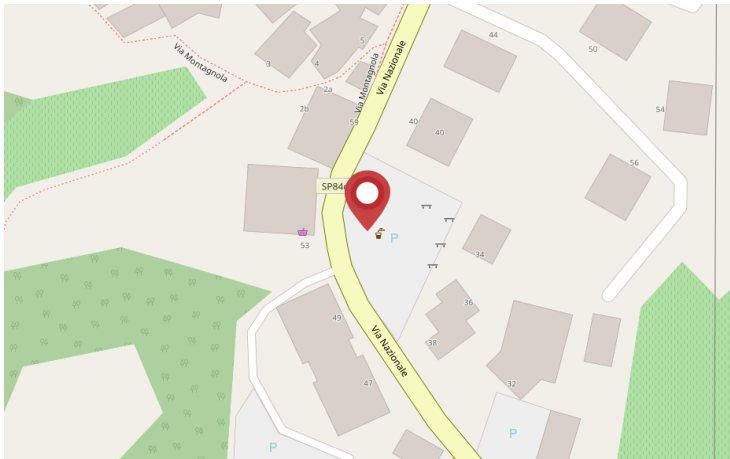

Padergnone - [NAZIONALE, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.04 - Percorso inadeguato o non protetto  
Assenza di percorso in rilevato

|      |
|------|
| Foto |
|------|

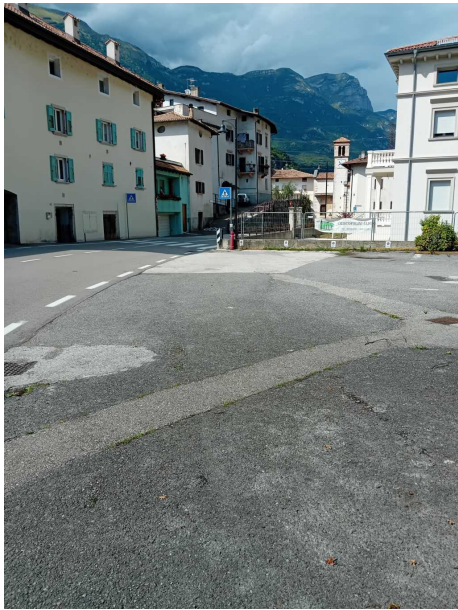


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.


Marciapiede (asfalto)

55 x 1.5 = 82.5 (Metri quadri)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

114

Padergnone

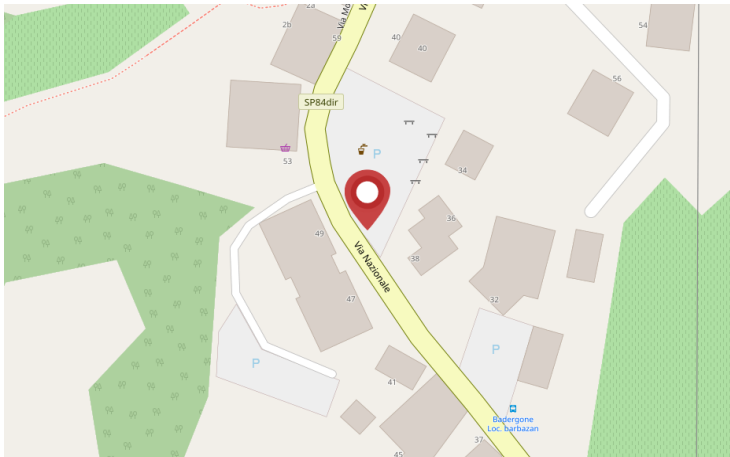

Padergnone - NAZIONALE, via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

|      |
|------|
| Foto |
|------|

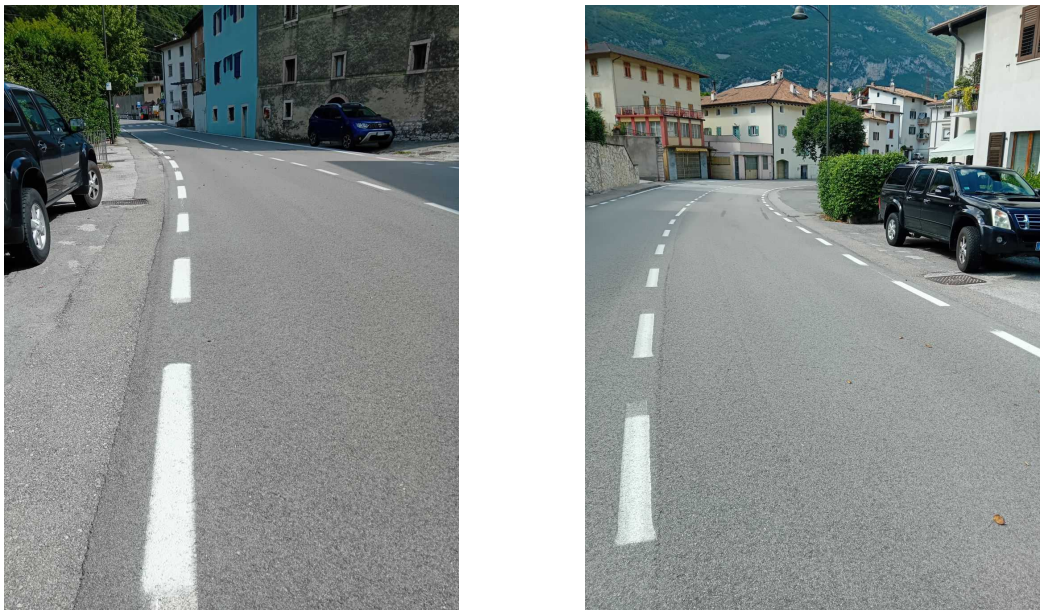


Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento


|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |
| Note integrative           |

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice

22 (Metri lineari)

Attenzione alla pavimentazione

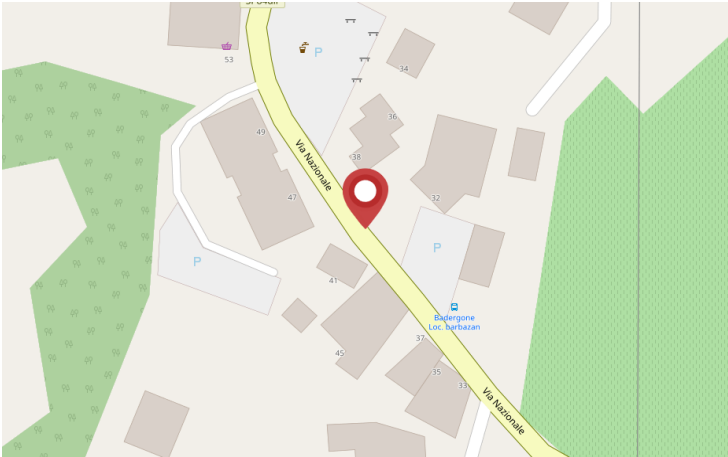
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 115                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Località                   | Padergnone                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indirizzo                  |                                                                                                                                                                                          |
| Tipologia Criticità        | N.01 - Pavimentazione inadeguata                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione Criticità      | Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa                                                                                                                                                          |
| Foto                       | <div></div>                                                                                           |
| Descrizione intervento     | Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. |
| Materiale                  | Asfalto                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quantificazione intervento | 13 x 1.5 = 19.5 (Metri quadri)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Note integrative           | Attenzione alla pavimentazione                                                                                                                                                                                                                                             |



|                            |
|----------------------------|
| ID                         |
| Località                   |
| Indirizzo                  |
| Tipologia Criticità        |
| Descrizione Criticità      |
| Foto                       |
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

116

Padergrnone

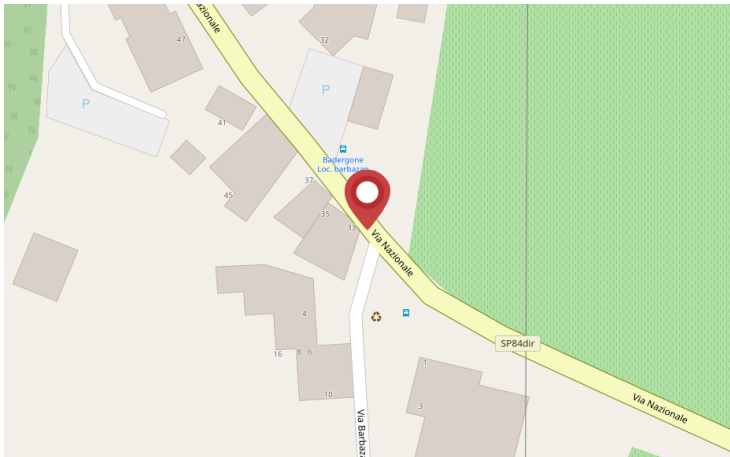

Padergrnone - NAZIONALE, via

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale





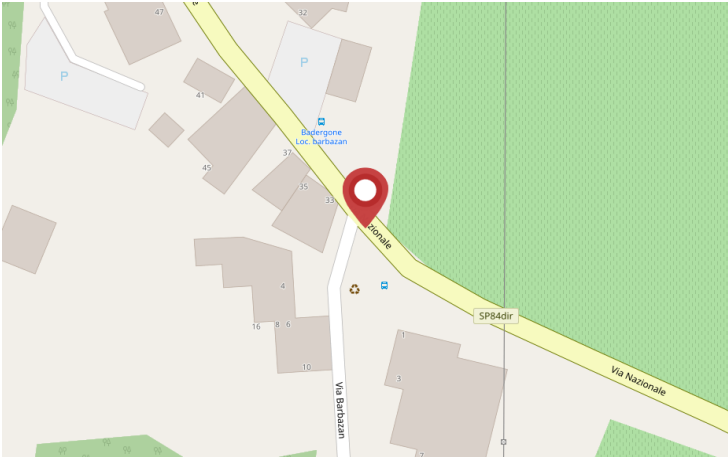
Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution


6 (Metri lineari)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 117                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Località                   | Padergrnone                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indirizzo                  | <div></div> <p>Padergrnone - <a href="#">NAZIONALE</a>, via</p>                                                                                                                |
| Tipologia Criticità        | H.06 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata                                                                                                                                                                                                          |
| Descrizione Criticità      | Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti;                                                                                                                                            |
| Foto                       | <div><div><p>Foto dell'elemento</p></div><div><p>Foto d'inquadramento</p></div></div>       |
| Descrizione intervento     | Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi). |
| Materiale                  | Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico                                                                                                                                                                                           |
| Quantificazione intervento | 7 (Metri lineari)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Note integrative           | Come linea di orientamento all'attraversamento pedonale, oggi in diagonale                                                                                                                                                                                       |

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

118

Padergnone

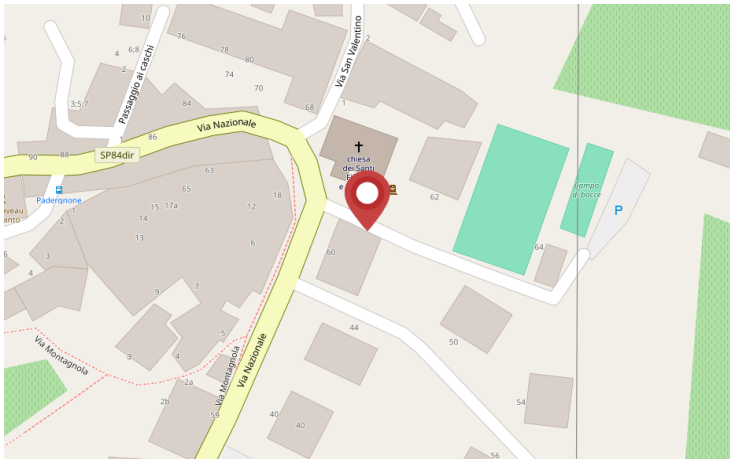

Padergnone - NAZIONALE, via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento

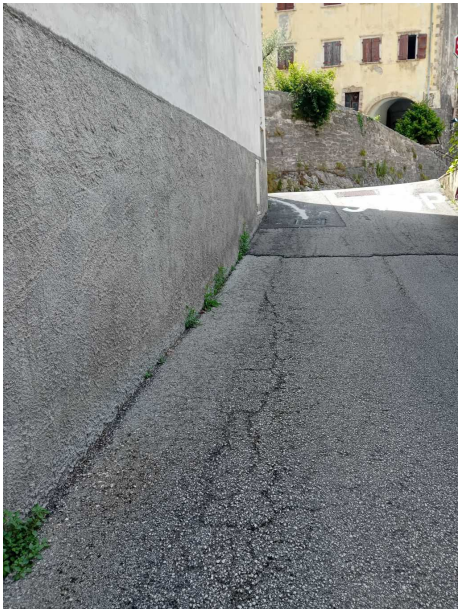


Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |
| Note integrative           |

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice

45 (Metri lineari)


Attenzione alla pavimentazione



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

119

Padergrnone

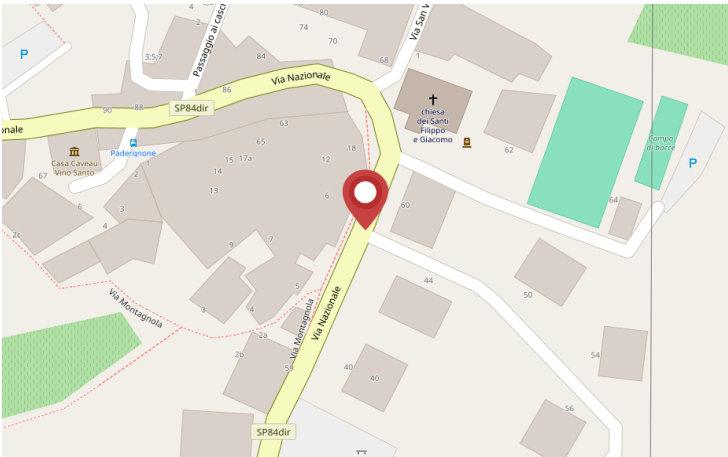

Padergrnone - NAZIONALE, via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

N.01 - Pavimentazione inadeguata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |


Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Asfalto

0.5 x 1.5 = 0.75 (Metri quadri)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

120  
Padergnone

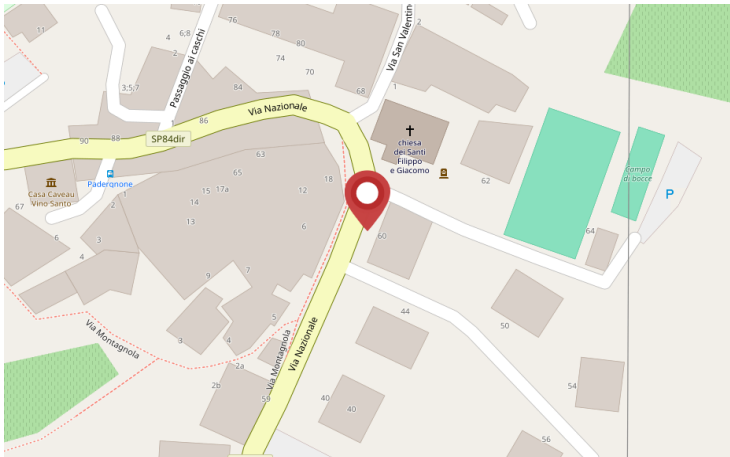

Padergnone - NAZIONALE, via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.04 - Percorso inadeguato o non protetto  
Assenza di percorso in rilevato

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.


Marciapiede (asfalto)

21 x 1.2 = 25.2 (Metri quadri)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

121

Padergnone

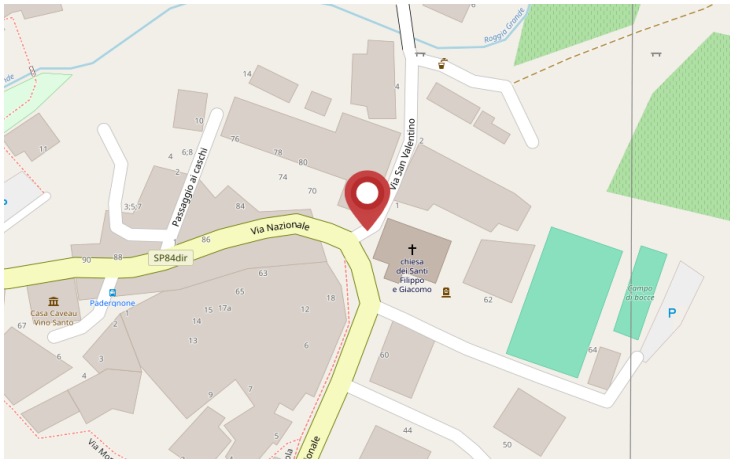

Padergnone - NAZIONALE, via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.12 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso in parcheggio

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |
| Note integrative           |

Delimitazione di porzione del percorso pedonale in area destinata a parcheggio tramite realizzazione di zebraure su pavimentazione. In particolare i materiali dovranno: - essere tali da renderle visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; - essere antisdrucciolevoli; - non sporgere piu' di 3 mm dal piano della pavimentazione.

Strisce zebraate

17 x 1.5 = 25.5 (Metri quadri)


Aggiungere borchie. Compreso attraversamento di Via San Valentino



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

122

Padergnone

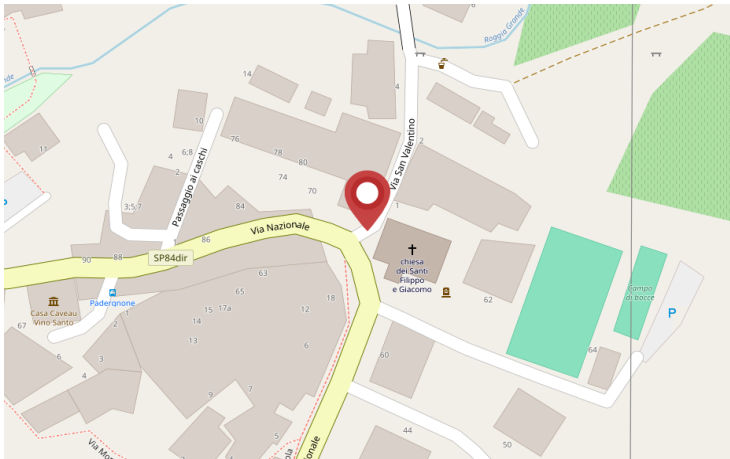

Padergnone - NAZIONALE, via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.12 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di protezione del percorso pedonale

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Realizzazione di sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.


Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico

17 (Metri lineari)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

123

Padergnone

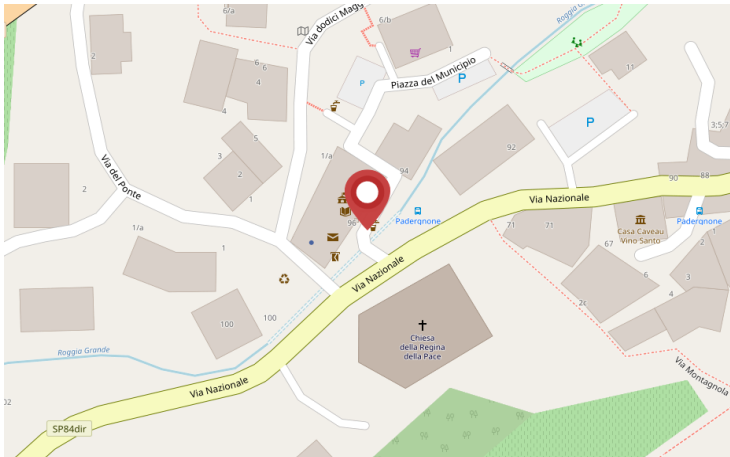A map of the town of Padergnone. A red location pin is placed on Via Nazionale, near the intersection with Piazza del Municipio. The map shows various streets including Via del Ponte, Via Sedici Marzo, Via Nazionale, Via Montagnola, and Via della Pace. Landmarks like the Chiesa della Regina della Pace and Casa Cavallotti are also visible.

Padergnone - NAZIONALE, via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

M.01 - Arredo urbano assente o inadeguato

Modello di fontanella non accessibile o assente

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento



|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |
| Note integrative           |

Inserimento di nuova fontanella o sostituzione dell'esistente con un modello di uso comodo per tutti i fruitori.

Altro materiale

1 (Numero)

In aggiunta alla fontana esistente

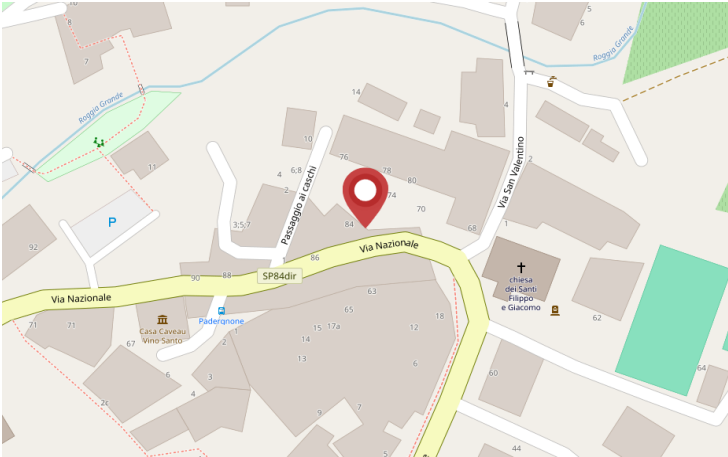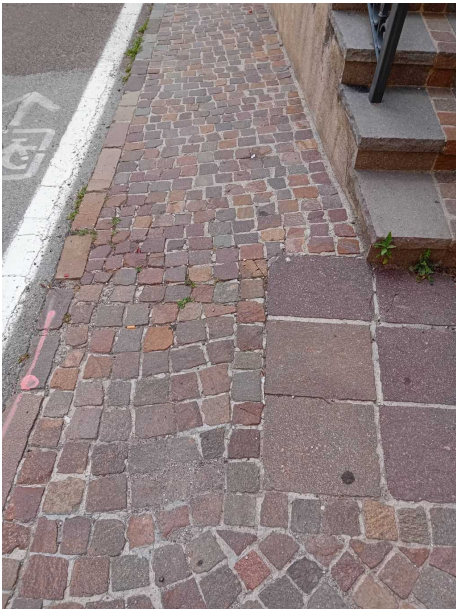
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 124                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Località                   | Padergnone                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indirizzo                  | <br><i>Padergnone - NAZIONALE, via</i>                                                                                                                                                          |
| Tipologia Criticità        | N.01 - Pavimentazione inadeguata                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrizione Criticità      | <i>Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa</i>                                                                                                                                                          |
| Foto                       | <div><br/><i>Foto dell'elemento</i></div> <div><br/><i>Foto d'inquadramento</i></div>                        |
| Descrizione intervento     | <i>Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.</i> |
| Materiale                  | Porfido                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quantificazione intervento | 1 x 1 = 1 (Metri quadri)                                                                                                                                                                                                                                                          |



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

125

Padergnone

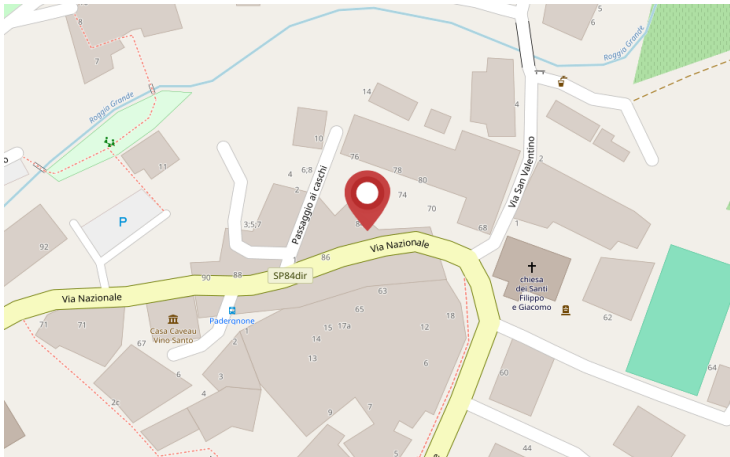

Padergnone - NAZIONALE, via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.02 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.


Porfido

$18 \times 0.45 = 8.1$  (Metri quadri)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

126

Padergnone

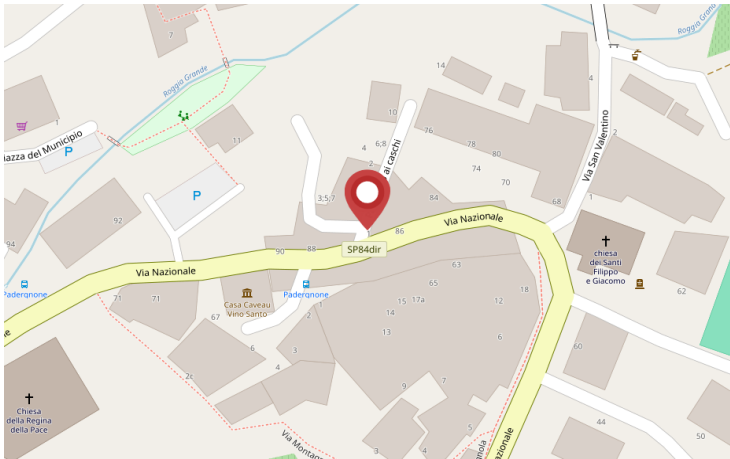

Padergnone - [NAZIONALE](#), via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

E.03 - Ostacolo

Ostacolo da schermare e segnalare (cassetta postale/impianto semaforico/palo di illuminazione/parchimetro/pensilina)

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |
| Note integrative           |

Schermatura dell'ostacolo (es.: transennatura, applicazione di pannello o striscia di materiale a elevata elasticità ed assorbimento d'urto, etc. per la protezione dagli spigoli vivi) e segnalazione dello stesso a quota piano di calpestio (intercettibile da bastone bianco/tatto plantare).

Altro materiale


1 (Numero)

Scala pericolosa

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

127

Padergnone

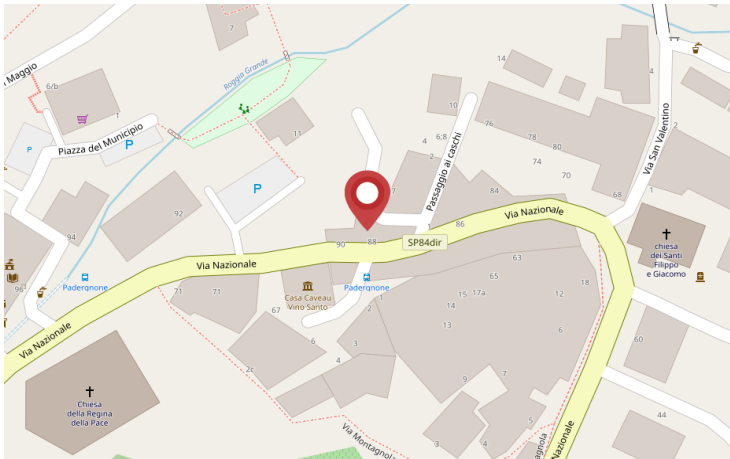

Padergnone - NAZIONALE, via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

A.02 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio

Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 ml la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare e con contrasto cromatico.

Porfido

3 x 0.9 = 2.7 (Metri quadri)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

128

Padergnone

Padergnone - NAZIONALE, via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.02 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.

Porfido

$20 \times 0.5 = 10$  (Metri quadri)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

129

Padergnone

Padergnone - NAZIONALE, via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |
| Foto                  |

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


Tipo LogesVetEvolution

3.9 (Metri lineari)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

130

Padergnone

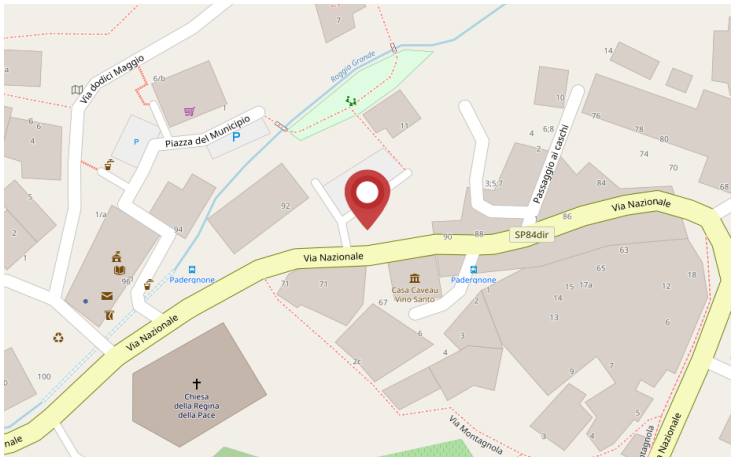

Padergnone - NAZIONALE, via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.02 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.


Porfido

18 x 0.4 = 7.2 (Metri quadri)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

131  
*Padergnone*

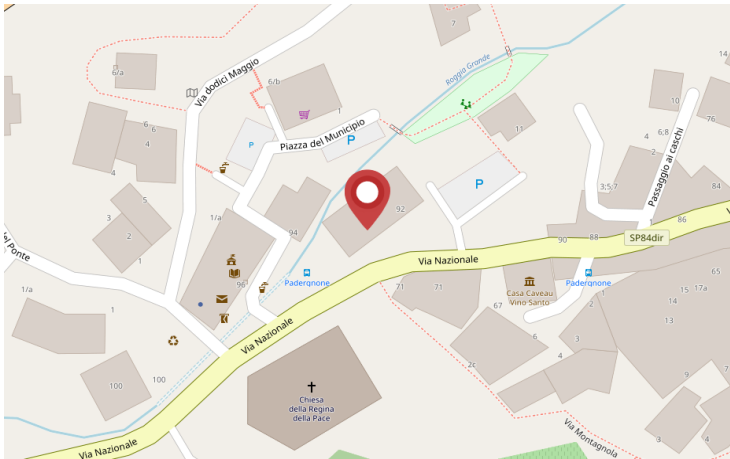


*Padergnone - NAZIONALE, via*


|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

*N.05 - Pavimentazione inadeguata*  
*Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature*

|      |
|------|
| Foto |
|------|

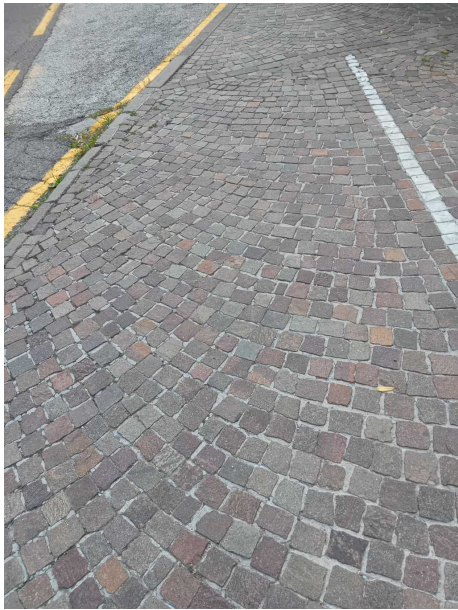

*Foto dell'elemento*

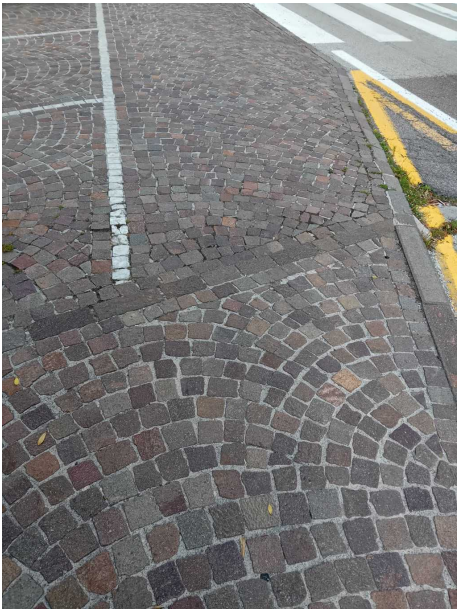

*Foto d'inquadramento*


|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

*Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.*  
*Sigillante per fugature*  
*6 x 1.5 = 9 (Metri quadri)*

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

132

Padergnone

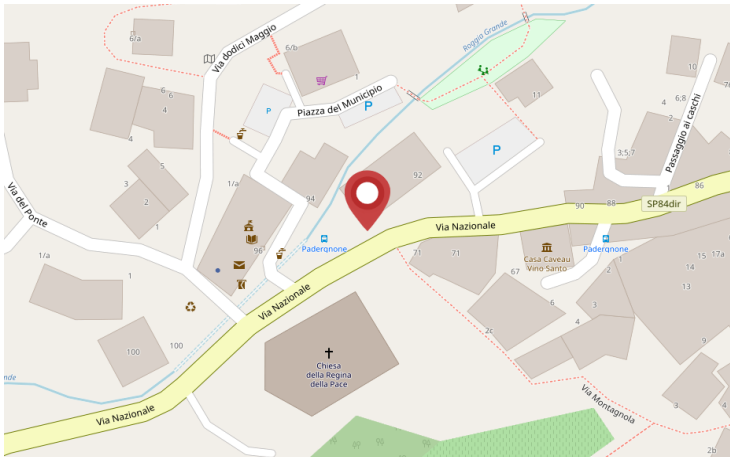

Padergnone - NAZIONALE, via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.


Tipo LogesVetEvolution

2.1 (Metri lineari)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

133

Padergnone

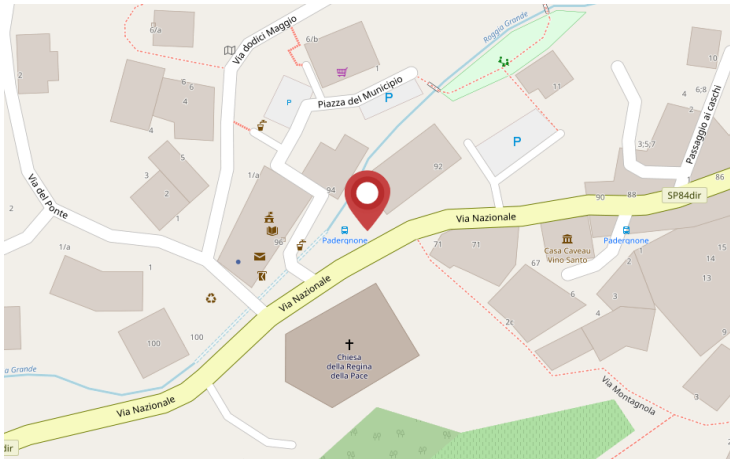

Padergnone - [NAZIONALE](#), via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

Q.01 - Informazione e comunicazione assente o inadeguata

Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).


Informazioni acustiche

1 (Numero)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

134  
Padergnone

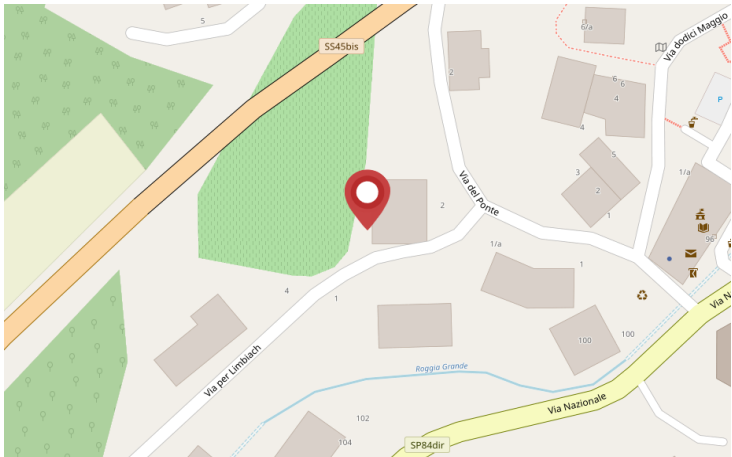

Padergnone - [PER LIMBACH, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto  
Percorso in pendenza privo di corrimano

|      |
|------|
| Foto |
|------|

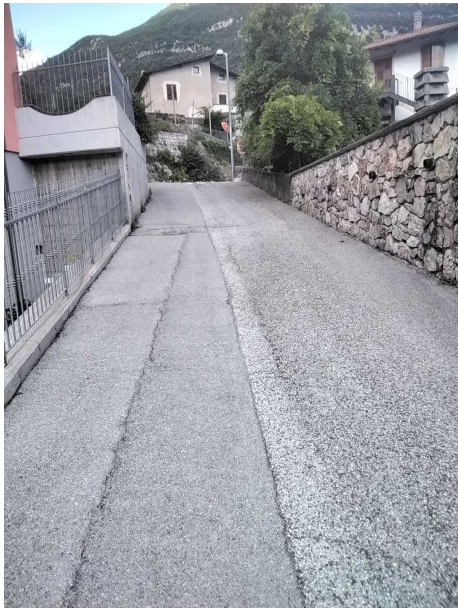


Foto dell'elemento





Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

Corrimano


40 (Metri lineari)
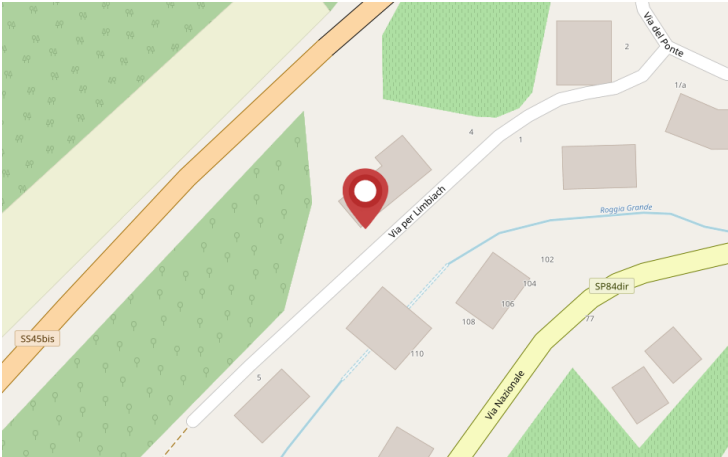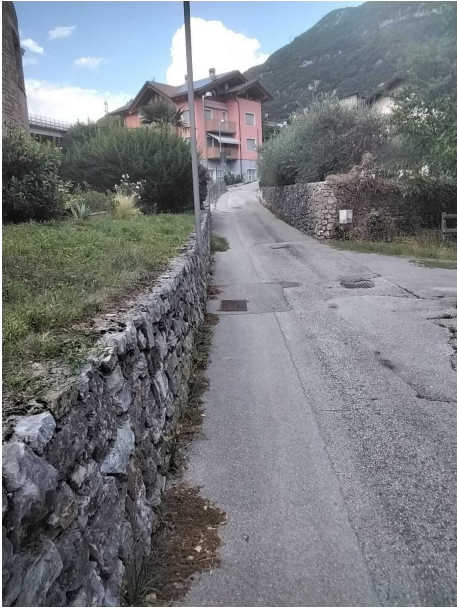
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Località                   | Padergnone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indirizzo                  |  <p>Padergnone - <a href="#">PER LIMBACH, via</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipologia Criticità        | L.01 - Percorso inadeguato o non protetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descrizione Criticità      | Assenza di percorso pedonale a raso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Foto                       | <div></div> <p>Foto dell'elemento</p> <p>Foto d'inquadramento</p>                                                                                                                                                                                  |
| Descrizione intervento     | Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%. |
| Materiale                  | Segnaletica a terra - vernice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quantificazione intervento | 200 (Metri lineari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Note integrative           | Attenzione alla pavimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

136

Padergrnone

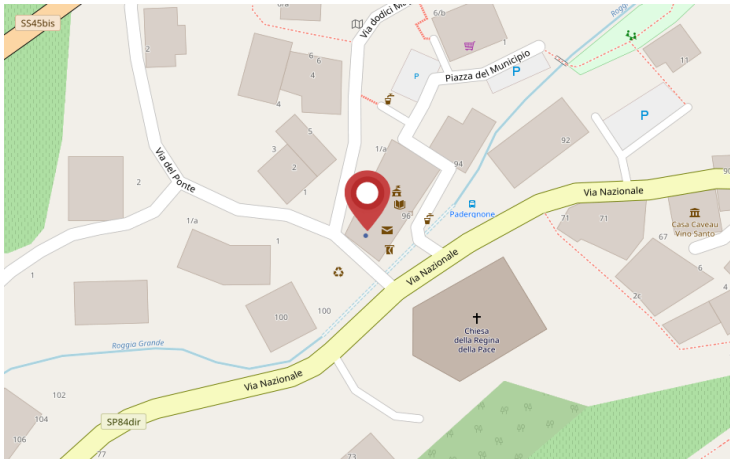

Padergrnone - XII MAGGIO, via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto

Percorso in pendenza privo di corrimano

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

Corrimano


17 (Metri lineari)



|                            |
|----------------------------|
| ID                         |
| Località                   |
| Indirizzo                  |
| Tipologia Criticità        |
| Descrizione Criticità      |
| Foto                       |
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

137

Padergnone

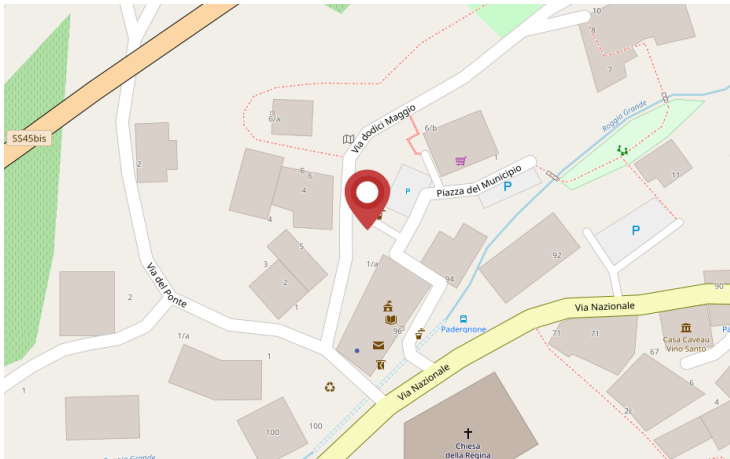

Padergnone - XII MAGGIO, via

I.01 - Segnalazione tattile e/o ad alto contrasto assente o inadeguata

Difficoltà di percezione della differenza di quota



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Marcatura dello spigolo dei gradini tramite: - applicazione di fascia cromaticamente distinta dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima 10 cm sulle pedate; - evidenziazione cromatica dell'alzata in modo da rendere visibili i gradini durante la salita.


Altro materiale

19.5 (Metri lineari)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

138

Padergnone

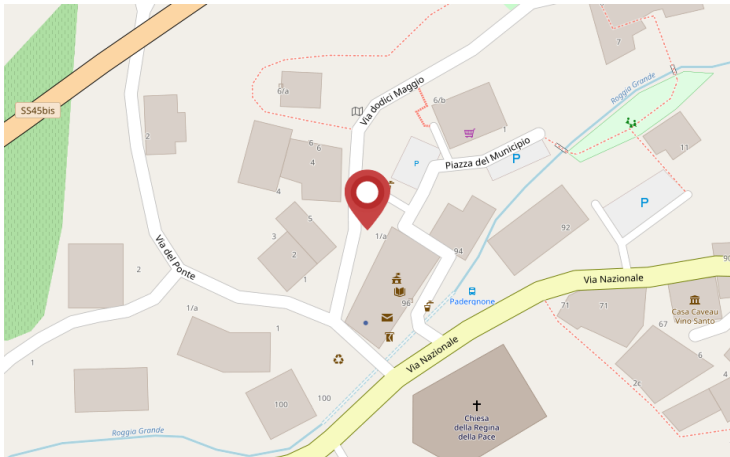

Padergnone - XII MAGGIO, via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.08 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di corrimano ad uno o entrambi i lati della scala

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |
| Note integrative           |

Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

Corrimano

12 (Metri lineari)


Conteggiati due lati della scala



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

139

Padergnone

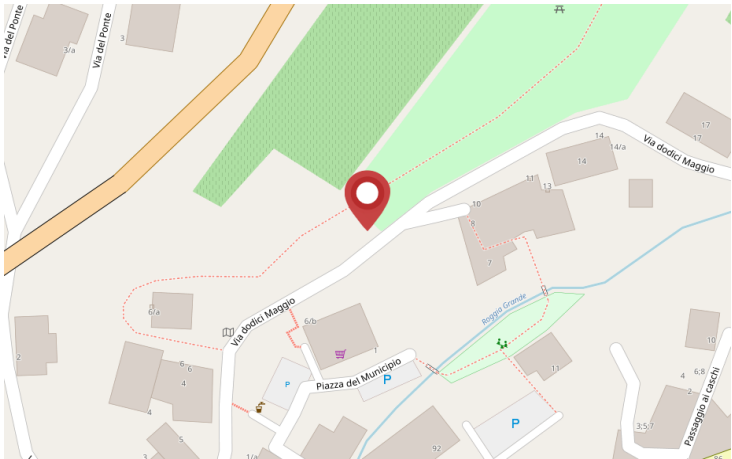

Padergnone - XII MAGGIO, via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

|      |
|------|
| Foto |
|------|

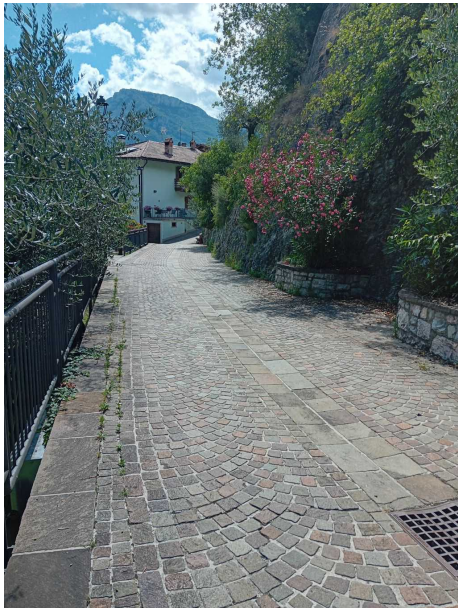


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice


253.4 (Metri lineari)



|                            |
|----------------------------|
| ID                         |
| Località                   |
| Indirizzo                  |
| Tipologia Criticità        |
| Descrizione Criticità      |
| Foto                       |
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

140

Padergnone

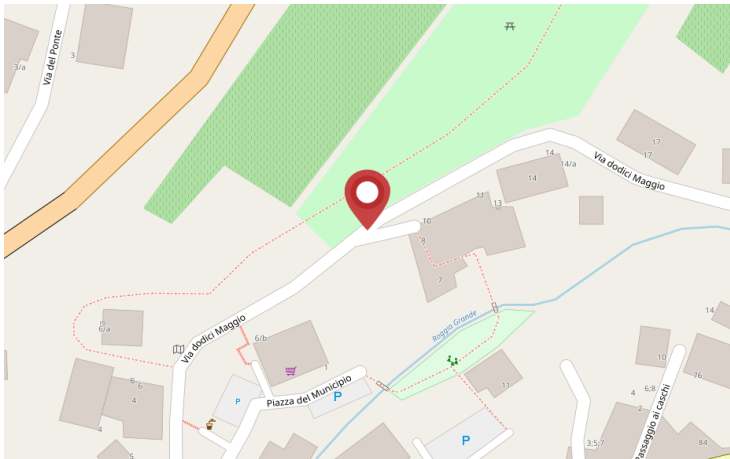

Padergnone - XII MAGGIO, via

L.06 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di parapetto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Inserimento di parapetto con altezza non inferiore a 100 cm e struttura inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.


Parapetto

2 (Metri lineari)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

141

Santa Massenza

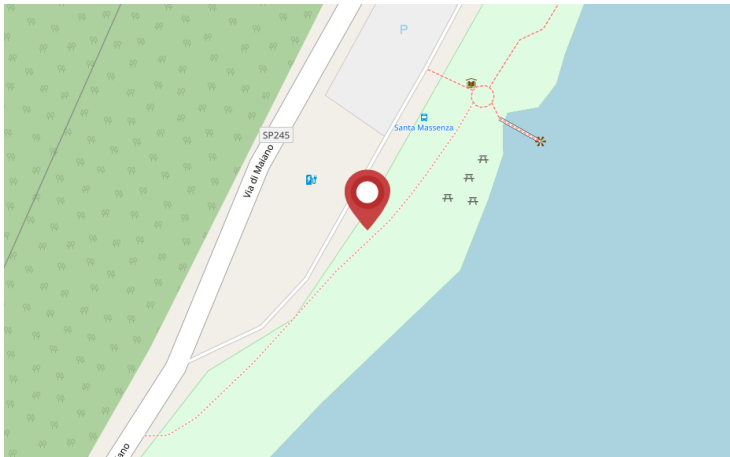

Santa Massenza - [DEL LAGO, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso pedonale a raso

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice

107 (Metri lineari)

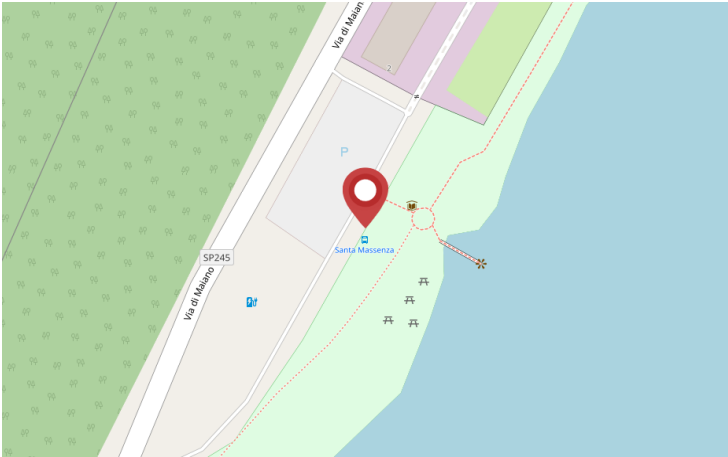
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Località                   | Santa Massenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indirizzo                  |                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipologia Criticità        | H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrizione Criticità      | Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico                                                                                                                                                                                                   |
| Foto                       | <div></div>                                                                                                                               |
| Descrizione intervento     | Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente. |
| Materiale                  | Tipo LogesVetEvolution                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quantificazione intervento | 2.1 (Metri lineari)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                            |
|----------------------------|
| ID                         |
| Località                   |
| Indirizzo                  |
| Tipologia Criticità        |
| Descrizione Criticità      |
| Foto                       |
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

143

Santa Massenza

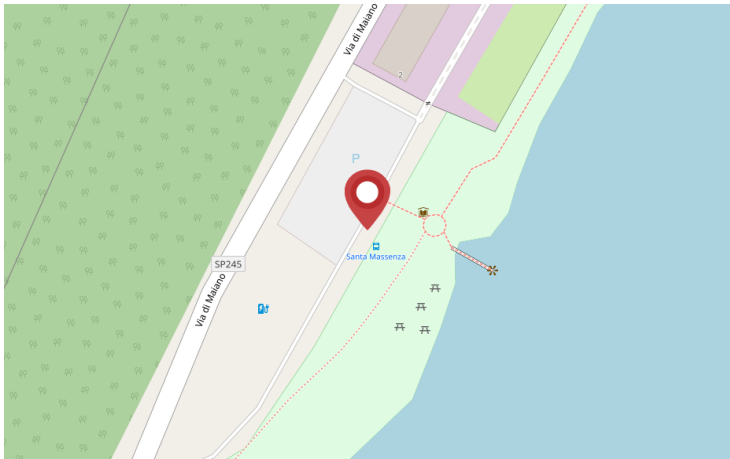

Santa Massenza - [Strada Provinciale 245](#)

Q.01 - *Informazione e comunicazione assente o inadeguata*

*Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche*



Foto dell'elemento

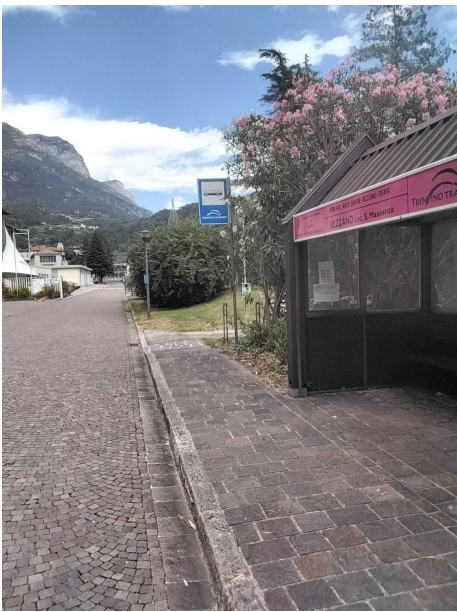


Foto d'inquadramento

*Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).*


*Informazioni acustiche*

*1 (Numero)*

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

144

Santa Massenza

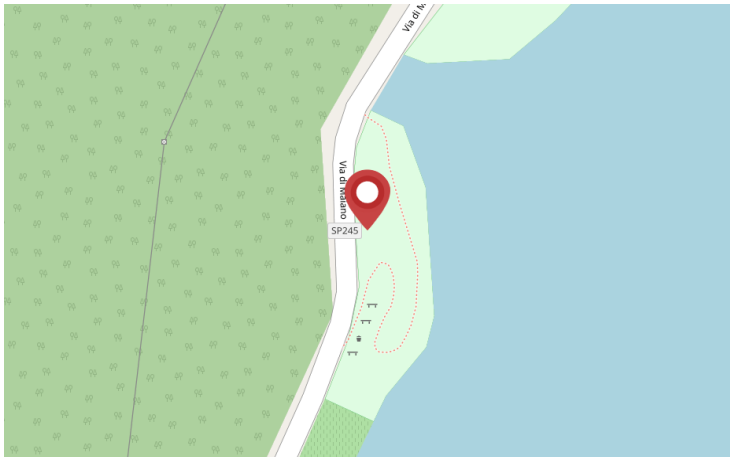

Santa Massenza - [Strada Provinciale 245](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.04 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso in rilevato

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento





Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.

Marciapiede (asfalto)

63 x 1.2 = 75.6 (Metri quadri)

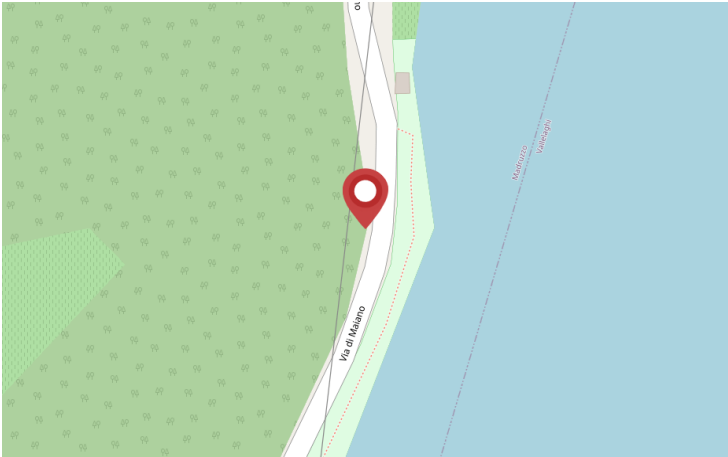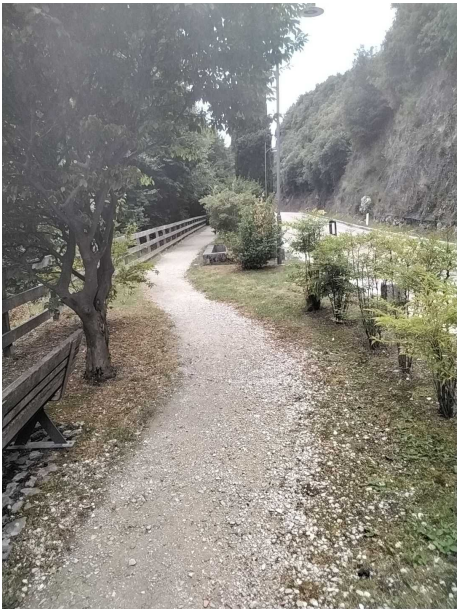
|                            |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 145                                                                                                                                                                              |
| Località                   | Santa Massenza                                                                                                                                                                   |
| Indirizzo                  |                                                                                                |
| Tipologia Criticità        | Santa Massenza - <a href="#">Strada Provinciale 245</a><br>M.01 - Arredo urbano assente o inadeguato                                                                             |
| Descrizione Criticità      | Modello di fontanella non accessibile o assente                                                                                                                                  |
| Foto                       | <div></div> |
| Descrizione intervento     | Foto dell'elemento<br>Foto d'inquadramento<br>Inserimento di nuova fontanella o sostituzione dell'esistente con un modello di uso comodo per tutti i fruitori.                   |
| Materiale                  | Fontanella accessibile                                                                                                                                                           |
| Quantificazione intervento | 1 (Numero)                                                                                                                                                                       |



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

146

Santa Massenza

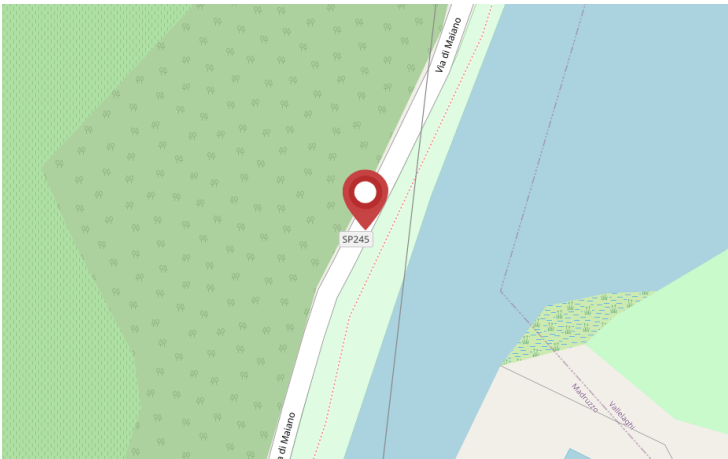

Santa Massenza - [Strada Provinciale 245](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento

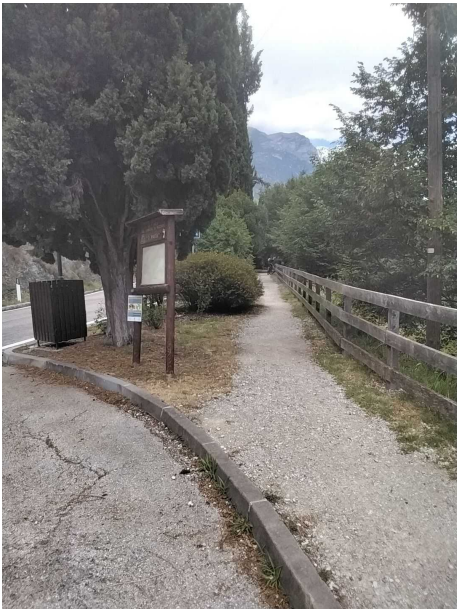



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Pietrame

158 x 1.5 = 237 (Metri quadri)

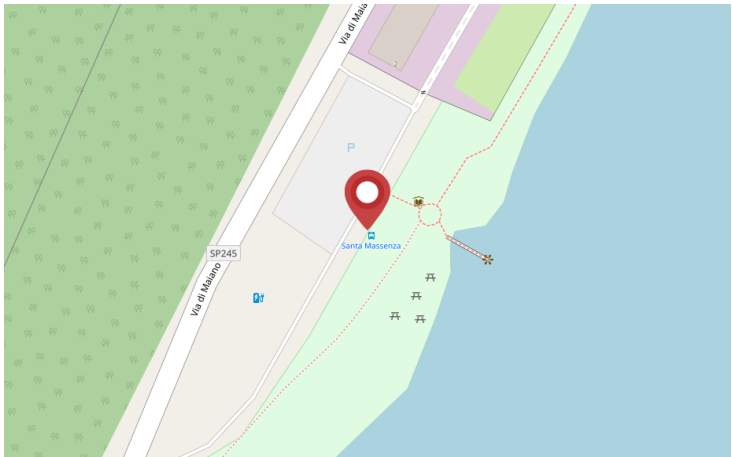
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 147                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Località                   | Santa Massenza                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indirizzo                  | <br>Santa Massenza - <a href="#">Strada Provinciale 245</a>                                                                                                                                     |
| Tipologia Criticità        | N.01 - Pavimentazione inadeguata                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrizione Criticità      | <i>Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa</i>                                                                                                                                                          |
| Foto                       | <div><br/>Foto dell'elemento</div> <div><br/>Foto d'inquadramento</div>                                      |
| Descrizione intervento     | <i>Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.</i> |
| Materiale                  | Porfido                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quantificazione intervento | 1 x 1.5 = 1.5 (Metri quadri)                                                                                                                                                                                                                                                      |



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

148

Santa Massenza

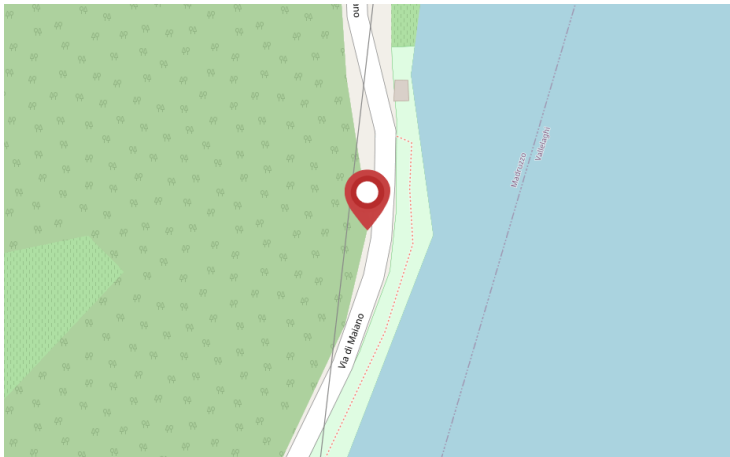

Santa Massenza - [Strada Provinciale 245](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

M.06 - Arredo urbano assente o inadeguato

Necessità di adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |
| Note integrative           |

Ristrutturazione o ampliamento della pavimentazione di corredo della seduta. L'area dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una sedia a ruote. Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere dimensioni minime di 120x120 cm, dovrà essere pavimentata con materiale compatto e antisdrucchiabile ed essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordata con scivolo di pendenza inferiore al 5%.

Porfido

3 x 1.2 = 3.6 (Metri quadri)


Conteggiate due sedute



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

149

Santa Massenza

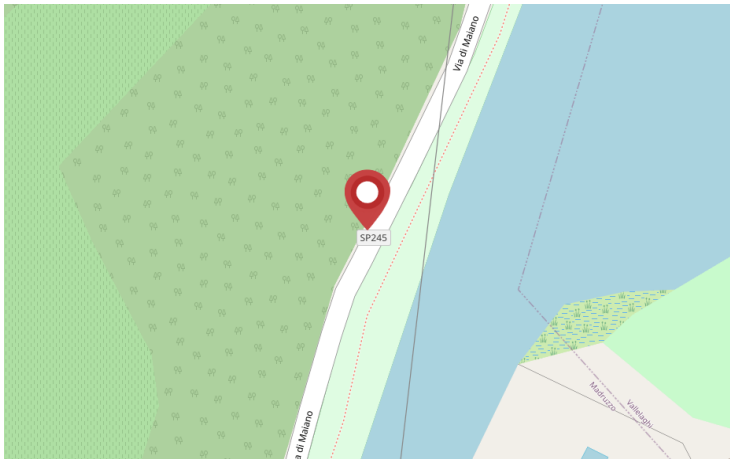

Santa Massenza - [Strada Provinciale 245](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

M.05 - Arredo urbano assente o inadeguato

Assenza di panchina o modello di panchina con forma della seduta inadeguata

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |
| Note integrative           |

Inserimento di panchina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti: - altezza 42 cm ca.; - profondità 40-50 cm; - braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine frontale; - schienale inclinato (10°), piano di seduta inclinato(5°), per aiutare l'utente ad alzarsi; - profondità dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per permettere di puntare le gambe quando ci si alza; - capacità di carico minima di 115 Kg (per posto di seduta). La struttura di appoggio non dovrà ostacolare l'accostamento di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 120x120 cm adiacente alla seduta stessa.


Altro materiale

1 (Numero)

Tavolo da picnic

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

150  
Santa Massenza

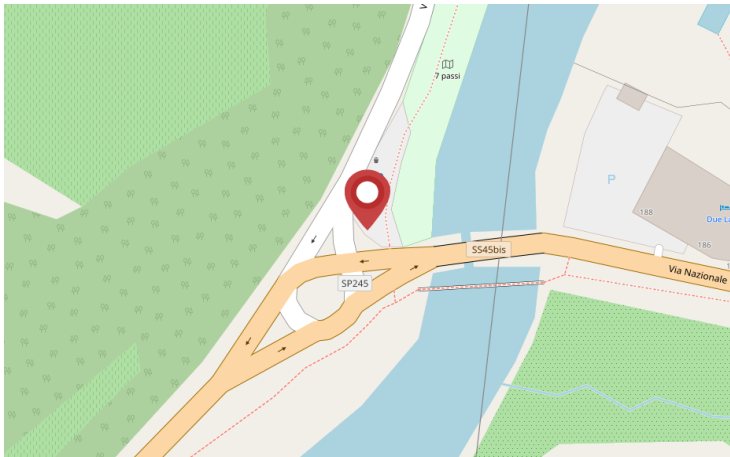

Santa Massenza - Strada Provinciale 245

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.04 - Percorso inadeguato o non protetto  
Assenza di percorso in rilevato

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.


Marciapiede (asfalto)

3 x 1.5 = 4.5 (Metri quadri)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

151  
Santa Massenza

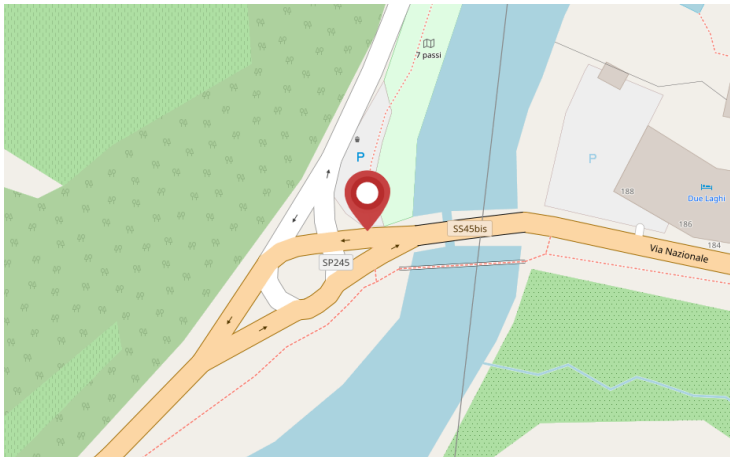

Santa Massenza - [Strada Statale 45bis](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

H.03 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata  
Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di doppio attraversamento pedonale

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |


Adeguamento del doppio attraversamento pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattilopiantare a pavimento. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebraata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo. Una seconda segnaletica tattilopiantare (codice di direzione rettilinea) indicherà la continuità del percorso fino all'attraversamento posto longitudinalmente alla direzione del percorso, segnalato con codice di pericolo valicabile.

Tipo LogesVetEvolution  
12.6 (Metri lineari)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

152  
Terlago

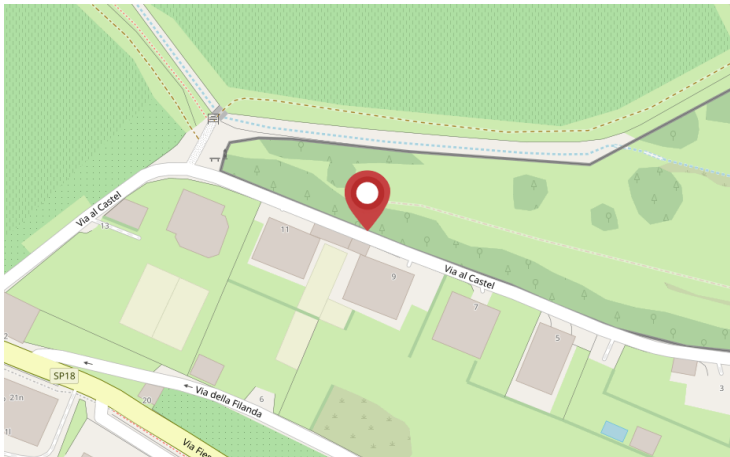

Terlago - [AL CASTEL](#), via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.01 - Percorso inadeguato o non protetto  
Assenza di percorso pedonale a raso

|      |
|------|
| Foto |
|------|

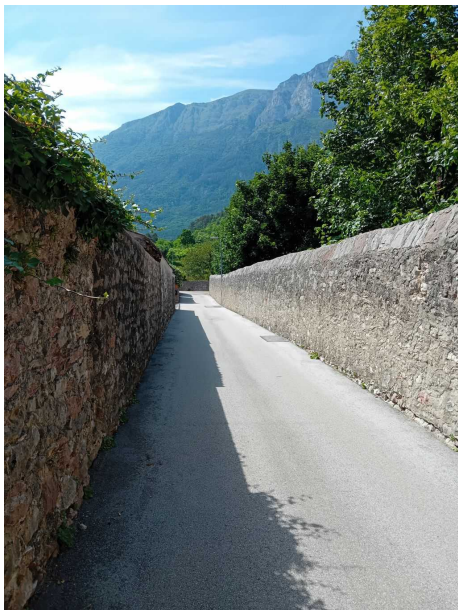


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |


Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.

Segnaletica a terra - vernice

278 (Metri lineari)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

153  
Terlago

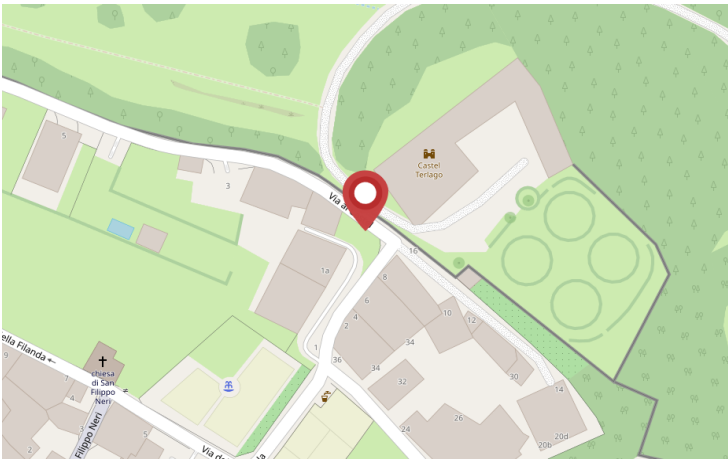

Terlago - [AL CASTEL](#), via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto  
Percorso in pendenza privo di corrimano

|      |
|------|
| Foto |
|------|

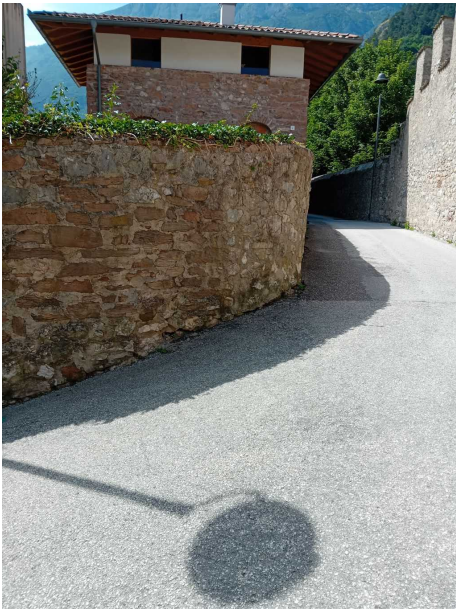


Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

Corrimano

12 (Metri lineari)

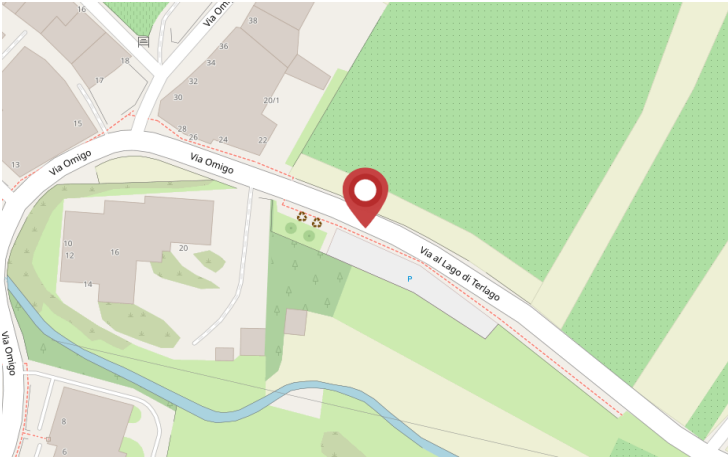
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Località                   | Terlago                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indirizzo                  |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipologia Criticità        | Terlago - <a href="#">AL LAGO DI TERLAGO, via</a><br><i>H.04 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata</i>                                                                                                                                                                                                   |
| Descrizione Criticità      | <i>Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico</i>                                                                                                                                                                                                   |
| Foto                       | <div></div> <div><i>Foto dell'elemento</i><i>Foto d'inquadramento</i></div>                                                                      |
| Descrizione intervento     | <i>Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.</i> |
| Materiale                  | <i>Tipo LogesVetEvolution</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quantificazione intervento | <i>5.1 (Metri lineari)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

155

Terlago

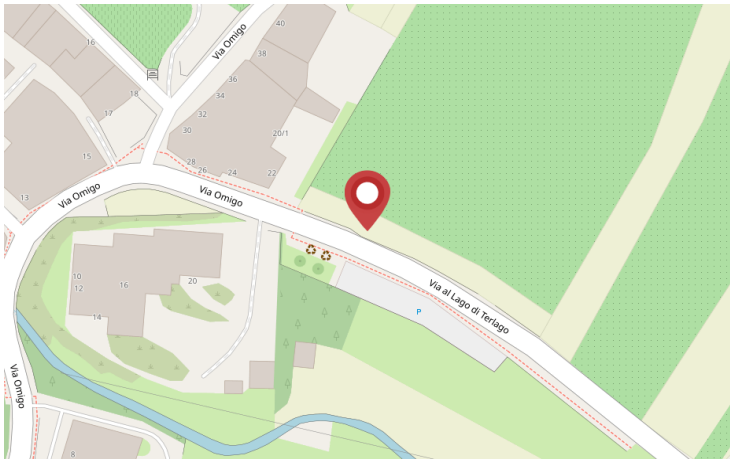

Terlago - [AL LAGO DI TERLAGO](#), via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.04 - Percorso inadeguato o non protetto

Assenza di percorso in rilevato

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |


Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.

Marciapiede (asfalto)

34 x 1.5 = 51 (Metri quadri)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

156  
Terlago

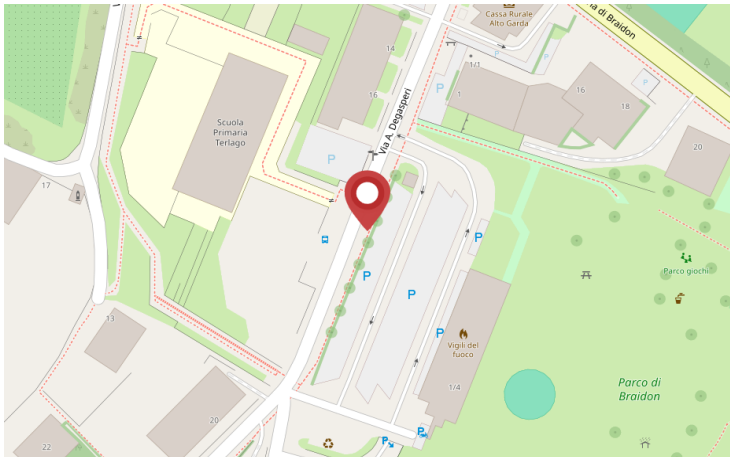

Terlago - [AL LAGO DI TERLAGO, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata  
Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebraata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution


7.2 (Metri lineari)
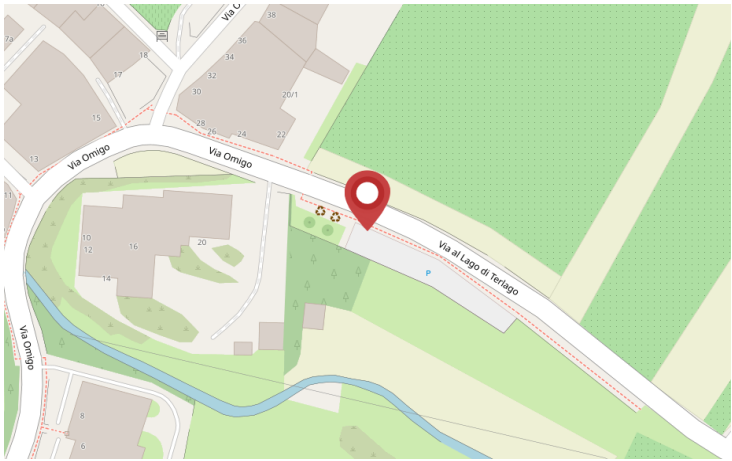
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 157                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Località                   | Terlago                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indirizzo                  | <br>Terlago - <a href="#">AL LAGO DI TERLAGO</a> , via                                                                                                                                           |
| Tipologia Criticità        | F.05 - Parcheggio riservato inadeguato                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descrizione Criticità      | Parcheggio riservato con pavimentazione non idonea                                                                                                                                                                                                                                 |
| Foto                       | <div><br/>Foto dell'elemento</div> <div><br/>Foto d'inquadramento</div>                                       |
| Descrizione intervento     | Sostituzione pavimentazione esistente inadeguata (autobloccanti drenanti, ghiaia etc.) con una più idonea dove in particolare la superficie non presenti sconnessioni, deformazioni o rifiniture superficiali che possano indurre a pericolose cadute o impedimenti alla mobilità. |
| Materiale                  | Asfalto, segnaletica a terra - vernice                                                                                                                                                                                                                                             |
| Quantificazione intervento | 5 x 4 = 20 (Metri quadri)                                                                                                                                                                                                                                                          |



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

158  
Terlago

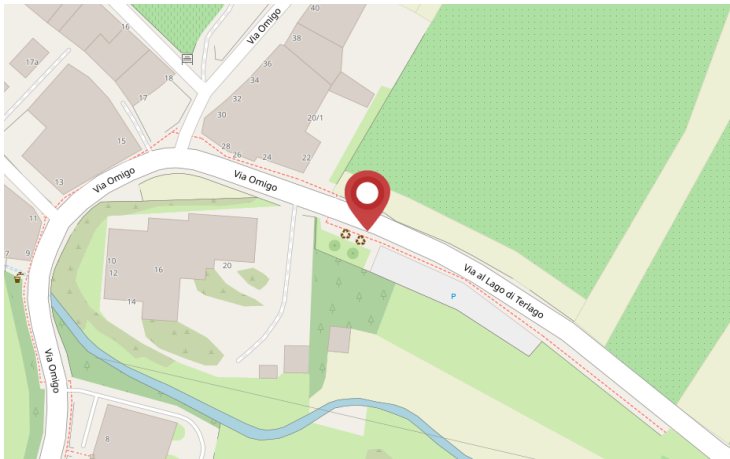

Terlago - [AL LAGO DI TERLAGO, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

M.11 - Arredo urbano assente o inadeguato  
Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento




Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.  
Altro materiale  
5 (Numero)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

159  
Terlago

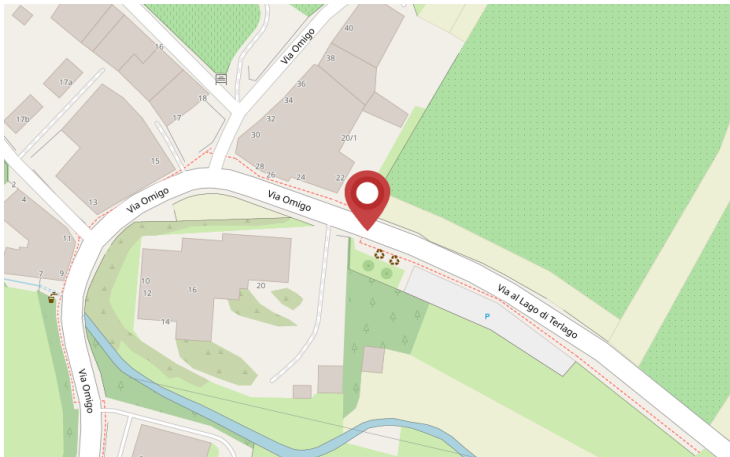

Terlago - [AL LAGO DI TERLAGO, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato  
Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento

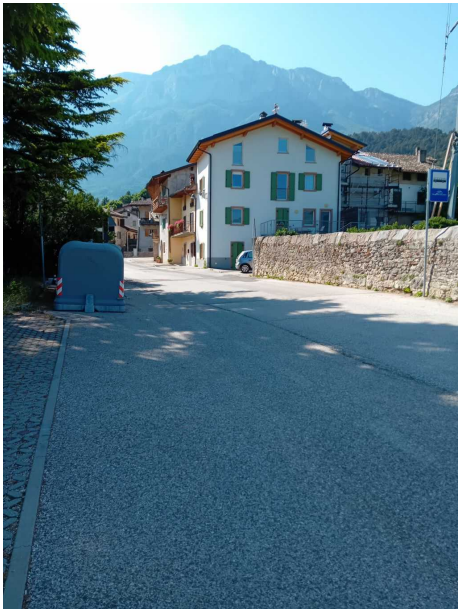


Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.


Strisce zebraate, Tipo LogesVetEvolution

9 x 2.5 = 22.5 (Metri quadri)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

160

Terlago

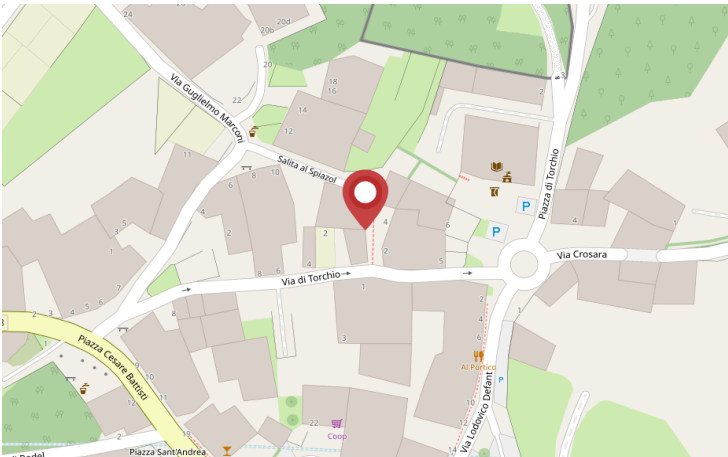

Terlago - [AL SPIAZOL, salita](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto

Percorso in pendenza privo di corrimano

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.

Corrimano


26 (Metri lineari)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

161

Terlago

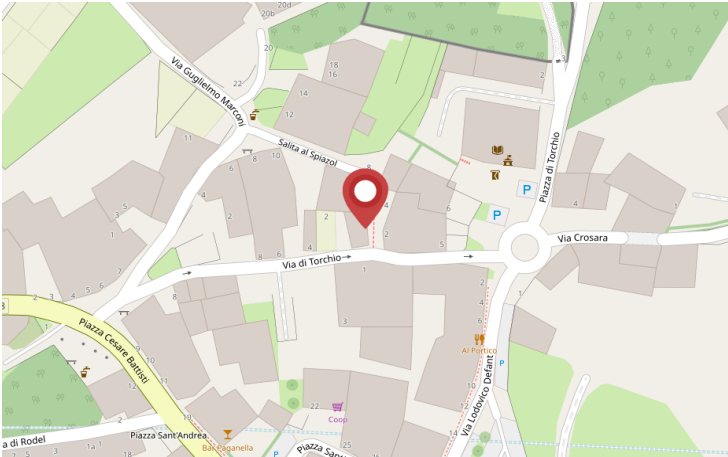

Terlago - [AL SPIAZOL](#), salita

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

I.01 - Segnalazione tattile e/o ad alto contrasto assente o inadeguata

Difficoltà di percezione della differenza di quota

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Marcatura dello spigolo dei gradini tramite: - applicazione di fascia cromaticamente distinta dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima 10 cm sulle pedate; - evidenziazione cromatica dell'alzata in modo da rendere visibili i gradini durante la salita.


Altro materiale

3.9 (Metri lineari)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

162

Terlago

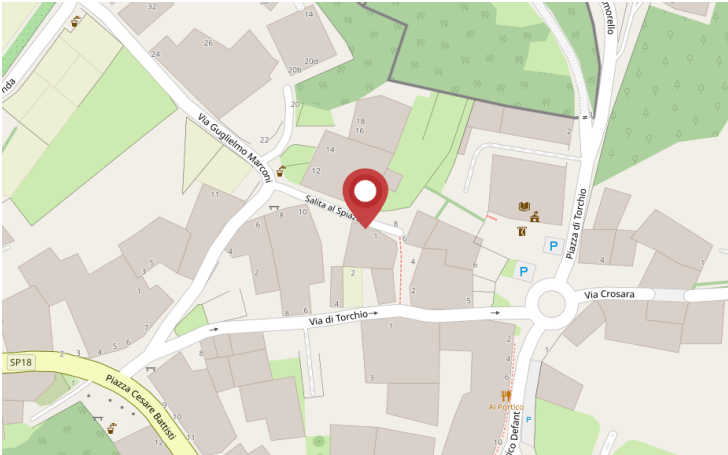

Terlago - [AL SPIAZOL](#), salita

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.


Asfalto

$18 \times 1.5 = 27$  (Metri quadri)

|                            |
|----------------------------|
| ID                         |
| Località                   |
| Indirizzo                  |
| Tipologia Criticità        |
| Descrizione Criticità      |
| Foto                       |
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

163

Terlago

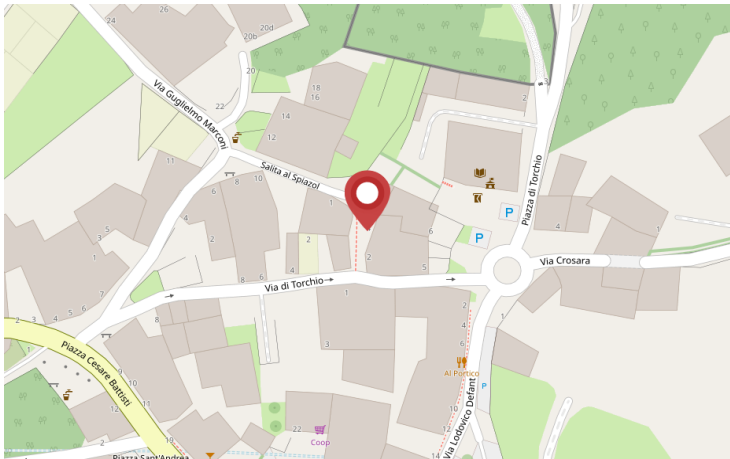

Terlago - [AL SPIAZOL, salita](#)

Q.07 - *Informazione e comunicazione assente o inadeguata*  
*Assenza o inadeguatezza di comunicazione su segnaletica verticale*



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

*Inserimento di segnaletica verticale corredata di palo di sostegno con indicazione scritta e simbolica relativa alla pendenza, alle caratteristiche e alla durata del percorso pedonale.*

Segnaletica verticale


1 (Numero)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

164

Terlago

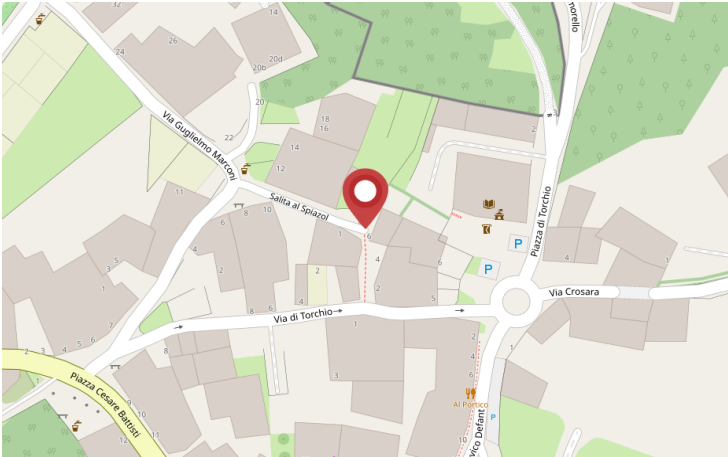

Terlago - [AL SPIAZOL, salita](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

I.01 - Segnalazione tattile e/o ad alto contrasto assente o inadeguata

Difficoltà di percezione della differenza di quota

|      |
|------|
| Foto |
|------|



|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Marcatura dello spigolo dei gradini tramite: - applicazione di fascia cromaticamente distinta dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima 10 cm sulle pedate; - evidenziazione cromatica dell'alzata in modo da rendere visibili i gradini durante la salita.


Altro materiale

1.5 (Metri lineari)

|                            |
|----------------------------|
| ID                         |
| Località                   |
| Indirizzo                  |
| Tipologia Criticità        |
| Descrizione Criticità      |
| Foto                       |
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

165

Terlago

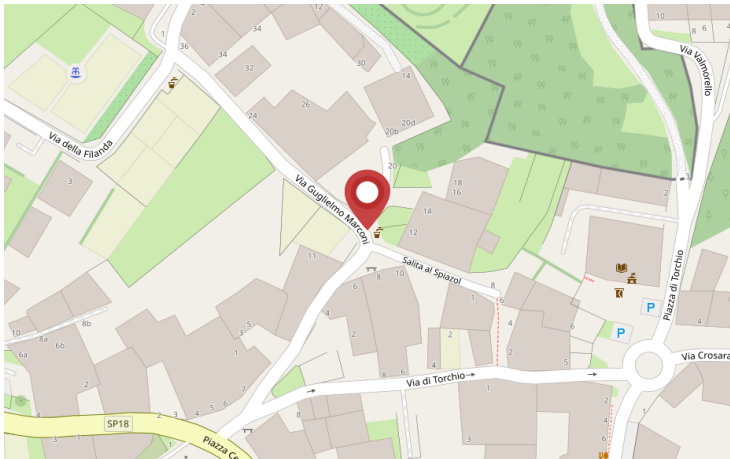

Terlago - [AL SPIAZOL, salita](#)

Q.07 - *Informazione e comunicazione assente o inadeguata*

Assenza o inadeguatezza di comunicazione su segnaletica verticale



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

Inserimento di segnaletica verticale corredata di palo di sostegno con indicazione scritta e simbolica relativa alla pendenza, alle caratteristiche e alla durata del percorso pedonale.

Segnaletica verticale


1 (Numero)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

166

Terlago

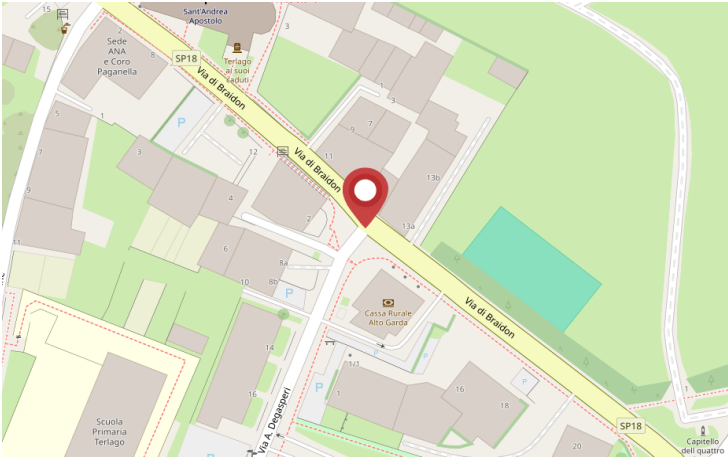

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

C.06 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato

Attraversamento pedonale con pendenza trasversale

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento

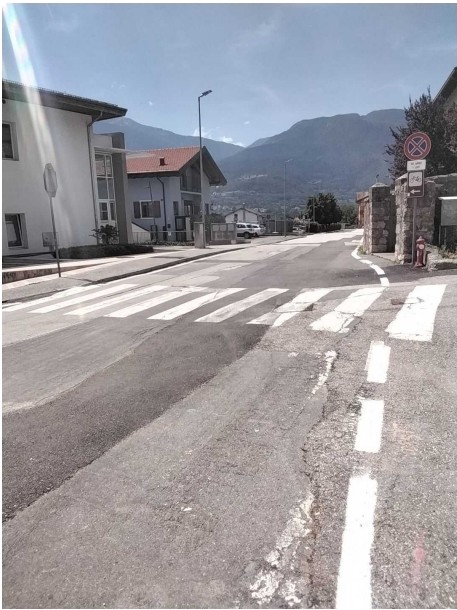


Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |
| Note integrative           |

Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1% e realizzazione di nuove zebraature.

Asfalto, vernice, loges


11 x 2.5 = 27.5 (Metri quadri)

Valutare la realizzazione di un dosso anche quale sistema di rallentamento del traffico carrabile



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

167  
Terlago

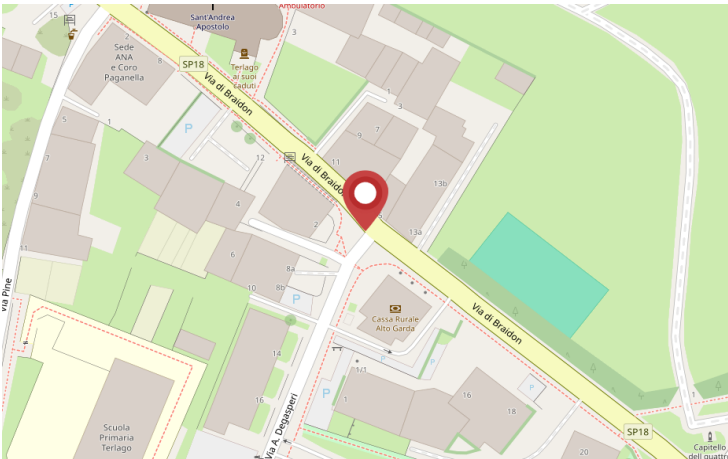

Terlago - *ALCIDE DEGASPERI, via*

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio  
Pendenza trasversale eccessiva

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |


Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.

Porfido

5 x 1,5 = 7,5 (Metri quadri)

|                            |
|----------------------------|
| ID                         |
| Località                   |
| Indirizzo                  |
| Tipologia Criticità        |
| Descrizione Criticità      |
| Foto                       |
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

168  
Terlago

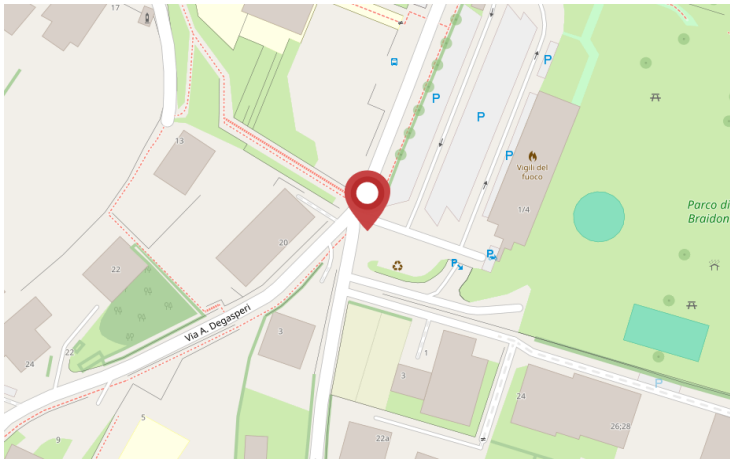

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

M.11 - Arredo urbano assente o inadeguato  
Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento



Foto dell'elemento

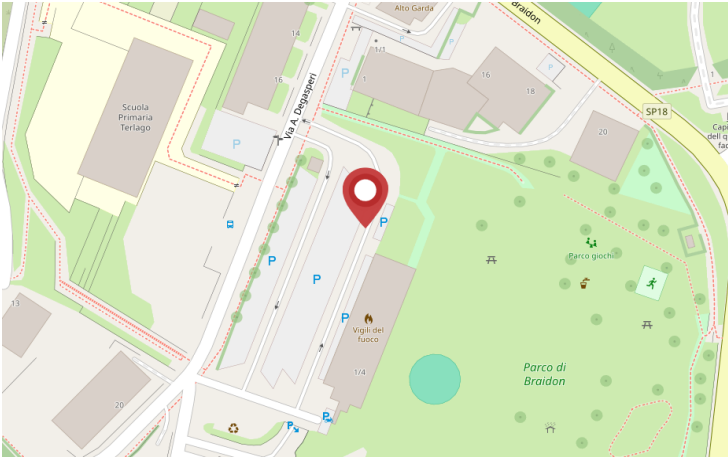
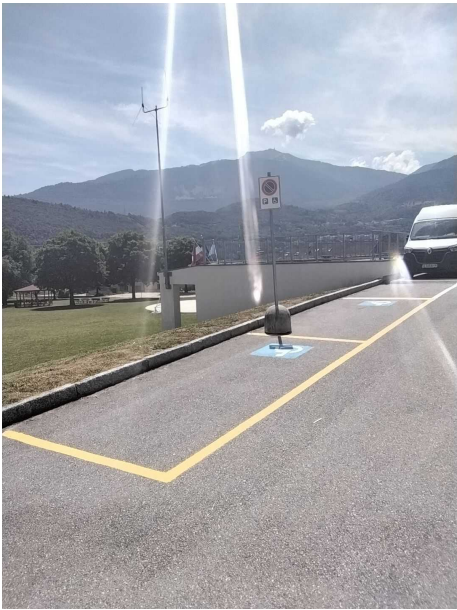


Foto d'inquadramento

Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.

Altro materiale


5 (Numero)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Località                   | Terlago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indirizzo                  | <div></div> <div>Terlago - <a href="#">ALCIDE DEGASPERI</a>, via</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipologia Criticità        | F.01 - Parcheggio riservato inadeguato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descrizione Criticità      | Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale al percorso pedonale di area inadeguata (dimensioni inferiori a 5x3,20 m) e sprovvisto di segnaletica su supporto verticale e orizzontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Foto                       | <div><div></div><div></div></div> <div>Foto dell'elemento</div> <div>Foto d'inquadramento</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descrizione intervento     | Adeguamento delle dimensioni dell'area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a 220 cm d'altezza; - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individua una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale. |
| Materiale                  | Segnaletica a terra, segnaletica verticale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Quantificazione intervento | 2 (Numero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Note integrative           | Segnaletica da riposizionare. Da valutare il riposizionamento in area pianeggiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

170  
Terlago

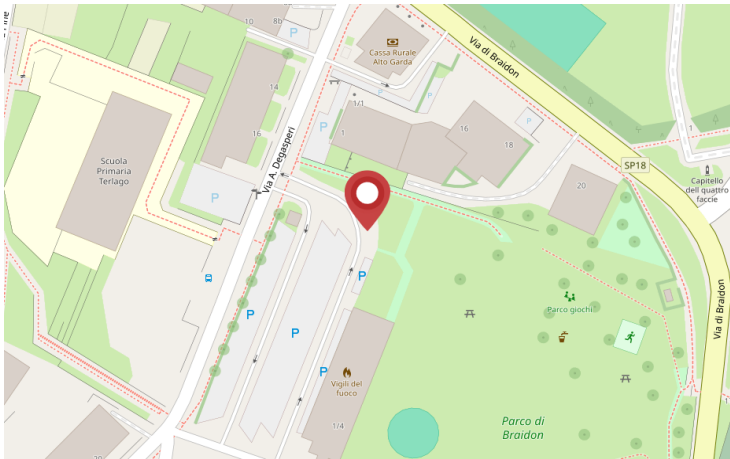

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

E.01 - Ostacolo  
Ostacolo da riposizionare - semplice (dosso/paletto/archetto/ fioriera/cassonetto della spazzatura/espositore mobile)

|      |
|------|
| Foto |
|------|

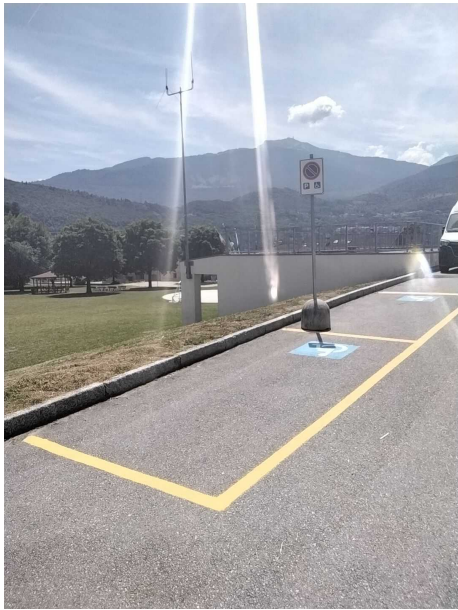


Foto dell'elemento

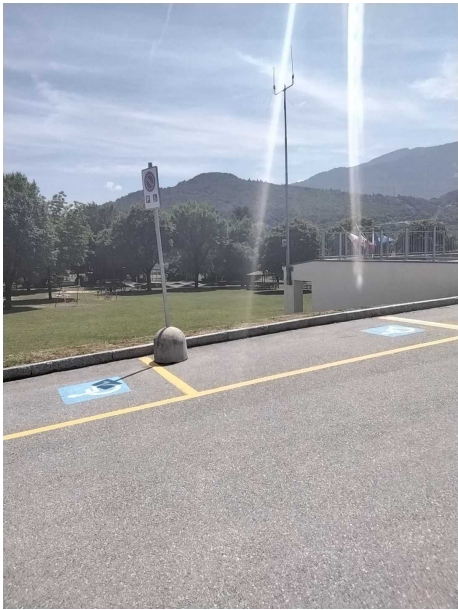


Foto d'inquadramento


|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |
| Note integrative           |

Riposizionamento dell'ostacolo in altra sede tale da non intercettare il percorso pedonale che deve mantenere larghezza minima di 120 cm e altezza minima 220 cm.  
Riposizionamento elemento  
1 (Numero)  
Elemento fermatraffico a corollario della segnaletica verticale al parcheggio dedicato

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

171

Terlago

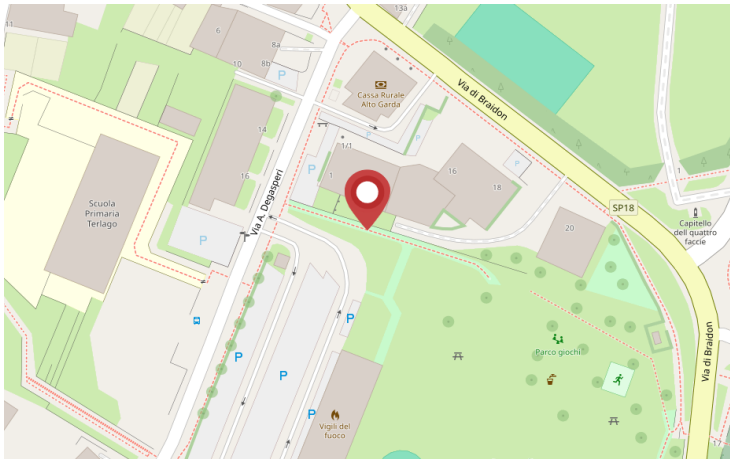

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

A.02 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio

Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo

|      |
|------|
| Foto |
|------|

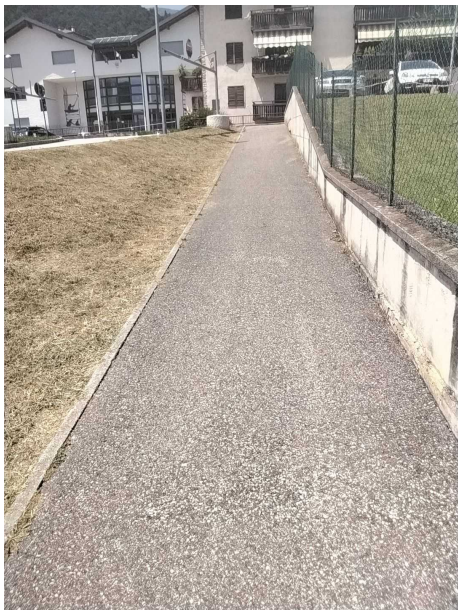


Foto dell'elemento

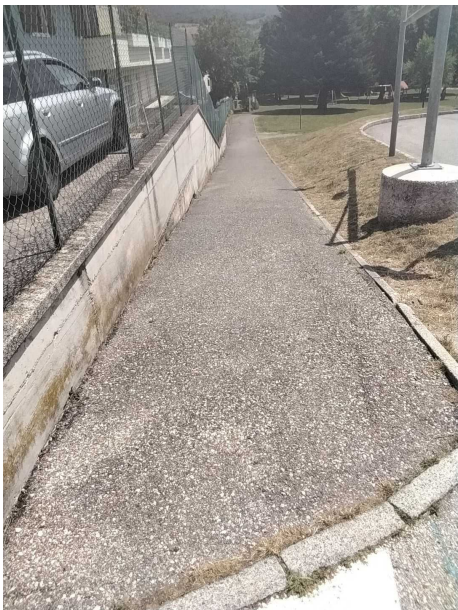


Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |
| Note integrative           |

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 ml la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare e con contrasto cromatico.

Asfalto


$72 \times 1.5 = 7.8$  (Metri quadri)

Per la quantificazione economica si rimanda ad un progetto dedicato



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

172  
Terlago

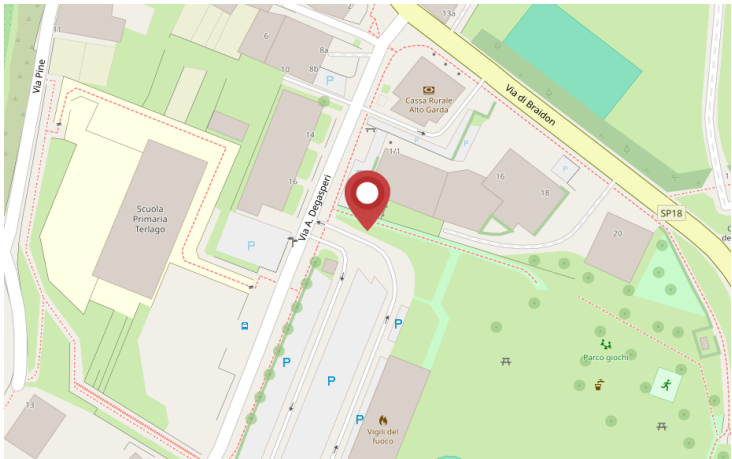

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

L.07 - Percorso inadeguato o non protetto  
Percorso in pendenza privo di corrimano

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento

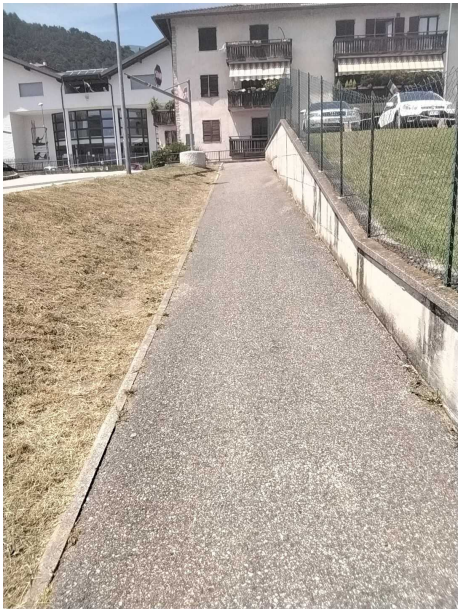


Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.


Corrimano

40 (Metri lineari)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

173  
Terlago

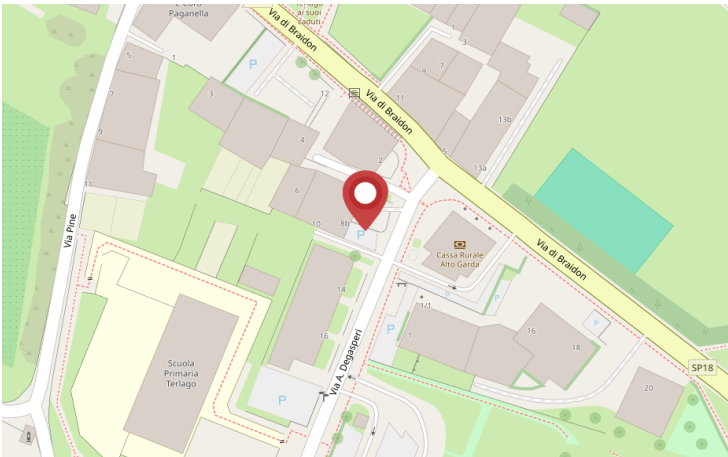

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI](#), via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

N.03 - Pavimentazione inadeguata  
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento

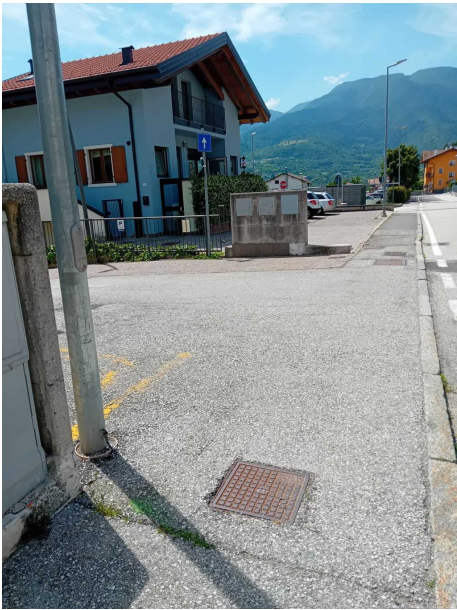



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.  
Asfalto  
1 (Numero)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

174  
Terlago

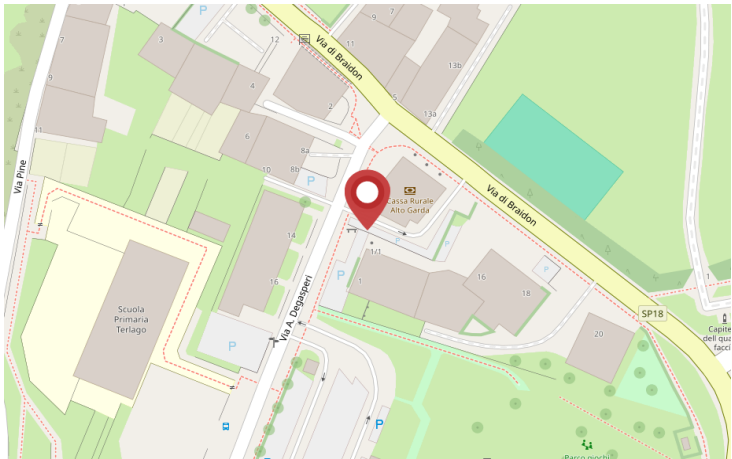

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

N.01 - Pavimentazione inadeguata  
*Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa*

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.  
Asfalto  
 $4 \times 1.5 = 6$  (Metri quadri)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

175  
Terlago

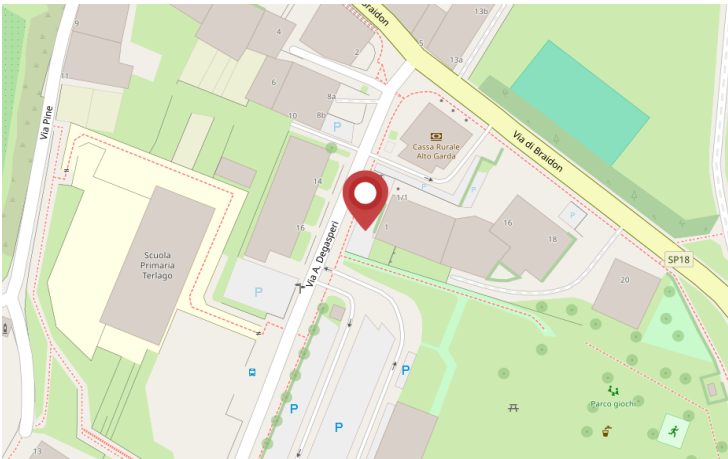

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

N.03 - Pavimentazione inadeguata  
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.  
Asfalto  
1 (Numero)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

176  
Terlago

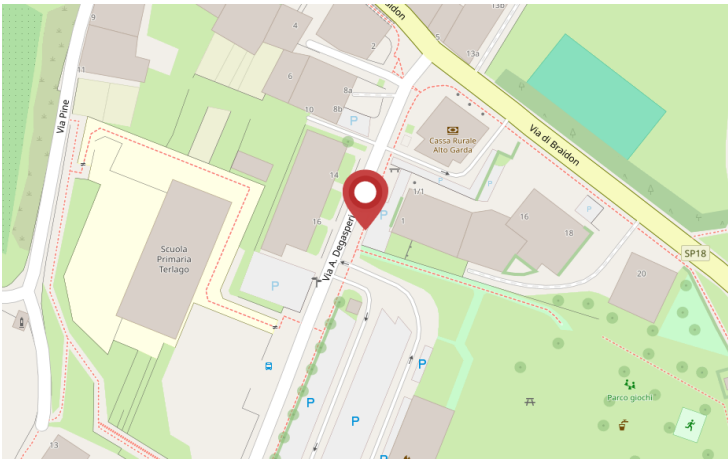

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

D.02 - Passo carraio inadeguato  
Passo carraio inadeguato per pendenza longitudinale delle rampe laterali

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Adeguamento passo carraio da mantenersi alla quota del piano carrabile, attraverso la realizzazione di rampe di raccordo al percorso pedonale esistente con pendenza del 5% (massima 8%). La porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di larghezza minima 120 cm.  
Asfalto  
 $2 \times 1.5 = 3$  (Metri quadri)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

177

Terlago

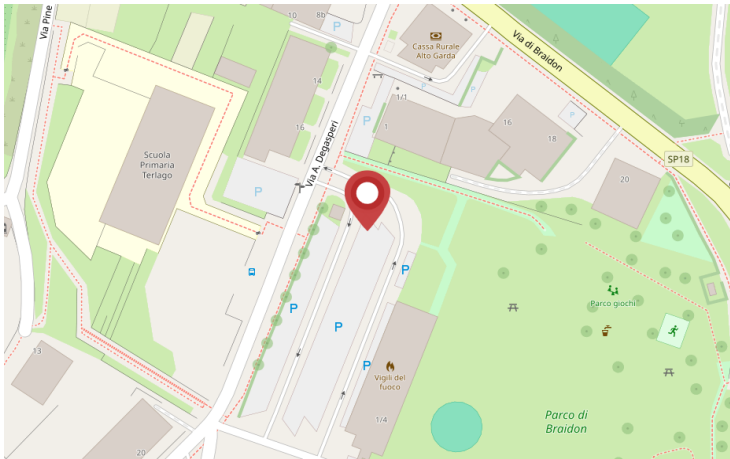

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

H.01 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnaletica di preavviso di un attraversamento

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattilopiantare a pavimento (codice di pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di marcia. La segnaletica tattilopiantare di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve a evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione.

Tipo LogesVetEvolution

5.4 (Metri lineari)

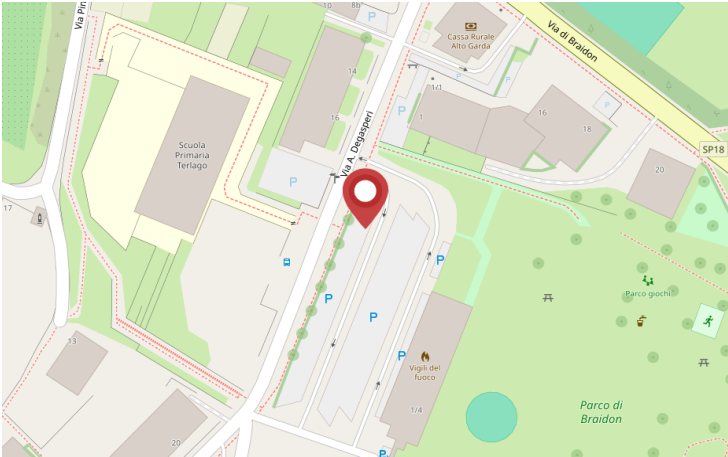


|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 178                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Località                   | Terlago                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indirizzo                  | <div></div> <div>Terlago - <a href="#">ALCIDE DEGASPERI</a>, via</div>                                                                                                                   |
| Tipologia Criticità        | N.01 - Pavimentazione inadeguata                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione Criticità      | Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa                                                                                                                                                          |
| Foto                       | <div><div><div>Foto dell'elemento</div></div><div><div>Foto d'inquadramento</div></div></div>         |
| Descrizione intervento     | Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. |
| Materiale                  | Asfalto                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quantificazione intervento | 4 x 1.5 = 6 (Metri quadri)                                                                                                                                                                                                                                                 |



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

179  
Terlago

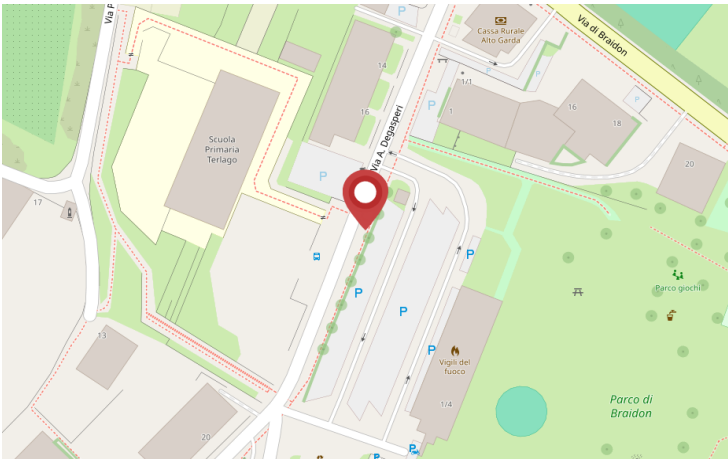

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI](#), via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

B.01 - Raccordo pedonale inadeguato  
Raccordo pedonale inadeguato - compresenza pendenze longitudinale e trasversale in prossimità della rampa di raccordo tra il marciapiede e l'attraversamento in carreggiata

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione antisdrucciolevole, uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm).


Asfalto

7.7 x 1.5 = 11.55 (Metri quadri)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

180

Terlago

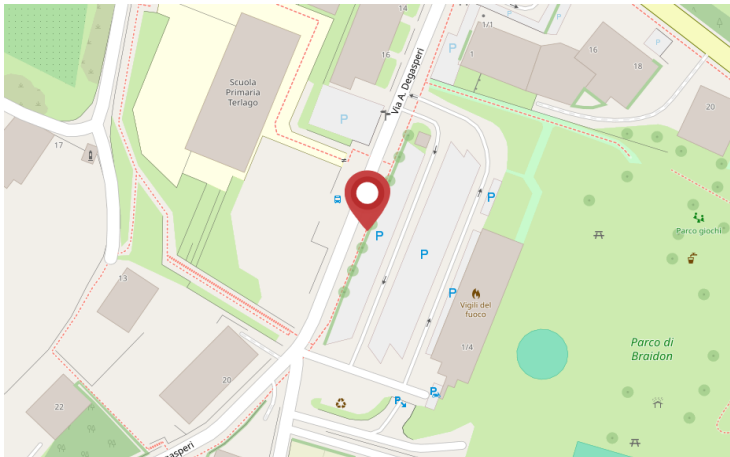

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI](#), via

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

N.03 - Pavimentazione inadeguata

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Asfalto


1 (Numero)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

181

Terlago

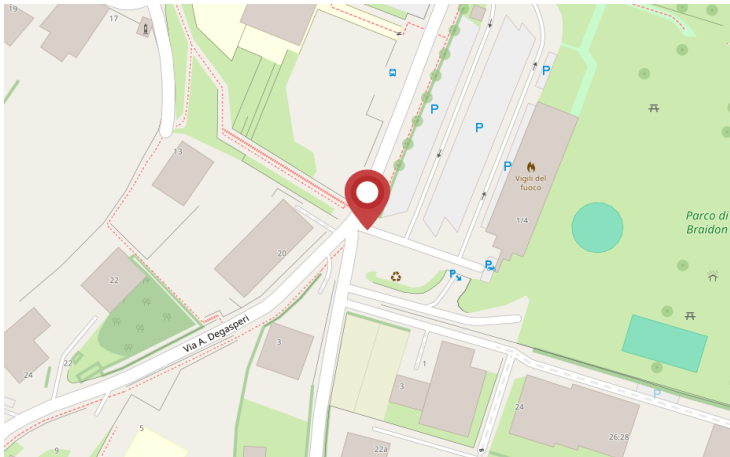

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

H.01 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnaletica di preavviso di un attraversamento

|      |
|------|
| Foto |
|------|



|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |
| Note integrative           |



Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattilopiantare a pavimento (codice di pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di marcia. La segnaletica tattilopiantare di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve a evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione.

Tipo LogesVetEvolution

30 (Metri lineari)


Per preavviso e indicazione della direzione di percorso (attraversamento in obliquo)

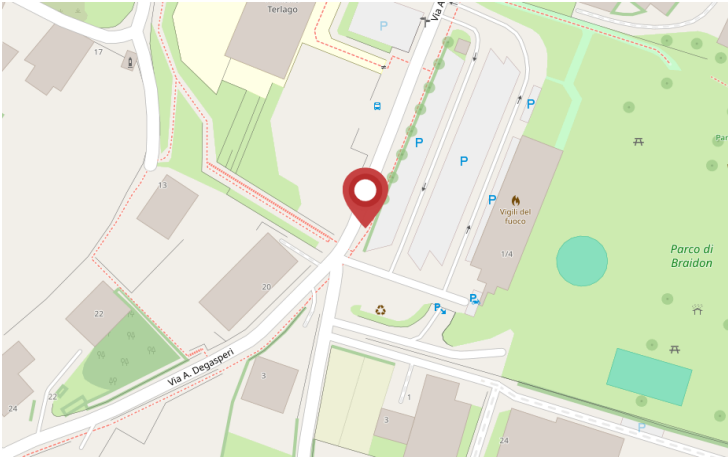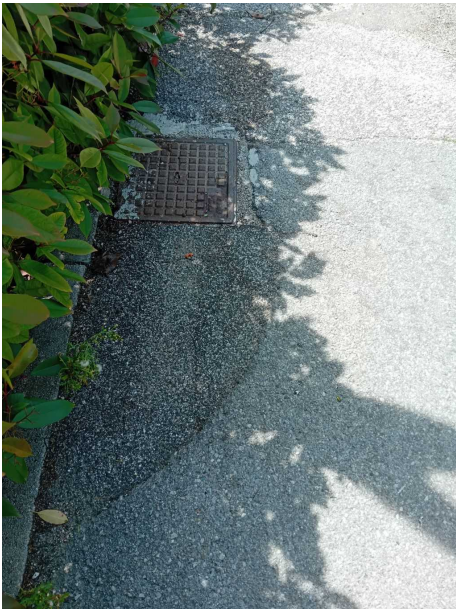

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 182                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Località                   | Terlago                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indirizzo                  |                                                                                                                                                                                          |
| Tipologia Criticità        | N.01 - Pavimentazione inadeguata                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione Criticità      | Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa                                                                                                                                                          |
| Foto                       | <div></div>                                                                                           |
| Descrizione intervento     | Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. |
| Materiale                  | Asfalto                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quantificazione intervento | 1 x 0.5 = 0.5 (Metri quadri)                                                                                                                                                                                                                                               |

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

183  
Terlago

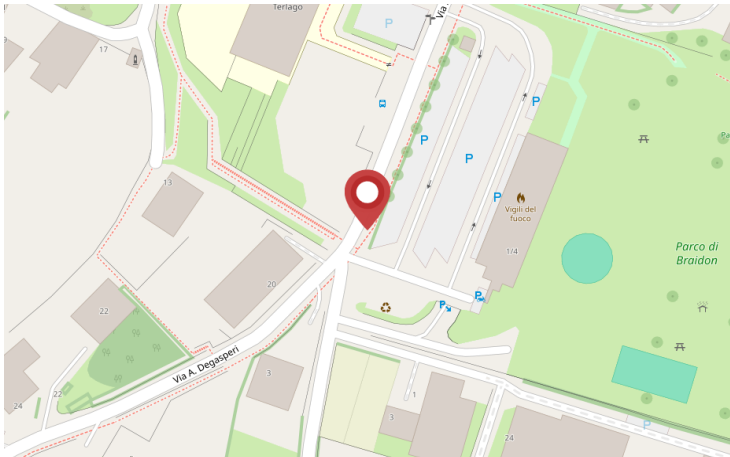

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata  
Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento

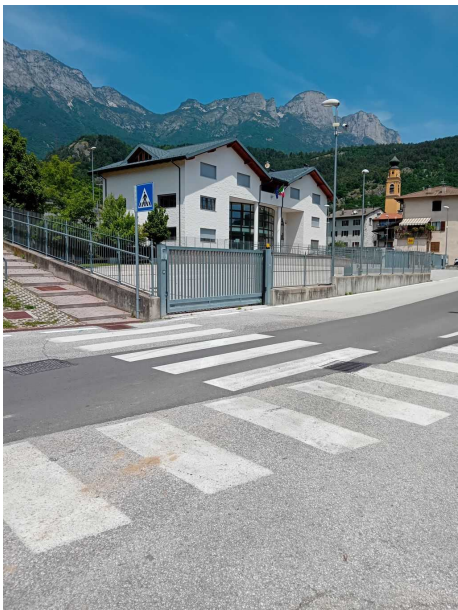


Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |
| Note integrative           |

Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution


6 (Metri lineari)

Prestare attenzione a dare poi continuità al percorso pedonale



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

184  
Terlago

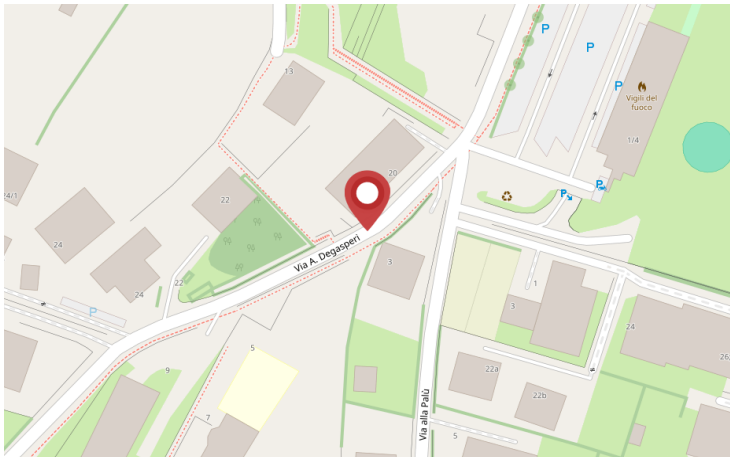

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

B.01 - Raccordo pedonale inadeguato  
Raccordo pedonale inadeguato - compresenza pendenze longitudinale e trasversale in prossimità della rampa di raccordo tra il marciapiede e l'attraversamento in carreggiata

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione antisdrucciolevole, uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm).

Asfalto


2.4 x 1.5 = 3.6 (Metri quadri)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

185

Terlago

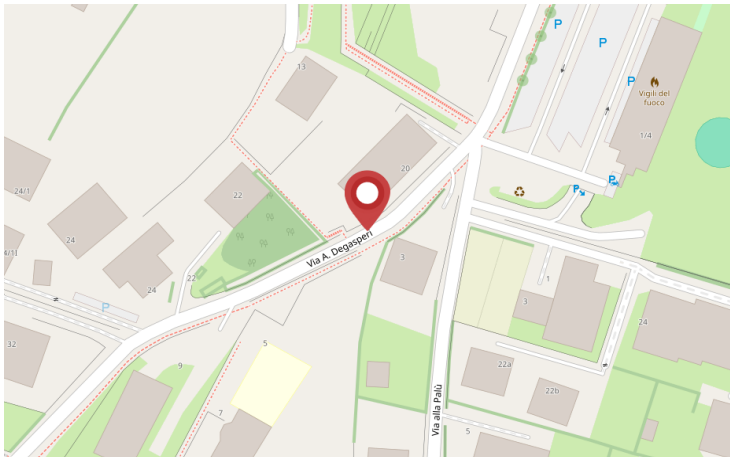

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

H.02 - Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata

Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |


Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.

Tipo LogesVetEvolution

6 (Metri lineari)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

186  
Terlago

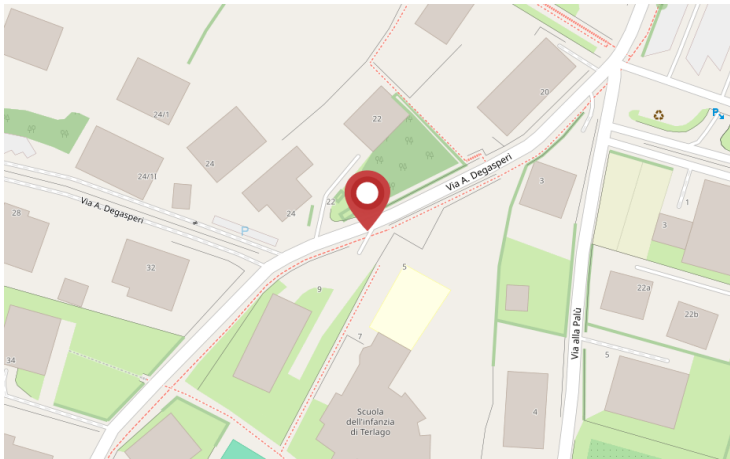

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

A.02 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio  
Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |


Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 ml la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare e con contrasto cromatico.

Asfalto  
3.2 x 1.5 = 4.8 (Metri quadri)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

187  
Terlago

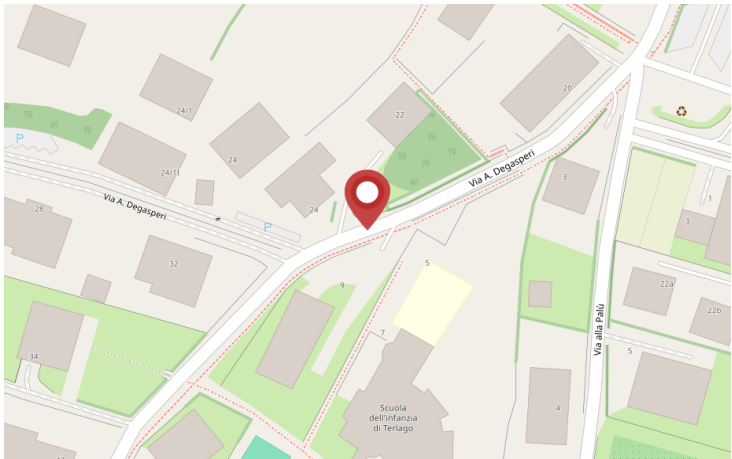

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio  
Pendenza trasversale eccessiva

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |
| Note integrative           |


Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.


Asfalto

28 x 1,5 = 42 (Metri quadri)


Attenzione alla pavimentazione

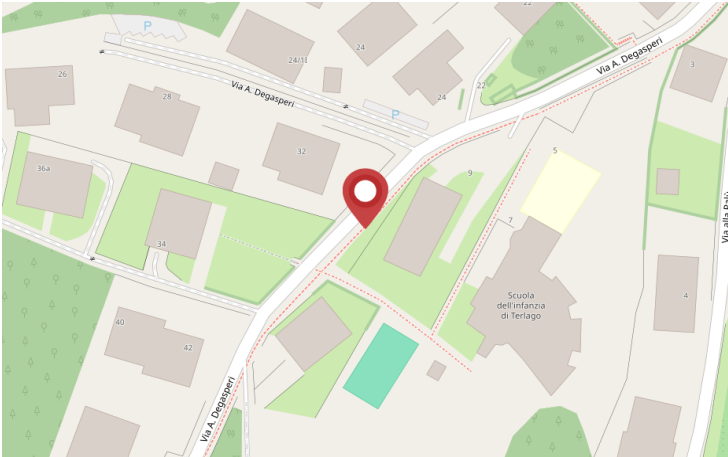

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 188                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Località                   | Terlago                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indirizzo                  |                                                                                                                                                                                          |
| Tipologia Criticità        | N.01 - Pavimentazione inadeguata                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione Criticità      | Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa                                                                                                                                                          |
| Foto                       | <div></div>                                                                                           |
| Descrizione intervento     | Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. |
| Materiale                  | Asfalto                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quantificazione intervento | 2.5 x 1.5 = 3.75 (Metri quadri)                                                                                                                                                                                                                                            |
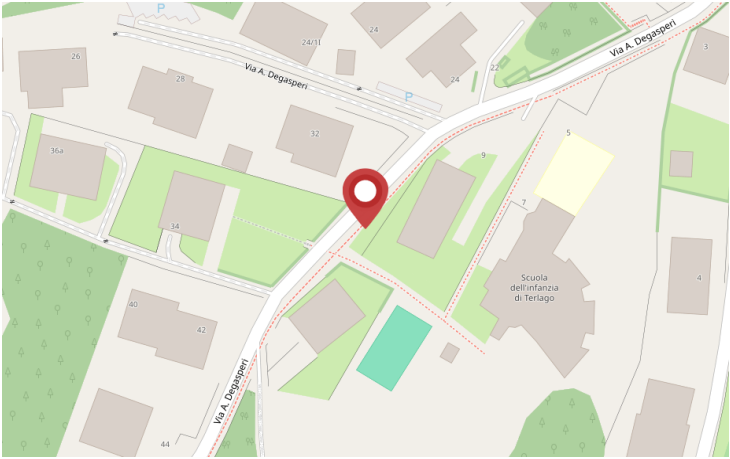
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 189                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Località                   | Terlago                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indirizzo                  |                                                                                                                                                                                          |
| Tipologia Criticità        | N.01 - Pavimentazione inadeguata                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione Criticità      | Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa                                                                                                                                                          |
| Foto                       | <div></div>                                                                                           |
| Descrizione intervento     | Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. |
| Materiale                  | Asfalto                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quantificazione intervento | 2 x 1,5 = 3 (Metri quadri)                                                                                                                                                                                                                                                 |

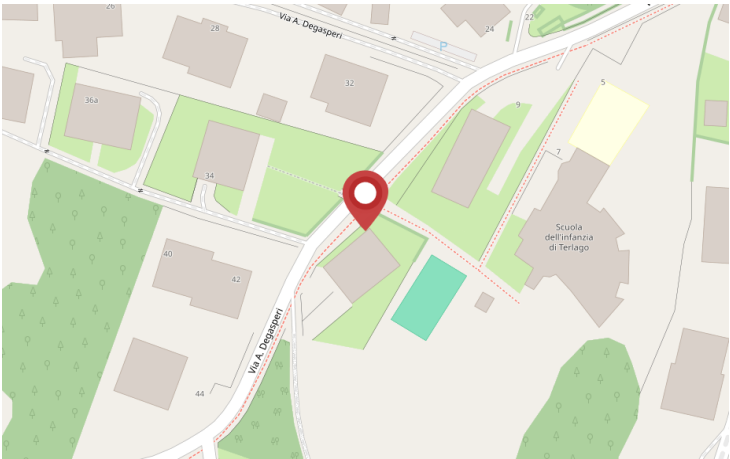


|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 190                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Località                   | Terlago                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indirizzo                  |                                                                                                                                                                                       |
| Tipologia Criticità        | N.02 - Pavimentazione inadeguata                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrizione Criticità      | Sconnessione generalizzata della pavimentazione                                                                                                                                                                                                                         |
| Foto                       | <div></div>                                                                                        |
| Descrizione intervento     | <i>Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.</i> |
| Materiale                  | Asfalto                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quantificazione intervento | 4 x 1.5 = 6 (Metri quadri)                                                                                                                                                                                                                                              |



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

191  
Terlago

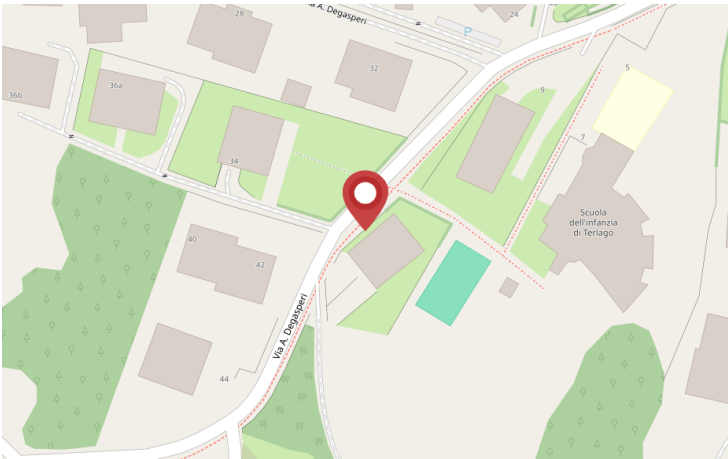

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

N.03 - Pavimentazione inadeguata  
Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

|      |
|------|
| Foto |
|------|



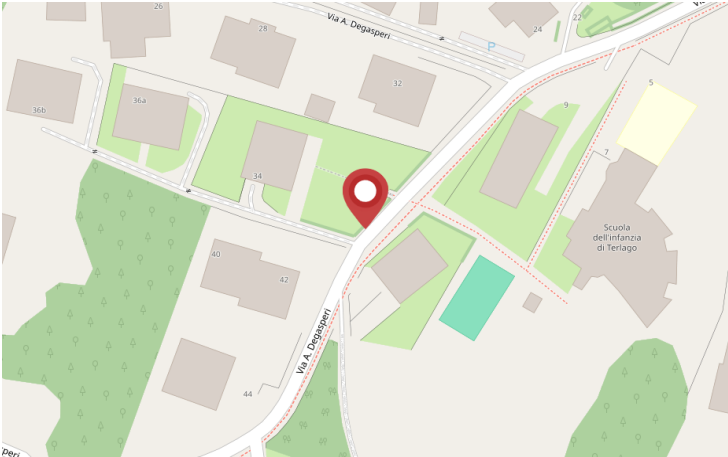
Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |


Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.  
Asfalto  
1 (Numero)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                         | 192                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Località                   | Terlago                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indirizzo                  | <br>Terlago - <a href="#">ALCIDE DEGASPERI, via</a>                                                                                                                                      |
| Tipologia Criticità        | N.01 - Pavimentazione inadeguata                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione Criticità      | Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa                                                                                                                                                          |
| Foto                       | <div><br/>Foto dell'elemento</div> <div><br/>Foto d'inquadramento</div>                               |
| Descrizione intervento     | Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. |
| Materiale                  | Asfalto                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quantificazione intervento | 4 x 1.5 = 6 (Metri quadri)                                                                                                                                                                                                                                                 |



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

193  
Terlago

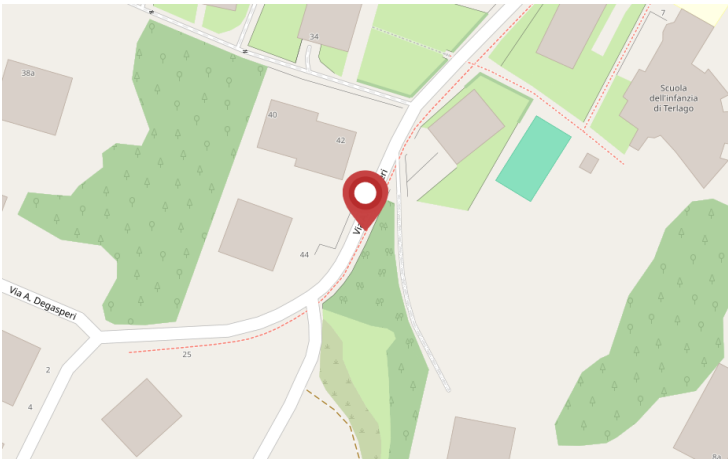

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

A.01 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio  
Pendenza trasversale eccessiva

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento


|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.  
Asfalto  
 $45 \times 1.5 = 67.5$  (Metri quadri)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

194  
Terlago

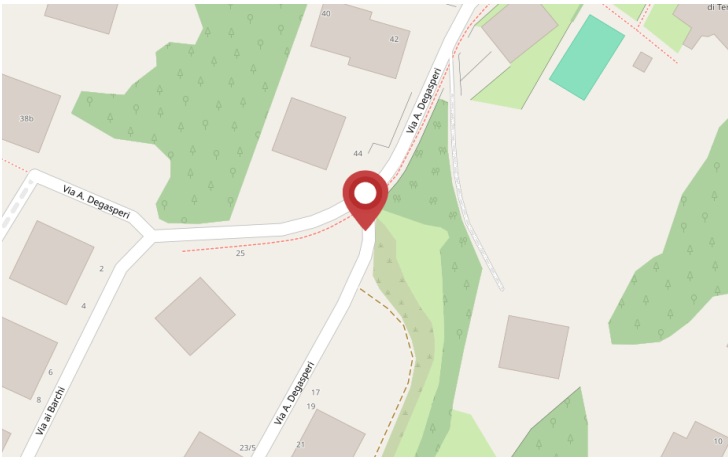

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

C.01 - Attraversamento pedonale assente o inadeguato  
Assenza di attraversamento pedonale (a raso)

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.


Strisce zebraate, Tipo LogesVetEvolution

9 x 1,5 = 13,5 (Metri quadri)

|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

195

Terlago

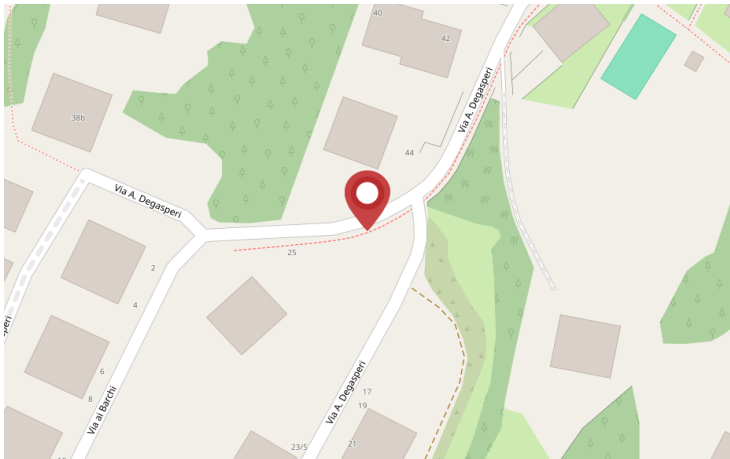

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

A.02 - Pendenza eccessiva del piano di calpestio

Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo

|      |
|------|
| Foto |
|------|



|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 ml la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare e con contrasto cromatico.

Asfalto

2.6 x 1.5 = 3.9 (Metri quadri)




ID

196

Località

Terlago

Indirizzo

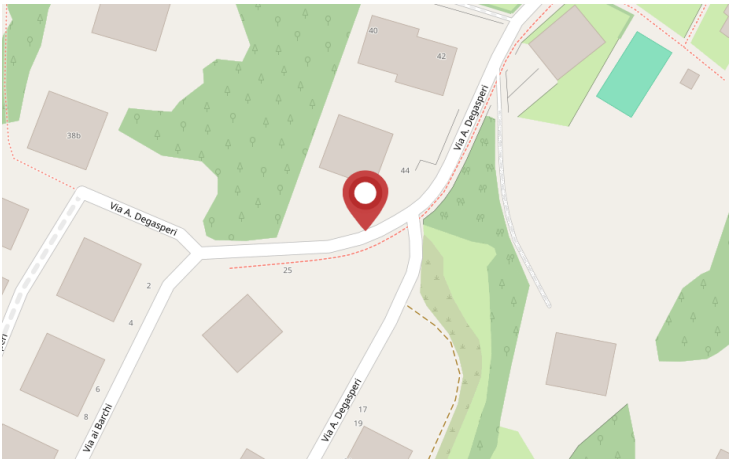

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

Tipologia Criticità

M.11 - Arredo urbano assente o inadeguato

Descrizione Criticità

Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento

Foto



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento

Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.

Materiale

Altro materiale

Quantificazione intervento


3 (Numero)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

197

Terlago

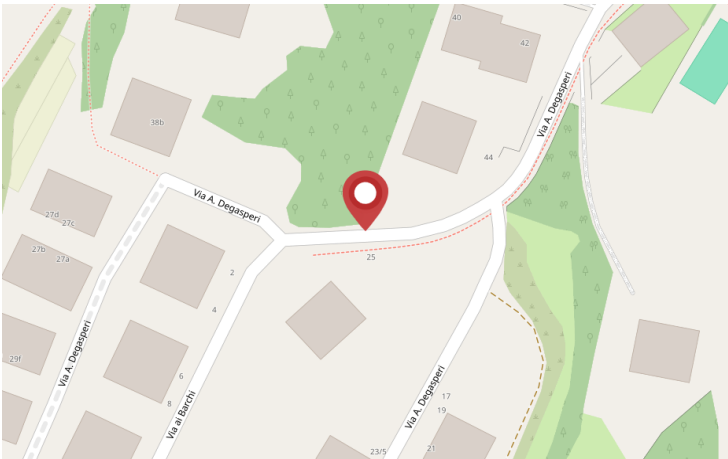

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

N.01 - Pavimentazione inadeguata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Asfalto

2 x 1.5 = 3 (Metri quadri)


ID

198

Località

Terlago

Indirizzo

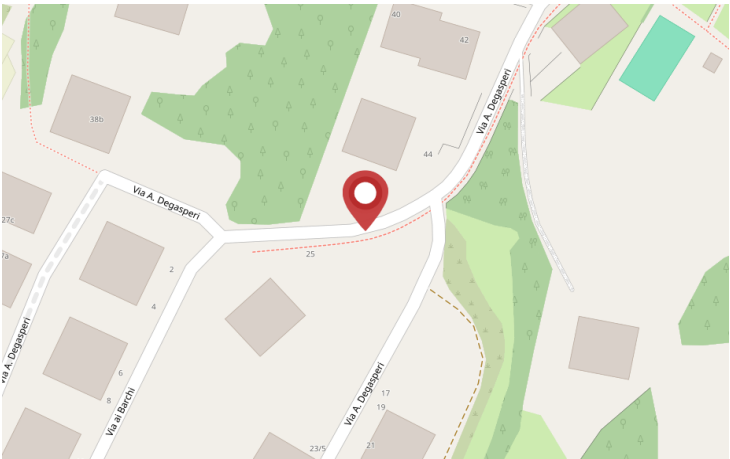

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

Tipologia Criticità

N.03 - Pavimentazione inadeguata

Descrizione Criticità

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto

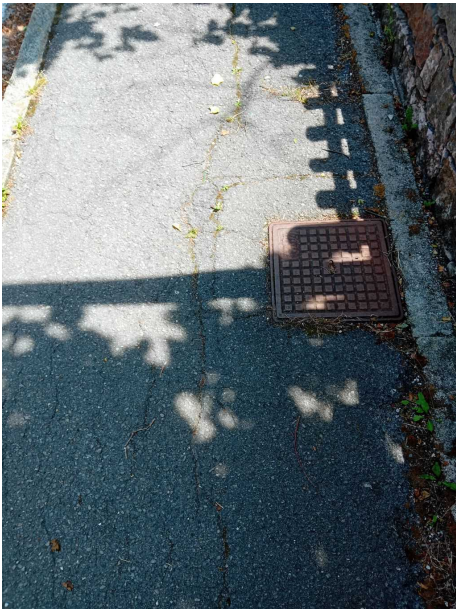


Foto dell'elemento



Foto d'inquadramento

Descrizione intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Materiale

Asfalto

Quantificazione intervento


1 (Numero)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

199

Terlago

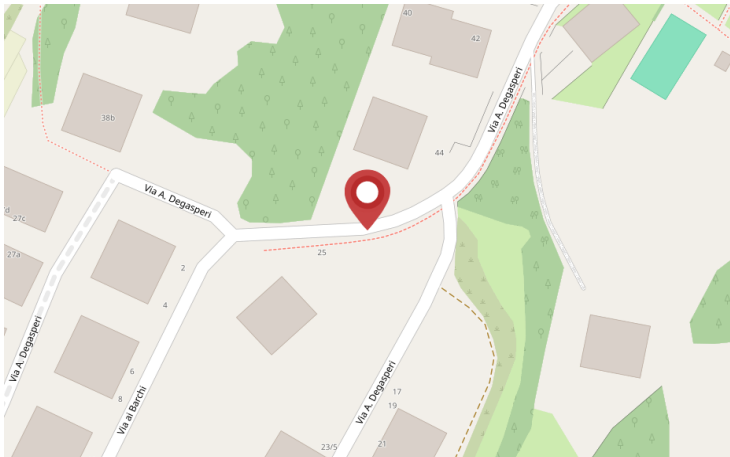

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

D.01 - Passo carraio inadeguato

Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.

Asfalto


$15 \times 1.5 = 22.5$  (Metri quadri)



|           |
|-----------|
| ID        |
| Località  |
| Indirizzo |

200

Terlago

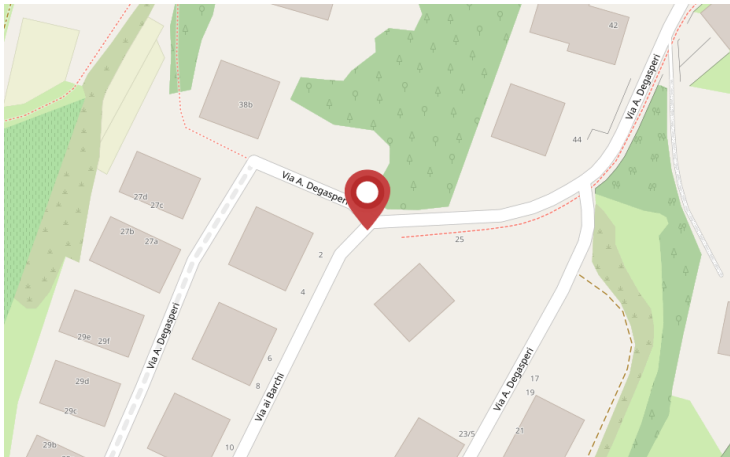

Terlago - [ALCIDE DEGASPERI, via](#)

|                       |
|-----------------------|
| Tipologia Criticità   |
| Descrizione Criticità |

N.02 - Pavimentazione inadeguata

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

|      |
|------|
| Foto |
|------|



Foto dell'elemento

Foto d'inquadramento

|                            |
|----------------------------|
| Descrizione intervento     |
| Materiale                  |
| Quantificazione intervento |

Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.

Asfalto

$15 \times 1.5 = 22.5$  (Metri quadri)